

Persistenter Identifier: 1532432313942_34

Titel: Mitschrift zu Allgemeine Elektrotechnik und Elektrotechnische Messkunde von [Wilhelm Dietrich] durch Ludwig Kieninger 1897-1900

Autor: Dietrich, Wilhelm

Ort: Stuttgart

Datierung: 1897-1900

Signatur: UASt 60/34

Strukturtyp: volume

Lizenz: <https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de>

PURL: https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/image/1532432313942_34/1/



Elektrische Technik.

Universitätsarchiv
Stuttgart

60/34

Andrieg Wieninger


Leitung Wieninger nach Fortsetzung der
Univ. Verwaltung v. 1887-1890 Maschinenbau
Institut und Kippen als Maschinenbauer bekannt.

Vorlesungen:
Dietrich ^{allg.} Elektrotechnik 2. Jahr W.S. für Studierende der elektro-
technischen Richtung } Vorles. 3

3. Jahr W.S. für Maschineningenieure

Dietrich Elektrot. Lehrbuch I 55 2 Stunden f. Mech. Ing
und Elektrobedienten


W. Binder 18.2.79

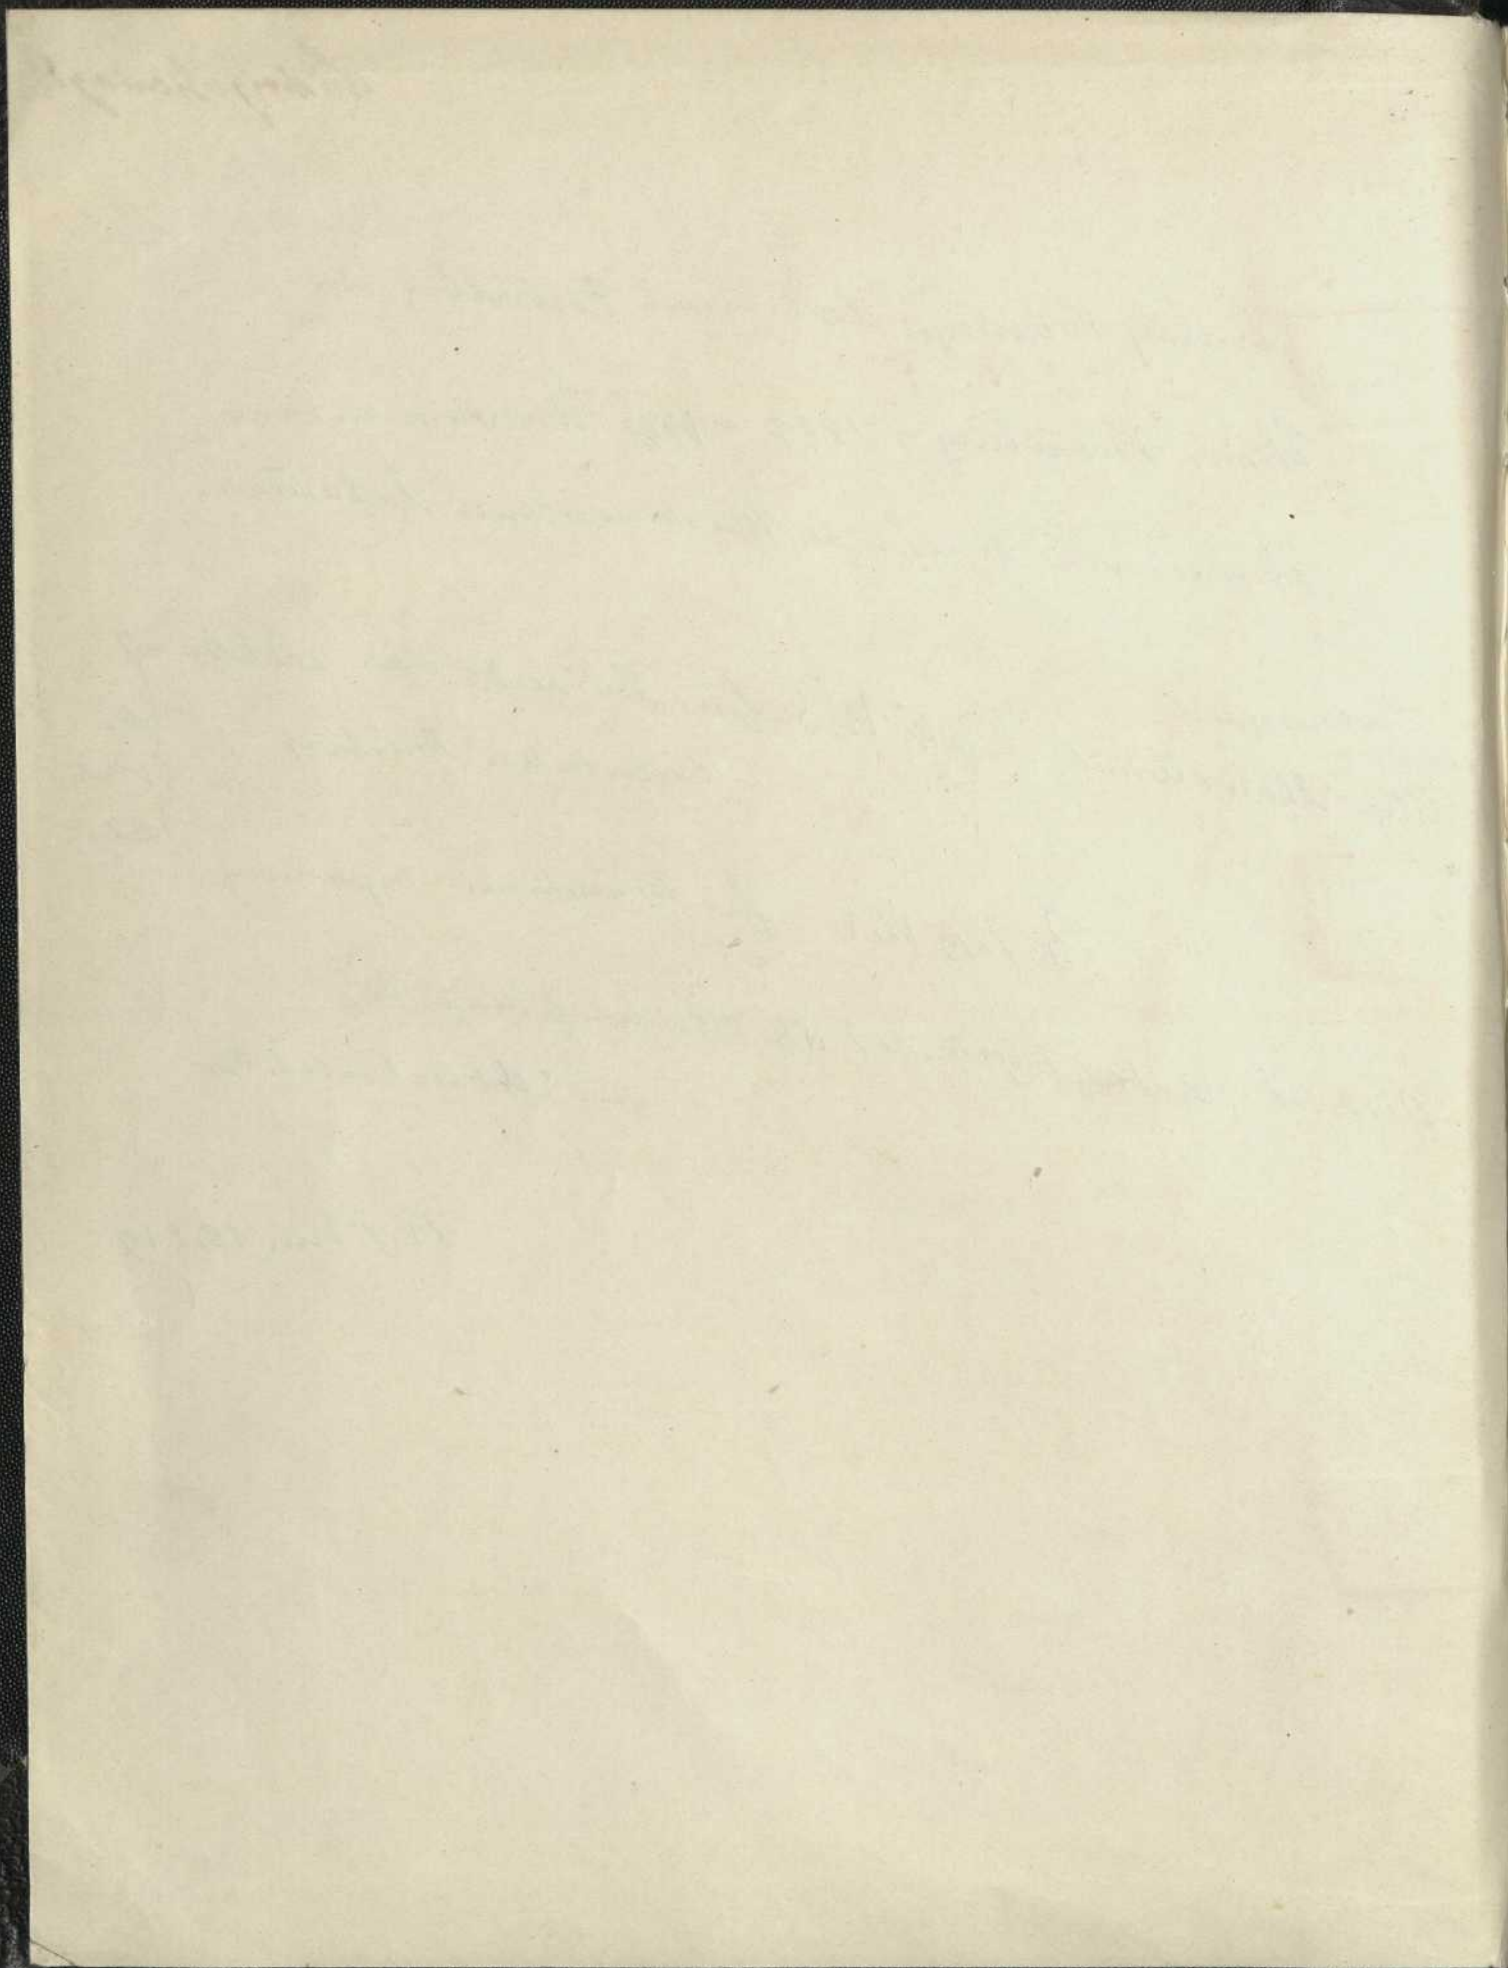

Allgemeine Elektrotechnik.


Ohmsche Gesetz.

$$I = \frac{E}{W}$$

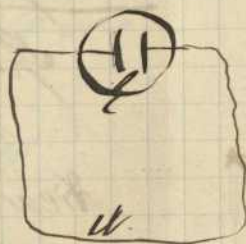

Strom = Elektr. Kraft : Widerstand.
 Er wird sich gewöhnlich mit dem
 Größe von Stromkreisen hängen.

Spannung A in B herrsche eine
 Spannungsdifferenz \mathcal{E}

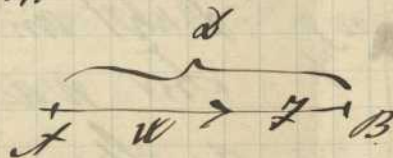

B sei der schwächere Strom.

Der Strom fließt daher von A nach B
 heißt daher

$$I = \frac{\mathcal{E}}{W} \quad (1)$$

1 Amp. = $\frac{1}{10}$ absol. Stromeinheit

1 Volt = 10^8 absol. Spannungseinheit

1 Ohm = 10^9 absol. Widerstand.

absol. Stromerheit $\propto \frac{1}{2} g^{\frac{1}{2}} s^{-1}$

" Spannungseinheit $\propto \frac{3}{2} g^{\frac{1}{2}} s^{-2}$

" Widerstand $\propto s^{-1}$

} angewandt
 in Elektromagnet
 Maschinen

$$I = \frac{P}{U} \quad d = \sqrt{\frac{4PW}{\pi \rho}}$$

Spannungsverlust in einem Leiter = Strom · Widerstand

Beispiel Man habe einen Generator

Spannungsdiff. an den Enden 110 Volt

Es gehen von den Enden aus 2 Leiter

Die 2 Leiter führen zu einem Stromverbraucher


der 200 m entfernt sein soll vom Generator

Stuhl aus Cu n. habe 12 mm Quersch.

Es sei was für eine Nennspannung ist

der Stromverbraucher zu finden?

Spannungsverlust sei d .

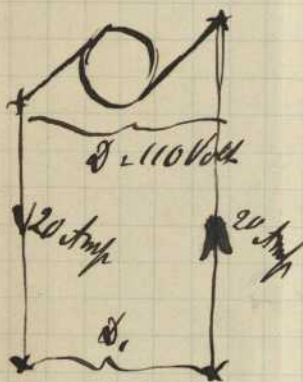

$$d = I \cdot R$$

$$= 20 \text{ A} \times \frac{1.400 \text{ m}}{55 \cdot 12 \text{ mm}^2}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{0,61 \text{ Ohm}}$

$$d = 12,2 \text{ Volt.}$$

da der Generator 110 Volt hat
somit Stromverbrauches

$$\underline{\underline{97,8 \text{ Volt}}}$$

Widerst. in Ohm = $\frac{\rho \cdot l}{S}$

$\frac{\text{mm}^2}{\text{mm}^2}$

- Widerstandskoeff. $\frac{2}{100}$ bei Cu
 $t = 0^\circ \quad \rho = \frac{1}{10} \cdot \rho_{\text{Fe}}$
 gewöhnlich für $\text{Cu} \quad \rho = \frac{1}{55}$

3)

Berechnung des Arbeitsverhältnisses.

Wärmemenge in einem Arbeit

$$I^2 W = 400 \cdot 0,61 = 244 \text{ Voltampere Watt}$$

$$9,81 \text{ Watt} = 1 \text{ Sekunde}$$

$$1 \text{ PS} = 9,81 \cdot 75 \text{ Watt} = 736 \text{ Watt}$$

Eine PS ist äquivalent mit einer ^{Arbeit} Kraft von 736 Watt.

$$\text{Klemme } I^2 W = 20 \cdot 12,2 \cdot 244 \text{ Watt.}$$

2. Beispiel. Es möge auf dem Betrieb eines Gen. eine mech. Arbeit von 50 PS verwendet werden

Es möge die damit erhaltene elektrische Energie 2 km weit fortgeleitet. Berechnung der Leistung so driften mit 10% Strom verloren gehen?

Es sei möglich für jede PS 660 Watt an- erhalten. Es gehen daher in die Leitung hin- eine Leistung von

$$50 \cdot 660 = 33000 \text{ Watt}$$

$$= 33 \text{ kWatt.}$$

Es ist der Verlust in einer Leitung

$$I^2 W = 3300$$

Wie gross soll die Spannung des Generators sein die Klemmenspan. sei $U = 2000$ Volt. Die Spannung

Das nimmst du an dich je länger die Leitung.
Elektrische Leistung

$$P = 33000$$

$$33000 = I \cdot 2000$$

$$I = \frac{33000}{2000} = 16,5 \text{ Amp.}$$

Man hat somit.

$$I^2 R = 33000$$

$$16,5^2 R = 33000$$

$$R = 12,1 \text{ Ohm.}$$

$$R = \frac{\rho L}{q}$$


$$12,1 = \frac{1 \cdot 6000}{55 q}$$

$$q = 8,85 \text{ mm}^2$$

$$d = 3,24 \text{ mm.}$$

Man nimmt einen Stahl von 3,3 mm ϕ

Beispiel. Wie gross ist die Spannungsdifferenz
zwischen A u B. Was ist der Minimale
Widerst. diesen zu geschalteten
Strom?

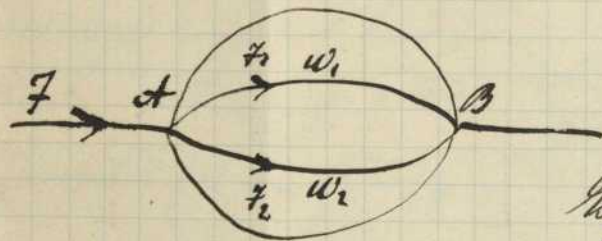

Es gilt das Gesetz:

$$\frac{1}{W} = \frac{1}{w_1} + \frac{1}{w_2} + \frac{1}{w_3}$$

Spannungsdifferenz $I W$

Sind nur 2 Ströme vorhanden

$$\frac{1}{W} = \frac{1}{W_1} + \frac{1}{W_2}$$


$$W = \frac{W_1 W_2}{W_1 + W_2}$$

$$\frac{W_1 W_2}{W_1 + W_2}$$

Wie gestaltet sich nun das Ohm'sche Gesetz wenn
sich in einem elektrischen Kraft handel?


Bedeutet jeder Punkt des Leiters eine gewisse Spannung
so sei d_1 am Anfang d_2 am Ende des d_2
entspreche die Länge AB dem
Widerstand W . Am A liegt in d_1 auf
in B d_2

Graph. Kart.
der Annahme der
Spannung

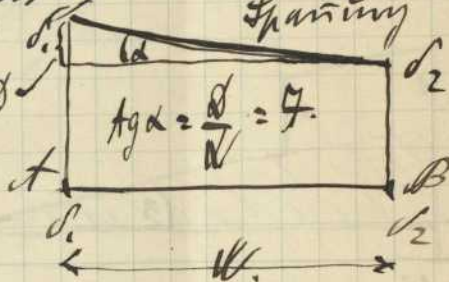

Die Spannung ändert sich proportional dem \sin α des
Leiter.


Was besteht nun für eine
Beziehung wenn im Stromleiter
eine elektr. Kraft eingeschaltet ist.

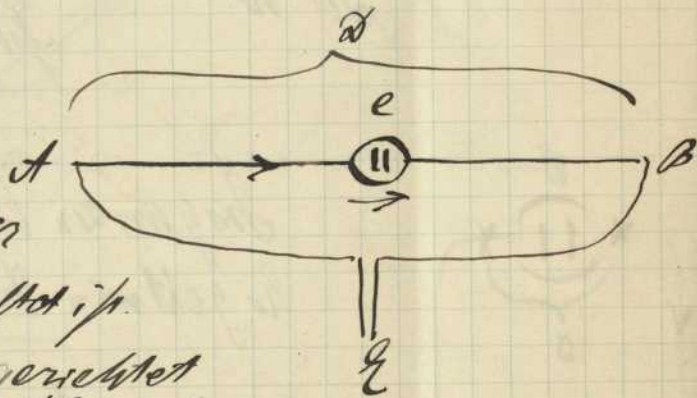


1) Elektr. Kraft e ist gleichgerichtet
mit dem Strom die elektr. Kraft e wirkt
Kraft Z hinein

Man hat die Gleichung
wenn es sich um
eine gleichmäßige elektr.
Kraft.

$$f \cdot d = f_2 \frac{e + d}{W}$$

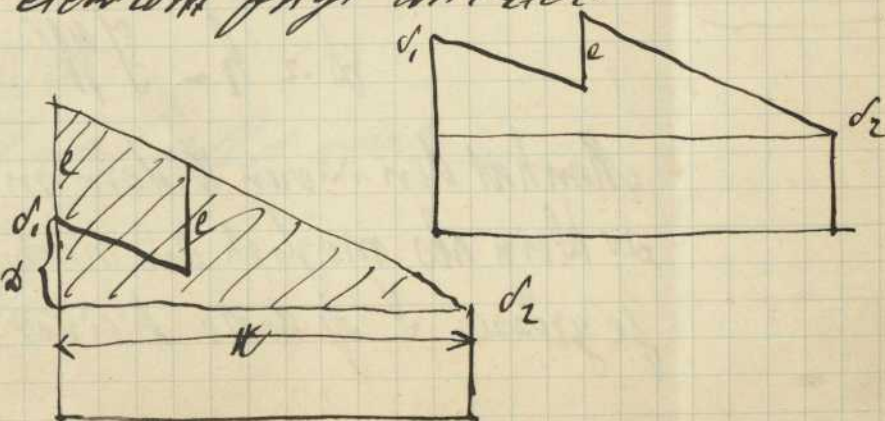


6
 D) Um stellt sich nun ein eine elektrische
 Gegenkraft. Begünstigt man die Figur so erhält
 man wieder ein Gleiches Man hat also.

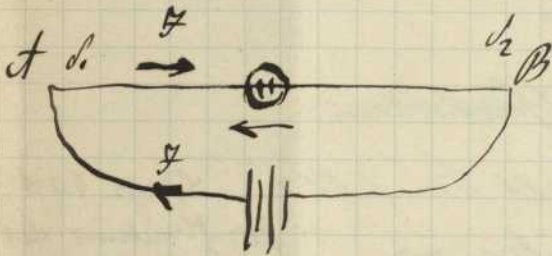

$$I \cdot d = F \Rightarrow \frac{d \cdot e}{W}$$

Wichtige Formelverwend. des Ohm'schen
 Gesetzes

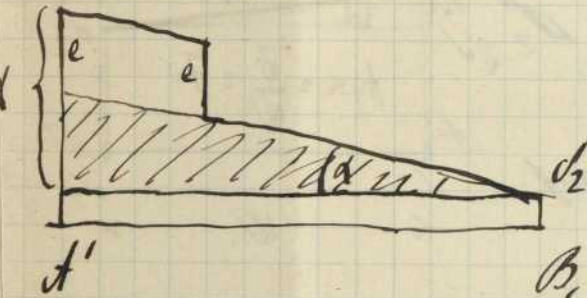


Man habe ein Element von der
 l. Kraft. der Widerst. desselben
 sei W . Widerstand der Leitung

als w .

Spannung verliert im Element

$$I \cdot W$$

Langman liefert aber das Element e .
 Es geht nun $I \cdot W$ weg. somit. elektr. Kraft

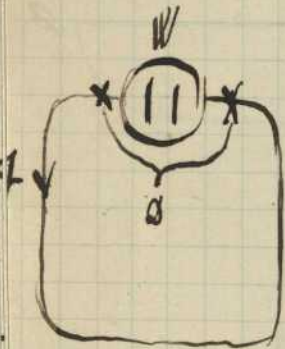

$$\begin{aligned} h &= d \cdot I \cdot W \\ d &= h - I \cdot W \end{aligned} \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{Hauptgleichung für} \\ & \text{einen Generator.}$$

Man hat den inneren Widerstand eines Generators
 so klein als möglich zu machen. Man sieht dass
 je größer I ist desto kleiner wird die Nennspann.

Angenommen $I_{\text{aus}} = 0$ (wie im offenen Element)

$$I = I$$

Klemmenspann. u. elektr. Kraft sind identisch.
Für den inneren Strom gilt:

$$I = I_{\text{int}}$$

Ohm'sche Gesetz:

$$U = I(W + w)$$

2. Nutzf. u. Nutzwert
Gesamtgef. W . Gesamt w in dem

$$\frac{U}{I} = \frac{W}{W + w}$$

$$I = I \frac{W}{W + w}$$

Lässt man das Element kurz d.h. $w = 0$

so sagt die Gleich. dass $I = 0$ ist.

Lässt man w wachsen so wächst I

Der offene Generator hat die Klemmenspann. $U =$ der elektr. Kraft

Arbeitsleistung der Generatoren.

Elektrische Arbeit, welche ein Generator abgibt, ist:

$$I U \text{ Watt}$$

Es geht ein Teil im Element selbst verloren, so hat man Nutzarbeit:

$$I I \text{ Watt}$$

Die beiden Ableitungen sind also beiden Annahmen

$$I^2 R - 4 I^2 = 2 I (R - 2) = 2 I W$$

$$\text{Verlust im Element} = I^2 W$$

Qualitätsverhältnis der Gesamtarbeit durch
Nutzarbeit sei η_e

Bei Dynamom.

$$\eta_e = 96\%$$

$$\text{Wirkungsgrad } \eta_e = \frac{I^2 R}{I^2 R} = \frac{R}{R} = \frac{W}{W+W}$$

Dieser ist schon an besagter Stelle hauptsächlich mit
Batterien so sollte der Wirkungsgrad
eines Generators nicht unter 80% heruntersinken

$$0,8 < \frac{W}{W+W}$$

$$0,8 W + 0,8 W < W$$

$$0,8 W < 0,2 W$$

$$4 W < W$$

Es sollte also der innere Widerstand 4 mal so groß sein
als der äußere Widerstand

Physikalische Aufgabe (technisch nichtichtig) Bei welchem
äußeren Widerstand W leistet ein Element die grösste innere
Arbeit?

$$M_{\text{Max}} = I^2 R = I (R - I W)$$

$$\frac{d(I^2 R)}{dI} = 0$$

$$0 = E - 2IW$$

$$I = \frac{E}{2W}$$

Allgemein ist

$$I = \frac{E}{W+w}$$

Wann ist daher I max:

$$W + w = 2W$$

$$W = w$$

Macht man die beiden Widerst. gleich so erreicht die Stromstärke nach oben hin ein Max.

Technisch ist dies falsch da der Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{W}{W+w} = \frac{1}{2} = 50\% \text{ viel zu wenig!}$$

Verhalten des Stromes bei variablen Widerständen

angenommen E in W konstant (man begeht allerdings einen kleinen Fehler.
Für den Strom hat man:


$$I = \frac{E}{W+w}$$

stellt diese Gleich. einer gleichzeitigen Hyperbel dar


2) Kleinenspann.

$$I = E \frac{W}{W+w} \text{ Gleich. einer gleichzeitigen Hyperbel}$$

Darstellung der
Betriebskurven
eines Elements

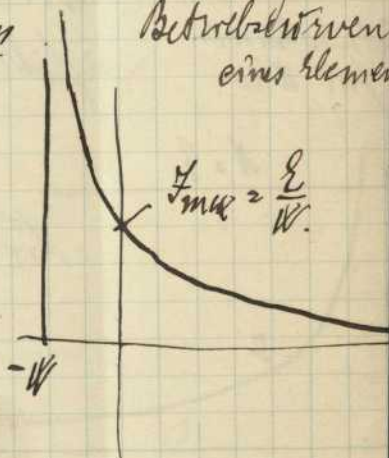

Thurve geht durch 0. positive hat ein Asymptote
an Abstand 1.

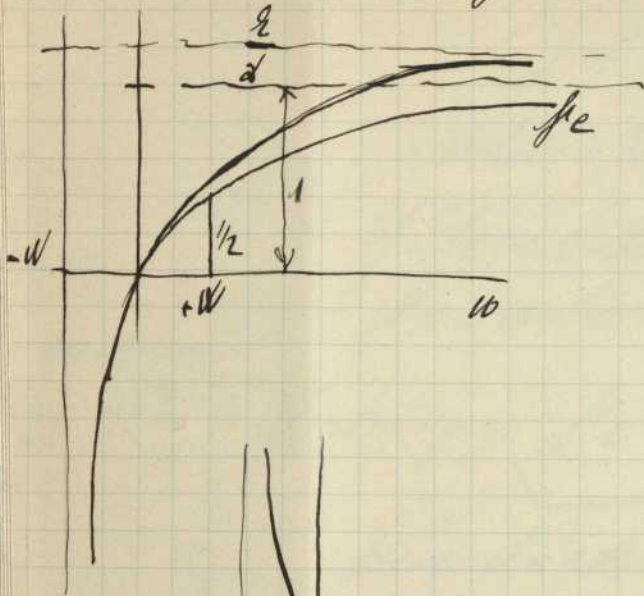

Gesamtarbeit.

$A_+ = F \cdot \xi$ gleichzeitige Hyperb.

Nutzarbeit.

$$A_n = F \cdot \xi = \frac{\xi}{W+w} \cdot \frac{Fw}{W+w} = \frac{F^2 w}{(W+w)^2}$$


$F \cdot \xi = 0$ für $w = \infty$ somit
hat A_n Thurve w als
Asymptote. Für $W = w$
wird A_n ein Max.

Bei Maximalen wird $w = 0$ die

Thurve geht also durch 0.

Wie wird es mit n ansetzen wenn der in ore Widerstand W
sehr klein ist $W = 0$

Beitragswerte
für $W = 0$

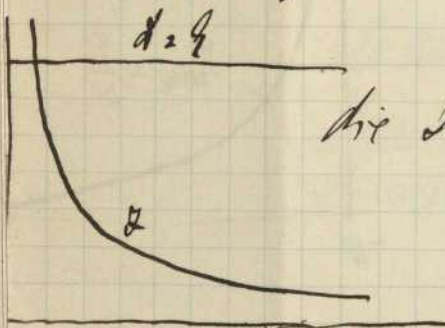


$F = \frac{\xi}{w}$ gleichzeitige Hyperbel die

die Koordinatenachsen die Asymptoten hat

$\xi = \xi \frac{w}{w}$ $\xi = \xi$ # e über Nullenachse

$$d = E - F/W$$

Gleich. einer Gerade.

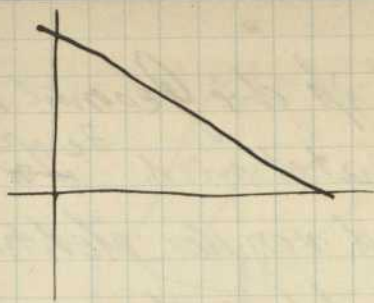

Macht man alle einzelnen Widerstände durch einen einzigen Widerstand zu betrügt derselben

$$W = \frac{d}{F}$$

In welcher Form lässt sich nun die äußere Arbeit darstellen:

$$\frac{F d}{F^2 W} = \frac{d^2}{W}$$

Der erste Ausdruck gilt für alle Fälle mag anders sein was mit der 2te und 3te Ausdruck gilt mit diesen Fall wenn man sich mit reinen Widerstand ist.


Wie stellt es sich nun ein elektr. Gegenkopp im Stromkreis wirkt?

Man hat die Beziehung:

$$F d = \frac{d e}{W}$$


$$d = F W + e$$

$$F d = F^2 W + F e$$

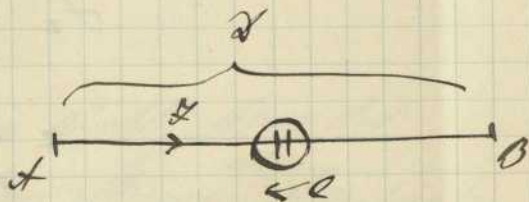

Es ist die Gesamtarbeit die zwischen A & B geleistet wird. $\int_{A}^{B} \vec{F} \cdot d\vec{s}$ die Arbeit die geleistet wird von der elektr. Gegenkraft \vec{F}^2 ist die Arbeit die aufgenommen werden muss um die unges. Widerst. zu überwinden. Die elektr. Gegenkraft ist keine Antarkraft. sie geht nicht verloren, sondern wird in Wärme umgewandelt. in mech. Arbeit u. d. w. ist $\vec{F} \cdot d\vec{s} = \text{Mek. d. d. w.}$

Aufgabe Wenn mit einer Batterie erreicht werden soll ein Strom von der Größe I in einer Klemmenspannung U . Ferner habe ein Element eine elektrom. Kraft \mathcal{E} u. einen internen Widerst. w . Wie müssen die Elemente geschaltet werden?

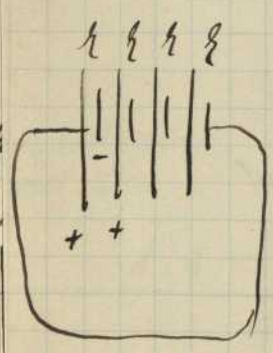

In Serie hintereinander auf Spannung werden die Elemente geschaltet wenn man + mit - des 2. verbindet. Gesamt elektr. Kraft \mathcal{E} fixer Widerst. $0 \cdot w$.


damit
$$I = \frac{\mathcal{E}}{0 \cdot w + w} \quad w = \frac{\mathcal{E}}{I}$$

$$= \frac{\mathcal{E}}{0 \cdot w + \frac{\mathcal{E}}{I}}$$

Ferner kann man die Elemente in Parallelschaltung bringen. Man vereinigt alle + in alle negativen Pole

Es ist ^{gleich} gelassen ~~sein~~ der
innere Widerstand hat sich
geändert.

$$Z_2 = \frac{\frac{W}{\mu} + \frac{R}{Z_1}}{h}$$

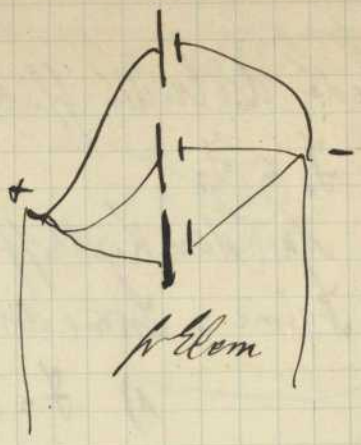


Gruppen schaltung (Vereinigung beider Schaltungen)

Elek. Str. = 2h

Innerer W. $\frac{2}{3}W$

$$Z_2 = \frac{2h}{\frac{2}{3}W + \frac{R}{Z_1}}$$

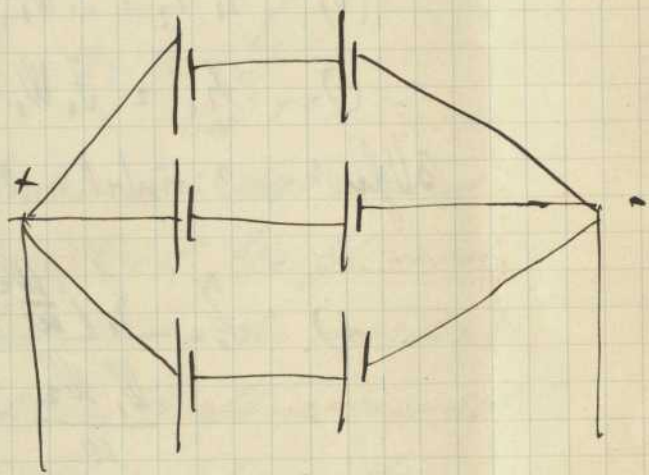

e) Schalt. von Elementen


n. nochmal 3 # damit die beiden ~~hintereinander~~

El. Str. 2h

Widerst. $\frac{2W}{3}$

$$Z_2 = \frac{2h}{\frac{2}{3}W + W}$$

ist das gleiche wie vorher. Man sieht dass die
beiden Schaltungen bezüglich ihres Stromes gleichwertig
sind. Technisch sind die selben nicht gleich. Die
Technik entscheidet sich am grünsten der ersten Schaltung

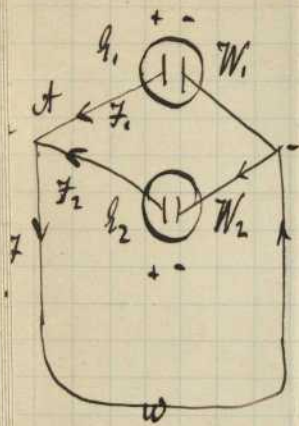

Jedes der beiden pflicht einen Strom nach w . Zwei die Ströme I_1 & I_2

Nach dem Kirchhoffschen Gesetz ist Summe der ankommenden Ströme = Summe der abgehenden Ströme

$$1) I = I_1 + I_2$$

2tes K. Ges. Es ist die Summe der elektr. Kräfte von einem beliebig herausgenommenen Punkt = Produkt ^{der beiden} mit Strom & Widerst.

$$(2) h_1 - h_2 = I_1 W_1 - I_2 W_2$$

$$(3) h_1 = I_1 W_1 + I w$$

3 Gleichn. n. 3 unbekante durch Elimination erhält man:


$$4) I_1 = \frac{h_1 \left(\frac{W_2 + 1}{w} \right) - h_2}{\frac{W_1 W_2}{w} + W_1 + W_2}$$

$$(5) I_2 = \frac{h_2 \left(\frac{W_1 + 1}{w} \right) - h_1}{\frac{W_1 W_2}{w} + W_1 + W_2}$$

$$(6) I = \frac{h_2 \frac{W_2}{w} + h_1 \frac{W_1}{w}}{\frac{W_1 W_2}{w} + W_1 + W_2}$$

Ausdruck I muss immer + sein. Dagegen kann in Gleich 4 u. 5 I_1 oder I_2 positiv oder negativ werden. Was bedeutet dies? Technisch erhält man I_1 neg. zu jeder Strom falsch eingeschrieben es fließt I_1 entgeg.


das bedeutet, dass das Element E_1 primär Strom mit I_2 für den inneren Stromkreis liefert sondern auch für E_2 E_1 hat einviel Strom zu liefern das Element erwärmt sich verbrennt

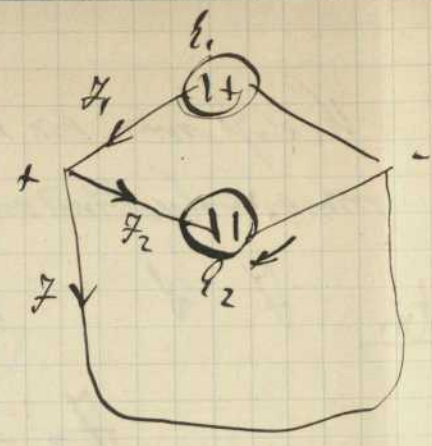

Unter welchen Verhältnissen kann dies geschehen d.h. die Ströme unterliegen sich nicht. Wenn die elektr. Kraft des Elem. E_2 kleiner ist als E_1 .

$$E_2 \left(\frac{W_1}{W} + 1 \right) < E_1 \quad E_2 < \frac{E_1}{\frac{W_1}{W} + 1}$$

2) kann ein Rückstrom stattfinden wenn das Element 2. einen sehr kleinen inneren Widerstand bes. z.B. eine große elektr. Kraft hat dies kann vermieden werden wenn Elemente von gleicher elektr. Kraft verwendet werden. Dies gilt besonders bei Akkumulatoren da dieselben einen kleinen inneren Widerstand besitzen. Man umgeht daher wenn möglich Parallelschaltung. Man

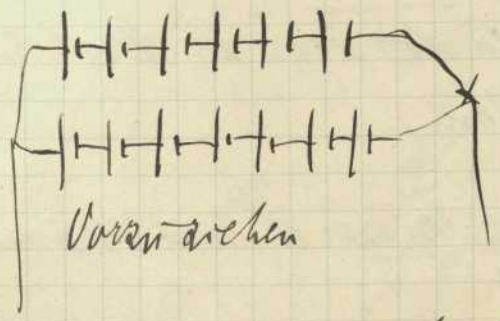

Vorwiderstände

schaltet daher zwischen jeden Generator eine Strommesser an um zu jeder Zeit den Strom

abzulesen

Wie oft man ein best. Anzahl Elemente ein schalten
 um einen bestimmten Strom zu erhalten.

Serienschaltung I I $n = \frac{I}{I_1}$ I W .

$$I_2 = \frac{I_1 R_1}{R_1 + \frac{I}{I_1}}$$

$$I_1 W + I_2 = I_1 R_1$$

$$I_1 (W - I) + I_2 = 0$$

$$\text{Zahl der Elemente } I_2 = \frac{I}{I_1 - W}$$

Beisp. Galvanisches Element $E = 1V$ $W = 40$.

Man will eine Glühlampe von $16K$ mit $100V$ mit einer Anzahl dieser Elem. betreiben. Dies ampl. durch
 $0,5$ Amp. Wieviel müssen hintereinander geschaltet
 werden?

$$I_2 = \frac{100}{1 - \frac{1}{2} \cdot 4}$$

Dies ist gar nicht möglich da der Zähler W größer ist.
 I_1 $W = 2$ Ohm

$$I_2 = \frac{100}{1 - \frac{1}{2} \cdot 2} = \infty$$

Größer W macht I_2 größer

$$W = 10 \text{ Ohm}$$

$$I_2 = \frac{100}{1 - \frac{1}{2} \cdot 10} = 200$$

Gruppenaufbau

s Elem. hinter einander
 n in Gruppen

$$I_2 = \frac{sI}{\frac{sW}{n} + \frac{D}{I}} \quad (1)$$

Anzahl der Elemente ein Min.

$$sI_2 = sI_n$$

$$s = \frac{2D}{I} \quad n = \frac{2IW}{I} \quad (2)$$

Freier Wider.

$$\frac{sW}{n} = \frac{2D}{n} = \frac{D}{I}$$

$$n = \frac{D}{I}$$

Gibt mit einem Wirkungsgrad von 50% Betrieb.
Anst. an lok.

Wirkungsgrad nun gegeben

$$I_2 = \frac{sI}{\frac{sW}{n} + \frac{D}{I}} \quad (1)$$

$$\eta = \frac{D/I}{\frac{sW}{n} + \frac{D}{I}}$$

$$\left(s = \frac{D}{I\eta} \right) \quad \left(n = \frac{IW}{I(1-\eta)} \right)$$

Mom hat gewünschte
Lern gew. Wirkungsgrad
gew. Spannung
Technisch vorteilhafter

Leiter war der Strom gegeben. Aber die Elemente
 den Strom finden das wissen wir nicht
 Ist ^{ist} ~~ist~~ Strom den die Elemente höchstens
 früher drüben I ist Strom

$$\frac{I}{I} = \frac{I}{I}$$

n Gruppen müssen # geschaltet werden. Der Fahrstrom
 gibt keine elekt. Kraft seinen inneren Widerst. an
 sondern nur die Elementenspannung Δ . Geprüft
 eine Batterie n m der Elementenspannung Δ

$$\frac{\Delta}{\Delta} = 0 \text{ sind hintereinander an}$$

schalten
 n m den Strom I an erhalten. Gibt die Elementenspannung
 so sind Elemente n m an erhalten. Entnimmt man
 einen Strom I in der Zeit t Std. so hat die
 Batterie eine Capacität $I t$ Amperestunden
 Die Größe des Stromes ist abh. von der Größe der
 Elektroden.



1 Coulomb transportiert in 1 Sek. einen Strom 1.
 1 Ampere stunde = 3600 Cl. Eine Batterie liefert
 in 1 Sek. eine Arbeit.

$$I t \text{ Voltampere d. Wattstunden}$$


Akkumulatorn.

Bleiakkumulatorn.


Eine Ladenelei Bleiakkt. besteht aus ^{Alei} Platten, die in einem Gefäß mit verdünnter H_2SO_4 stehen. Die Platten sind mit einer ^{schwarzen Masse} Menge von Bleisulfat $PbSO_4$ in Bleisulfat PbO eingetaucht. So geht man Strom durch den Akkumul. So wird H_2 frei in einem nicht H_2 auf der unpolen Seite reduzierend in O auf der linken \rightarrow oxydierend. So bildet sich PbO_2 Bleisüperoxyd in Pb . Mit der Zeit entwickelt sich kein H_2 mehr d. h. der Akk. ist geladen. Schaltet man die Lademaschine ab, schaltet einen Widerstand ein d. h. einen stromentziehenden Körper so kehrt sich der Prozess um. Die PbO_2 Platte wird + die rechte Bleiplatte negativ. Der Strom geht von PbO_2 durch den Widerstand hinüber zu die Pb Platte es wird H_2 frei. ^{mit Pb zu PbO_2 geht} Verbindet sich PbO_2 mit $PbSO_4$ in $PbSO_4$. Manne fand dass die Capacität des Akk. sinkt bei häufiger Ladung in Entladung. in. dass sich mit der Zeit an der neg. Platte eine schwarze Masse von Bleisüperoxyd niederschlägt.

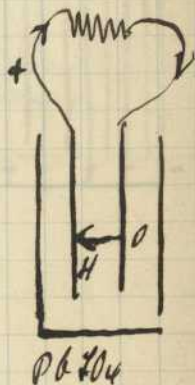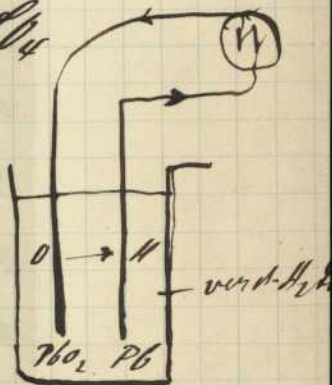

Abnimmt. v. Farbe bringt von vornherein Menge auf bei Platte
 auf die rechte bringt es Bleiglätte. Mit wasser Schuttwerth
 Das Material bleibt brüchig das in Bleisäureoxyd
 überlange Menge fällt heraus. Form verändert
 sich das Volumen der Zeit. Platte dies hat bei
 der vollen Platte Platte auf, zu sagen während bei
 der Farbe Platte. Dies Abnimmt. haben auch nicht
 lange gehalten. Abnimmt. in Haagen hat die eine
 Platte von Platte genommen ^{sind} nach Farbe formiert.
 Es zeigte sich nach einem Jahre ein Zerfall der Farbe
 Platte während eine Zunahme der ^{damit} Bleisäureoxyd Schutt
 von Platte ein Anstärken war.

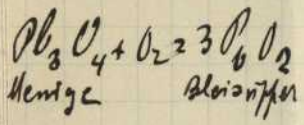


Arbeit

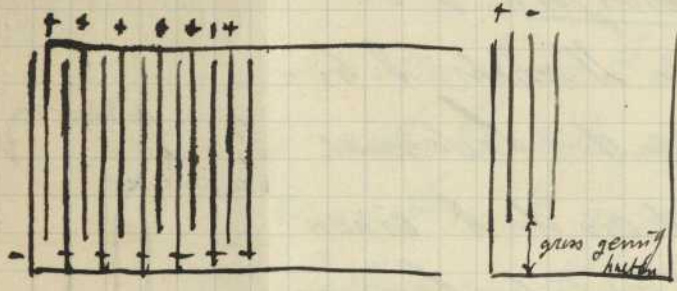

Vorgänge beim Laden u. Entladen

Der innere Widerstand wächst mit
 der größe der Ladung die Gasblasen
 die sich an den Platten ansammeln

von grösseren den innerl. Widerstand wächst der innerl. gegen
 Ende der Entladung.

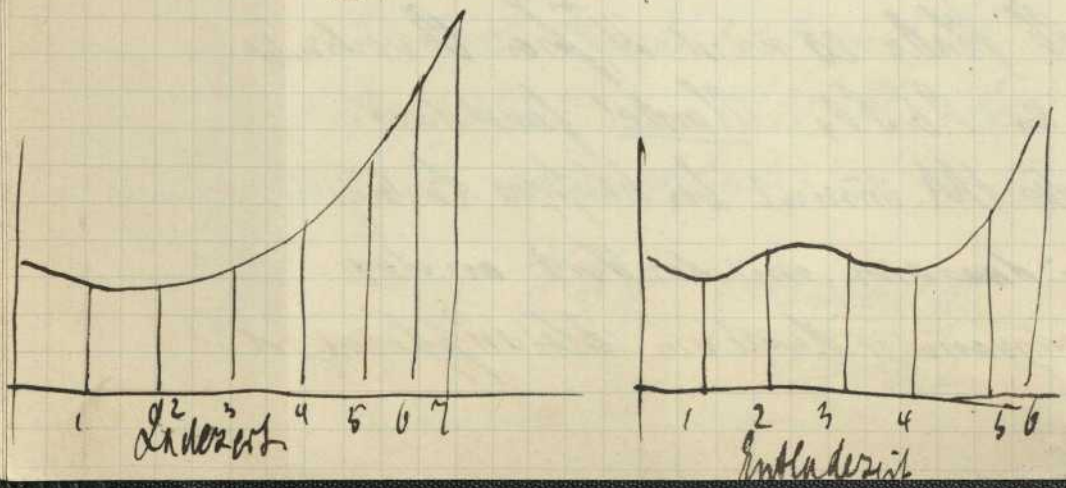

21
 Kl. Kraft eines M. wächst beim Laden so
 fällt bei der Entlad. d. H. bei Ladung

$I = I + IV$

Entladung

$I = I - IV$

Entl. geschieht ziemlich rasch
 die Zeit bis 1,85-1,80 V.

Man füllt auf einmal die Entladung nach.

Man hört hiergegenüber anfangen entladen

Entladet man weiter so bildet sich eine Pleianfart.

Lösung die man für leicht mehr in entfernteren ist

Beim Laden verhält sich anders.

Die Span. steigt rasch so geht allmählich

langsam bis 2,20 V. von hier an

bildet sich Gasblasen. Ladet man

weiter so steigt die Span. rasch bis 2,4 V.

dan geht es wieder langsam weiter bis 2,65 V.

Hört man mit der Lad. auf so fällt die Span.



bis auf 2,4 ab. die ^{dein} Erzeugt. ist hier so wichtig.

Bei der Lad. in M. ändert sich ferner die Dichte

der Säure so. Anwar hat man ein M. in M.

der Dichte bei Lad. in M. Die ^{der Säure} Erzeugung ist

proportional den empirischen Stunden. Man kann daher

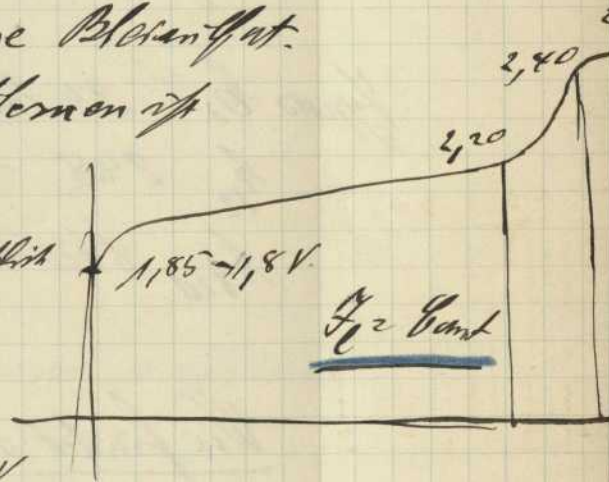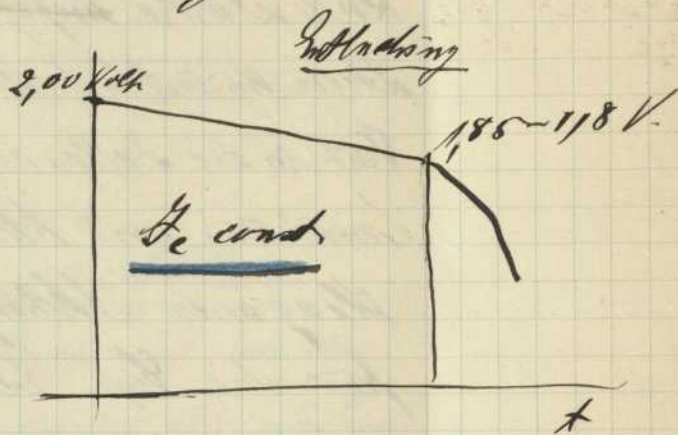


in d. d. d.

mittelst einem Terometer die Capacität ablesen.
 Für jeden Akk. ist vorgeschrieben die Entlade-
 stärke angegeben. Es ist aber besser mit kleinerem
 Strom zu entlad. in welchem die Gase haben mehr
 Zeit in die Zellen emändigungen. Die Capacität
 nimmt ab. mit kleinerem Ladestrom & Entladestrom.
 Hageners Akk. hat Formel mitgestellt
 für die Cap. beim Entladen

$$C = \frac{m}{\gamma_e} \quad \text{abhängig vom Strom}$$

Typus B,	24 Stromst. Entnahme 8 Strom.	Lad. 3 Lad. lang
h_{12}	248 "	" Max 96 "
h_{320}	8620 st. Lad.	2870 " 9 "

Wie findet man die Cap. des Akk. bei Entlad.
 Meistens wird der Akk. mit einem Strom I_e entlad.
 I_e in T. Lad.
 somit $I_e T$ Lad.

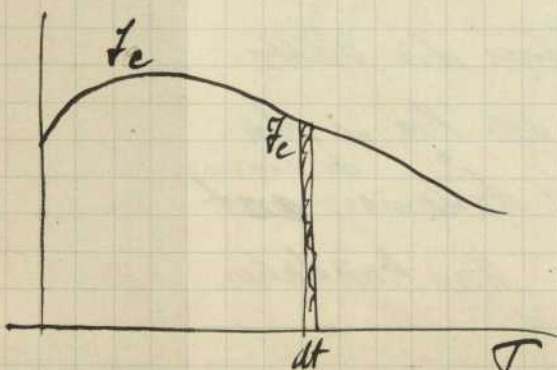

Man habe man Stromstärke
 dargestellt durch die Kurve
 wie findet man die Strom-
 Stunden Zahl. 2

Contourmenge
 $I_e dt$ somit Gesamte Elektrizitätsmenge

$$Q = \int_{t=0}^{t=T} I_e dt \quad \text{Arbeit}$$

Man rechnet den Gehalt der Plümbatterie am besten durch Ammeter.

Welchen Wirkungsgrad besitzt ein Akkumulator

Man kann sprechen von einem Wirkungsgrad von der Arbeit Menge. ferner von dem Wirkungsgrad der Arbeit.

Man ladet einen Strom I_e in der Zeit T_e

Man holt heraus I_e in T_e

somit Wirkungsgrad


$$\eta_{\text{Arbeit}} = \frac{I_e \cdot T_e}{I_e T_e}$$

Bei sorgfamer Bedienung kommt man auf einen η von 96% bis maxi 90%

Es müge geladen werden mit konstantem Strom I_e . Arbeit die ein Strom leistet

$$I_e d$$

Aber haben einen Strom I_e somit Arbeit in einem in eine Spannung d_e bestritten Zeit t

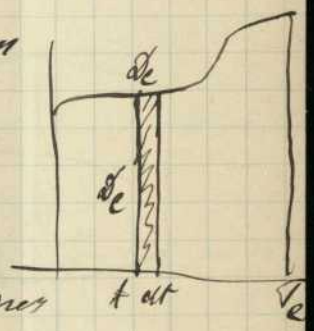

Arbeit in der Zeit dt $I_e d_e dt$ somit

Gesamtarbeit

$$\int_{t=0}^{t=T} F_e d_e dt = F_e \int_{t=0}^{t=T} d_e dt$$

Man ist aber $\int d_e dt$ die Fläche F_e der Lachzylinder

$$F_e = F_e F_e$$

Entladungsarbeit


$$A_e = F_e F_e$$

Somit Wirkungsgr.

$$\eta_{Wst} = \frac{F_e F_e}{N F_e Wst} \quad \text{Watt St}$$

gibt einen Wirkgrad in Literaturen 83-86%
in Praxis 75% d. od. etwas mehr.

Wie sieht es nun wenn F_e nicht konstant ist
Sinnig wird auf Funktion der Festzern

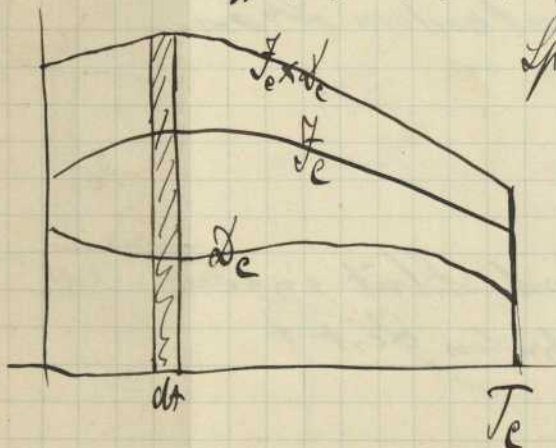

Elementararbeit.

$$F_e d_e dt$$

Man bräde nun einen d_e F_e d_e

$$F_e d_e$$

Gesamte entladene filiert in Watt Stunden

$$I_e = \frac{U_e}{R_e} \cdot \eta$$

Wirkungsgrad für Amp. St. 90%
 " " Watt St. 75%

Beispiel. Akkum. Batterie Kapazit. 1425 Amp. Std.
 $I_e = 427$ A. $I_e = 356$ A.


Entladung mit $I_e = \frac{1425}{427} = 3 \frac{1}{3}$ Std.

Annem. im Ganzen 1425 A Std
 +100% 1567,5

Zeit zum Laden 1567,5 A Std


$$I_e = \frac{1567,5}{356} = 4,4 \text{ Std.}$$

60 Zellen = 111 V.

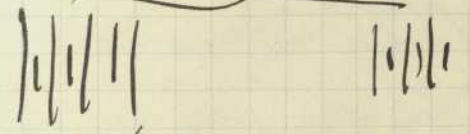


1 Zell = 1,85 V.

Lad. bei konst. Strom.

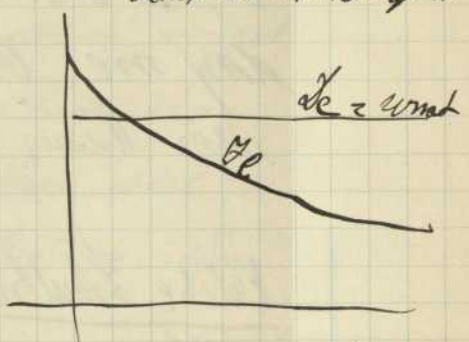

Die Kapazität soll größer sein bei Lad. mit Lad.-bei konst. Strom
 konst. Strom. als bei d. mit konst. Strom. Bei erstem Privilege Ladegeräten
 bei letztem größerer Wirkungsgrad.

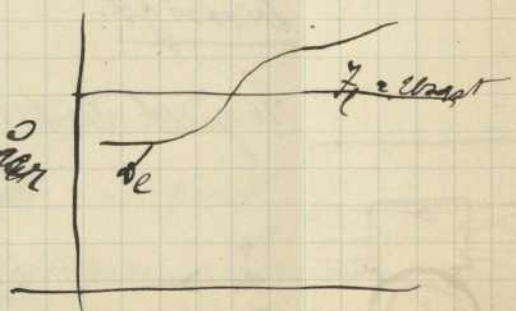


(ist nun ganz best. die Versuche
 darunter noch angestellt werden)

Aufladet man erst in 8 ⁷Tagen / ab in 24 Stk. so
 entstehen grössere Verluste (10%) Das ~~Sehenlassen~~
 vermindert die Kapazität. Will man die
 Batterie längere Zeit hindurch nicht benutzen so
 muss sie mindestens alle 14 Tage geladen werden
 Batterien dürfen nie längere Zeit entladen
 stehen bleiben sofort muss geladen werden
 mind. innerhalb 12 Stk. Unterlässt man
 das selbe so entsteht eine Bildung von grossen
 Mengen von Bleisulfat. Man kann dies das
 Bleisulfat wieder verarbeitend machen unter
 Überladen der Batterie mit schwacher Strom
 dies schadet der Batterie nicht denn der Strom
 muss ein stark ist. Das Wasser sowie Säure
 darf nie Chlor enthalten vor all. Werten muss
 sein Wasser stets auf Chlor prüfen.

Welche Schaltungen von Gleichstrommaschinen sind
üblich zu welchem werden Strom Inden v. d. Stk.
bemittelt.


Es giebt 3 Arten von Gleichstrommach.

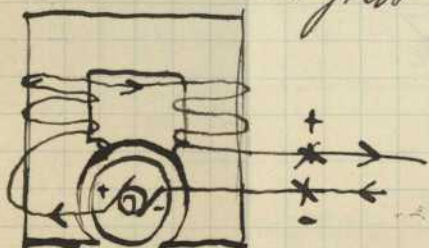

Eine nebenst Maschine nennt man
Selbstmaschine oder da der Strom von
 die selber fließt Hauptstrommach.

oder Hemptschlussmaschine.

Sein Anker muss der gewant.
Pol der Masch. mit dem gewant.
Pol der Stk. verbunden werden.

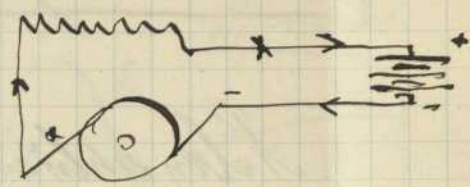

Bei der Lad. habe die Masch. eine
Stk. E_1 , dieser Kraft E_1 geht sich entgegen
eine Kraft E_2 der Batterie

Strom I nach dem Ohm'schen Gesetz


$$I = \frac{E_1 - E_2}{\Sigma W.}$$

Ob $E_1 = E_2$ dann Strom 0. E_1 kann keinen durch
kleiner Kraft der Maschine. Kraft E_1 reicht
so wird $E_1 < E_2$ der ganze Strom wird negativ.

D.h. der Strom geht nach der entgeg. Richtung
die Batt. entlad. sich. die Pole ändern sich.

Manas ändern sich die Pole des Stroms. Man
erhält dann einen an starken Strom

$$I = \frac{E_2 + E_1}{\Sigma W.}$$

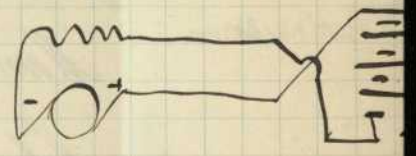

Die Maschine hat sich an polarisiert. Man kann
dadurch abhelfen indem man die Pole vertauscht
Durch den starken Strom geht die Masch. sowie Generator
an Grunde. Man hat hiermit folg. Folgerung.

Sp!


Serienmaschinen sind im Laden von Voltmeter
Laternen maßig zu verwenden

Nebenschlussmaschine.

I_n Nebenschlussstrom

I_a Armerer Strom

$$I = I_a + I_n$$

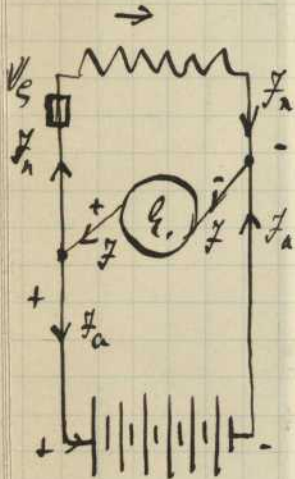

In allen Nebenschlussm. ist ein Regulierwiderstand
angeschaltet. Nach Lade in prim. Offst.
nach der elektr. Kraft E_1 wird klein

In den Magneten hat man keinen Bruchstrom

Die Magnete behalten ihre Magnetisierung

bei. Es ändert sich die Polarisierung

der Magnete sowie des Stahns nur so
kein Strom von der Größe $I_1 + I_2$ und I_2 bedeutet


keine Entladung von sich selbst weiter

Man muß daher die


Nebenschlussmaschine als Lichtmaschine
verwenden.

Betriebskurven der Nebenschl. Masch.

Es ist mit dem durch I_a I_a von I_a I_a Man hat eine steigende Schlen-
Spannung u. einen sinkenden
äußeren Widerstand I_a .

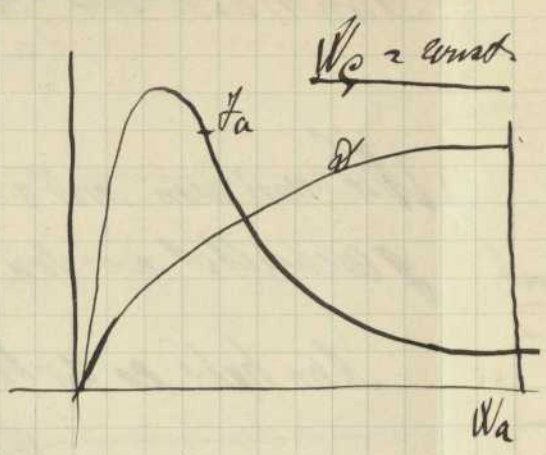


Durch Verändern des I_f kann man I_a in I_a ändern durch ein kleineres I_f steigt I_a u. I_a .

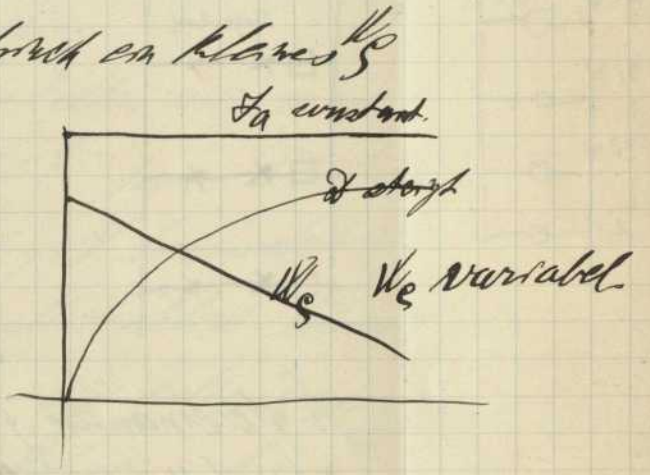

3) Doppelschleifenmaschine


Man hat Nebenschl. u. Serienschl.
Man kann die Maschine erbenen dass die I_a u. I_a constant bleibt

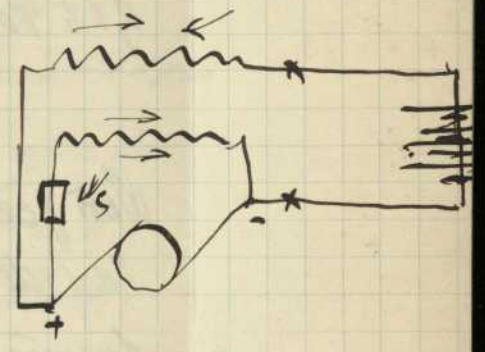

Durch Veränd. von I_f kann ein Umpolarisieren der Masch. stattfinden
Man kann sie daher einem I_a von I_a nicht verwenden. Diese Maschine I_a verlusten wird nicht mehr gebaut. Will man trotzdem laden mit dieser Masch. so hat man die Serienschl. umz.

Erhalten oder diese Leistung klein zu machen
Man hat die Macht auch komponieren zu lassen.

Wie müssen wir die Zellen beim Entladen
geschaltet werden?

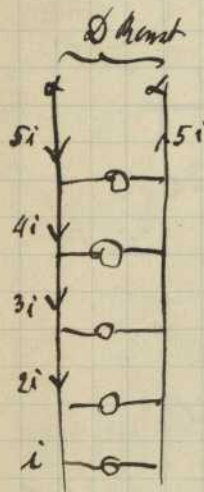


Man habe es an 110 V mit einer Ladegerät 110 V.

Vierzig Zellen brauchen mit.

Man darf auf 1,85 V. herab entladen,

$$\frac{110}{1,85} = 60 \text{ Zellen.}$$

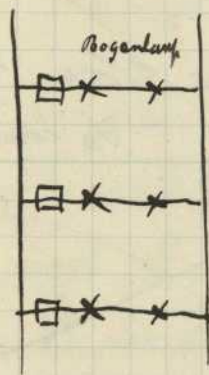

Wie steht es nun während der
Ladung, wenn drei Bogenlamp.

hintereinander geschaltet werden. Spannung soll
2,65 Volt pro Zelle erreichen somit.

$$60 \cdot 2,65 = 159,0 \text{ V.}$$

Wenn jede Zelle eine Span von 2,65 V. besitzt so
darf der Reibwiderstand und Wg. weggenommen werden,
daraus folgt dass eine Lademaschine gesetzt gebaut
werden müssen als wenn man ohne Strom gespeist
speisen würde. Die Leistung:


$$P = 159 \text{ Watt}$$

Man ladet gewöhnlich aber mit jeder Zelle auf 2,4 V.

$$60 \cdot 2,4 \text{ Volt} = 144 \text{ V.}$$

Der Regulatorwiderstand werde bei 2,4 V. Span. eingestellt.
Dieses giebt nebenamt. Maß.


Die Ladung sein min. erfolgt
Die Akk. werden min. mit
konstanten Spannung entladen
Die Span. von 159 V. wird
rasch auf 120 Volt. fallen
Die Spannung soll aber mit 110 Volt sein.

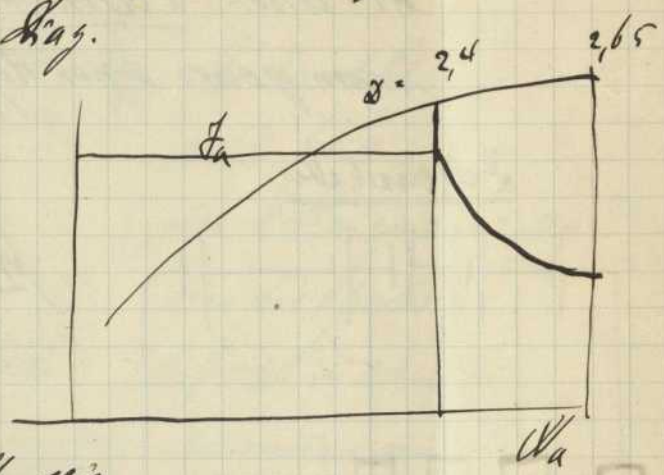

fest Man schaltet daher einige Zellen aus und man
erhält dabei eine Span. von 110 V. mit 55 Zellen
Die Span. fällt bei einer I_a von 1,55 V. bräunlich
man 57 Zell. so geht man allmählich hinunter
bis man 60 Zellen bräunlich wo die Zelle eine
Span. von 1,85 V. besitzt. Die letzten fünf
Zusatzzellen sind mit dem Zeit entladen
sind nun zu weniger entladen je später
sie hinuntergeschaltet wurden. Diese 5
Zellen bringen also auch nicht so stark
geladen zu werden wie die anderen 55.
Man handelt ebenso beim Laden wie beim
Entladen. Beim Laden der 60 Zellen können die
5 Zellen mit der Zeit weg. so dass die
6. Zelle weniger geladen wird mit die 59 58 ...

Man benutzt im richtigen Laden & Entladen der Stb. Zellenbatterie. Beim Entladen benutzt man gerne einen Koppelzellebatterien

Zellenbatterie

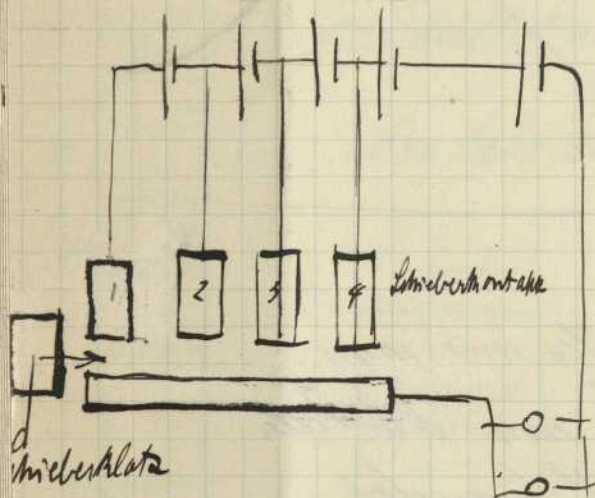

prinzipiell anzuwendlichem da
 wenn der Leistungs von 1 auf 2
 übergeht Kontakt 1 kurz
 geschlossen wird & beim Verlassen
 von 1 eine Fenereverweimung
 erfolgt dies wird die Kontakte
 konstruieren. Einhalt. eines Leitwiderst

Der Leitwiderstand verzehe 1 Volt

Wie gross muss derselbe sein um beim Entl. 1 Volt
 nicht zu nehmen

$$I_e W_s = 1 V.$$


$$W_s = \frac{1}{I_e}$$

$$I_e = \frac{2}{W_s} = \frac{2}{\frac{1}{I_e}} = 2 I_e$$


Komplexwert

Dieses Verfahren wäre sehr schwer man für jeden
 Kontakt einen Leitwiderst konstruieren würde

Man bringt am Leiter mit einem Leitwiderstand an.
 Man kann sie auch so konstruieren dass sie anhem.
 können.

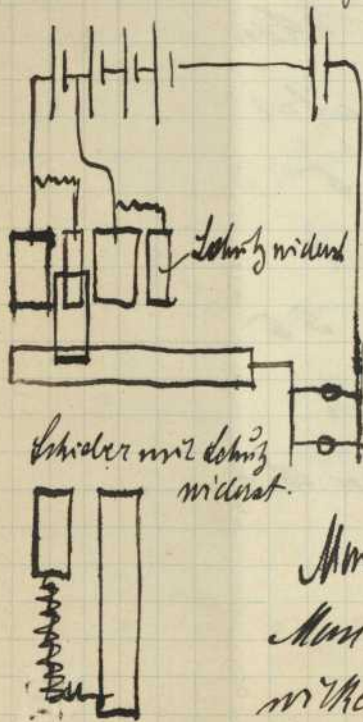

Automatischer Zellenwechsler v. von Thury.

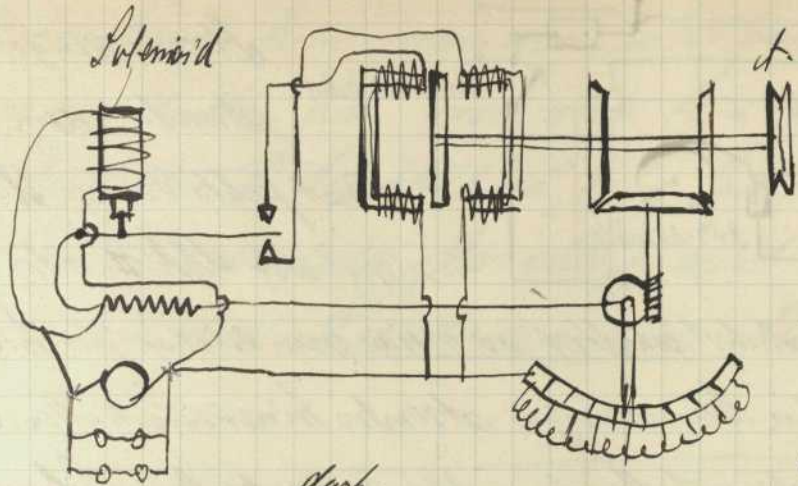


Es handelt sich hier um Zellen erweiterungen um die Spannung umfreiset zu erhalten.

Der Messapparat ^{durch} keine Arbeit leisten Er misst mit dem Strom an. Das Solenoid zieht den Kern an je nach der Stärke des Stromes. Der Eisenkern ist mit einem Hebel verbunden der je nach der Stärke des Stromes oben oder unten den Strom schließt. Die Rolle δ wird durch ein Getriebe angetrieben. Die Welle der Rolle δ trägt am Ende eine Eisen Scheibe. Je nachdem der Messapparat oben oder unten Kontakt macht wird die Schiene nach links oder rechts gezogen. Das Wendegeräte greift ein und dreht den Zähler habel solange bis Spannung wieder konstant ist.

Man ist sehen ob sich die Batterie Ladet oder entladet werden soll. Stromrichter eingeschaltet. Dies erreicht man am dem Ausschlag der Magnetwelle. Folger ist von Wert ein automatischer Ausschalter. Inwiefern in diese Apparate sein alle vorhanden. Wie sieht man unsere Anlage aus.



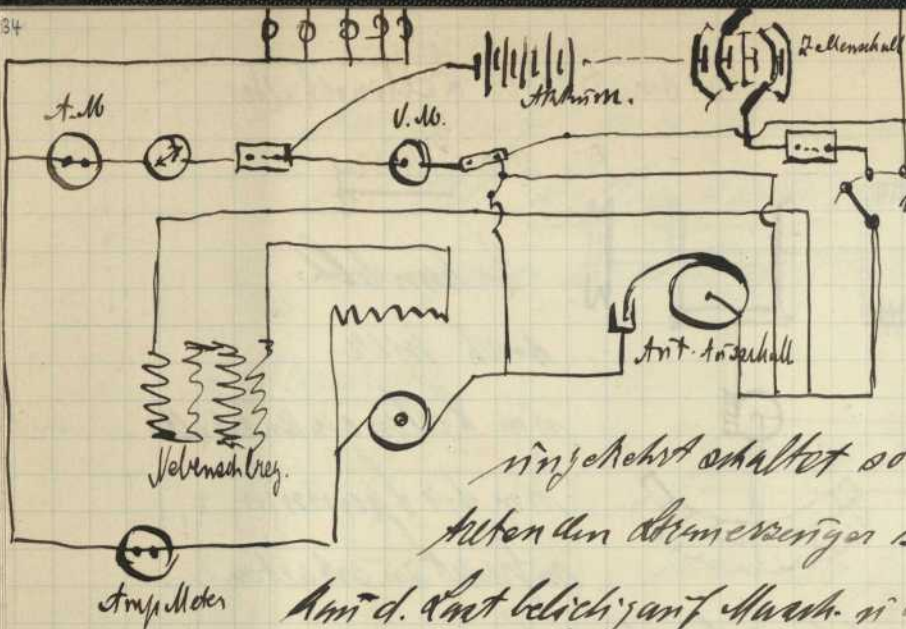


da neydrin schaltendes
 Stromerzeuger und
 Stromlos sein
 sonst gehts Feuer. Wenn
 man die d. H. # oder
 umgekehrt schaltet so muss man drinnen
 stehen um abzumessen Stromlos hinanzusetzen. Man


Am d. d. Art beliebig auf Misch. in d. Misch. vertauschen. Solange
 man den Verbraucher mit der Misch. allein lassen kann
 wird man dies nat. nicht sein. Hands wo noch über
 hintritt werden letzter in Aktion treten.

Man habe 60 Zellen Span. 110 V.

Die Misch. sei nicht im Ganzen mehr als 110 V.
 zu liefern. Man teilt die Batt. in 2 Hälften in d. d. #
 in schaltet einen Absorptionswiderstand an. so in die
 Leitung über d. d. in verminderten W. Absorptionswid.
 durch W. müssen wir vermischen $I^2 W$ d. h. $I^2 \cdot 50$ Volt
 Bei 2,45 V. pro Zelle in 30 Zell geht 73,5 V. somit $110 - 73,5$
 $= 36,5$ V. Man hat also 36,5 V zu vermischen.

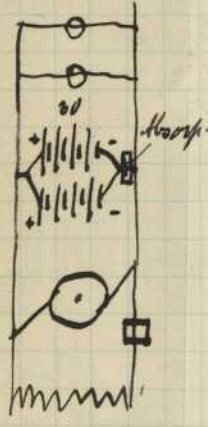


Beim Entladen schaltet die Batterie so der hintere an
 Man hat 120 V. können der Absorptionswiderstand
 noch 10 V. vermischen. Also nicht rationell.

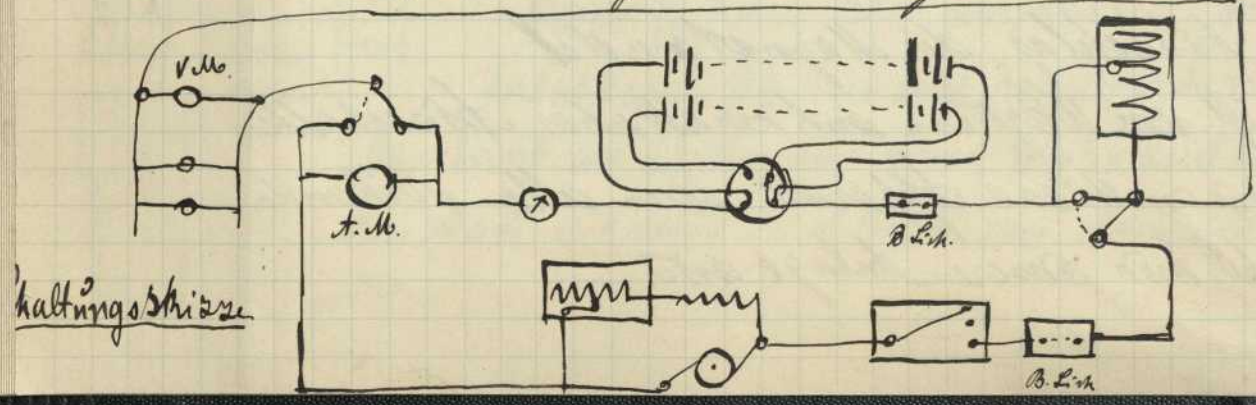

haltungsschizze


Strom besser kommt man weg wenn man 110 V.
 in 120 Zellen hat. wenn man kein Zellen in
 3 Gruppen # Schaltet in. kein Entladen in 2 Gruppen.
 à 60 Zellen ebenfalls parallel pfaltet.
 Es wird eine Erdatmaschine benötigt

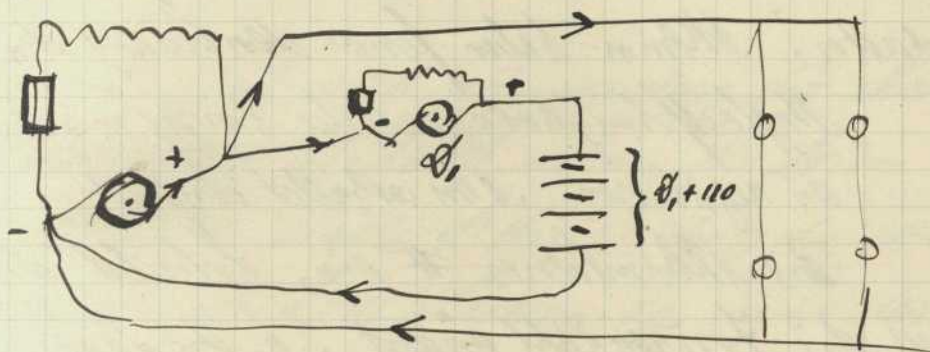


Erdatmaschine, wird ebenfalls angeschlossen wie der
 Generator. Es kommt dabei zum Strom des Generators
 von 110 V. noch der Strom der Erdatmaschine. d.
 sinkt die Span. der Stk. Es hat man einfach
 die Erdatmasch. stärker als die erzeugen die ich Neben-
 schlussmasch. widerstand. Hat die Erdatmasch. 60 V.
 so ist die alle die banen frei.

$$P_e \approx 50 \text{ Watt.}$$

Die Span. muss durch mich genau 160 Volt sein. es
 genügen 145 V. Maschine die banen $P_e = 35 \text{ Watt.}$
 Als Antrieb der Erdatmaschine kann auch ein
 Elektromotor benötigt werden.

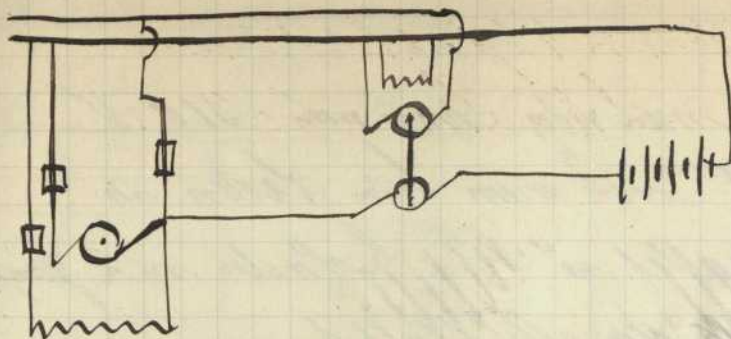

Sobald man es mit Gasabmach. in Ahn hat kann
man beim Laden in Entladen mit dem einfachen
Fellenschalter. Ahn. haben ferner den Vorteil den
Anforderungsgrad der Dampfmaschine
zu regulieren. Man schaltet einfach
die Ahnmuten # ein. Sobald die
Masch die Fortschritt ändert d. h. die Span.
die Masch fällt sofort die Ahnmut.
ein. Ist

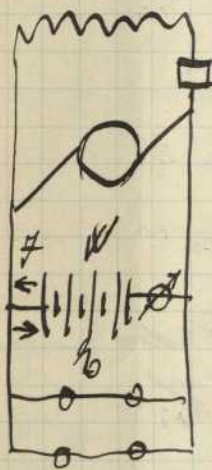

$d = 47 \text{ F.W.}$

W sei 20 sein


$d = 4$

L. f. sobald eine Wk. Batterie einen gewissen in dem Wert
hat exist es mit dem regulieren ans.

Ahn. ebenen kompliz. als Regel bei Drahtbahnen
Pufferbatterie. Stehen einige Wagen so ladet sich die
Batterie Hat eine zentrale Achse Ahn. so muss man sie auf der
Max des Verbrauchs einrichten was ungenügend ist, da während

der meisten Zeit die Masch. nicht voll belastet sind.

Vorgeschrieben einer elektr. Eisenbahn.

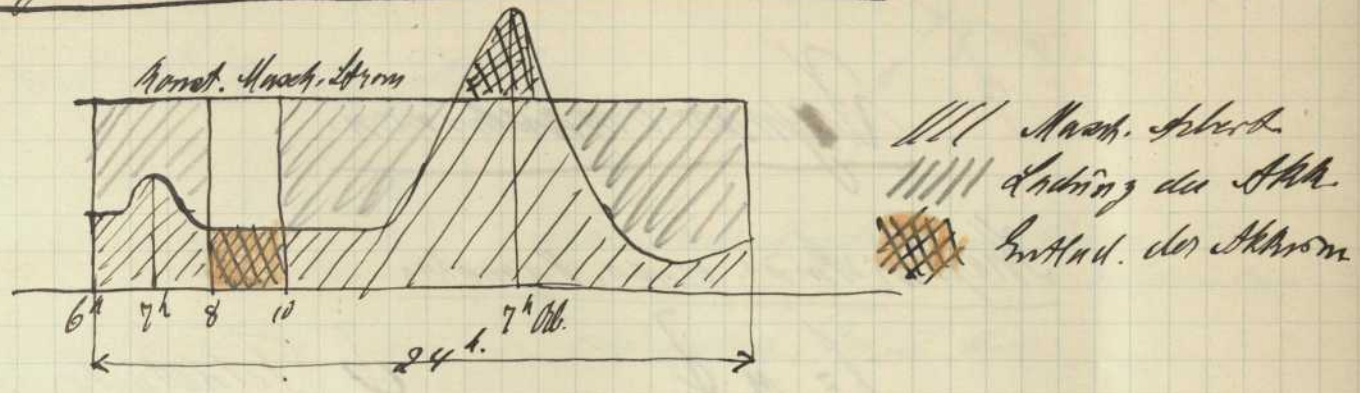

Der ideale Fall wird man sein dass die Maschinen
 immer konstant belastet seien der Strom also konstant
 Die schraffierte Fläche ist die Leistung der Maschine
 P_{achse} ist die Leistung der Achse P_{achse} die Leistung der Achse



$P_{\text{achse}} + 10\% = P_{\text{achse}}$ bei 10% der Temperaturänderung

Zwischen 8 und 10 bei einer Kurve hier müssen die
 Achsen eintritten. Wenn abends müssen die Masch.
 die Achse abfahren treten so können man Achsen.

Unterstationen vorhanden

Man spart dadurch an Leistungen

Man erspart die Unterst. #

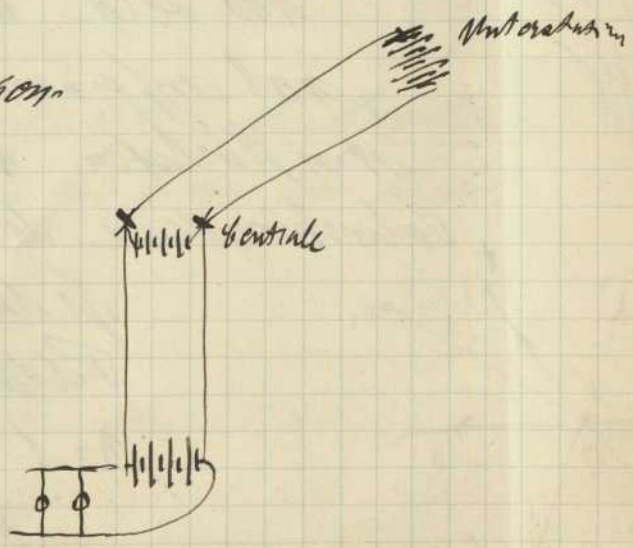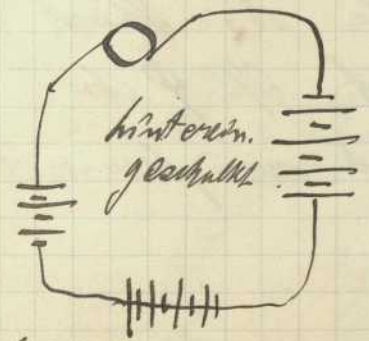

erfordert sorgsame Bedienung.
 Schwingige Schaltung. Temperatur

Dynamomaschinen.

Kraftwirkung eines Magneten.

$$F = \mu \phi$$


ϕ Feldstärke

μ Länge des Magnetpols

Man setzt $\mu = 1$ dann wird

$$F = \phi$$

Kraftlinien sind Kurven die an den Kraftlinien ^{nicht} hängen
 fungieren. Die positive Seite der Kraftlinie
 ist die Richtung des Nordpols die
 Lage der Kraftlinien charakterisieren
 das Feld. Dort wo die Kraftlinien
 nah aneinander sind ist das Feld
 am stärksten. Die Abweichung erfolgt in der
 Verbindungslinie der beiden Pole. Die Stärke
 ist das Feld in ϕ . $F = \phi$ die
 Feldstärke so ist wenn $\mu = 1$
 $\mu = 1$.

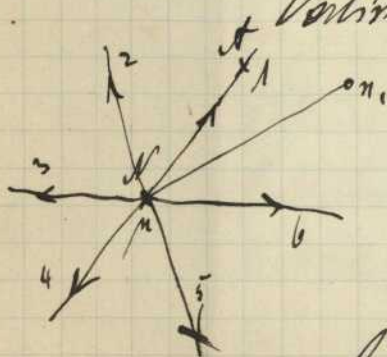


$$F = \phi \cdot l$$

Entfernung der beiden Pole sei l erst.

$$f = \frac{\mu \cdot I}{r^2}$$

somit Stärke des Feldes

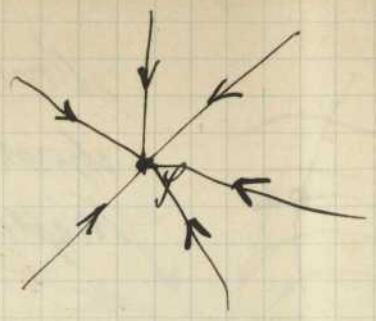


$$\sqrt{I = \frac{\mu}{r^2}}$$

Konzentrische Kugelschalen sind Platten gleicher Feldstärken

Wie verteilt sich man in mehreren Schichten? Wie ist die Feldstärke?

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

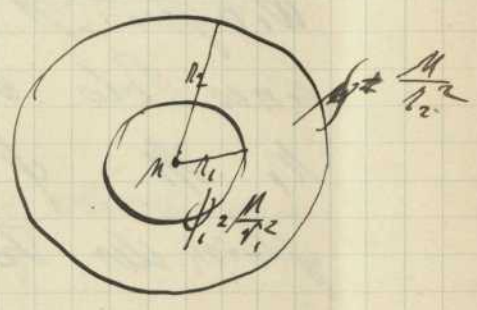

Die Feldst. verhalten sich umgekehrt wie die Quadrat der Radien
K bei Anzahl der Kraftlinien. Wieviel gehen durch ein qcm Kugeloberfläche?

$$\frac{K}{4\pi r_1^2} = \alpha_1$$


Man nennt diesen Ausdruck die Dichte der Kraftlinien
Für die äußere Kugel wird die Dichte der Kraftl.

stärke

$$\alpha_2 = \frac{K}{4\pi r_2^2}$$

$$\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

Das Verhältn. der Feldstärken = dem Verhältn. der Kraftlinienendlichkeit

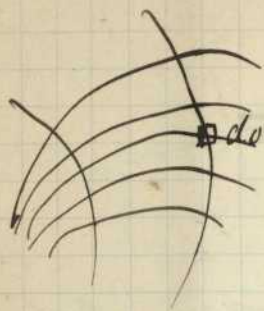

Man schneidet drei Kraftlinien senkrecht
durch eine Fläche. Durch do gehen dK
Kraftlinien

$$\frac{dK}{do} = \oint$$

Feldstärke in Richtung der Kraftlinien sind
identisch.

Wie genau ist die Gesamtzahl der Kraftlinien
eines Pols. Die Feldst. eines Kugel von Radius
 r_1 ist $\oint = \frac{\mu}{r_1^2}$. Man sieht die Breite μ ist
gleich der Feldstärke somit

$$K \cdot \mu = \mu^2 \cdot \frac{\mu}{r_1^2}$$

Anzahl der Kraftlinien $K \cdot \mu$ eines Kugel
Gesamtzahl einer beliebigen Fläche ist.

$$K = \int dK = \int \frac{dK}{do} \cdot do$$

$$= \int \oint do.$$

Gleichförmiges homogenes Feld kommt in der

Technik nicht vor sondern nur in der Natur.

Neigung des Feldes ^{der Erde} 60° Stärke desselben $0,60$.

Durch ein μ gehen $0,50$ Kraftlinien hindurch

Kraftl. durch ein μ

$$K = 5000.$$




Hat man nur 2 Pole, ein S. u. Nordpol.

Was für ein Feld hat man in d.


Man misst einfach die räumlichen Kräfte. Verbindet man irgend einen Punkt der Linie mit Nord so gilt das Gesetz der Kräfte.

$$\cos \alpha + \cos \beta = \cos \gamma$$

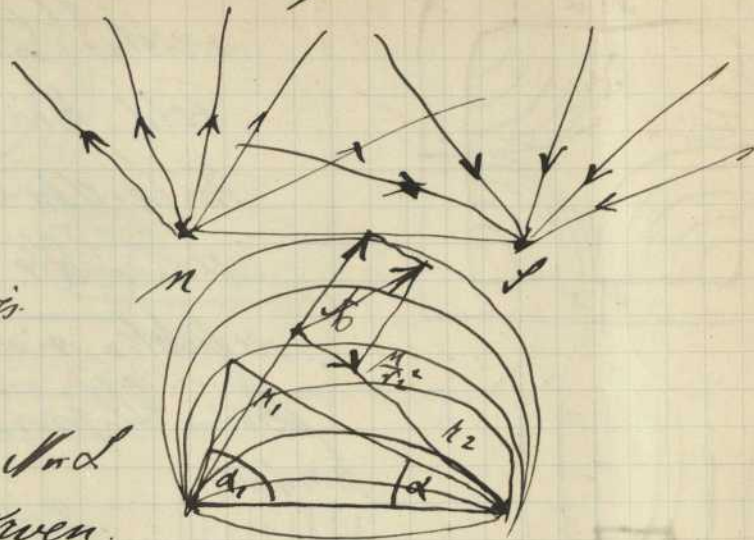


Wie sieht das Feld aus wenn man 2 gleichnamige Pole hat?


Sobald ein Magnet entsteht, d.h. Wirkung des Nordpol, d. Von jedem ausgehend ein Strahlenbüschel in der Mitte drücken sie sich an zusammen.

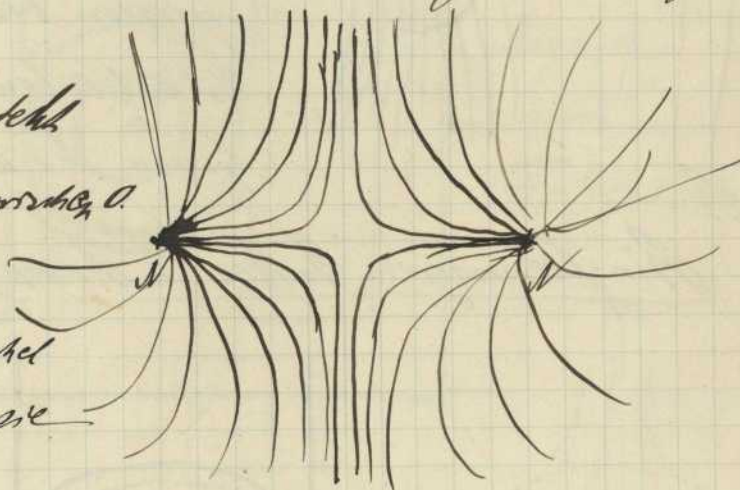

Wie verhalten sich die Felder wenn man nicht einen Stabmagnet hat sondern mehrere.



(f. Figur)

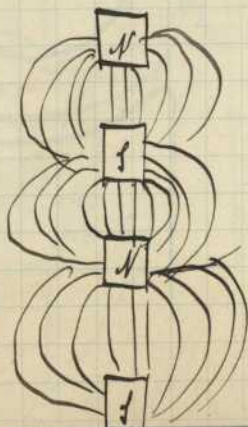

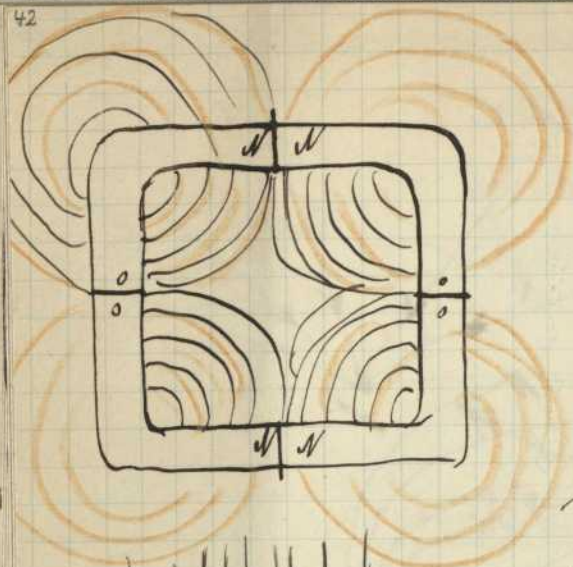



Was geschieht nun wenn man
weiches Eisen in ein homogenes
Feld. Das Eisen wird magnetisch
die beiden Felder kombinieren
sich. Die Kraftlinien & Kraftlinien
verdichten sich in dem Eisen.


Beim Ellipsoid gehen die Kraftlinien gerade
hin durch.

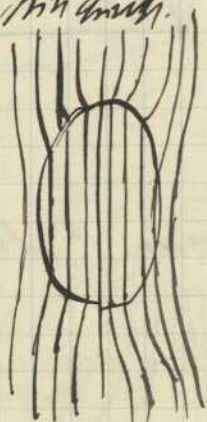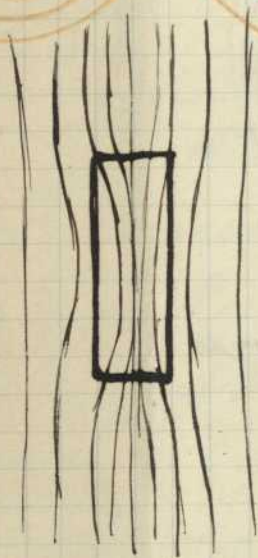


Zurück zur ursprünglichen
von weichem Eisen ist es
möglich den Kraftlinien
nimm bestimmten Weg vor-
anzuweisen. Das weiche
Eisen heisst hier Stachel.

Ringförmiger Leiter im homogenen Feld.

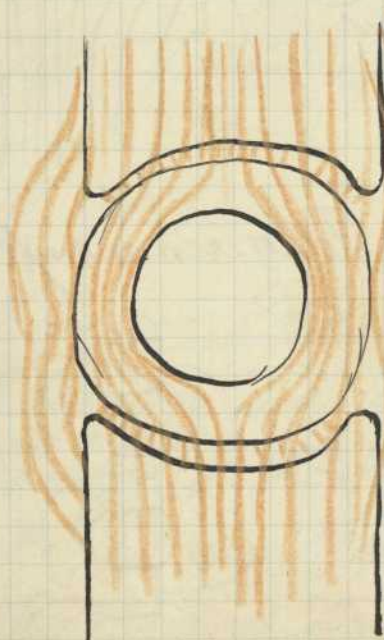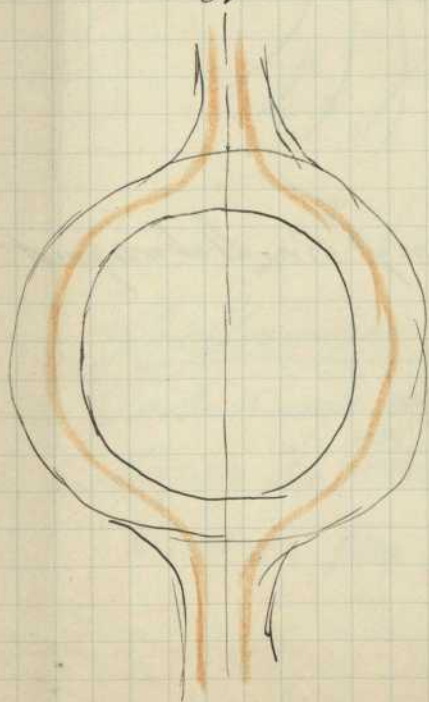


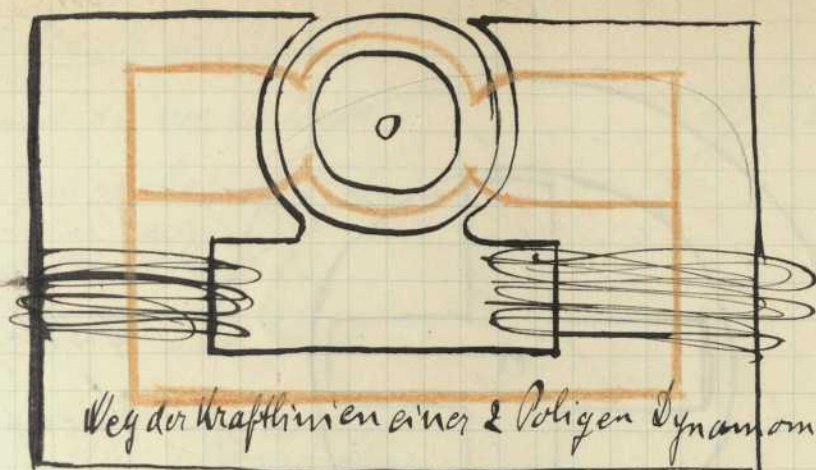


Weg der Kraftlinien einer 2 Poligen Dynamomachine

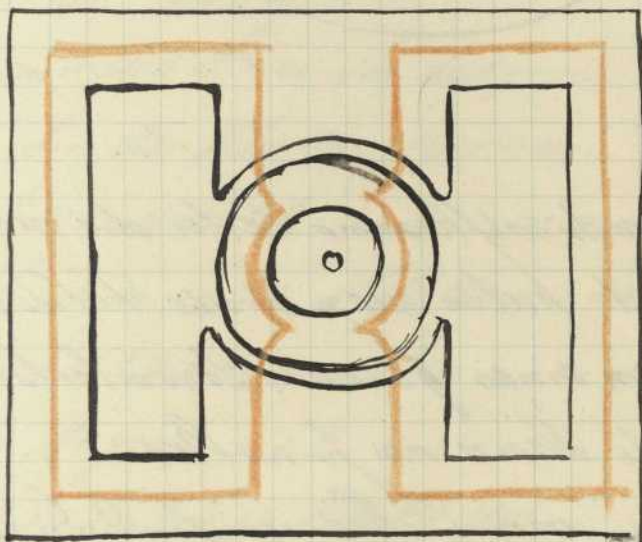

Magnete
mit
Folgepunkten.

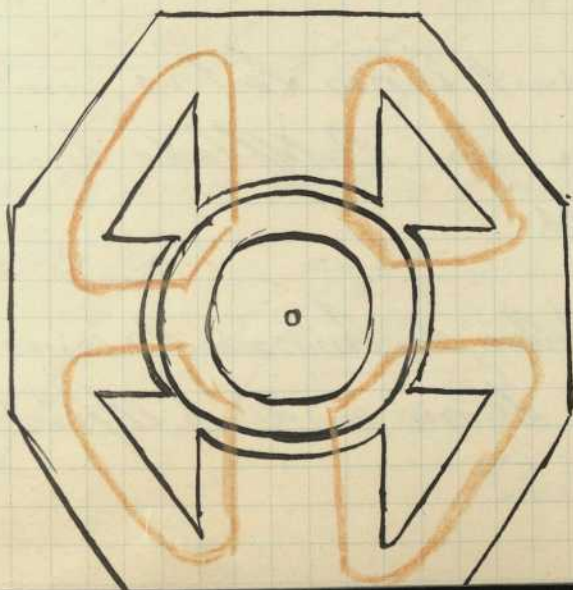

4 Poligen
Ankerpol-
Maschine

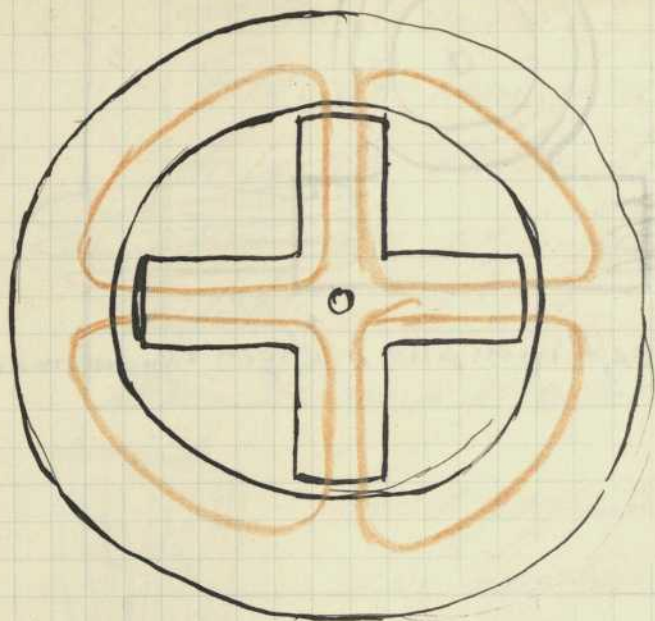

4 Polige
Frienpol-
maschine.

Auch stromdurchfllossene Leiter die nicht von
Eisen sind haben magnetische Felder.

Magnetlinien eines geraden Stromleiters sind
konzentrische Kreise um seinen Uml.

Magnetlinien eines Kreises sind Dipollinien
wie die von 2 parallelen Leitern (entgeg. Richtung)

⊕ Querschnitt eines Leiters, in dem der
Strom in die Blattfläche hinein nach
hinten geht


⊙ Darstellung des Querschnitts eines Leiters
dessen Strom aus der Blattfläche heraus
nach vorn kommt.

Das Biot-Savard'sche Gesetz:

Stromelement dl von der Stärke i
wirke auf einen Magnetpol von der
Stärke μ im Abstand r .

Es gilt dann das B.S. Gesetz

$$d\mathcal{F} = \frac{i \mu dl \sin \varphi}{r^2}$$

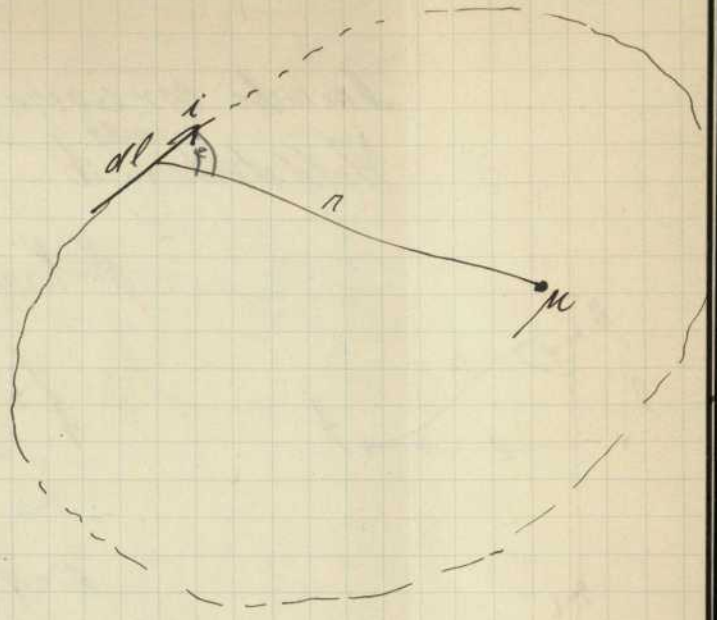


Wie wirkt nun die Kraft.

Es geht ein Nordpol dorthin
von wo aus der Strom im entgegen-
gesetzten Sin des Uhrzeigersinn
im Uhrzeigersinn scheint.

Liegen dl in μ in der Äquipotentialebene so wirkt
 $d\mathcal{F}$ senkrecht zu dem selben.

Hat man Magnet $\mu = 1$
beschreibt der Leiter im Punkt des
Magnetens die Feldstärke:


$$d\mathcal{F} = \frac{i dl \sin \varphi}{r^2} = d\mathcal{F}$$

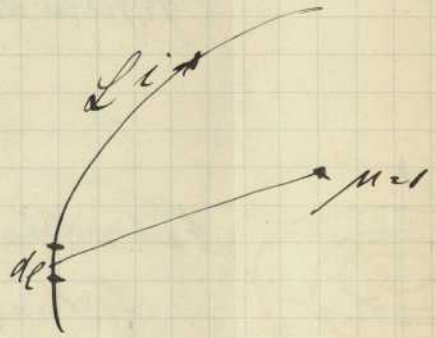

Feldstärke eines Leiters von der Länge L
in der Stärke i :

$$\mathcal{F} = \int_0^L \frac{i \sin \varphi dl}{r^2}$$

Annahme einer geradl. endlosen Leiter. Was für eine Feldstärke ^{erhält} ist.

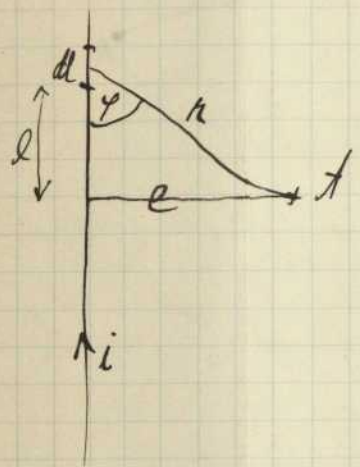

Die Kraft wird sein oder das Feld:

$$\int_{l=-\infty}^{l=+\infty} \frac{e \sin \varphi dl}{r^2}$$




$$\sin \varphi = \frac{e}{r} = \frac{e}{\sqrt{l^2 + e^2}}$$

$$\oint = \frac{2i}{e}$$

Alle Punkte in der Entfernung e haben dasselbe Feld. Es sind konzentrische Kreise in der Ebene \perp zu unserem Leiter. i muß in absol. Stromeinheit gegeben sein. somit:

$$\oint = \frac{2 i \text{ amp}}{10 e}$$

Nach welcher Richtung gehen diese kreisförmigen Kraftlinien? dorthin vom wo aus der Strom im entgeg. Sinn der Uhrzeiger. Es ist im Uhrzeigersinn.

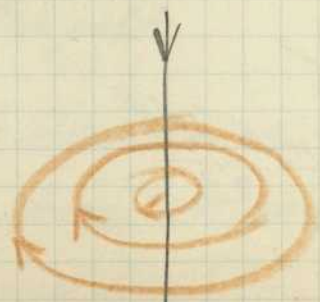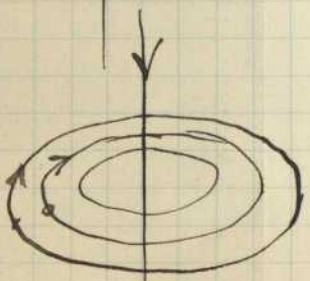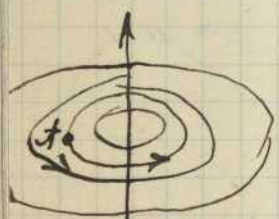


Was ist das Feld eines kreisförm. Stromkreises im Mittel-
punkt. $\varphi = 90^\circ$:

$$\Phi_0 = i \int_0^{2\pi r} \frac{dl \sin 90^\circ}{r^2}$$

$$= \frac{i 2\pi r}{r}$$

Will man i in I_{imp} ausdrücken exist

$$\Phi_0 = \frac{2\pi i I_{\text{imp}}}{10^7}$$

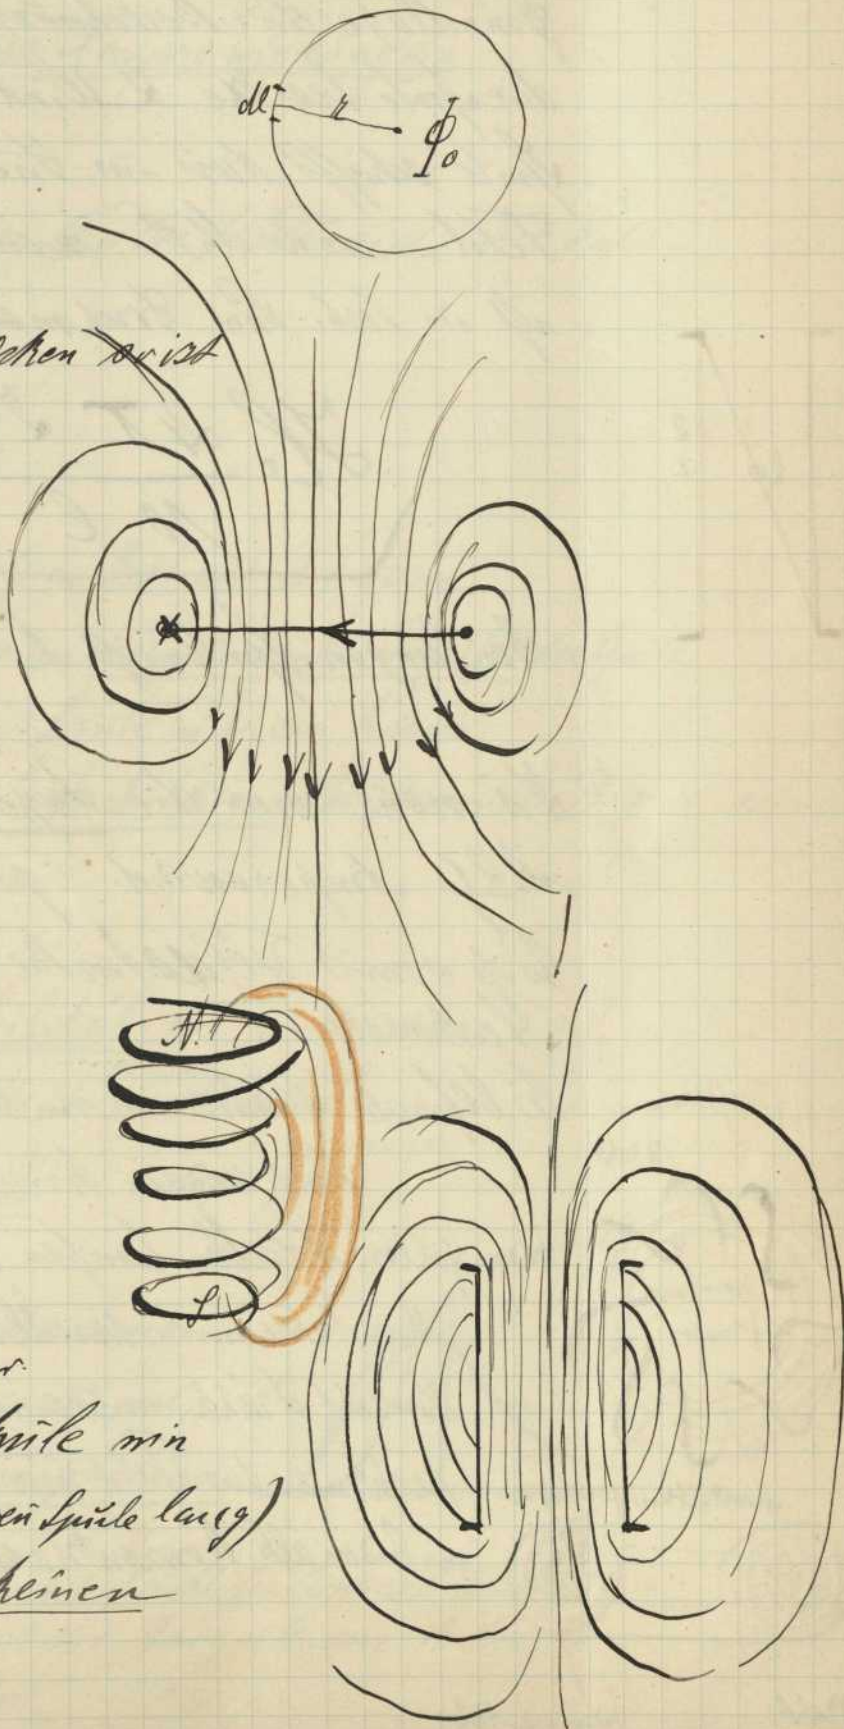


Strahlspule oder Solenoid

Es seien N Windungen
vom Strom i durch-
flossen. Es entsteht
auch nach früherem
ein magnetisches Feld H .
Obwohl hat man im Innern der Spule ein
nahezu homogenes Feld. (wenn Spule lang)
Spule hat im Innern keinen
Endkern.

Feldstärke eines Solenoids

Grundlage für Berechnung unserer Maschinen
die Spitze besitzt & Wind. Strom i. Die
Spitze schafft durch im Eisen ein magnetisches
Feld. In der Mitte. wenn Länge der Spitze lang
ist im Verh. zum Durchmesser, hat man eine Spitze

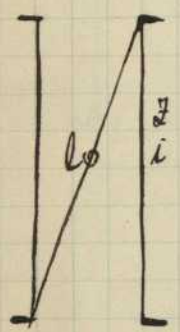

$$H = \frac{4\pi \cdot Li \cdot \text{Anzahl}}{10 \cdot l}$$

Bei langen Spitzen ist $l \approx$ der Länge der Spitze

Li nennt man die Amperewindungen der Spitze
n. Li Amperewind. pro Centimeter.

so ist somit Feldstärke = Ampere windungen pro
Centimeter.

Es befinden sich im Eisen der Spitze Eisen.

Nach außen hin können keine Kraftlinien

hinaus gehen. dieselben laufen alle in ein konzentrisches

Mantelkreuz dasselbe um. Man umgibt eine
Anzahl Drähte mit einem Eisenmantel. Wie

sieht man das Feld aus. Man kann die Kraftlinien

im Eisen als konzentrische Kreise konstatieren



Dräht. Eisenmantel

Zusammenhang zwischen Ampere windungen u. Kraftlinien.

Selbstwirke in einer langen Spule. (Solenoid) d. h. Zahl
der Kraftl. $H = \frac{4\pi}{10} \cdot \frac{I \cdot l}{l}$
auf 1 cm Kern.
 $= 1,257 \frac{I \cdot W}{l}$

In diesem Ausdruck kommt nun Betracht die Form
der Windungen. H nennt man magnetisierende Kraft der Spule
Länge der Kraftlinien in Spule l Eisen Kern
sei B . B nennt man Induktion. Es ist somit $B > H$ somit

$$B = \mu H.$$

μ nennt man die Permeabilität des Kernes oder
magnetische Leitungsfähigkeit ^{des Eisens} in der Spule.


$$B = \mu \frac{4\pi}{10} \frac{I \cdot W}{l}$$


Nimmt man sehr starke magnetisierende
Kraft an so steigt die Kurve μ immer
Man nennt die Kurve die magnetische

Charakteristik

$$\mu = \frac{B}{H}$$


Höchste Punkt der Permeabilität
ist dort wo Tangente zur B Kurve
berührt.

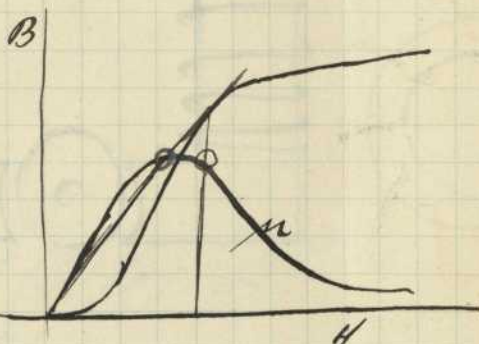

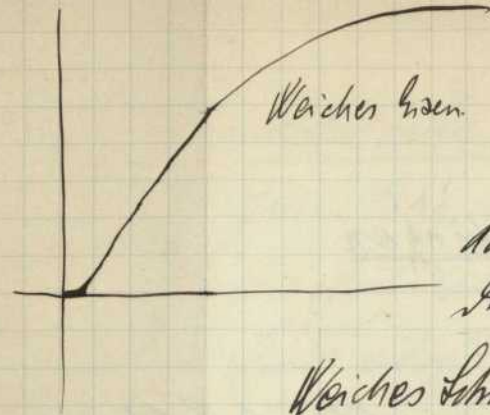

Standard dabei vom Ursprung aus die Kurve gerade anlaufen lassen da bei sehr reichem Eisen / anisoverst klein ist. Die gebogene Teilung bei 1/2 bis 2/3 ist etwas größer.

Weiches Schmiedeeisen mit den magnetischen der Kerne H_{20}

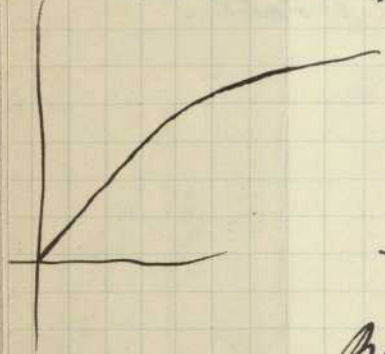

H_{20}	0,32	2,14	3,89	6,20	11,57	21,7
B_{20}	40	1170	9970	9970	13640	15870
$\frac{D}{H} \approx \mu_2 - 120$		550	2560	2200	2200	430



Bei techn. Verwend. B nicht 7 18600

Wechselstrom 6-8000 m/ps überschreiten.

In dem Ausdruck für die Funktion B ist nicht über die Weite in Gestalt der Windungen angegeben. Alles gilt nur für 1/2 Länge

Stäbe oder für magnetische Kern-

binationen. die nahezu geschlossen oder ganz geschlossen sind. Wir haben einen nahezu oder ganz geschlossen en

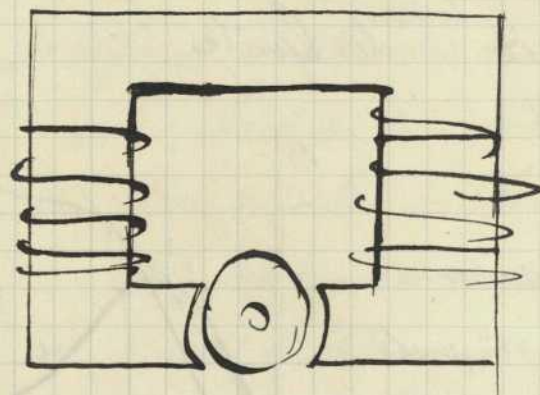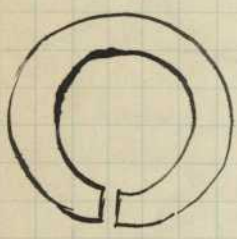

Kreis. Denkt man sich auf diesem geschlossenen Kreis ein Stück herausgeschnitten. Dann ist

Der Magnet Kern besitze die Länge l Querschnitt f pro gem. seien
 B Kraftlinien vorhanden. Auf dieses Stück komme eine
 Magnetzerwind Strom i^2
Gesamt Kraftlinienzahl.



$$B = \mu \frac{4\pi}{10} \frac{i^2}{l}$$

$$\int B = K_2 \frac{4\pi}{10} \int \frac{i^2}{l} \mu$$

$$K = \mu \frac{i^2}{\frac{4\pi}{10} \frac{l}{f_{gem.}}} \quad (a)$$

$$F = \frac{L}{2W}$$

$$W = \frac{5l}{f}$$

Diese Gl. erinnert an das Ohm'sche Gesetz.

i^2 heißt den Strom den man müsste diesen durch magnetomotorische
 Kraft wirken in Bez. auf die elektrische Kraft

Magnetischer Widerstandskoeff $\frac{1}{\mu} \frac{l}{4\pi}$

somit Magnetische Ohm'sche Gesetz lautet:

Gesamt Kraftlinienzahl = Ampere wind. durch magnet.
Widerstandk.

Man kann (a) schreiben in der Form:

$$K = \frac{\frac{4\pi}{10} i^2}{\frac{1}{\mu} \frac{l}{f}} \quad (b)$$

Man sieht in Praxis (a) ist, obwohl (b) logisch
 nicht geriff. da Widerstandskoeff $\frac{1}{\mu}$.

Widerstandskoeff. der Luft:
 Hat man keinen Eisenkern so hat man A Kräfte
 bei gleichm. B Kraftlinien.

$$B = \mu H$$

Off. kein Eisenkern vorhanden so ist ein fest. Luft
 darin somit. Permeabilität der Luft

$$\mu = 1.$$

 
so mit magnetischer Widerstandskoeff. der Luft

$$\frac{1}{\mu} \frac{H}{H} = 0,796 \approx 0,8.$$


Luft hat konstante Permeabilität somit
 konstanten Widerstandskoeff. Eisen dagegen nicht.
 Für einen elektrischen Strom ist Widerst. konstant
 beim elektromagn. Strom variabel abhängig
 von der Stromstärke variable Permeabilität.
 Wenn einen elekt. Strom von Widerst. mit R belastet
 man die Arbeit $I^2 W$.

Bei elektromagn. Strom braucht man bei Widerst.
keine Arbeit. Das Entstehen ^{erster Feldes} / man erst schaffen
 des Feldes braucht man allerdings Arbeit aber
 wenn das Feld geschaffen ist dann nicht mehr.

Wählt man kein systematisches Stück sondern
 ein beliebiges Stück wo l die Mittellänge ist
 so gilt das Stück gleich ebenso



Die Gesamtkraftlinienzahl des
Fahers sei K .

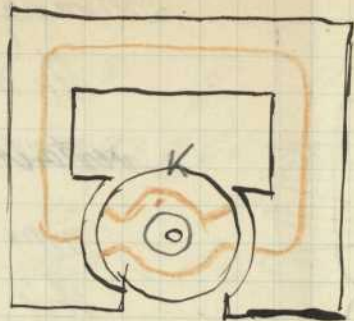

μ_1, μ_2, μ_3 seien Perm. d. l_1, l_2, l_3
mittleren Längen f_1, f_2, f_3 Querschnitte
für Faher Luft u. Magnetgestell.

Kraftlinienzahl an Faher

$$K \left(\frac{1}{\mu_1} \frac{10}{4\pi} \frac{l_1}{f_1} \right) = (i^2)_1$$

Luft

$$K \left(\frac{1}{\mu_2} \frac{10}{4\pi} \frac{l_2}{f_2} \right) = (i^2)_2$$

festell.

$$K \left(\frac{1}{\mu_3} \frac{10}{4\pi} \frac{l_3}{f_3} \right) = (i^2)_3$$


somit Gesamt Kraftlinienzahl:

$$K = \frac{\sum i^2 W}{\frac{10}{4\pi} \left(\frac{l_1}{\mu_1 f_1} + \frac{l_2}{\mu_2 f_2} + \frac{l_3}{\mu_3 f_3} \right)}$$

$$K = \frac{\sum i^2 W}{\sum W_m} = \frac{\sum i^2 \text{ aller Amp. Wind.}}{\sum \text{ alle elektromagnet. Widerst.}}$$


In dieser Gleich. kommt nicht vor über die Lage
Größe der magnetisier. Windungen. Es werden aber
nicht Kraftlinien verloren gehen durch Streukerning. Die grösste
Streukerning tritt an denjenigen Stellen ein, an den starke Brechungen vorhanden
sind d. h. an den Ecken u. Kanten des Kerngestells

Foch

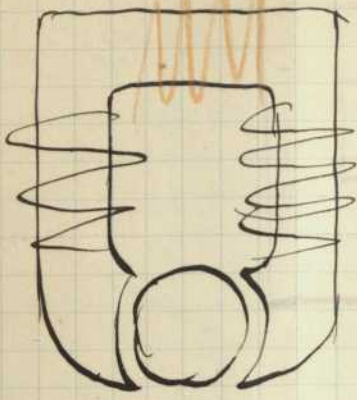

Spannung bei der nebensteh. Maschine grösser
Je mehr um die Windungen gleichmässig
verteilt desto weniger Spannung, konzentriert
man die Wind. auf einen Punkt so ist
die Spannung grösser.


Wieviel Windungen braucht man um
eine gewisse Funktion zu erhalten?

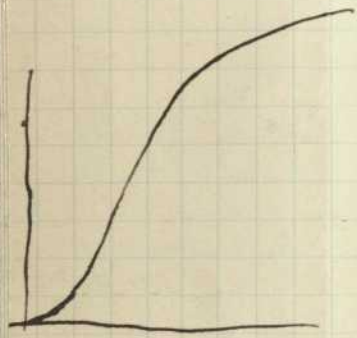

$$K_2 = \frac{l^2}{\mu \cdot 4\pi f}$$

$$\frac{K}{f} = \frac{l}{\mu} \cdot \frac{10}{4\pi^2} = \frac{l^2}{l}$$

Für beliebiges Material

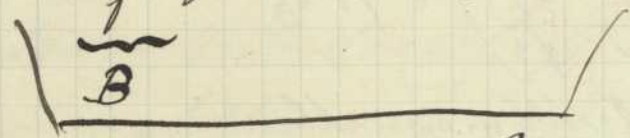

Zusammenhang zwischen B und n experimentell
feststellen
Für Luft ist.

$$0,80 B = \frac{l^2}{l}$$

Für verschiedene Materialien ist Zusammenhang zwischen
B und n festgestellt worden

Grössen.

	B = 10	4	5	6	7	8	9	10	11
$\frac{l^2}{l}$ cm Welllänge	4	8	17,2	33,6	64,0	101,6	150	204	
l experimentell									


Imp. Wind procm
Konstruktionlänge

Schmelzen $\beta = 10^3$.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0,992	1,31	1,60	1,92	2,21	2,53	2,85	3,23	3,65	4,26	5,02	5,97	6,88
14	15	16	17	18	19	20						
8,44	11,65	16,0	24,5	37,2	48,8	61,2						

Es sei ein Kranzring geg. Gestalt mit 400 Strahlen von
 $2 \frac{7}{16}$ mm Durchmesser d. des Ringes sei 60 mm

Der Ring sei an bestimmten n. Stellen in $\frac{1}{16}$ mm Abstand
 von 1 cm. Den Ring einflussend ein Strom. Wiesel
 Amperezahl sind notwendig um den Ring auf
 folgende Induktionsen zu bringen

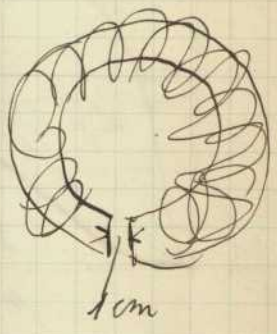

$B = 1000$	2000	7000	10000	13000	16000	15000
$K = 10^3 \times 1256$	50,2	87,92	125,60	163,20	201,96	238,62

Aus der Tabelle entnehmen wir für $\frac{iR}{L}$

$$\frac{iR}{L} = 0,992 \quad 1,92 \quad 2,95 \quad 4,26 \quad 6,85 \quad 16,05 \quad 48,80 \text{ pro cm Schmelzen}$$

$$L = \pi \cdot 60 = 188,5$$


$$L = 187,5$$

$$(iR)_{\text{Strom}} = 186 \quad 360 \quad 533 \quad 798 \quad 1280 \quad 3020 \quad 9150$$

$$(iR)_{\text{Luft}} = 800 \quad 3200 \quad 5600 \quad 8000 \quad 10400 \quad 12800 \quad 17200$$

$$L \cdot A \cdot W = 986 \quad 3560 \quad 6133 \quad 5798 \quad 11650 \quad 15820 \quad 24350$$

$n=1$ gilt nur für ^{alle} frucht-magnetische Körper
(Schwäfer)

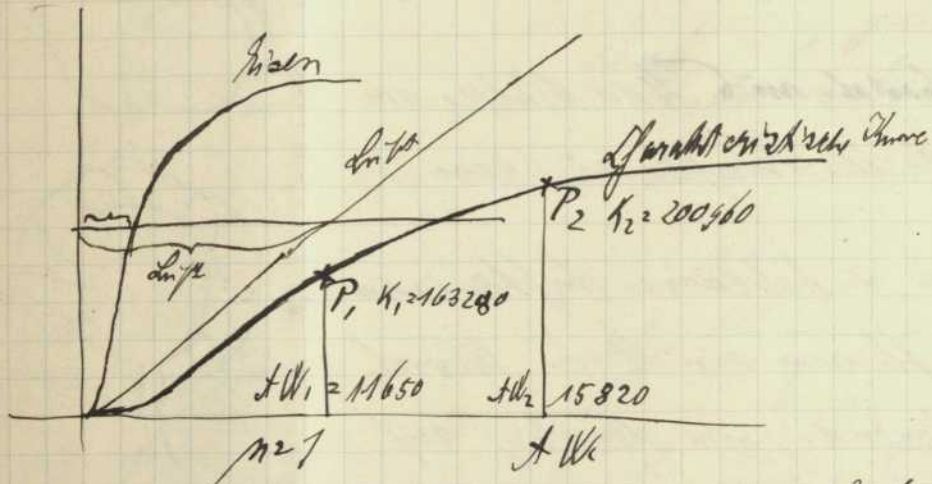


Es lässt sich die
frucht-magnetische K.
Anstellen auf
Frühhilf durch die
Gleichung

$$K_2 = \frac{a \cdot AW}{a + b \cdot AW}$$

wird mit Vorteil verwendet
für ein kleines Stück P_1, P_2 der Kurve. Gleich
man Frühhilf oder Interpolation gleich

Gleich einer gleichseitigen Hyperbel.

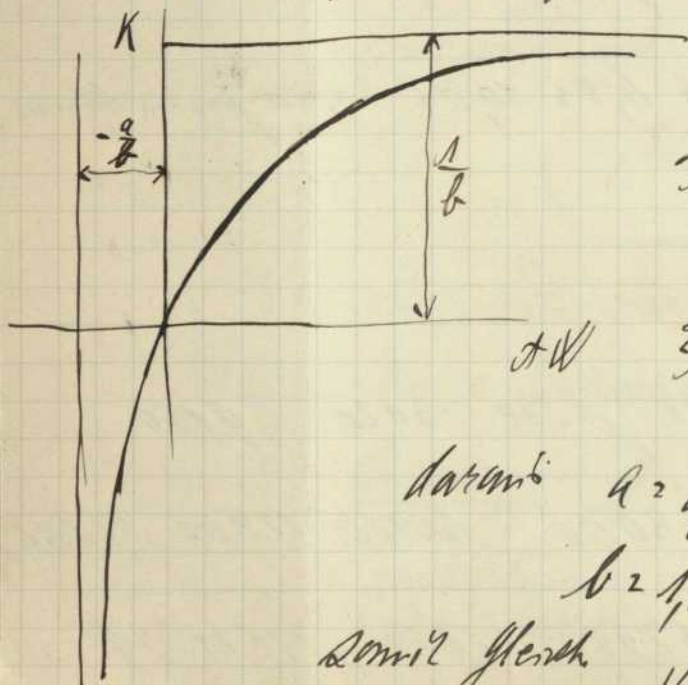

Anwend. auf Stück P_1, P_2

$$1) 163280 = \frac{11650}{a + b \cdot 15820}$$

$$2) 200960 = \frac{15820}{a + b \cdot 15820}$$

daraus: $a = 0,05130$

$b = 1,732 \cdot 10^{-6}$


Somit Gleich

$$K_2 = \frac{AW}{0,05130 + 1,732 \cdot 10^{-6} \cdot AW}$$

Die Hyperbel heißt
Strom-Kiefer als
Kurve v. m. Frühhilf


Trennungsverhältnisse der Stromerzeuger

Maschine von Gibson. Bei Anstell. setzt man auf Eisenplatte. davor ein Eisenblech plus eine Zinkplatte. So wird zwischen Strom Eisenplatte eine gewisse Spannung stattfinden K_{max} wird im Bereich A B aufgetreten Kraftlinien zahl im Inneren Ka. So

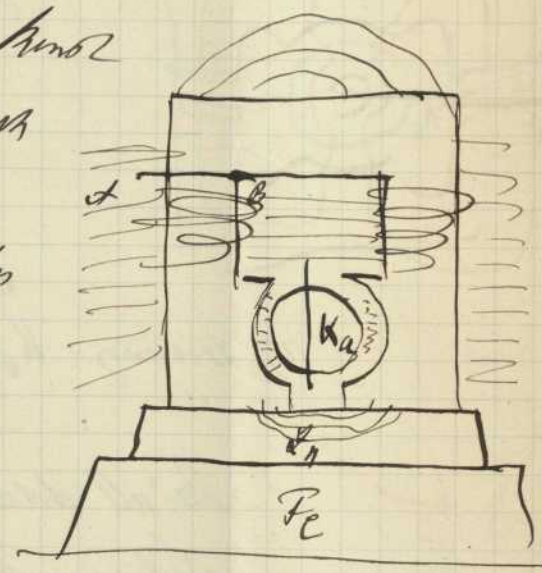

$$K_{max} = 1,32 Ka$$

In der Maschine sei überall K_{max} in der Luft das Mittel und K_{max} in Ka. In Trennung etwas genau ist zu verstehen man die Maschine im Stromy durch.

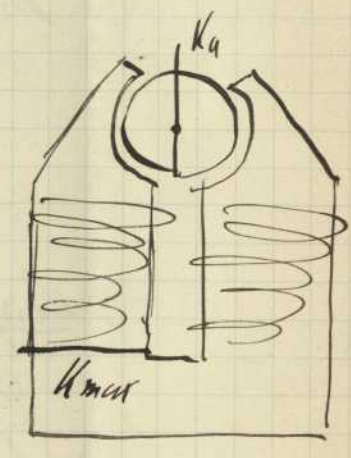


$$K_{max} = 1,22 Ka$$


Bei beiden Masch. ist vorausg. dass Magnetwidel. mit auf den Seitenkanten sich befindet.

Und die obig. Masch. zu klein so wendet man mehrgliedrige Masch. an.

$$K_{max} = 1,28 Ka.$$

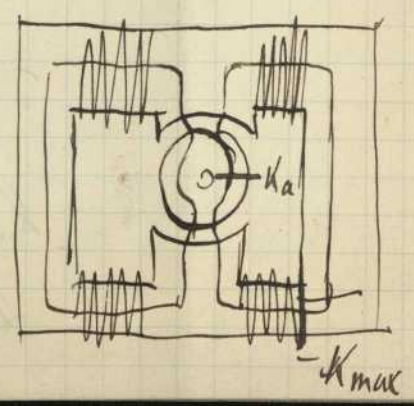

Wickelt man wie am dem Schenkel or hat man
Manchester Maschine

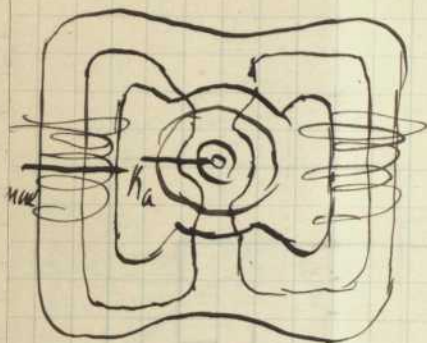


Große Streuung $K_{muc} \approx 1,50 K_a$

Vielgröße Absch.

Personen von
Lahmeyer

11% Streuung $K_{muc} \approx 1,12 K_a$

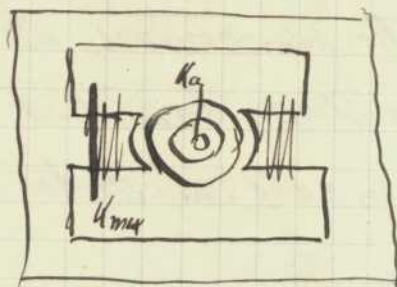

Bei all diesen Maschinen kommt es auf den Grad der
Sättigung an. Man hat die Berechnung der Maschine
die gleich gleich M. Kraft

$$L = \frac{n \cdot Z \cdot K}{60 \cdot 10^8}$$

Leipziger Maschine $K = 216 V$, n pro M. 2800

Gesamtzahl der Querschnitte $Z = 384$


An einen Polschicht treten an.

$$K = \frac{60 \cdot 10^8 L}{n \cdot Z} \\ = \frac{60 \cdot 10^8 \cdot 216}{800 \cdot 384} \approx 4,24 \cdot 10^6$$


K_a die Hälfte $\approx 2,12 \cdot 10^6$


$K_{muc} \approx 1,12 \cdot K_a \approx 2,4 \cdot 10^6$

[Faint, illegible handwriting on graph paper]

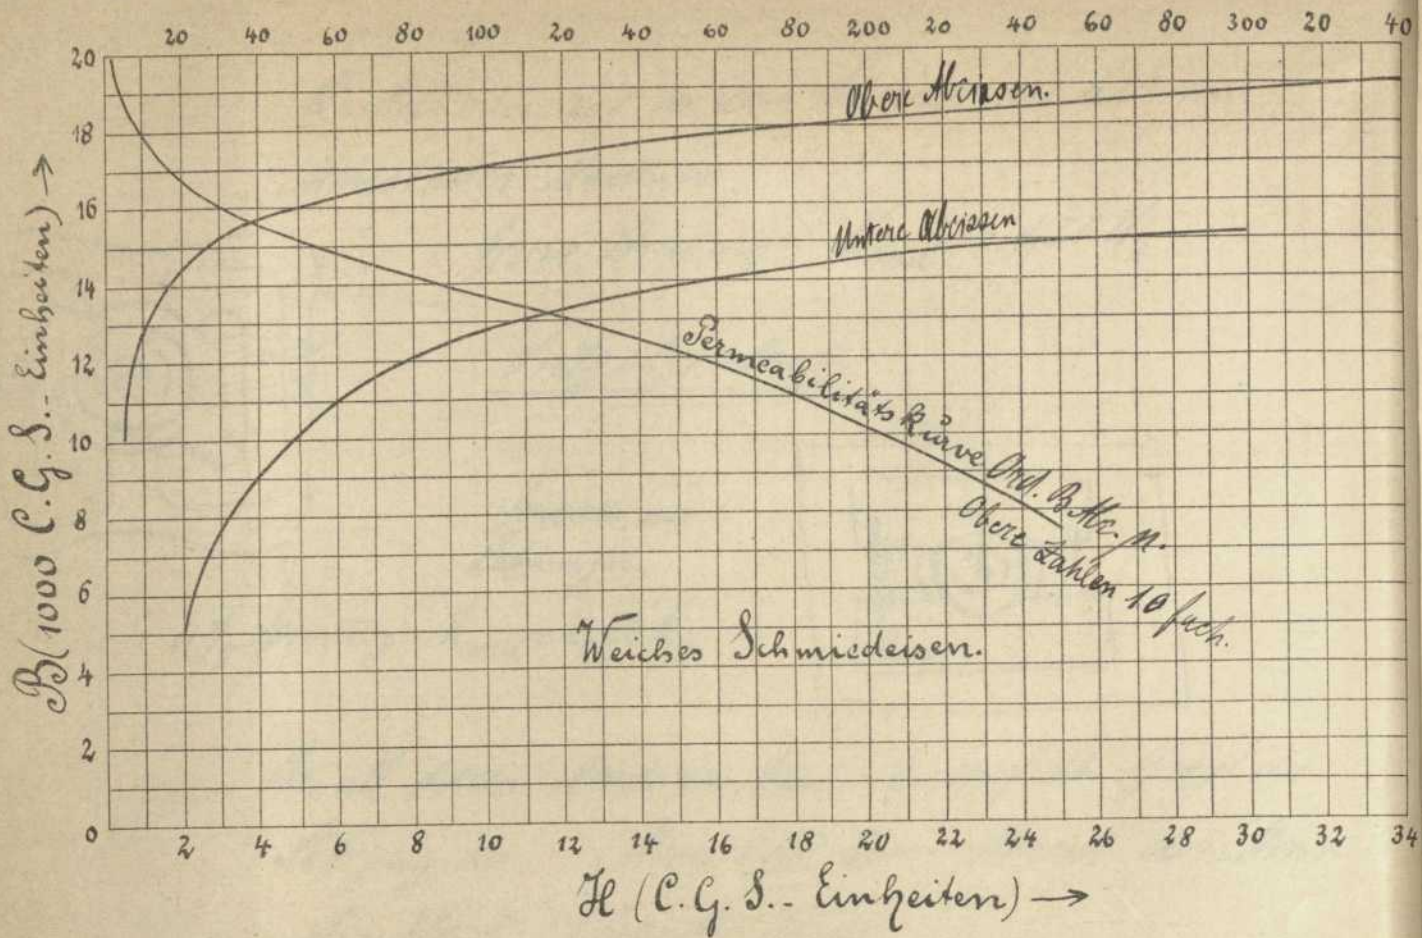



$$\frac{12}{7} = 1,714$$

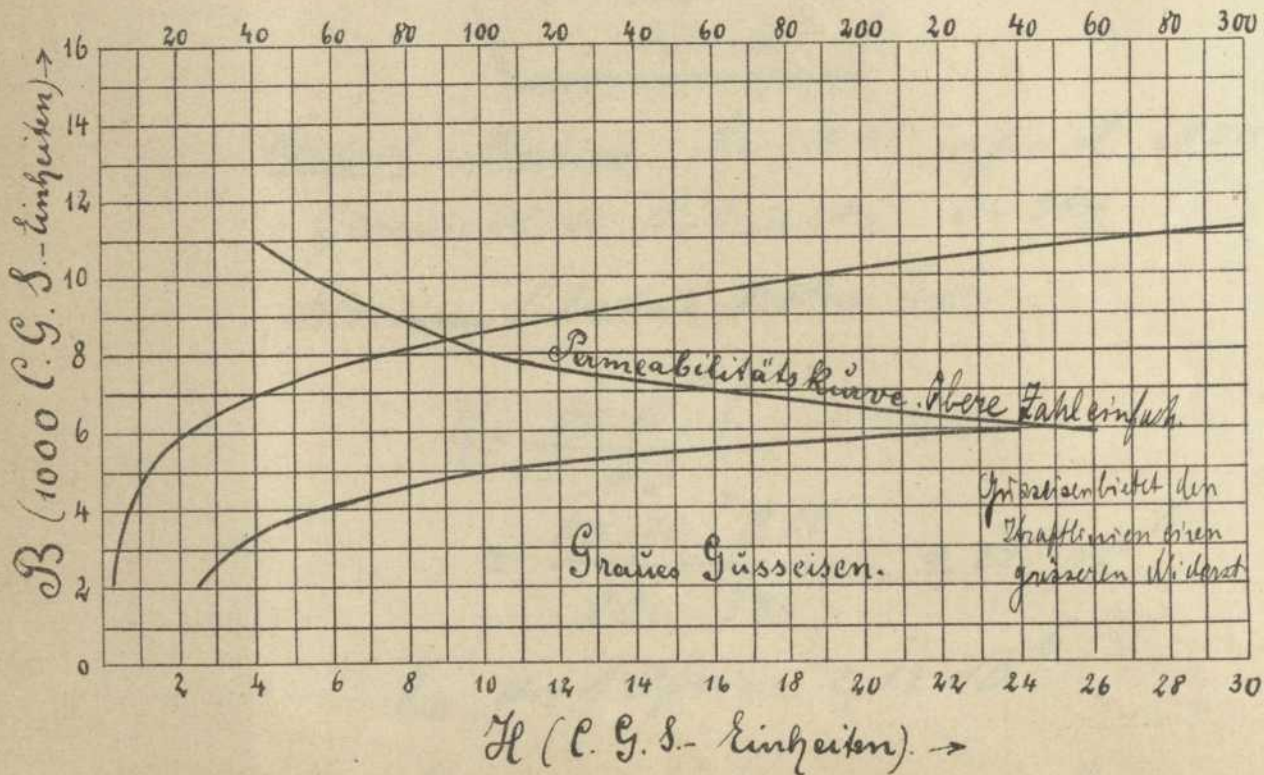

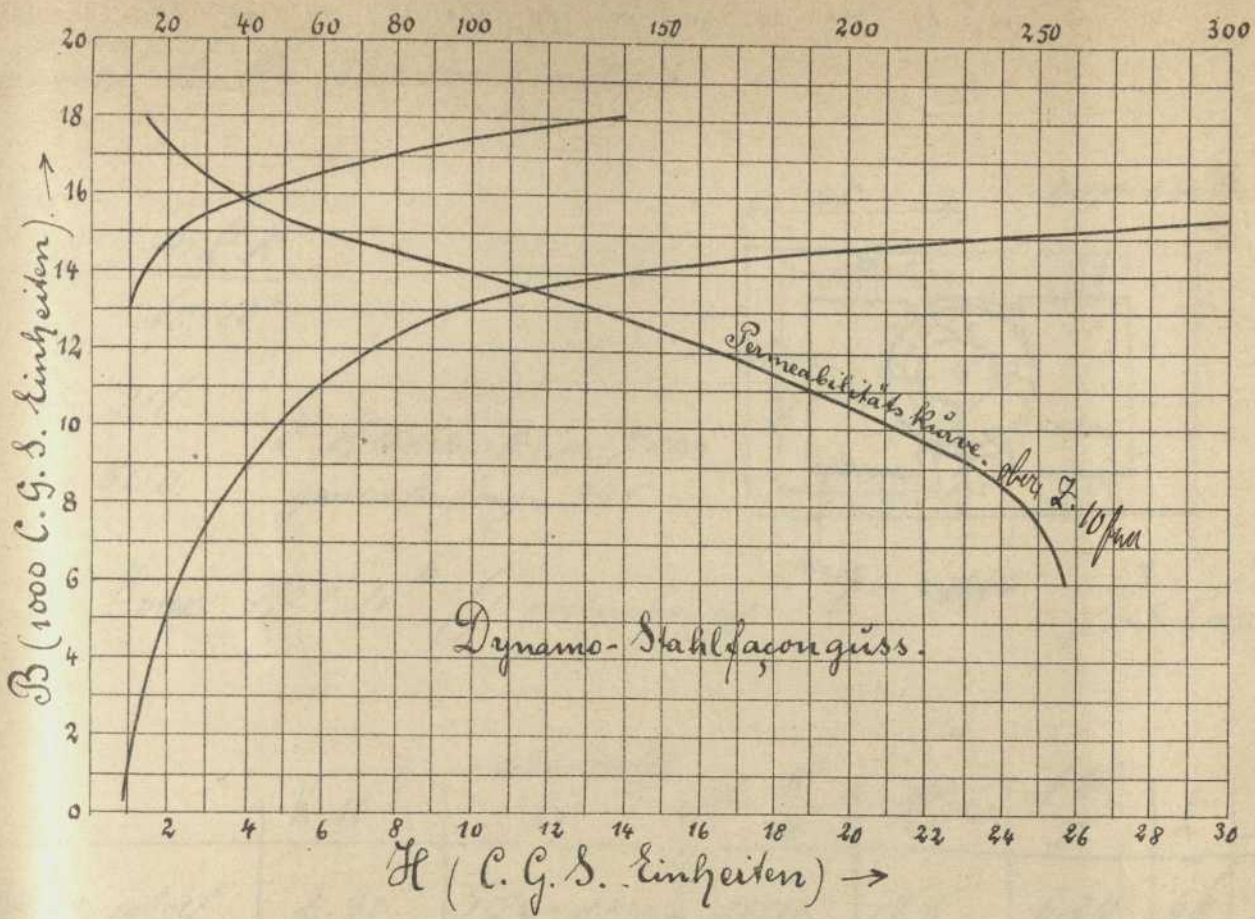

Wird durch $\frac{1}{l} = 980 B^2$

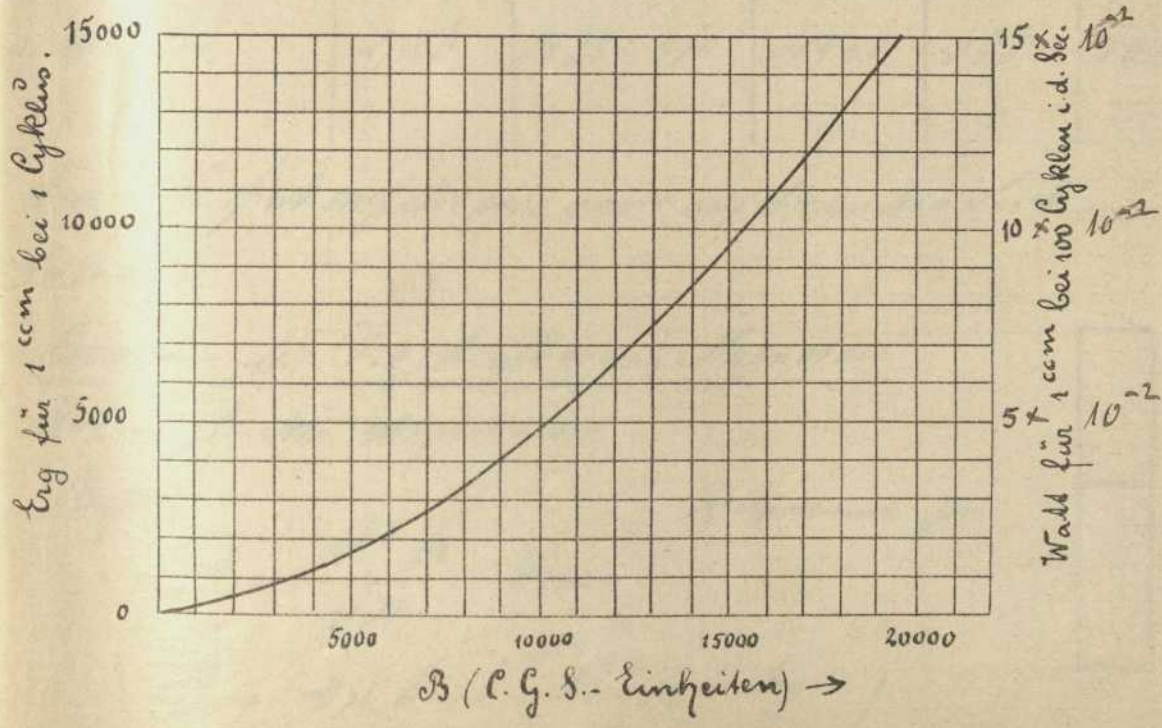

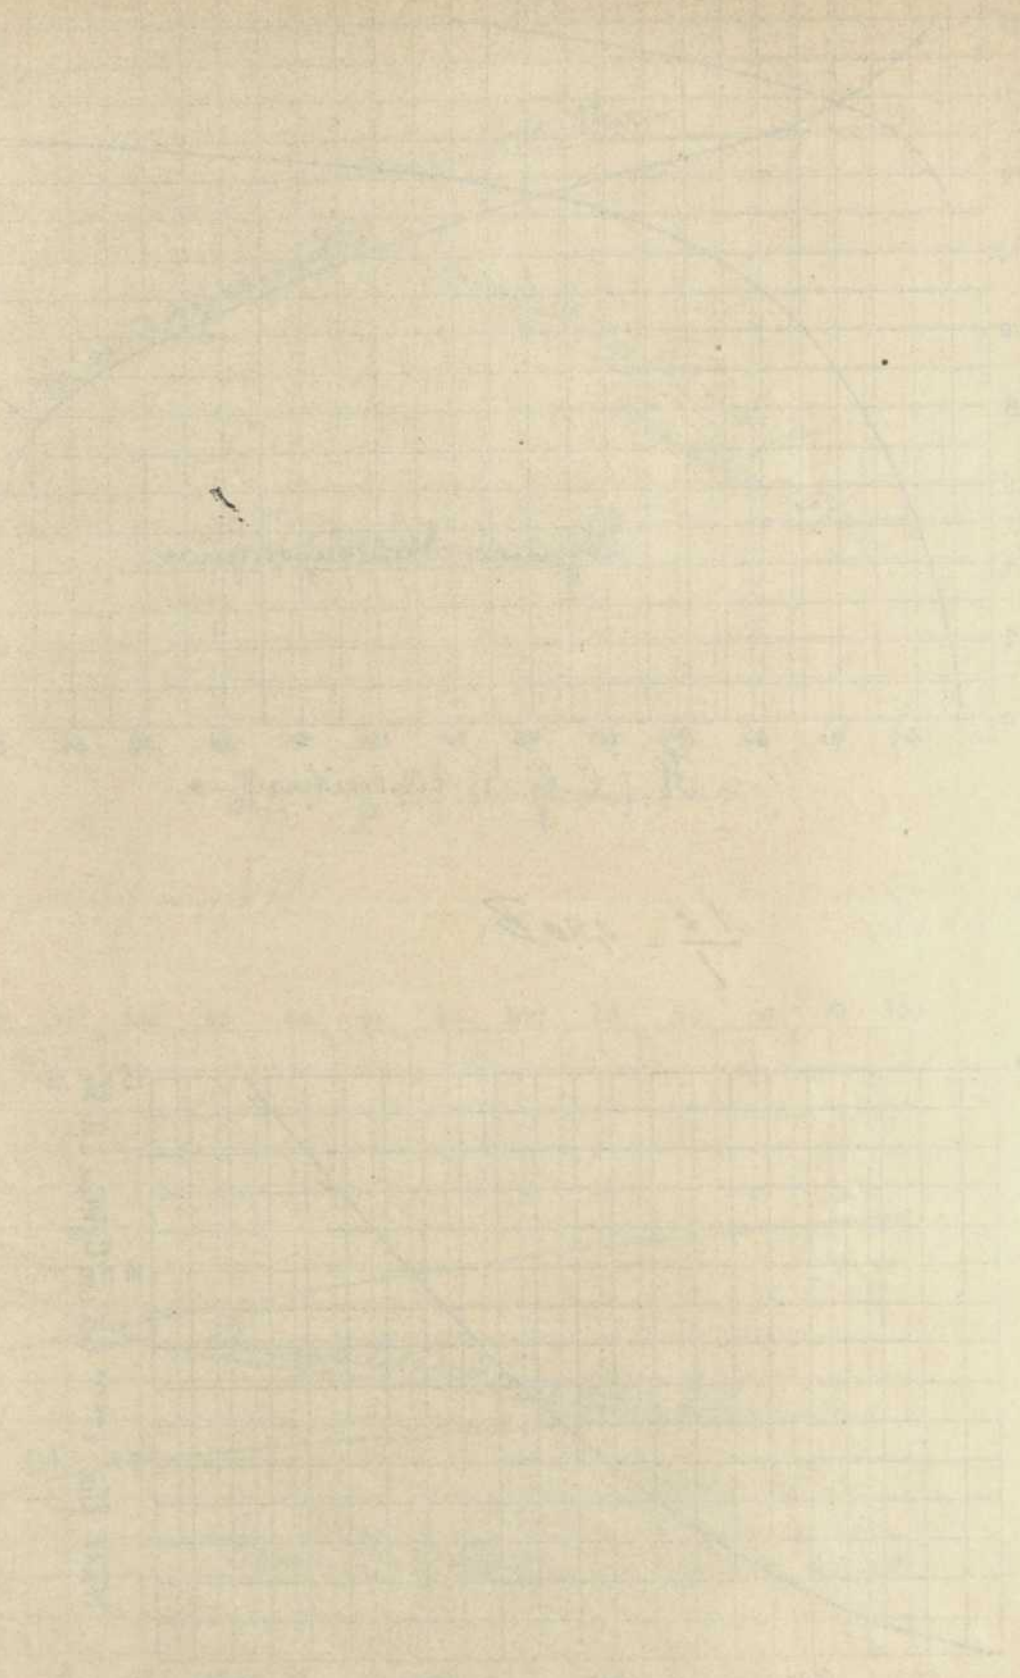

Wirbel A.W. sind nicht wünschig?

Loeff.


$$h = \frac{m^2 K}{60 \cdot 10^8}$$

$$h = 216$$

$$n = 800$$

4 Querschnitte auf dem gesamten Umfang = 384

$$K_{max} = 4,24 \cdot 10^6 \quad (/. vorhergeh. Seite)$$

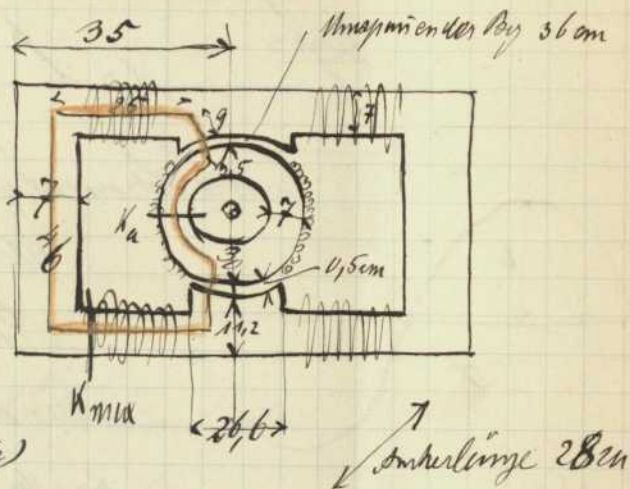

	$K \cdot 10^6$	Querschnitte Q	$B = \frac{K}{Q}$	$\mu (10^6)$	$\frac{AW}{l}$	l	AW
Magnetgestell (Focke & Lohndel)	2,40	$7 \cdot 28 = 196$	12210	1,8	6,24	96	600
Ableschicht	2,40	$28 \cdot 13,3 = 375$	6600	2,6	2,08	18	38
Ander	2,12	$7 \cdot 28 = 196$	12800	10,0	8,0	32	256
Loeff.	2,26	$18 \cdot 28 = 510$	4450	4450	3560	1	3560

$\Sigma AW = 4459$

Diese AW sind auf die eine oder auf die andere Seite zu bringen.

 
Berechnung der Tragkraft eines Magneten.

Stab sei gleichm. magnetisiert

Kraft:

Q Querschnitt cm^2

$$F = \frac{B^2 Q}{8\pi} \quad \text{dynen}$$



$$F = 4,06 \cdot 10^{-8} \cdot B^2 Q \quad \text{mg}$$


Periodisch veränderliche Ströme, die nach fol.

Voraus. $i = b \sin \frac{2\pi t}{T}$

T Periodezeit
 T Zeitperiode.

die Stromstärke ändern.

b Amplitude

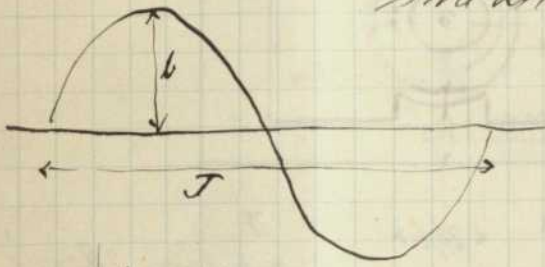

Gleich einer Sinuskurve.

Hat man einen geschlossenen Leiter
 vor einem veränderlichen Strom durchfließen

so werden die Anzahl der Kraftlinien größer

bei stärker werden des Stromes n umgekehrt


Hat man einen Leiter an einem solchem das gleiche stattfindet.

Man hat einen Leiter von 2 Spalten umgeben.

Indem sich die Ströme zu ändern sich auch

die Pole so dass man abwechselungsweise \pm d. $\frac{1}{4}$

hat. Im $\frac{1}{4}$ Phase ein Wechselstrom

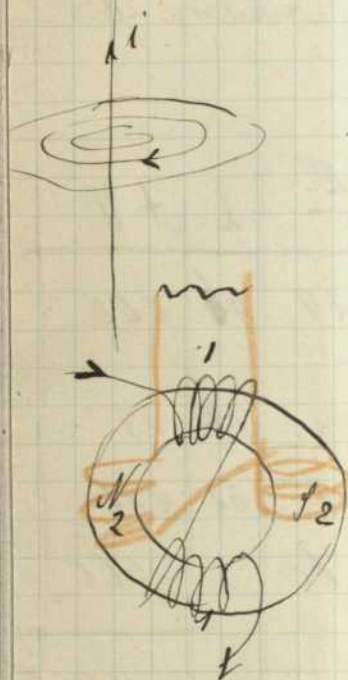

Kombiniertes Feld. $i_1 = b \sin \frac{2\pi t}{T}$

Man bringe nun noch 2 Spalten auf den
 Kern in diesem Paar 2 Phase des Strom

$i_2 = b \cos \frac{2\pi t}{T}$ (da verschieben gegen die andere Phase)

Thesen die beiden Ströme gleichzeitig, mit magnetischen
 man die selben das haben die Magnetschwärzung

ist proportional dem Strom die beiden Felder


sind gleich zeitig vorhanden man \perp die einander

$\phi_1 = c b \sin \frac{2\pi t}{T}$

die Felder sind verschieben

$\phi_2 = c b \cos \frac{2\pi t}{T}$

um $\frac{1}{4}$ tel Wellenlänge.

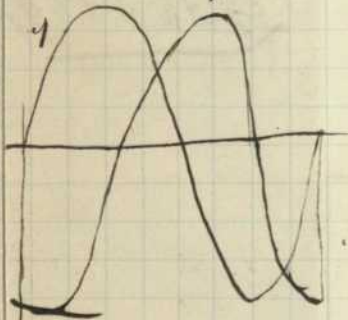

$\frac{1}{2}$ ist nun ein $\frac{1}{4}$ tel
 Wellenlänge verschieben


Es entsteht ein Resultat aus dem vektoriellen Stromfeld

Feld

$$\vec{\Phi}^2 = \vec{\Phi}_1^2 + \vec{\Phi}_2^2$$

$$\mu_0 \vec{H} = \frac{\vec{\Phi}_1}{\mu_0} = \mu_0 \frac{2\pi f}{l}$$

$$\alpha = \frac{2\pi f}{l}$$

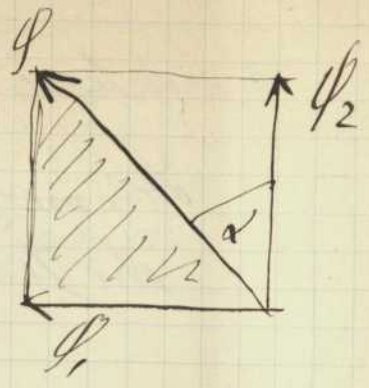

d.h. das Feld verhält sich mit Resultat Winkel abhängigkeit

Bei Wechselstrom läuft es vor aus hervor zyklisch magnetisiert wird. Strom - Amplitude = H_{max}

Lässt man einen Strom hindurch


so erhält man die mittlere Strom

Alle weiteren Magnetisierungs

geben die neben umstehenden

Stromen. Den Strom

auf den Strom ab wie

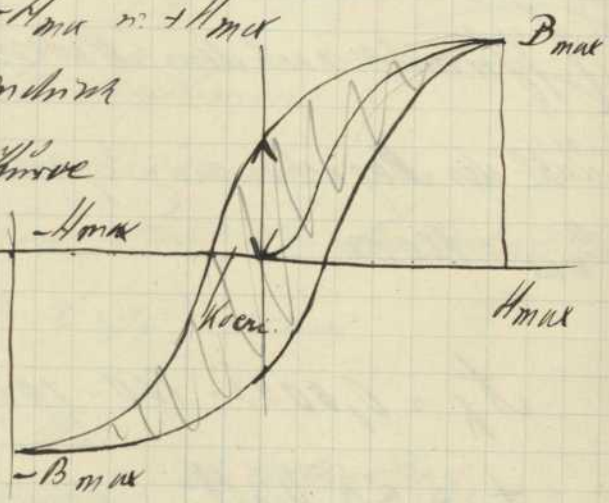

nennt man Koerzitivkraft. mit den Strom alle Koerzitivkraft

Man nennt die Strom hysteresis oder Verlust des

Stroms. Will man die alte Strom so hat man

Strom magnetisieren

Der Faktor des hysteresis flüche ist

$$\frac{\int H dB}{4\pi}$$

ist nicht anders als die Strom die per Strom hervor

verloren geht, ohne Prüfung auf

die Zeit in der Strom gedrückt

- 9,61 · 10⁷ by = 1 kWh
- 11⁷ by = 1 Stunde
- 10⁷ sec by = 1 kWh

Verlorene Arbeit wird in Wärme umgesetzt.

Strommess stellt für die Hysteresearbeit die Formel auf

$$A_H = \gamma N V B_{\max}^{1,6} \cdot 10^{-7} \text{ Watt} \quad \left(\begin{array}{l} \text{Zahl der Magnetisierungs-} \\ \text{zyklen pro Sek.} \end{array} \right)$$

Näherungsformel

$$N = \frac{A}{\gamma}$$

$$A_H = \gamma N V B_{\max}^{1,6} \cdot 10^{-7} \text{ Watt} \quad \left(\begin{array}{l} V \text{ Volumen des Eisenstückes} \end{array} \right)$$

γ Faktor nach dem Material im Mittel = 0,0033


Zahl der Magnetisierungszyklen $N = 100$. Vol. 1000 ccm
 $B_{\max} = 10000$

$$A_H = 0,0033 \cdot 100 \cdot 1000 \cdot 10000^{1,6} \cdot 10^{-7} \text{ Watt}$$


$$A_H = 83 \text{ Watt} \quad \text{wird in der Schmelze gespeichert.}$$

Eisen verhält sich anders wie Schmiedeseisen

gutes Schmied.

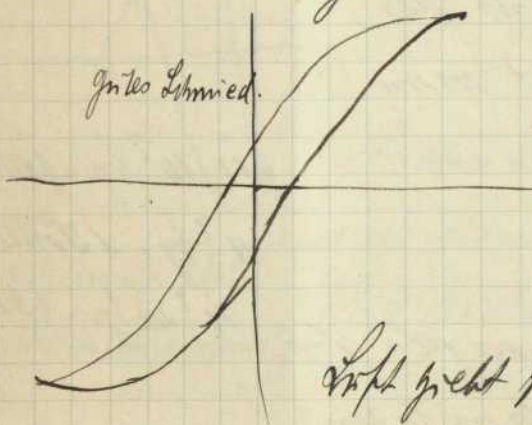

schlechtes Schmiedeseisen

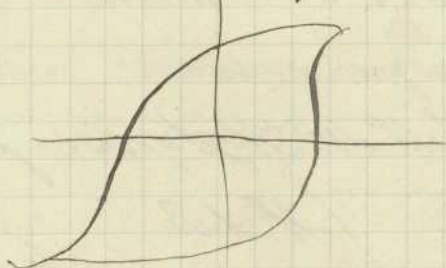

Luft gibt keine Hysterese ebenso jedes unmagnet. Körper

Es ist gleichgültig wie schnell sich die im Wert man erhält
mit der die gleiche Hypotenuse fläche.


Die in der Tabelle angegebene Höhen ist das Mittel der den
beiden Hypotenuse: schenken.



Fondation.

Leitendement in einem magnet. Feld.

$dE = \int dl \sin \alpha \cdot v_0$ da $\int dl \sin \alpha = \pi r \sin \alpha$

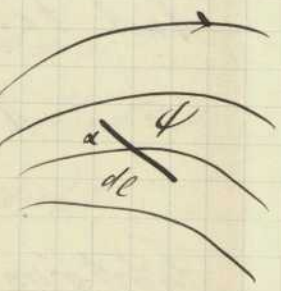

Die 3 Spulen Draht Dopp. Hauptlinien
müssen \perp aneinander stehen. nm
Draht für aneinander müssen. Letzt das Leitendement
 \perp der Hauptebene so ist $\alpha = 90^\circ$ somit

$$dE = \int dl \cdot v_0$$


Regel. Man bringe den ^{den rechten Hand} Daumen in die Richtung
der Bewegung (Leitendement) den 1ten Finger in die
Richt. der Hauptlinien so gibt mir der 2te Finger
die Richtung des Stromes.

Die Pfeile müssen die Richt. der Hauptlinie angeben
Leitendement ^{benutzt sich} \perp mit der Ebene heraus der



Strom geht daher in der vorgeschriebenen Richtung.
Für den ^{mittgeschalteten} Strom hat man:

$$E = \int dl \sin \alpha \cdot v_0$$

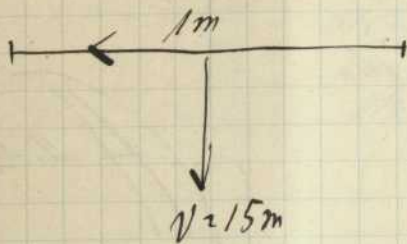

Man habe einen Leiter der sich mit einer
 Spitze $v = 15$ m bewegt. Bei Durchdringung
 gehen \perp zum Leiter. Anzahl
 Leiter schneidet in der Leiterschleife

$100 \cdot 1500 \cdot 5000$ Kraftlinien

$$75 \cdot 10^4 \times 10^{-8} \text{ Volt}$$


$$7,5 \text{ Volt}$$

Nach Formel $\mathcal{E} = 100 \text{ cm}$

$$\mathcal{E} = \int_{l=0}^{l=100} 5000 \cdot 1500 \cdot dl = 7,5 \text{ V}$$

Führt man sich durch das Feld in beliebiger geschlossener
 Leiter so gilt nach Maxwell.

Die elekt. in einem geschl. Leiter \mathcal{E} = der sekundlichen
Änderung der vom Leiter umflossenen Kraftlinien-
Zahl, oder = der Zahl der Kraftlinien die durch den
Leiter hindurch gehen.

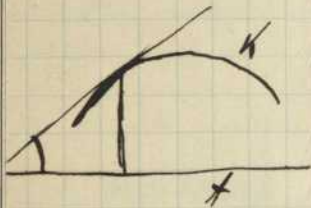

Die Kraftlinienzahl K werde an t Zeit eingeschlossen
 In dt Zeit ändere sich die Kraftlinienanz. um dK
 somit.


$$\mathcal{E} = \frac{dK}{dt}$$

Wie man Volt so hat man mit
 10^9 ein multipliziert



Wie fließt man hier der Strom.

Man betrachte den betr. Strom im Sinne
 der Kraftlinien dann entsteht im Leiter eine elekt.

Kraft im Sinne des Uhrzeigers im Uhrzeigersinn
 wenn die Kraftlinienanzahl sich ver-
 mindert. Bei gleichzeitiger Kraftlinienanzahl
 fließt Strom im entgegengesetzten
 Sinne des Uhrzeigers im Uhrzeigersinn.

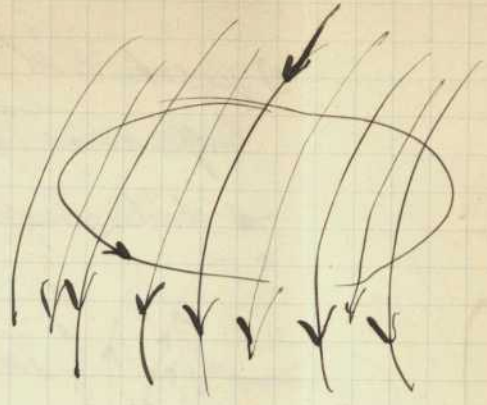


Sobald sich Kraftlinienanzahl im Nachhall zeigen
 typisch. v_{max} ändert so hat man im Leiter eine
 elektrische Kraft $\neq 0$. In dem Augenblick wo
 Kraftlinienzahl ein Max ist, ist elektrische Kraft 0 .
 Wo Kraftlinienanzahl im stetigen ist erreicht
 elektr. Kraft ein Maximum.

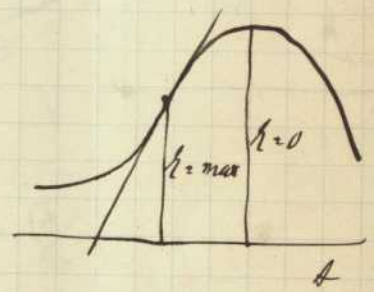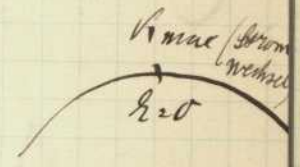


Man kann dasselbe erreichen wenn man Leiter
 rotativ löst. in Kraftlinienzahl ändert. I. h. ein
 magnetisches Feld entsteht. v verschwindet nicht.

Beispiel Was für eine Induktion findet statt.


Leiter bewege sich gleichförmig
 nach rechts nach links. Die
 Kraftlinienanzahl hängt ab von
 der Zeit.

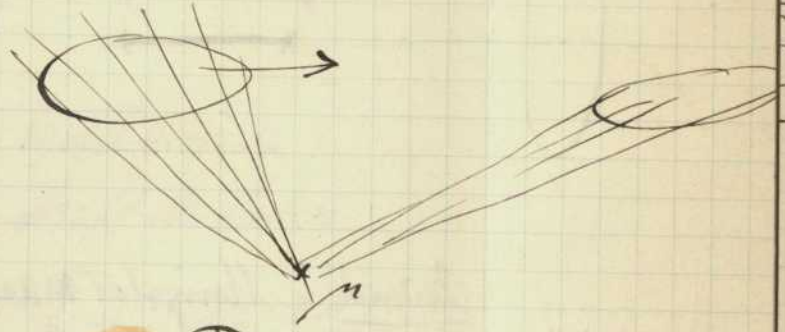


Induktionsverhältnisse
 ändern sich wie in Figur
 gelbe Kurve

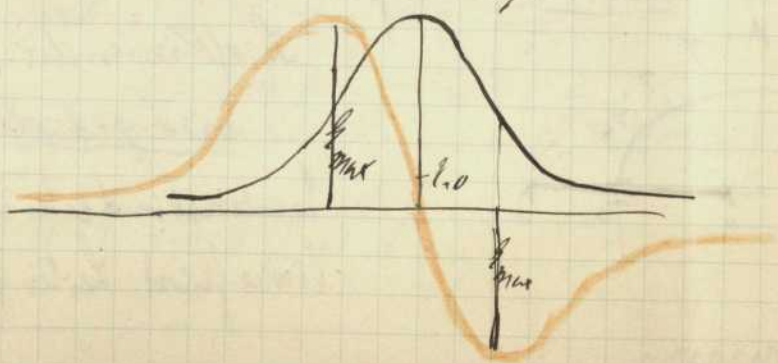

2) Gegeb. Pol n in Kreis wird mit Eisenkern
 Entfernung ^{mit Punkt z} (parallel) heringeehoben. Wie ändert
 sich die Kraftlinienzahl?



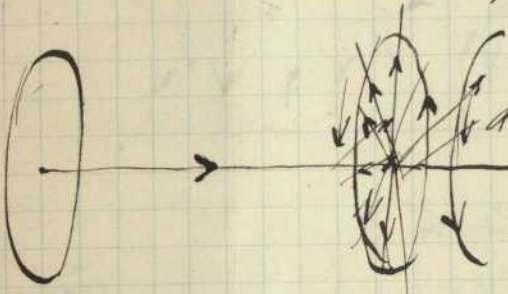


In dem Augenblick wo der Kreis in die Nähe
 des Pols n geht eingeführt die Hälfte
 der Kraftlinien durch den Kreis Es findet
 kein Stromwechsel statt wenn Kreis über
 Pol wegzieht.

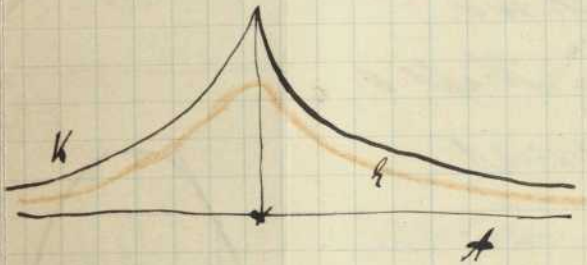

$$E_z = \frac{d\Phi}{dt} 10^{-8}$$


3) Statt Pol Stabmagnet.

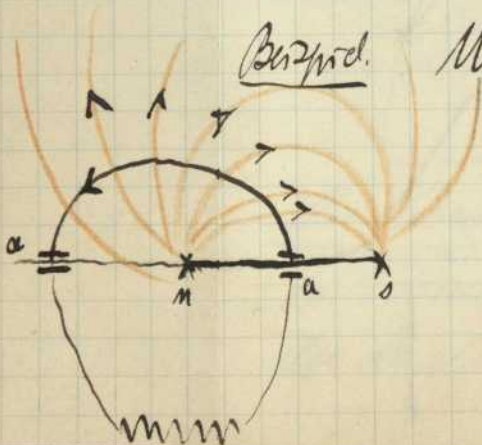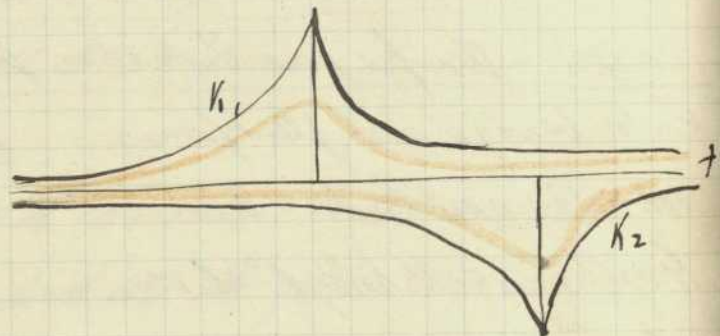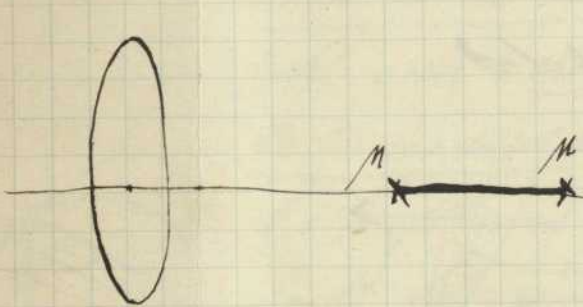


Beispiel

Unipolarmaschine. Laster soll \perp zu allen
 Kraftlinien die es schneidet. Laster
mit gedreht um Pol des Magnets
 Es entsteht im Laster ein Strom der von b rechts nach
 links fließt. Laster gibt den Strom an die

Schlüsfringe a ab. Mit chat ist einfachste Gleichstrommaschine
 Nachteil keine hohe Span. möglich man müsste mehrere Laster
 anwenden. ferner Spannungsverlust an den Schlüsfringen. Wird
 meist mehr angeführt mit noch historisch

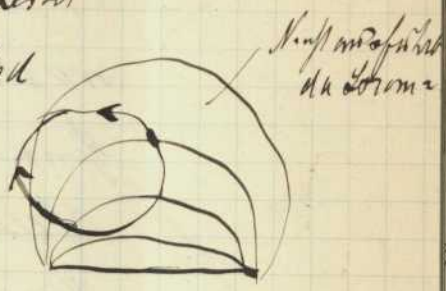

Beispiel Ein Laster drehe sich in der Ebene der Kraftlinien.
 Aufmagnetst. des Lesters sei horizontal
 derselbe lege in der Zeit T den Weg 2π
 zurück. in t Sek. α . so verhält sich

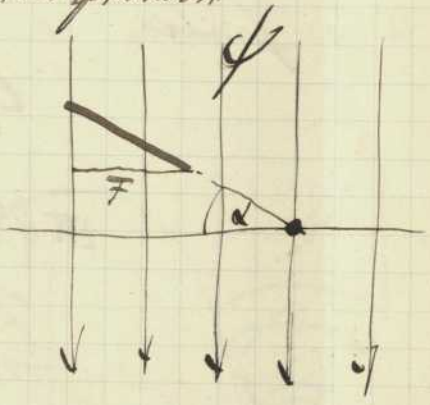

$$T = 2\pi \cdot t : \alpha$$

$$\alpha = \frac{2\pi t}{T}$$

Projektion des Lesters wird ^{hier} Öffnungsfläche der Kraftlinien sein. Es
 sei F Fläche desselben. somit Kraftlinienzahl

$$K = F \cos \alpha$$

$$K = F \cos \frac{2\pi t}{T}$$

Für $\alpha = 0$ oder $\alpha = \pi$ hat man Max der Kraftlinienzahl.
 für $\alpha = 90$ oder 180 $K = 0$. klek. Kraft des Lesters


$$e = \frac{dk}{dt} 10^{-8} \text{ Volt} = \phi F \frac{2\pi}{T} \sin \frac{2\pi t}{T}$$

Setze $\frac{1}{T} = N$ = Frequenz des Lesters oder Umdrehzahl ϕ N Drehungszahl pro Sek

$$\text{somit } e = \phi F 2\pi N \sin 2\pi Nt$$

ℓ wird nur für $\alpha = 1$. Ist für $\alpha = 90^\circ$ & 180°
 Ist in der Stell. wo keine Kraftlinien hin durchgehen
 wo Änderung stattfindet. ℓ wird 0 in der
 Grundstellung. Diese Stellung nennt man Neutral-
 Stellung $2\pi \psi FN$ Amplitude. a .
 Man erhält einen Wechselstrom für denselben ψ schon
 früher

$$\ell = \underbrace{2\pi \psi FN}_a \sin \underbrace{\frac{2\pi t}{\tau}}_\alpha \quad (a)$$

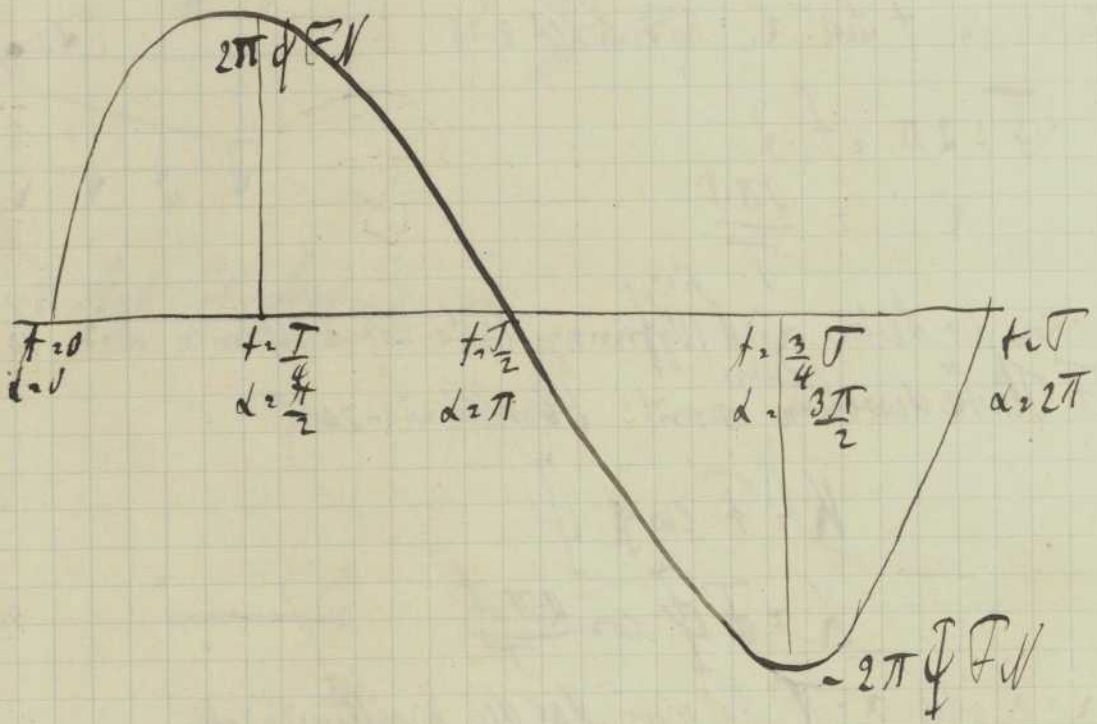

Man hat hier die einfachste Maschine für Wechselstrom
 Der Strom wechselt für $\alpha = 0$ & $\alpha = 180^\circ$
 Wie läuft der Strom in den 4 Kü abstranten (siehe Fig.)
 in I u. II Stromrichtung gleich. ebenso in
 III u. IV " dass nur Änderung in der horizontalen
 Lage erfolgt. In Gleich. (a) ist keine Änderung vorhanden

nber die Lage des Leiters ein Dreh vber.



Der ebene Leiter habe 2 Windungen hintereinandergeschaltet
Dann ist elektr. Kraft

$$L = 2\pi \Phi I N^2 \sin 2\pi Nt$$

$\Phi I =$ Max der Kraftlinien. $= k_{max}$
 $2\pi N \frac{1}{T} = T$ mit man Periode
des Wechselstroms

$2\pi N^2 k_{max} =$ Amplituden

$$L = (2\pi N^2 k_{max}) \sin 2\pi Nt$$

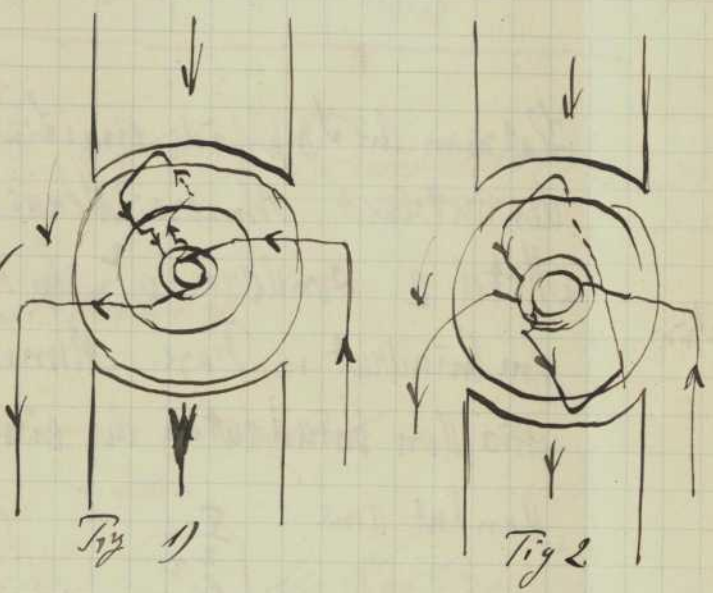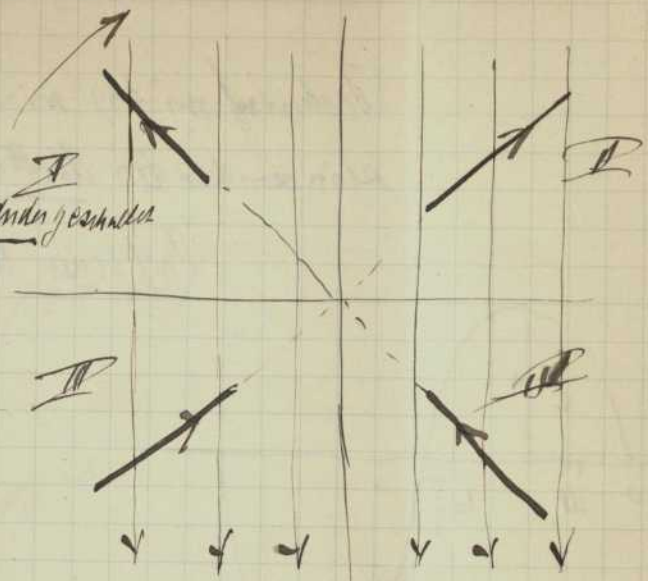

Beispiel

Es mge sich ein kreisförmiger
Leiter um ein vert. AC drehen Es sei eine min. Windungszahl

$n = 2400$ Wind. $r = 500$ Mm. $\phi = 40$. $H = 0,20$ Gauß


$$L = 2 \cdot 3,14 \cdot 40 \cdot 500 \frac{\pi 40^2}{4} \cdot 0,2 \cdot 10^{-8} \sin(2\pi 40t)$$

$$= 0,315 \sin(2\pi 40t) \text{ Volt.}$$



2) Dieser Leiter (Rechteck) soll haben

eine Leiterlänge 4cm 12,5cm
2000 Wind. $n = 3000$ /min $N = \frac{3000}{60} = 50$
 $\phi = 5000$

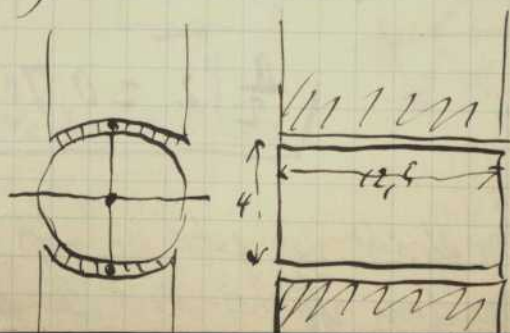


$$L = 2\pi \cdot 50 \cdot 2000 \frac{4 \cdot 12,5}{4} \cdot 10^{-8} \sin(2\pi 50t)$$

$$= 1570 \sin(2\pi 50t) \text{ Volt}$$

Technisch wichtig wird man aber nicht bei einzelnen Strom
sein sondern der Wirkelwert.

$$e = a \sin \frac{2\pi t}{T}$$

Auf jedes dt kommt ein de.

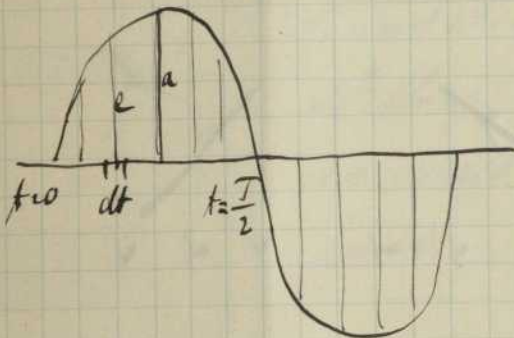

$$\frac{\int_0^{T/2} e dt}{\frac{T}{2}} = \frac{\int_0^{T/2} e dt}{\frac{T}{2}} = \frac{2a}{T} \int_0^{T/2} \sin \frac{2\pi t}{T} dt$$

$$= \frac{2a}{\pi} = 0,6371 a$$

Hat man die Amplitude einer Sinuslinie so hat man sofort
den Mittelwert. Unsere Messinstrumente liefern nicht das
Mittel e sondern e^2 bis hin I also immer der Strom
im Quadrat in Frage. Man muss daher immer das Mittel
aus den Quadraten der einzelnen Ströme nehmen.
Man hat dann:

I^2
W Leistung

$$\frac{\int_0^{T/2} e^2 dt}{\frac{T}{2}} = \frac{2a^2}{T} \int_0^{T/2} \sin^2 \frac{2\pi t}{T} dt = \frac{a^2}{2}$$

Das mittl. Stromquadrat ist $\frac{1}{2}$ der Hälfte des Amplituden
Quadrats. Der mittlere Strom wird also die Wurzel aus $\frac{a^2}{2}$
sein. der technisch in Frage kommt

$$\sqrt{\frac{a^2}{2}} = 0,707 a \quad \text{Effektiv Wert des Stromes.}$$

Man spricht von jetzt an nicht mehr von der Amplit. sondern
von dem Effektiv Wert des Stromes. Diese Strom zeigen sind

die Messinstrumente an.

Was ist nun die eigentliche Spannung?

$$e = \underbrace{(2\pi N \epsilon k_{max} 10^{-8})}_a \sin(2\pi Nt)$$

$$a \cdot \frac{1}{2} \sqrt{2} = e$$

$$e = \frac{1}{2} \sqrt{2} \times 2\pi N \epsilon k_{max} 10^{-8}$$

$$e = \pi \sqrt{2} N \epsilon k_{max} 10^{-8} = 4,44 N \epsilon k_{max} 10^{-8} \text{ Volt}$$

$$\frac{\text{Eff. Wert}}{\text{Mittelwert}} = \frac{\frac{a}{2} \sqrt{2}}{\frac{2a}{\pi}} = \frac{\pi \sqrt{2}}{4} = 1,11 = \text{Formfaktor, genannt}$$

Eff. W. sind 1,11 grösser als Mittelwert.



Leiter hat man den Leiter als Ganzes betrachtet so will gefragt was die einzelnen Teile machen.

Wieviel trägt nun jeder einzelne Teil des Leiters zur Induktion bei?

Die Juffen v_1 & v_2 & Leiter a_2 liegen in derselben Ebene wie die Kraftlinien.

In b_2 wirkt die Kraft von rechts nach links ebenso in b_1 .

$g_1 > g_2$ wegen grösserer Juffen. Stärkere Feldlinien Wirkungsvoll ist mit v_2 & v_1 & v_1 & v_2 .

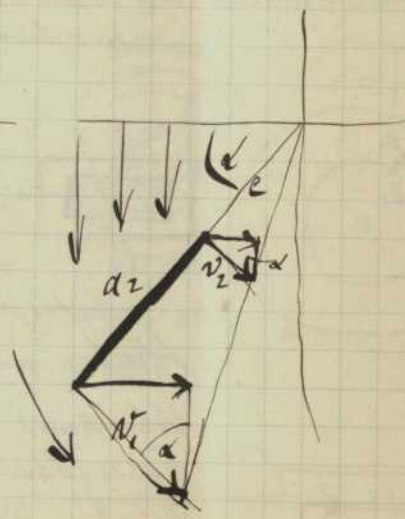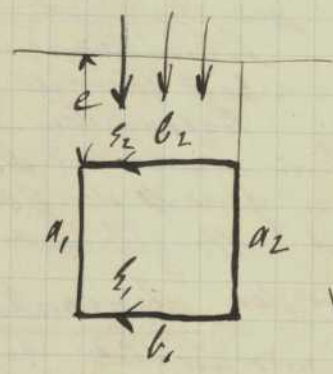

somit $r_{12} \neq b_1 v_1 \sin \alpha$
 $r_{22} = \phi b_2 v_2 \sin \alpha$
 $r_1 - r_2 = \phi b (\sin \alpha (v_1 - v_2))$

In einer Drehung werde die Zeit T gebraucht somit
 linear Gupp. v. h. Guppe pro Sek

$$N_1 = \frac{2\pi(a+c)}{T}$$

ebenso $N_2 = \frac{2\pi d}{T}$

somit Überschuss der grösseren über die kleineren
 elekt. Kraft



bezieht also Particlen die
 sogar schädlich wirken
 wie r_2

$$r_1 - r_2 = \phi b \sin \alpha \frac{2\pi a}{T}$$



$r_1 - r_2 = 2\pi N F \phi \sin \alpha$ / gleich wie früher

Verhinderungsmittel

Da man inner einengedrahtenen Leitern nicht vermeiden kann das
 Verhindern dass schädliche Ströme entstehen. Drahtlinien
 werden durch Eisenring abgelenkt. b_1 wird durch
 Linien schneiden b_2 wird nicht mehr gleichm. sein
 heißt deshalb b_1 in b_2 . Man ist der elekt. Gegenkraft
 losgeworden. Man lässt das Eisen mit drehen
 macht die Windungen fest (Konstruktion einflusslos)
 gross ist der Gewinn nicht wenn man das Eisen
 festlegt. Alle Gleichstrommaschinen nach die auf diesem Prinzip
 beruhen werden Fingerringmaschinen genannt.

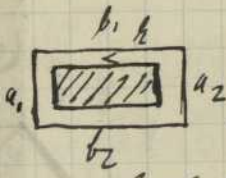
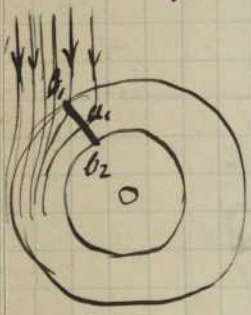


Woher kommt nun die elekt. Gegenkraft?
 Daher dass b_1 in b_2 auf derselben Seite der Axe liegen. Lässt man
 Drehachse zwischen b_1 in b_2 durchgehen so zeigt sich Strom
 von links nach rechts (Fingerregel) Dann hat man
 $r_1 + r_2$ Man hat kein Eisen notwendig.

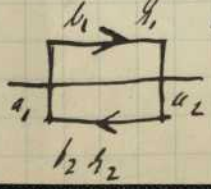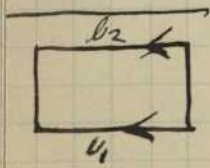

Das ist das Prinzip der Trümelanthermaschine. ⁴ Keintoter Frucht
bei gleichem ^{Druck} Aufwand wird Prümel. in der sonst gleichen Verhältnisse

Vorantg gewähren. Durch weniger Temperatur wird Eisen Kern
eingesetzt. Hierbei haben wir ein homogenes Feld angewiesen
Prümel ist dies nicht da Kraftlinien radial gerichtet sind
Dann werden die gefundene Gleich. auch nicht streng
gelten.

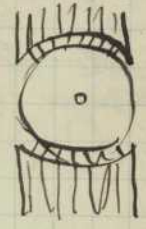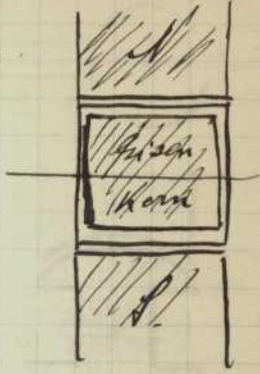





Figürer Leitg.

Fig. 2. mit Eisenkern. Auf der Ober 2 um ein und 2
n. von Ober ist. Schleifringe mit Schleifbürsten.
Beide Ströme sind geschaltet.

Wichtig z. B. im fernische Prozesse handelt
ist es nicht möglich Wechselströme zu benutzen
Wieso sind für Beleuchtung Gleichstrom
nötig.

Wie ist es möglich noch an ein Gleichstrom
abzugeben?

Im Wechsel der Strom wenn er die neutrale
Leitung nun passiert. Spröte in 2
Lagen gedreht in mit äußerer Leitung
verbunden.

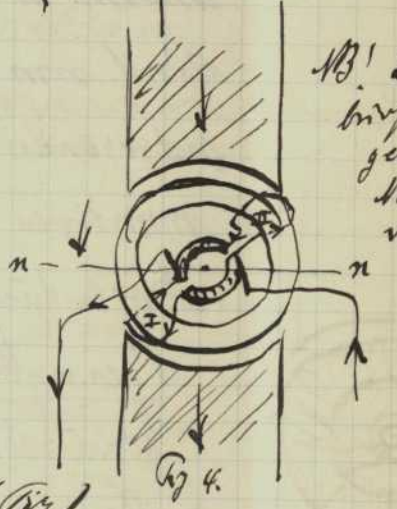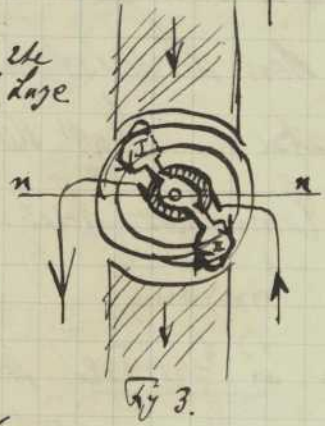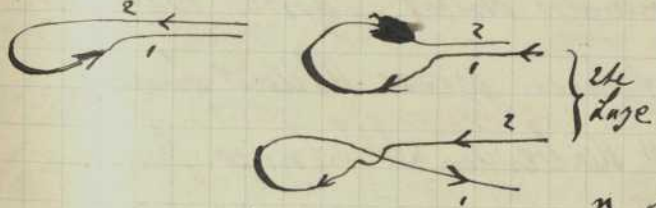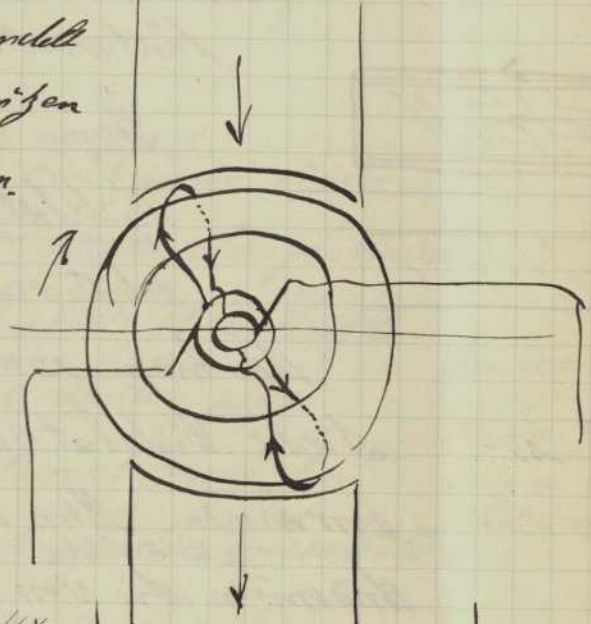




AB! Die Schleif-
bürsten müssen
genau in der
Neutralen
Lage

In Fig 2 u 3. Beiden die Schleif-
ringe & Segmente. Kommt erst vor
genau. In dem letzten Teil



Da der Strom wechsel gelangt der
Schleifring vom unteren Segment zum oberen (Fig)

Die Limbo Linie sieht folgend ermessen wird.
Mit der richtigen Strom richte zum Gleichstrom bezeichnet
stellen über es ist kein gleichartiger sondern ein bestimmter
Strom. Prinzipiell ist kein Unterschied zwischen
Prümel u. Ring

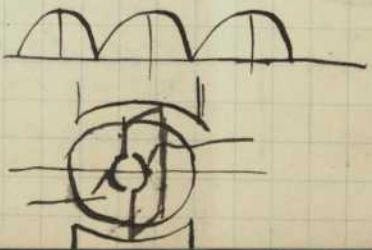

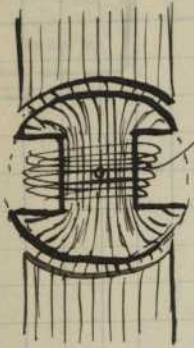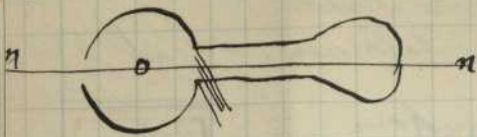

sehr viele
Windungen

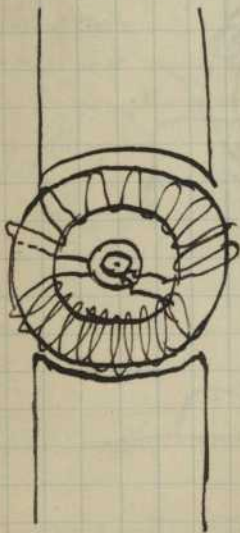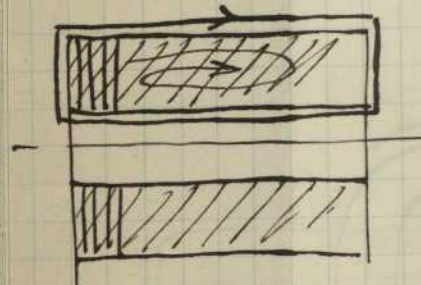

In diesem Augenblick ist Spitze A_1 & A_2 geschlossen
 ist aber ohne Wirkung weil dies in der neutralen
 Zone geschieht. Wäre dies nicht der Fall so würden
 starke Funken bei der Wiederöffnung entstehen.
Commutatorfunken entstehen im kleinen arch bei
 richtiger Stellung der Platten. Doppel T. inductor
 von Werner Siemens noch heute nützlich für Telephon-
 Leitwerke. Anzstreiche sich in einem Ure?


Strome die im Inducement stehen sind nun
Wirbelströme die geben die grossen
 Selbstinduktion Veranlassung. Würde man


das Eisen massiv machen so hätte man die
 starke Wirbelströme das Eisen würde sich
 erwärmen. Man ^{daher} ~~erhitzen~~ ^{erwärmen} ~~erhitzen~~ und erkalten ~~erhitzen~~
_{↳ durch Induktion} ~~erhitzen~~ ^{erwärmen} ~~erhitzen~~ ^{erwärmen} ~~erhitzen~~
 sind. sind den Wirbelströmen gross Widerstand
 entgegenzusetzen. Statt der beiden Schleifringe kann
 man einen Commutator bestehend aus 2 Teilen diese
 Anwendung bringen.

Pacinator in Gummi verwenden einen vielteligen
 Commutator Man nennt ihn den Collector


dem vielteligen Kollekt. entsprechen demsoviel Windungen
 dadurch erreichen dieselben Ströme welche mit
 mehr so stark schwanken

Lässt man die Bürsten in der
 neutralen Ähre wieder schlafen
 so werden commutatormäßig nur
 die Segmente wirken die mit
 den Bürsten in Verbindung sind.
 Steht man in der des Wurzels
 so kommt es bei der neutralen
 Ähre. Ihre elektr. m. wird 0 werden

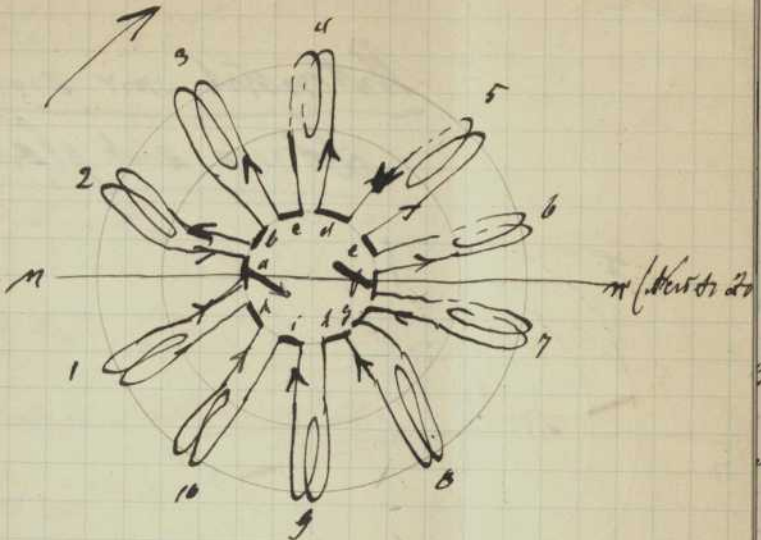

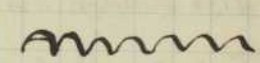
Man hat die Hälfte der Spulen ober der neut. Linie die
 andere unter derselben. Die Spulen werden den gleichmäßig
 induziert. Die Spulen sind # geschaltet. jede Hälfte
 liefert den Strom $\frac{E}{2}$ Man habe c Spulen auf
 einer c Kommutatorseite die elektr. m. ist dann
 niemals 0 werden da immer noch Spulen in der Nähe
 der neutralen Lfz liegen. Der Strom wird nebenan-
 stehende Form annehmen. Der Strom 
 hat immer noch eine oszillierende Bewegung.

Man hat $\frac{L}{2}$ Strom
 Drehung des mechan.
 Stromes $\frac{1}{2}$ nach 2
 Rot. Strom u



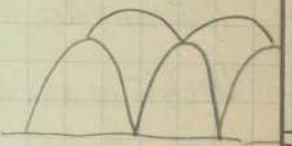


Bürsten genau in der neutralen Linie
 liegen da sonst Kurzschluss eintritt. in eine starke
 Funkenbildung sichtbar wird. Würde man den
 Strom durch ein Telephon schicken so wäre immer noch
 ein Vibrieren der Platte hörbar. Ist dies nicht mehr
 hörbar so ist der Strom glatt. Dies erreicht man durch
 eine grössere Mengen Spulen.

Wentersak. mit sich durch Drehung der Spulen der
Strom sich gleichmäßiger gestaltet.


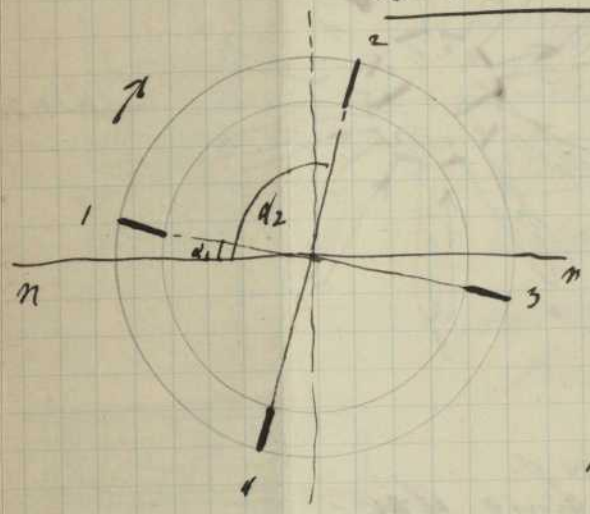


Man habe 4 Spulen Man
 braucht nur in 2 Spulen.
 Zwischen Spule 1 habe sich
 ein d_1 im magnetisch. Feld
 gebracht. Dacht sich 1 um 90°
 so nimmt die elektr. Kraft von 1 um mit $\sqrt{2}$
 Dacht 2 dreht sich mit π . geht eine
 abnehmende Kraft (p. Sy.) Man hat beide
 elektr. Kräfte für addieren.
 In die Linie es gleicher Zeit mehrere.

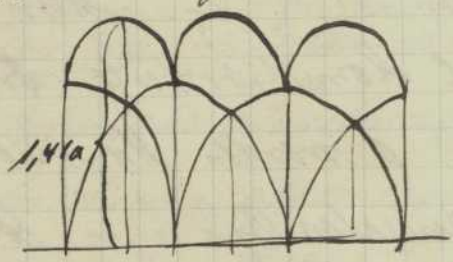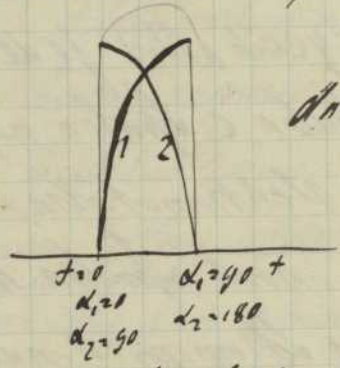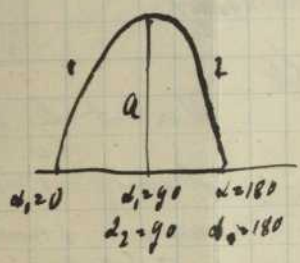


Während der n Umdrehen
 Drehung spielt sich zwischen π und 2π gleiche ab
 Elektr. Kraft in der Neutralzone $a \sin 0 + a \sin 90 = a = \text{Min.}$

Bei 45° $a \sin 45 + a \sin 135 = a\sqrt{2} = 1,41a$ In der Mitte
 $= \text{Max.}$
 somit Verhältnis $\frac{a}{a\sqrt{2}} = 0,71$

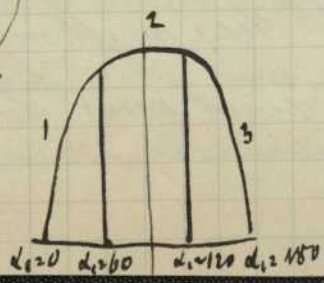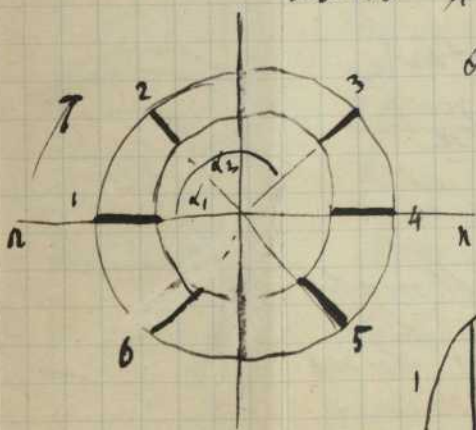

6 Spulen Die einzelnen Kronenstücke von 2
 sind in der Trig ersichtl.

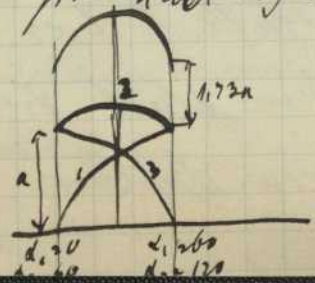

Diese 3 addieren
 sich

In der Mitte ist $d_1 = 30^\circ$ $d_2 = 90^\circ$ $d_3 = 150^\circ$
a zur Amplitude. dann ist.

$$u \sin d_1 + a \sin d_2 + a \sin d_3$$

$$u \sin 0 + a \sin 60 + a \sin 120 = 1,73a. \text{ Min}$$

$$u \sin 30 + a \sin 90 + a \sin 150 = 2a \text{ Max}$$

$$\frac{l_{min}}{l_{max}} = \frac{1,73a}{2a} = 0,863 a.$$

Je mehr Spulen desto näher rückt $\frac{l_{min}}{l_{max}}$ dem Wert 1.

60 Spulen Drehwinkel 6° ergibt:

$$\frac{l_{min}}{l_{max}} = 0,9986 \text{ es fehlen kaum } 2\% \text{ zu } 1.$$

so dass man sagen kann:

Bei grossen Maschinen sind es mehr als 60 Sp.

Die Stärke der elektr. Kräfte in jeder Hälfte des Induktors ist konstant


Ringanker.

Man kann sich beide n. Anfang der
auf ein um der folgenden Spulen:

Erinnerung fallen u. denken.

Liegen die Abfrühungsstränge nicht radial
sondern nach bestimmter Richtung versetzt.

Sobald man die Anraster räumlich nicht
in neutraler Zone ist befinden. Tatsächlich

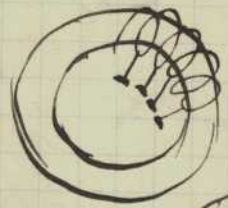




liegen sie durch. In jenem Fall sieht man einen blank
so kann man Büsten direkt auf Umfänger selbst ablesen
lassen ohne Kommutator an Leuchtgen. Einführung von
in Halste. Diese Anordnung bietet Vorteile.

Wie sind Trümmelmaschinen zu machen?

Es ist in einer Wicklung stärker sein als bei
Prüfmaschinen ist es aber tatsächlich nicht. Das
Anfang der einen Wicklung muß mit Anfang der
anderen Wicklung verbunden sein. Das was bei
Prüf in den Licht muss beiden Trümmel alles mit
liegen. Man wird nicht mehr nach Wind. Weiter
sein dem mit Anerschritten hat man beim
Prüf 12 Wind. so hat man bei der Prüfung
24 Anerschritten und man bringt bei
der Prüfung. Man kann also nicht
dramatisch wickeln. Sind man

Wicklung von
Hefner-Altenech

Vindungen
eben
oben
symmetrisch

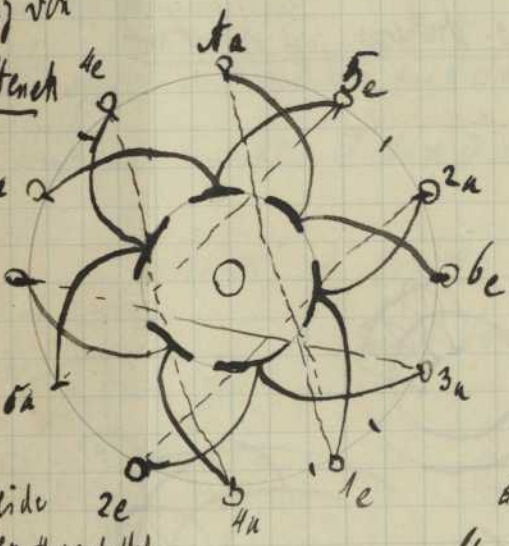

Man hat beide
Anschlüsse geschaltet

Ende bei 2e sieht das Ende
der übrigen bestimmt


Man kann auch so wickeln das Ende
in Anfang aufeinander liegen. Man
erhält eine nicht gleiche Induktion für
alle Wind. Erste Windung ist daher voranziehen

wo Ende in Anfang direkt auf Trümmel an liegen können.
Nachteil der Trümmelmaschine Da Ende in Anfang nahe an einander liegen
so können Isolationsstörungen wegen

$\rho \text{ mm}^2$

$$\left[\frac{q_2 \cdot n \cdot Z \cdot K}{60 \cdot 10^{-6}} \text{ Volt.} \right]$$

2) Formel m. A. e. r.

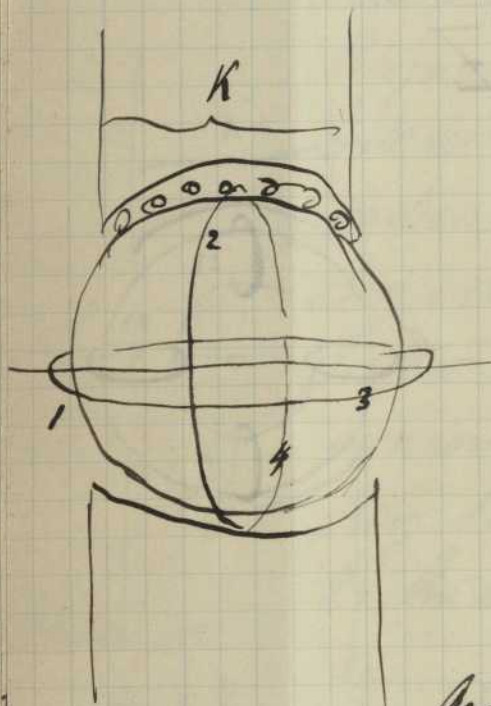

n Zonenzahl / W. i.

d Windungszahl

Z Zonenmittelpunktzahl $Z = 2d$

R Kräftekonstante für eine Windung

K Gesamt-Kraftm. Zahl auf einem Polarm.

$$R = K$$

$$R \quad 0 \quad R \quad 0$$

$$0 \quad R \quad 0 \quad R$$

Gesamtänderung bei einer Windung $4R$

$\frac{d}{2}$ Wind. sind hinter einander geschaltet
Gesamt Länd. der Kraft. bei $\frac{d}{2}$ Wind

$$4R \cdot \frac{d}{2}$$

somit.

$$\frac{4R \cdot \frac{d}{2}}{\frac{d}{2}} = \frac{n \cdot 2R}{60 \cdot 10^{-6}} \text{ Volt}$$

$$d = \frac{Z}{2} R = K.$$

Ergebnis:
$$L_2 = \frac{\mu \cdot \frac{1}{2} k}{30 \cdot 10^{-5}} = \frac{\mu \cdot k}{60 \cdot 10^{-5}} \text{ Volt}$$

Es gilt für Anya Formel an der die gleiche Induktionsformel.

Setzt man $\mu = \frac{\mu_0}{60}$ ein

$$L_2 = \frac{\mu_0 k}{60}$$

Was ist der Spaltenwert im Anker? μ_0 .

Wie groß ist der Widerstand im Anker?

Man hat 2 Windungen. Der Anker ist in 2 geschaltete Hälften. Länge einer Windung sei $2l$ m.

Querschnitt derselben f cm^2

Widerstand einer Windung ist

$$\frac{\sigma \cdot 2l}{f}$$


Widerst. des Stromes I in einer Ankerhälfte

$$\frac{2}{2} \frac{\sigma \cdot 2l}{f}$$

Widerstand des ganzen Ankers.

(Reine Ankerwiderst.)
$$W_2 = \frac{\sigma \cdot 2l \cdot \frac{2}{2}}{2f} = \frac{\sigma \cdot 2l}{4f}$$

Druckkraft $\sigma = \frac{1}{55}$ Der Druckwiderst. aller ist $\frac{\sigma \cdot 2l \cdot 2}{f}$
 somit Ankerwiderst. $\frac{1}{4}$ des Druckwiderst. an der

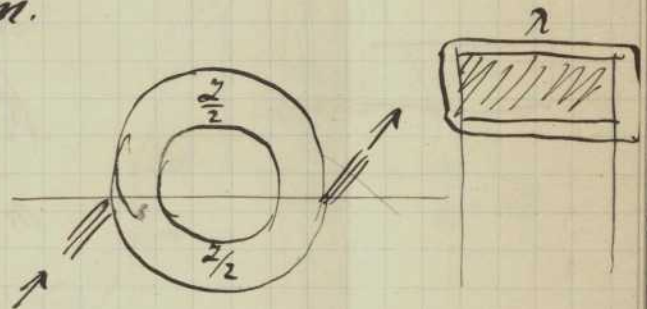

Ein grosser Teil des Widerstandes liegt in den Bürsten. Besonders wenn es Kohlenbürsten sind.


Spannungswert. $d = F W.$

Kleinenspann. $d = \xi \cdot d.$

—

Beispiel.

Prinzipal, Katchend am Blech schreiben. Kupferdrahtverf. sei 0,4
Es breitet sich den Kupferlinien ein Querschnitt der

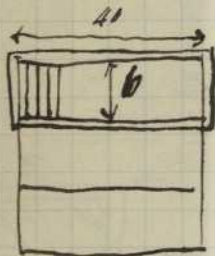

$$F = 40 \cdot 6 \cdot 0,8 = 192 \text{ gem}$$

$$B = 12000$$

$$K = 12000 \cdot 192 \cdot 2$$

$$n = 700 \quad z = 216 = 72 \times 3 = 72 \text{ Spulen à 3 Wind.$$

$$\xi = \frac{700 \cdot 216 \cdot \overbrace{2 \cdot 12000 \cdot 192}^K}{60 \cdot 10^8} = 116,1 \text{ Volt}$$

$$\text{Länge einer Wind. } \pi = 0,94 \text{ m } \sigma = \frac{1}{55}$$

$$\text{Kupferdraht } 0,4 \text{ cm } \phi \quad f = 12,6 \text{ gmm}$$

$$W = \frac{\frac{1}{55} \cdot 216 \cdot 0,94}{4 \cdot 12,6} = 0,0734 \text{ Ohm}$$

d mit wohl etwas grösser sein da Widerstand der Bürsten vernachlässigt wurde.

Man entnehme dem vorher einen Strom von 50 Amp.


$$F = 50.$$

$$d = F W = 50 \cdot 0,0734 = \underline{\underline{3,6 \text{ V.}}}$$



$\alpha = \xi - \alpha = 112,5 \text{ Volt}$

Wie groß ist nun die elektr. Feldstärke in jeder Spalte?
 Was trägt jede Spalte zur elektr. Kraft bei?

r_2 sind

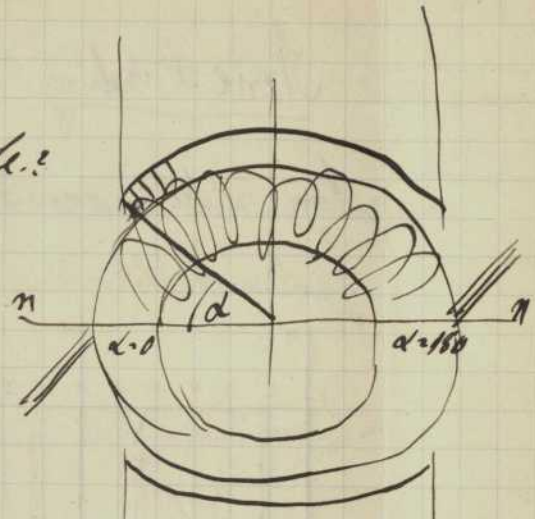


Die elektr. Kraft ändert sich nach der
 Annahelinie. Man trägt einfach α als
 Abszisse auf in r_2 und dann die elektr. Kraft
 für die Spalte entnehmen. Die Spalte
 steigt wie die Kurve steigt. Bei homogenem
 Feld. Man hat nun aber kein
 gleichmäßiges Feld die ideale
 Linienlinie geht über in die
 folgende. (Praktisch immer mit vollst.)

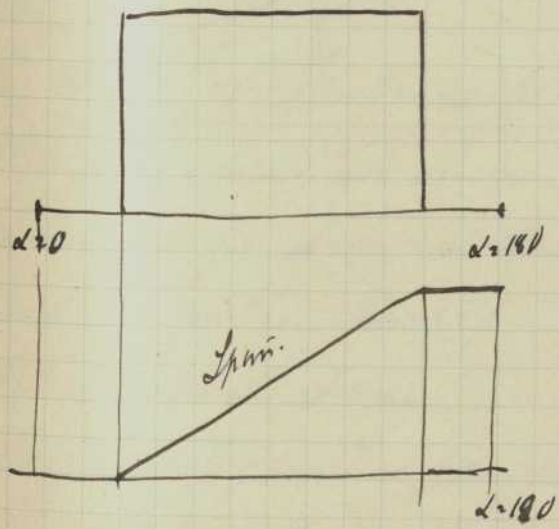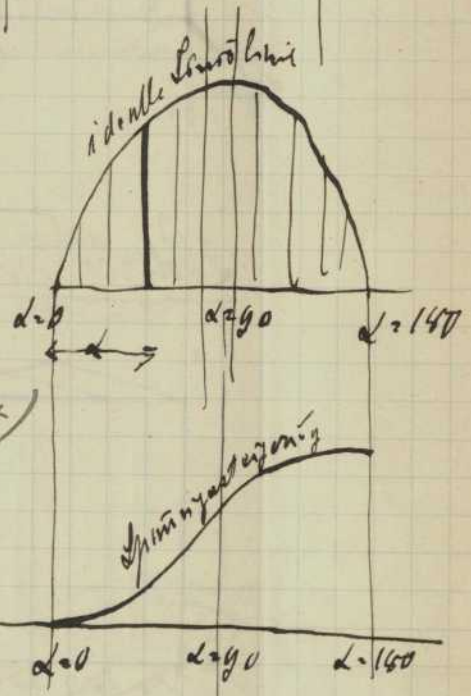


Die elektr. Kraft ändert
 sich von Stelle zu Stelle
 wie der Sinus des Winkels ξ

Neue Wickelung


Man nehme einen Ringanker ab der Ringanker besitzt 12
 Spulen Stichte

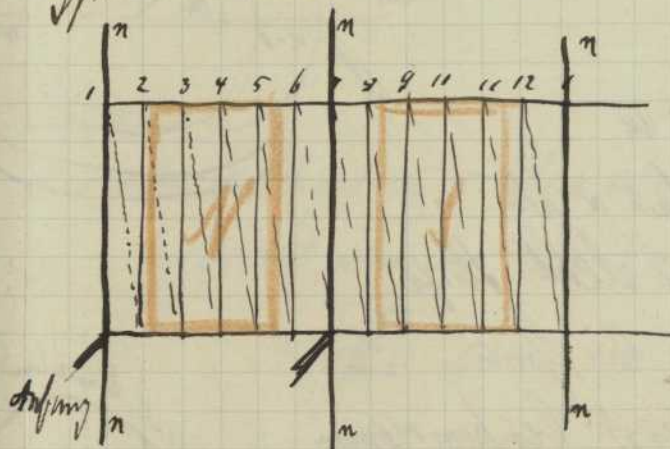

2. Artiger Tränkelanker. 12 Stichte

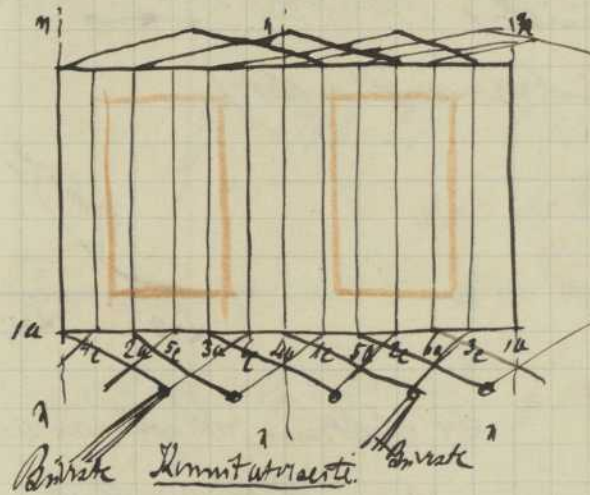


Schleifenwickelung

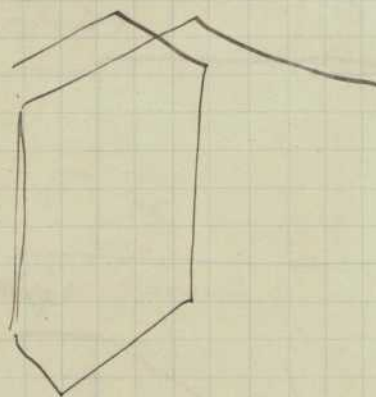

Vergleichung des Trümelandes n. P. Bregantiers.

Trümel-Leder hat weniger Widerstand als R. Leder
daher geringerer Spannungswert

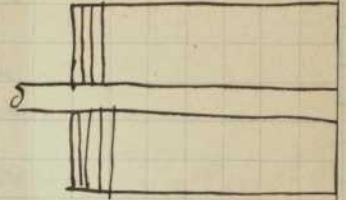

Trümel-Leder ermöglicht einen viel härteren Maschinen.

Arbeitszeit als R. Leder Wollen mit kleiner Maschinen zu ist

Trümel-Leder voranziehen

Trümel-Leder ist mit einer geringeren Reparaturfähigkeit
als R. Leder ausgestattet

Druckvermögen von Draht ist bei Trümel-Leder mehr anzuwenden
als bei R. Leder. Man darf es sich um Gleichstromhochspannung
zu ist R. Leder voranziehen

Leder hat nun von Spoligen Masch. gesprochen.

Man muß es sich um größere Leistungen zu ist
eine mehrpolige Masch. anzuwenden


4 Polige Ringmaschine

Es sind 2 zentrale Drähte
vorhanden. 2. & 4. zentrale Drähte.

Bei einer Spoligen Maschine
hat 4 zentrale Drähte.

Ringmaschine ist genau so gewickelt wie
bei 2 poligen Maschine. Lediglich man Spalten
hat sind Segmente müssen vorhanden sein.

Man hat 4 zentrale Drähte daher auch Anw. von 4 Poligen


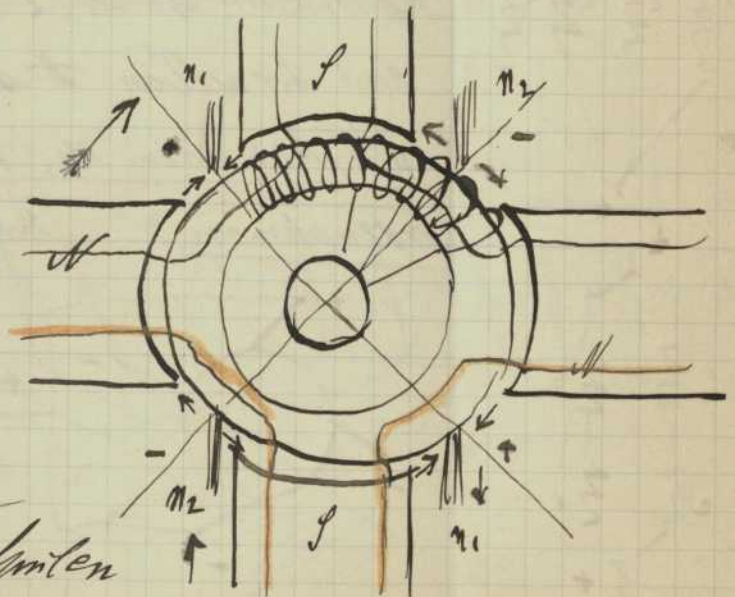


Bei einer 2-poligen Masch. hat man p positive Pole
 & p negat. Pole jeweils abwechselnd.

Nun eine bessere Anschauung von mehr pol. Maschinen
 zu erhalten so rüchprüfe man mit noch die Einzelmasch.
 Abschnitte da sich die einzelnen Segmente
 genau so verhalten wie bei der 2-poligen Maschine.
 Was fängt man nun mit dem Strom, aus den 4
 Bürsten kommenden Strom an? oder.

Wie sind die einzelnen Segmente rüchprüfbar schaltbar
 Man kann die Segm. schalten wie man will
 man muß alle hintereinander einmal um
eine # Schaltung vorhanden sein. Hat man
 2-polige Maschine - so kann man ^{mit} sämtliche
 Segmente # schalten (Bsp. das einfachste)
 Man kann auch $\frac{p}{2}$ Segmente hintereinander
 dann die selben # schalten.

Wie kann man die # Schaltung am einfachsten
vornehmen? Die Segmente seien gleich geschalt.

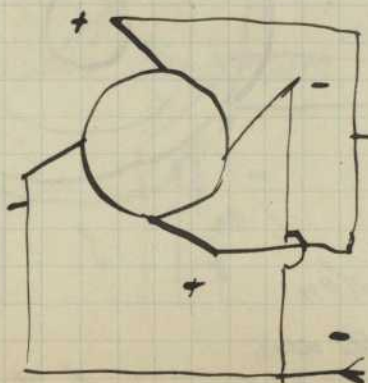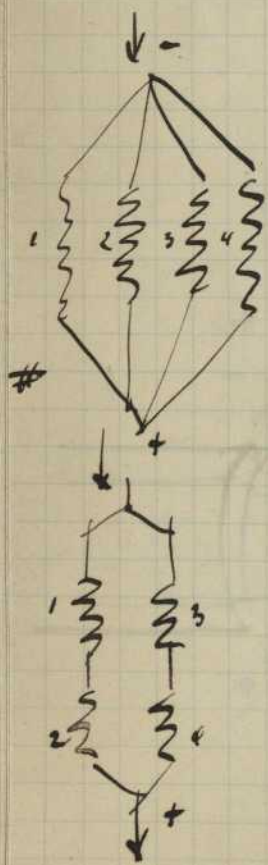

Es werden die beiden von
 n. negativen # geschalt n.
 von den Verbindungsleitungen
 geht ein pos. n. negativer
 Strom ab. Hat man eine p-polige
 Masch. so verbindet man p positive

Pole
sich negative (positiv) gemeinsame Leistungen ab
Ferner hatte man eine gewisse Anzahl veralteter


der meisten Stenografie nicht man bei grossen Abstrichen
viele Zeichen vor. da bei nicht genauer Stellung der Zeichen grosse

Wie kann man die Vielzahl der Zeichen vermeiden?
Der in oberen Parallelschaltung steht gegenüber der
in unteren Parallelschaltung

man ist stark
beschränkt
als bei wenig
Zeichen


Wahre Trennung

geschieht dadurch
dass man Spitzen
gleichen Wert an die
verbindet (gleicher Inhalt)

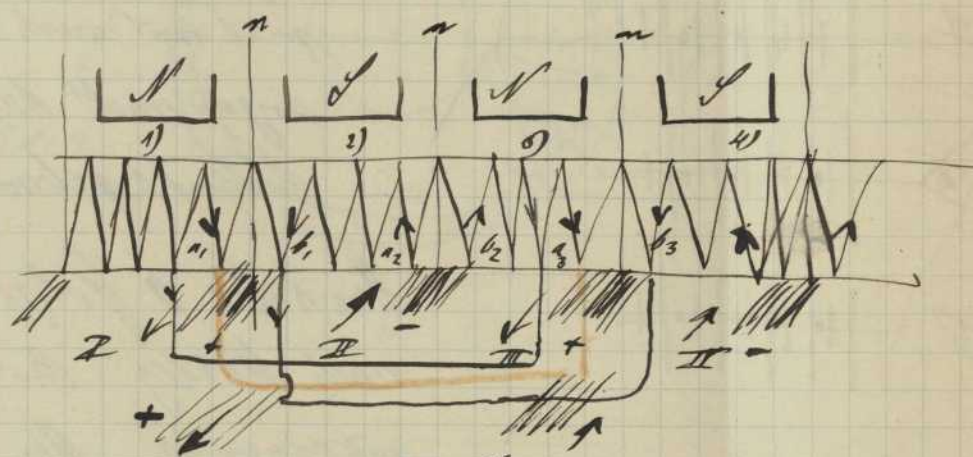


Man möchte dies
vermeiden. a_1 liegt genau so in seinem Nennwert wie
 a_3 ebenso b_1 in seinem Nennwert mit b_2 . Man kann die Enden von
 a_1, a_3 mit b_1, b_2 verbinden. Es sind dann die Zeichen a nicht
zu vernachlässigen

Was ich für
Prüfung machen
lässt lässt sich
beim Trüdel machen
nicht empfinden


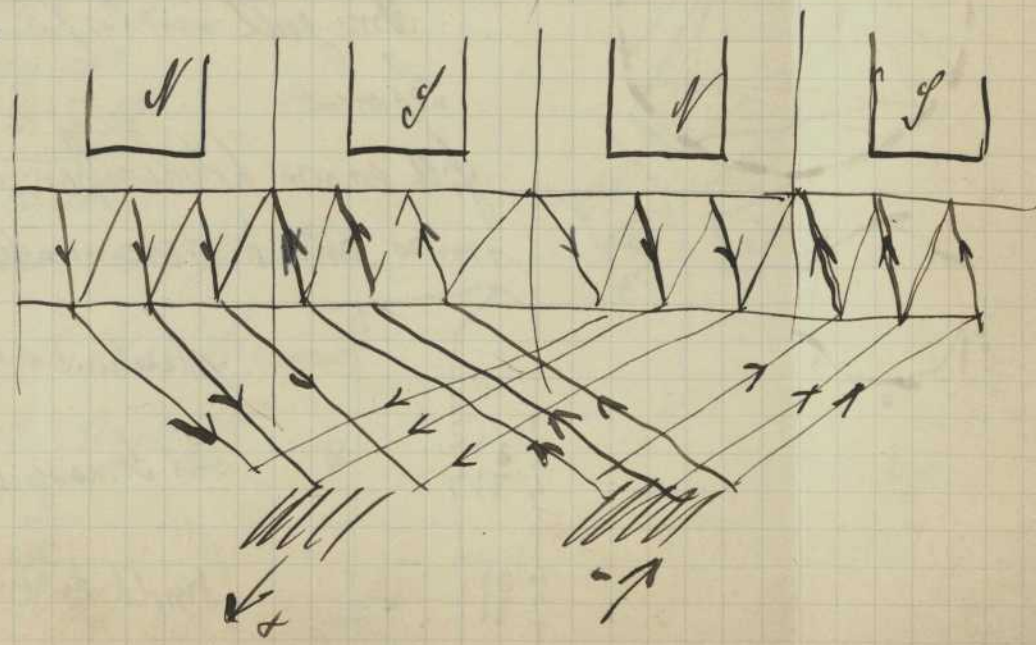


Sieht man sich die Subsegmente durch Batterien ersetzt. Man habe eine 4 Polige Maschine

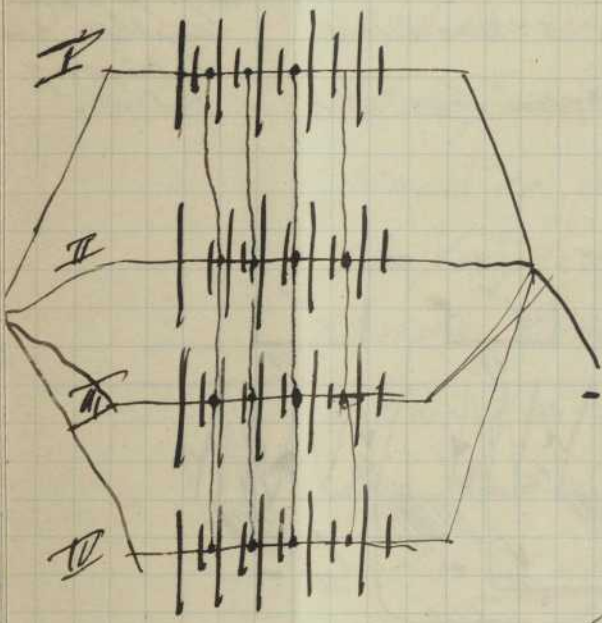


Schaltung innerhalb des Commutators von Mordey. Ist eine Schwachstrom wegen grosser Anzahl von Drähten wird nur noch bei Strassenbahnen angewandt da diese Maschine als Kompakt gebaut werden müssen

Man habe 6 folige Maschine gleichfalls nach Mordey. Bürsten sind in 60° aneinander. Man kann diese 6 Bürsten ersetzen durch 2 doch müssen diese zentriert hergestellt werden

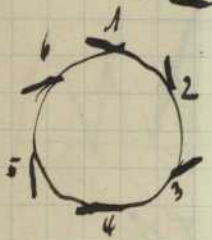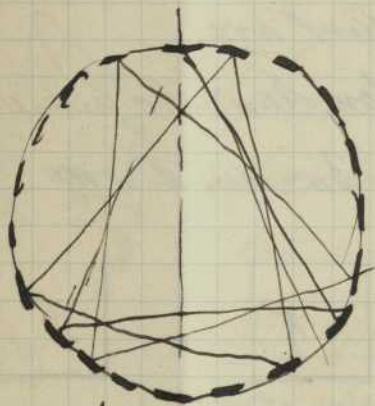

Dies galt vorher für 4 gemaltete Segmente

Gilt es nun höhere Span. Ein geminen so muss sich hintereinandergeschaltet werden

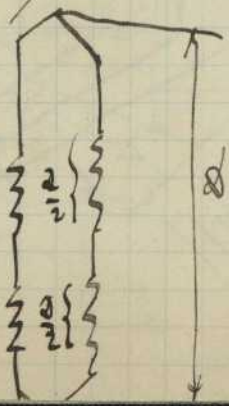


Maschine von Andrens
 bei Strassenbahnen (J. Kitzler)
 (Arnold Antriebsmaschinen)

Wie gestaltet sich nun die Wickelung des Ankers bei
vielpoligen Drehstrommaschinen?

4 Polger Sternanker
32 Leiterstränge 16 Wickelungen

Die Leiter sind
mit einer Schutzblech
decken

1a nach 1c nach 1b und 1d
zu 2a

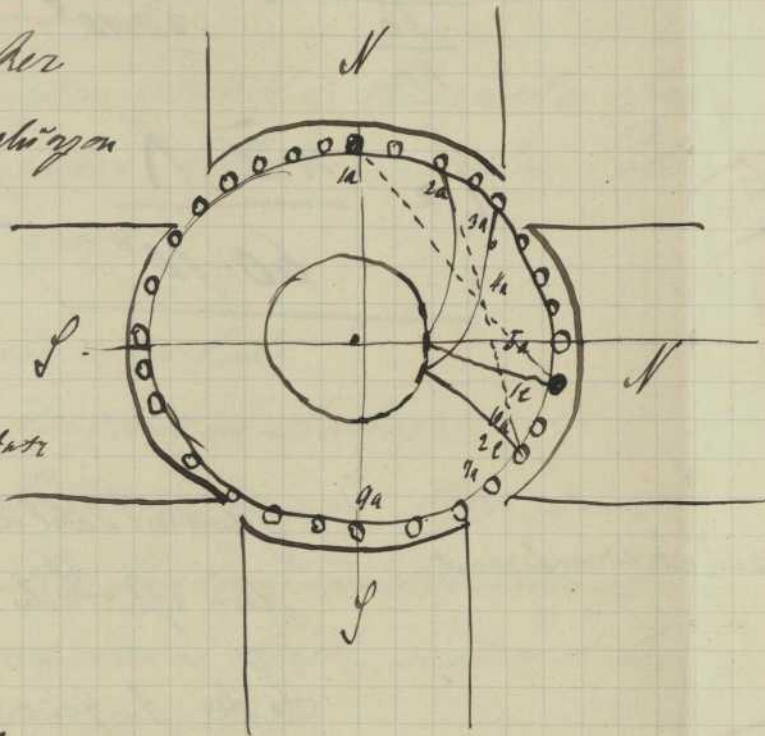

Induktionsgesetz für mehrpolige Mach.

Für 2 Pol. M. gilt nach früheren


$$L = \frac{n^2 \mu}{30 \cdot 10^8}$$

$$= \frac{n^2 Z^2}{60 \cdot 10^8}$$

Man habe eine Mach. mit p Polen
Bei Dreh. des Ankers um ein Segment
so hat man Änderung der Kraft.

$$2K \frac{L}{p}$$


Hier wird gebraucht die Zeit $\frac{60}{n \cdot p}$

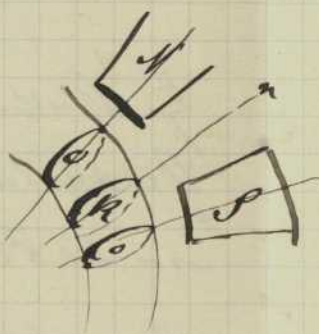

Alle Wind.
auf dem ganzen
Tuben

in einer Sek. ist Kraftlinienänderung

$$\frac{2K \frac{L}{p}}{\frac{60}{np}} = \frac{n2K}{30 \cdot 10^8} \text{ Volt.}$$

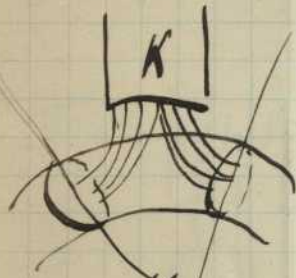


$$L = \frac{nLK}{60 \cdot 10^8} \text{ eines Tubensegments}$$

$$R = \frac{L}{2}$$

$$L = 2Z$$

K Kraftlinienzahl nach einem Segment

Gesamtzahl der Kraftlinien sei K
dann ist Induktion 0.

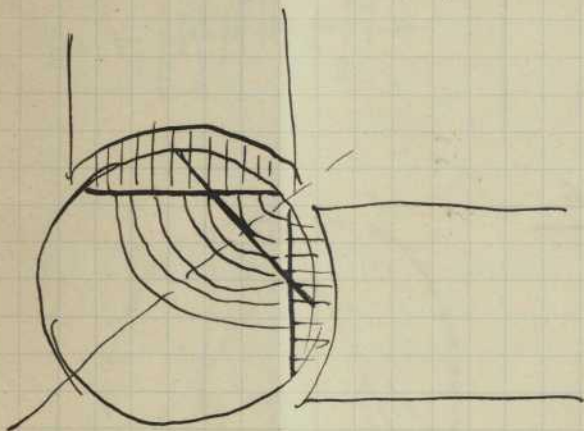

In der 1. gezeichneten Lage

In der 2. " " " "

Kraftzahl 20 Indukt. Max

Wenn im ganzen 2 Windungen bei
p Segmenten dann hat man für 1 Segment

$\frac{L}{p}$ Windungen

Gesamtänderung $2K \frac{L}{p}$

in der Zeit $\frac{60}{np}$

Also in d. Sekunde

$$L = \frac{2K \frac{L}{p}}{\frac{60}{np}} = n \frac{2K}{30 \cdot 10^8} \text{ Volt.}$$

$$\frac{Z_2 \cdot n \cdot Z \cdot K}{60 \cdot 10^8}$$

Kein Unterschied zwischen Formel u. Ringanker ebenso
 Kein Unterschied zwischen 2 Polen u. vielen Polen.
 nur ist zu merken. dass:

K = Strahllinienanzahl eines Pols

Z = Windungen des gesamten Ankers

In Betreff der Lecht. Kraft einer gesamten Mach. kommt
 es auf Schaltung an. Bei Hintereinanderschaltung
 addieren sich die verschiedenen Kräfte während bei
 Parallelabalt diese dieselbe bleibt.

Wie gross ist der innere Widerst. einer vielpol. Maschine?
 Hängt von der Schaltung ab. Man wird in. Widerst
 eines Segmentes bestimmen.


Es bedente

Z_0 Windungszahl eines Segmentes


σ Koeffizient \int Drahtquerschnitt in qmm
 Länge l_0 in dm.

$$W_0 = \frac{\sigma \cdot Z_0 \cdot l_0}{2}$$

Für 6 polig Mach. 3 achter Segm.
 hinterem 2 #

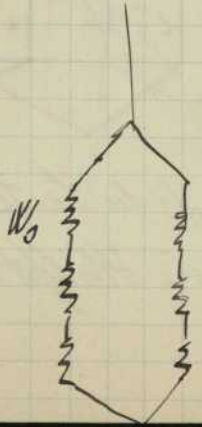

$$W_2 = \frac{3 W_0}{2}$$

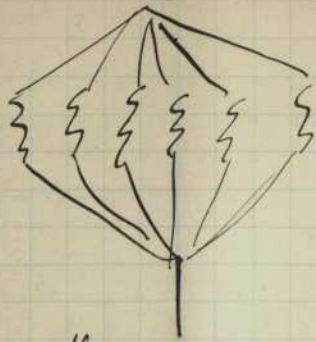


Hier $W = \frac{W_0}{6}$


Bei 2 Polig Masch $W = \frac{W_0}{2}$

Schleifenwicklung.


Es ist nicht notwendig immer wieder den im alten Pol
Anschließen bleiben es könnte ebenso gut 2a bei Pol II
liegen wie bei I.

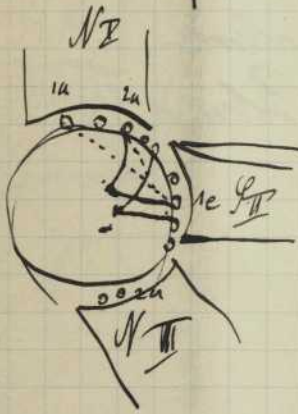

Sachlich kann man
ein sehr einfachen Win-
dungen.

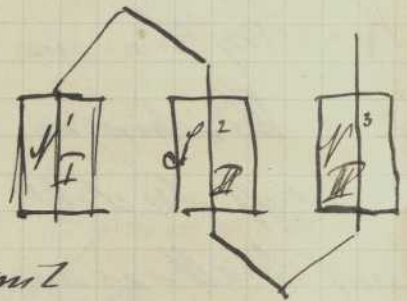


Was man heute Segment genannt
kann sei ein einseitiger Draht. 2 Parallel gehaltene
(Drahte) Hälften.

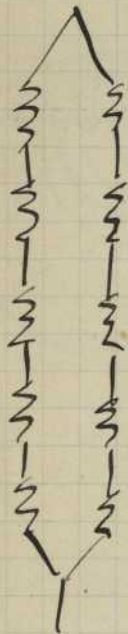

Beispiel dieser Wellenwicklung Anzahlszahl $k=4$


$k=4$

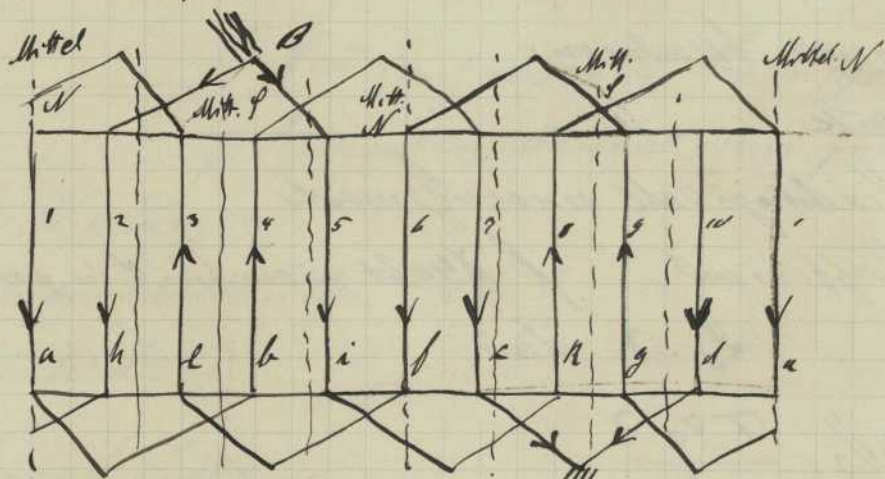



Die Hälfe jeder Seite hinter einander gehalten
in die beiden Hälften # gehalten

Offene Wickelung Spulen haben keinen Endanschluss.
Maschine von Thomson - Houston (J. Thales) diese



Wickelungen mit hoher Spannung
Bürsten befinden sich dort wo
stärkste Induktion existiert die
anderen Spulen sind mit dem Strom-
kreis eingeschaltet wegen ihrer
schlechten Funktion.

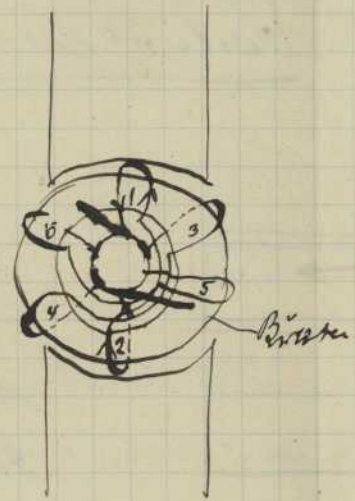

Bei 8 Spulen schaltet man
nur 2 Spulen mit in etwa 750
bei 1/8 Drehung lässt man 5 in band

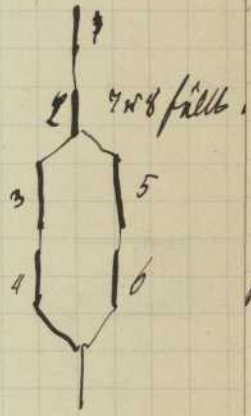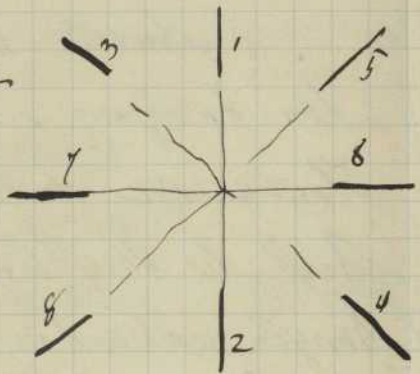

Prinzip Was schlecht funktioniert
ist nicht mit dem Strom.
Nur hinan. Was mittel 7
ind. ist nicht geschaltet 8
in diese mit den best induziert.
hintereinander geschaltet werden

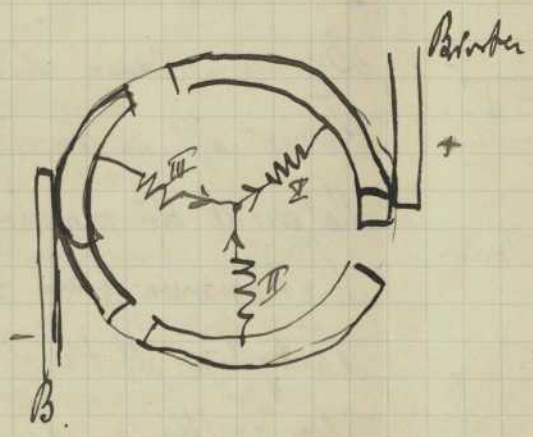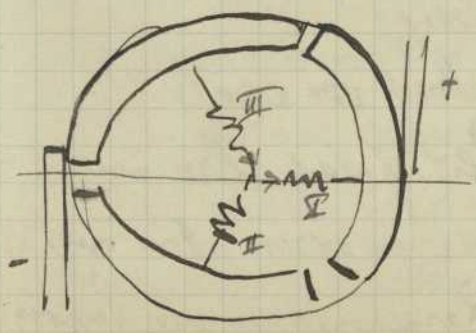

Kapitel.

Verlänger des Fuhres erans.

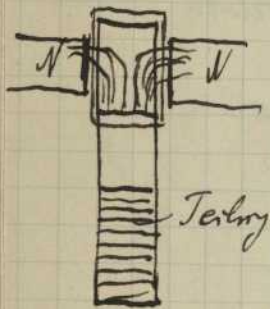
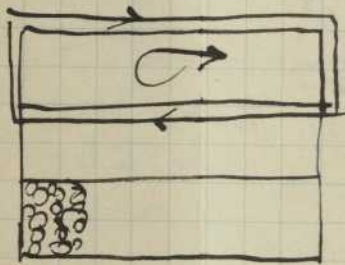


Bild. des Fuhres und strahlen faden.

Fuhres und hien dichten. Man reibet die
Wand mit Heer asphalt oder
mittelf ihrer eigenen Spulverwickel
Man verliese dies aber bald dann dadurch

erschwerete man nur bloß den Wickelstrimmen

den Drehung sind es in mit den Strahlstrimmen

Lenzenteile fuhres und hien dichten. In der

Prüf. der Strahlstrimmen aufspinnung muss hien dichten

hingen während in der Prüfung der Strime sollen

die Bleche isoliert sein. Papierstärke 0,8-0,9

die Bleche werden durch Balsen in einem gehalten die

Balsen müssen durch Hartgummirohr isoliert sein.

Ferner ist es zweckmäßiger Balsen mit magnet

Material zu machen wie Messing

Wie können hien faden bei Much von Schwerk?

Nach obigen Methode wäre Teil. falsch. Man würde

den Strahlstrimmen den Drehung erschweren. Man muss die

Wandblech spiralförmig oder zwischenlegen von Papier auf

Hystereseverlust:

420,0033

$$I_h = \eta N V B_{max}^{1,6} 10^{-7} \text{ Watt.}$$

Verlust durch Wirbelströme (auch Foucault Ströme)
für Blechanker d Blechdicke in cm


$$I_w = 1,645 \cdot d^2 V N^2 B_{max}^2 10^{-11} \text{ Watt.}$$

d, im Mindesten dabei
möglichst klein.
d = 0,05 - 0,1 cm





N Anzahl der Zylinder. I_w proportion. dem Quad. der Zylinder.
Wirbelströme können möglichst im Eisen vor sondern nicht
in der Wicklung. Dies bedingt einen weiteren Verlust.

Schädliche Ströme in der Kupferwicklung


In einem gewissen Moment tritt in der einen
Hälfte eines Drahtes eine grosse Änderung
der Kraft ein. Zahl auf Isentert. eine
elektr. Kraft, so wie wir mit in der einen
Hälfte während in der anderen nicht.
Die Ströme werden einfach zurückgehen in
gehen muss hin und. Die Leiter im Draht
in erwärmen derselben. Diese Strömung tritt
besonders da auf wo grosse Querschnitte vorhanden
sind. Dies bedeutet einen Leistungsverlust. Dies
mies vermieden werden in dem man die grossen
Querschnitte in einzelne Teile zerlegt in diese ersetzen
sollert.

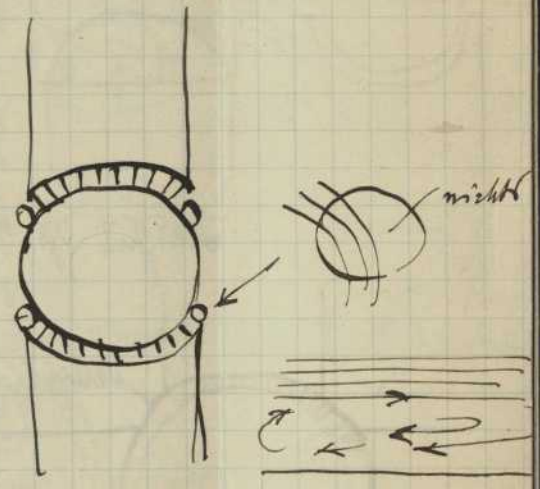

ohne weitere Methode um diese Lücke zu vermeiden und Rücksicht auf Fädenbildung ist die dass man Feld nicht so groß sondern langarm stehen lässt. Das Feld soll bis in die Nähe der Nuten gehen. Sollte hinreichen. Die Berechnung ist nun dadurch dass man Polhöhe mit Lappen versetzt

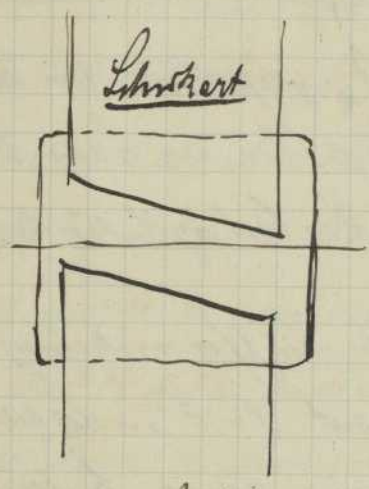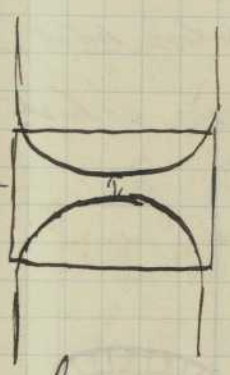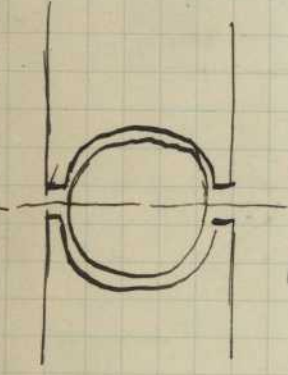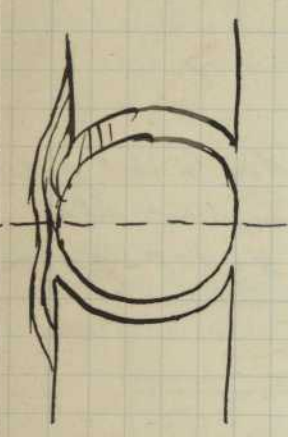


Lehrwert Kutter u. Platt

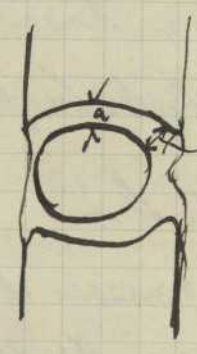

a < b.
bezeichnet
umgekehrt

Lehrwert ist Konstruktion von Dobsonwelle Polhöhe Verbund der Pole mit Blech. Hiermit wird ein Teil der Kraftlinien geöffnet

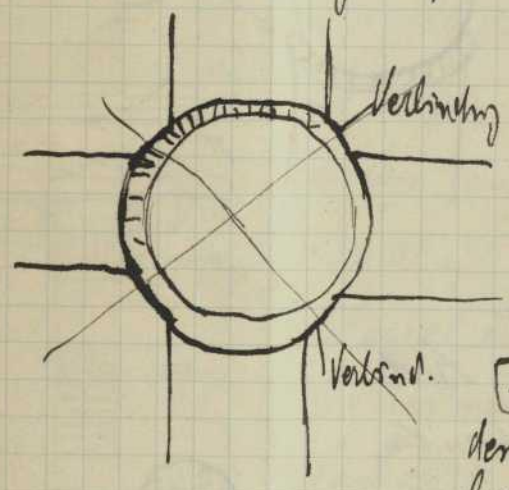

Lahmeyer

Legt Draht in Lahn-
rücken dadurch erreicht
man eine genau zylind.
Form des Drahtes. Man kann
den Draht dann nach am Polhöhe
bringen. Draht kann mit Stiften




Eisenringwickeln
Fahndraht
Ummanteln mit
Isolationsdraht

Man gestaltet auch Lahn Draht meist rechtig so
macht man Lahn Draht oben an zu erhält man
Lahn Draht. Es entstehen keinelei Wirbelströme da Kraftlinien



nicht mehr durch Strahl gehen
 Zahnanker. nicht Strahlstrahlenbündel





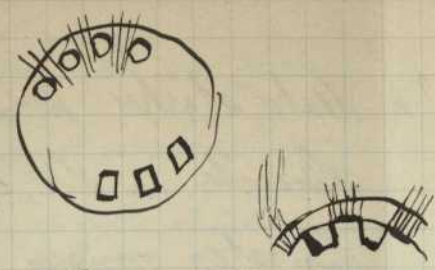


mit sich. dies bedeutet wieder Wirbelströme im Innern des Pols
 Dem hilft man ab dadurch dass man Nuten sehr schwach macht.
 in Zähne stark. Kann man dies nicht so müssen Polströme nicht segmentiert werden.

TTTT

Wie steht es mit dem Anker der mit einem Stromflussstrom
 Spalten versehen ist? Dieser Strom magnetisiert den Anker
 Man hat zwei Strahlstrahlen.

Das gleiche ist beim Fremdanker die
 Magnetisierer. Die Pole liegen dort wo
 Bürsten umgreifen liefert die Maschine
 Strom zu kombinieren auch die Felder

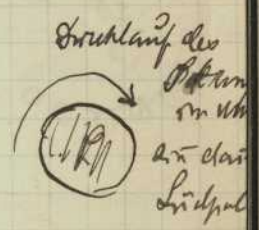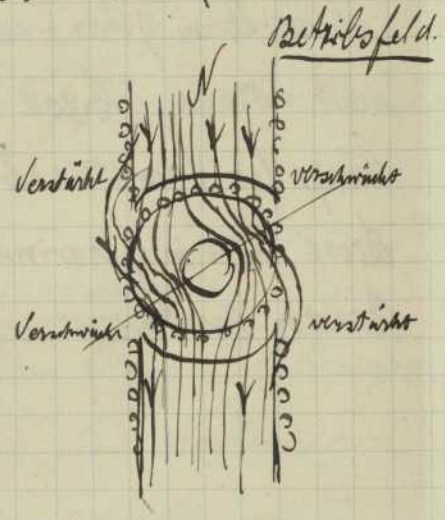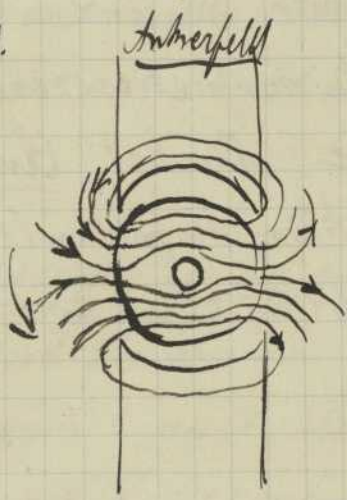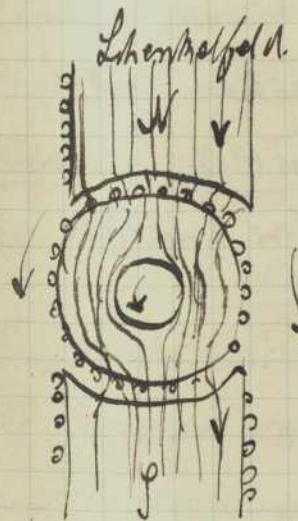
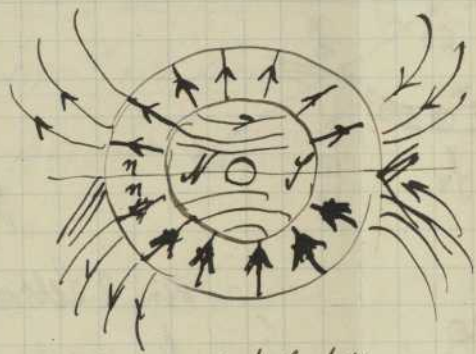


Die neutrale Zone hat sich gedreht sie ist nicht mehr
 die Symmetriezone. N. Zone hat sich im Uhr der Drehung
 gedreht Man muss mit Rücksicht auf das Ankerfeld die
 Bürsten verschieben werden Je stärker das Feld erzeugt ist

J-h desto stärker der Strom ist desto stärker müssen
 Bürsten im Ein- der Dreh. vorgeordnet werden. Die
 Bürsten müssen verstellbar gemacht werden.

x bedeutet Strom
 geht nach hinten
 • Strom nach vorne


In Folge dieser einseitigen Vorordnung des Feldes werden
Wirbelströme arbeit bedeutend größer. Bei voll
 belasteten Maschine Ann. Neutral Zone
 in ihr Nähe der Polachse befinden

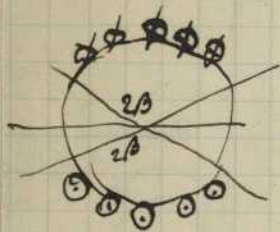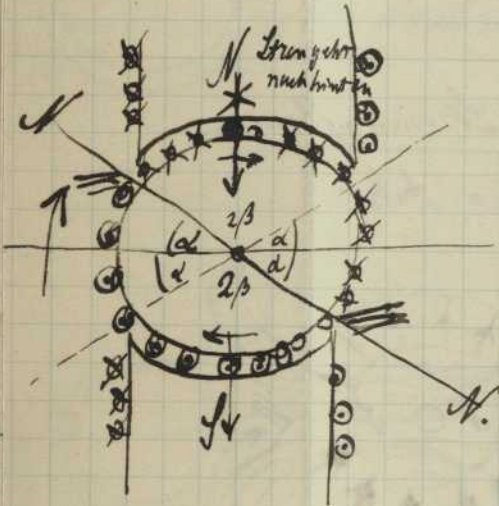

d bei L der Neutral. Zone mit Symmetrie-
 Ebene. Segmente 2α magnetisieren
 das Feld. Die temp. Wind. nehmen ent-
 gegeng. den temp. Wind. des N. in Endpol.
 Man hat sog. Gegenamperewirkungen.

in den 2 Leitern 2α . Was thut die Leitern 2β . die
 oberen Ströme gehen nach hinten die unteren Ströme gehen
 nach vorne. Diese Str. magnetisieren den Anker.
 Längs der Symmetrieebene. Man hat Dreiamperewind.
 Diese Dreiamperewind. können das feld so ein stellen der
 Bürsten erschweren wenn sie zu stark sind

Frühlos hin stellen der Bürsten

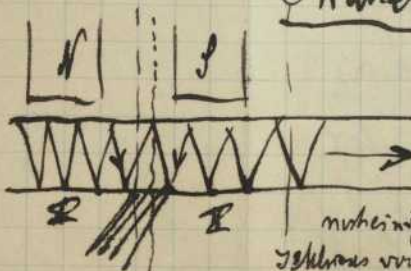

Kurzschluss Spitze 10μ Segmente 60μ Zonen

Man \uparrow nach II ho
 muss Stromrichtung gemacht \uparrow 10 Umd. in der Dreh. Anschluss wird
 nach dem Strom von I wird
 nachherige Zeit während jedes Durchschl. kurz durch den ho muss in dieser Anz ge.
 Zellhaus vornehmen sein

schlossenen Spitze etwas geschoben. So muss Spritzrohr um Spitze I
 bei hinreichender Verschiebung sein. Ist dies nicht der Fall so
 greift Feder. Würde I verschoben dann II in voller Stärke eintreten
 das keine Frühen. Wie ist dies zu vermeiden. Wenn man annimmt
 dass K. L. genommen in der d. K. eine gewisse dann ist es unmöglich das
 II schon entstanden ist. da gar kein Mann in d. ventral. L. vorhanden ist.
 Wird man die Parate aber etwas in die wirksame Feld rücken so kann man erreichen
 dass der entg. L. schon erreicht gerade in d. richtigen Stärke.

Man ist geneigt am frühesten herstellen der Paraten
in der möglichen Paraten muss man in die ventrale L. Zone
einbringen sondern auch etwas darüber hinaus.

Weiteres Hilfsmittel. Wenn man jedes Spritzrohr mit Windung
 geht in. Kesselverbindung herstellt das ein
 größeren Widerstand entgegen setzt als Kupfer. ebenso Kohlenhydrate statt Kupfer






Wie sind Magnetstühle man ordnen.
 Einige Kupf. wird. Ist ein dass man Eisen in Kupfer
 so kurz als möglich macht. Ferner sind Kupfer
 welche Temperatur. Festlagen haben so klein als
 möglich zu machen. Anordnung so dass man
 möglichst kleine Strennung erhält. Material herbeizug
 Stahl und seltener Eisen. In auch Verwendung.

A) Crompton

5) Kappi
Vorläufer der Manchester-Maschine

4) Manchester-Maschine
von Mutter

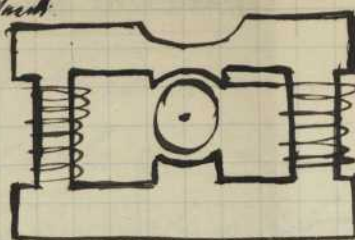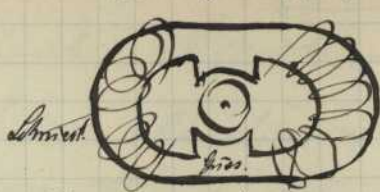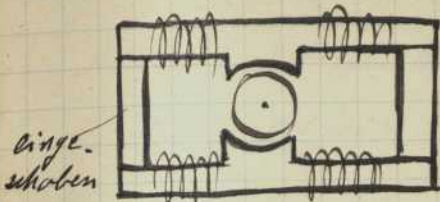

eingeschoben

Die 2 Magnete gehen in einen einzigen Feltpol über. Hydrogen in einem. Verteilung wird aufgearbeitet




Tafel III

Mehrpole-Maschinen. Macht. Mut. haben nicht mehr

Fig. 1)

Fig. 2)

Fig. 3.

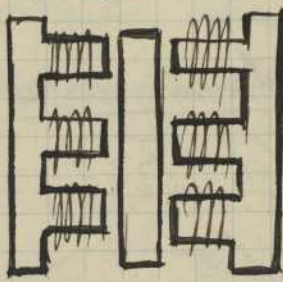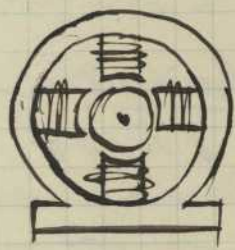
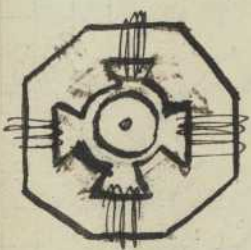


Spannung gering
Magnetismus gut
unzureichend

4)

5)

6)


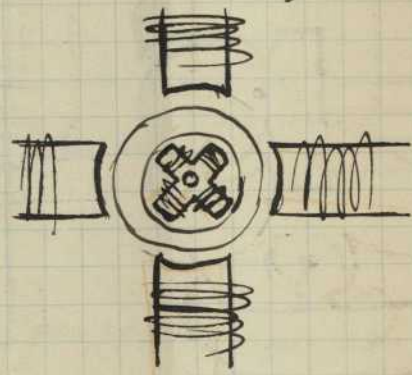
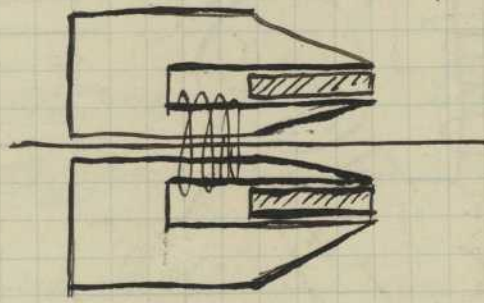


Tafel IV. 2-Polige Maschine.



1)

2)


3) Typus entspricht der Manchester-Maschine

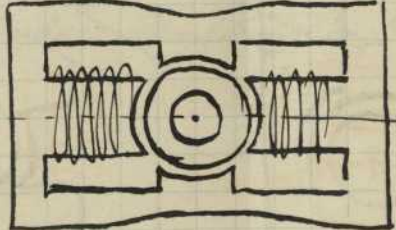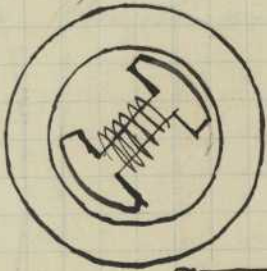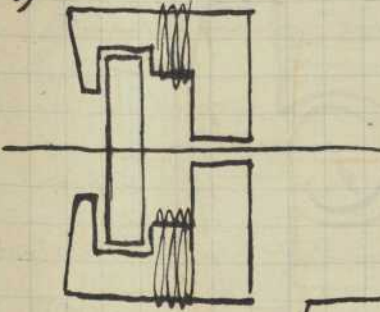






4) Eisenwickelmaschine
starke einseitige
Auenlagerdrücke infolge
ungleicher Drehkraftwirkung

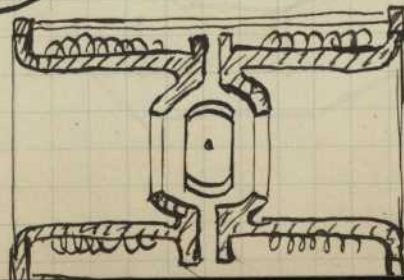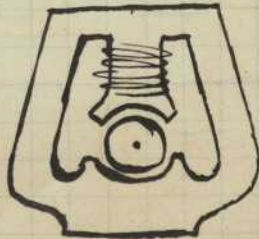

Machine von Gucke meyer. besteht keine Magnet pole.

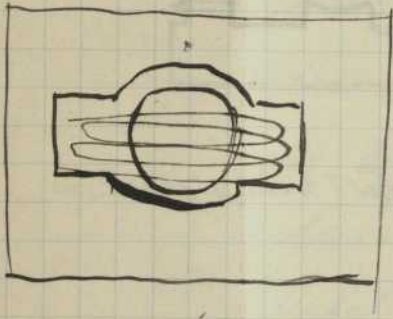

Vergleichung einzelner Maschine
Tafel 1 Fig 7. Fig. 6 Tafel II Fig. 2 Tafel 1.

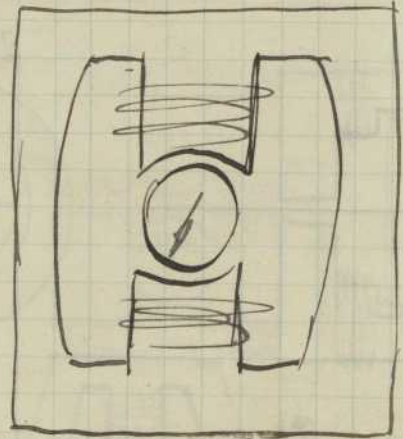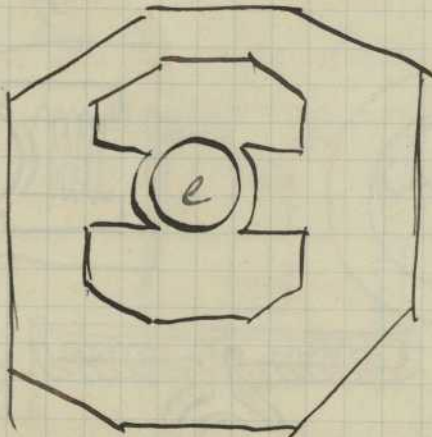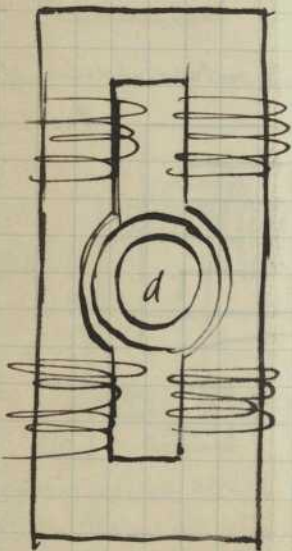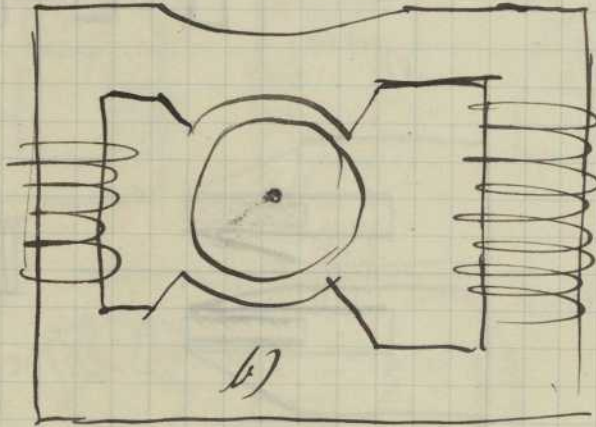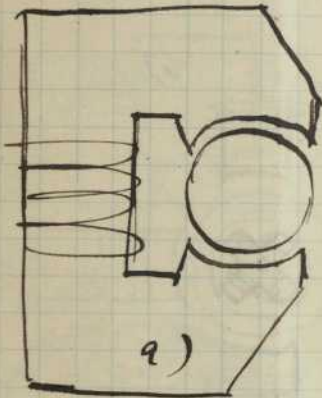

a) Kathode Feld wird leicht unsymmetrisch dadurch
einseitiger Ladungsfluss. Schlechte Strahlung.






Benutzt viel Eisen. Maschine wird sehr warm.
Wärme muss hin und her fließen aber kleine abstrahlende Oberfläche.

Bei b) einseitiger Achsen durch vermeiden, Eisen
ist viel leichter. Stromgewicht ist etwas größer.
Man hat gute abstrahlende Oberfläche. Maschine
wird nicht so warm. Maschine wird im ganzen leichter.

c) Symmetrie ist nicht gestört. Gesamtgewicht
von c ist kleiner als a. Abstrahlungsfläche
größer c n. b. sind a unterlegen

d) Keinen einseitigen magnet. Zug. Eisengewicht
ist kleiner als bei c. Stromgewicht größer.

e) Viel Eisen. Kleiner Stromaufwand geringe Strahlung
D wird nicht so heißer als c. Benutzt aber mehr Strom.
Ganz entgegengezeichnete Maschinen haben höhere Temperaturen.

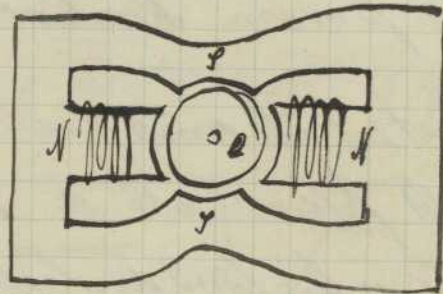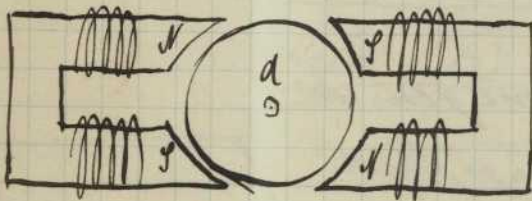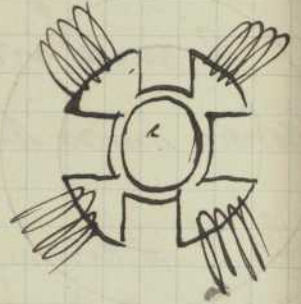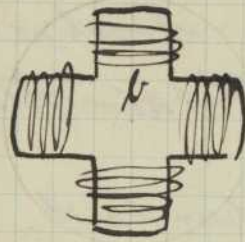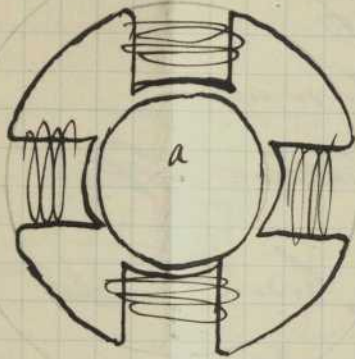

a u b Triebeln in Feenpolmaschine

Magnetgestell von a schwerer als b dagegen Hand-
des Trägers bei b schwerer man konstruiert nur nur a.

c) Ist ein spezieller Magnet für einen in der Verbindung.
Weißesere Frühling als bei a.

d) 2 getriebene Kupferfedern. Man kann leicht in Bezug
kommen. besonders wenn Thermo quadratisch sind
Man spart dadurch den Kupfer. Schwingung ist Verbind-
der Pole wie man durch Bronze träger geschieht
Frühling kleiner d wird leichter als a besonders
wenn a ein Kupferessen hergestellt ist bei a hat man

keine Brücke verbindet. es größere Wirkung a wird
dabei sein wenn a am Anfang steht.

c) Lässt billiger in kleinen bestellen als alle andere
besonders wenn am Anfang bestellbar. Besteht
eine kleine Streifen wird daher vielfach auf
Streifen verwendet. (Kompass). Auch bei Strassenbahn Anlagen
angewandt da Magnetströme von Schmutz geschützt sind.

Temperatur des Magnets.


Drahte seien mit Baumwolle in Wasser in
gefördert. Temp. hängt ab von der Anzahl Watt die in der Spule in Form von Wärme
Oberfläche bei d.h. andere Spulenfläche. P_v Verlust ^{frei wird}

$$\frac{Q}{P_0} = 5 \text{ gem pro verlorene Watt}$$

Dann ist Temperaturzunahme für die Magnetspulen

$$t_2 = \frac{320}{5}$$

Hat man genügend sicher bei ersten 6 des Kerns
in runde Spulen so bleibt Ventilation im me
stigen Temp. wird dann kleiner. dann A

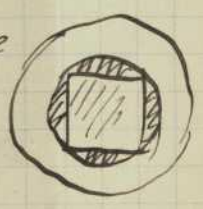

$$t_2 = \frac{280}{5}$$

$$t < 40^\circ \quad 40 \quad \frac{320}{5} \quad 578$$

Genötigt muss für die ^{verlornen} Ansprachende Stoffe
an 16 gem pro Watt

Für Anker (von Eisen)

5 gem Anker wählungsfläche
für verlorne Watt

$$f_2 \frac{1}{5} \frac{550}{140110}$$

5 Anker. Juff in m
pro Sek

ho sei $v_2 = 15 \frac{m}{sec}$ $v_2 = 7-10$ gem p-verl. Watt.

$$f_2 = 32^\circ \text{ resp. } 22^\circ$$

also mässige Erhöhung.

Engelische Schmirgelmaschine verläuft bei 4 Stunden
Zeit in 1 Min. nach Anhalt. der Maschine höchstens 17°

Magnetsche Belastungen.

Es verschieden je nach dem mm Ring oder Platte

Für eine 2-polig Feinl. mit mm Anker $B = 10000 \div 15000$

1 vielfol. Ringmagnet

1 2 " " $12000 \div 16000$

Magnet für hinteren emd. gest. Belastungen

$$17000 \div 20000$$

Für den Luftstrom findet man $2500 \div 5500$ pro
Machinen ^{Magnete} und Schmirgel $B = 12000 - 14000$

Magnet für hinteren gest. Bel. $B = 17000 - 20000$

Innen. 6000 + 8000
mit gest. B. 6000 + 10000


Theorie der Dynamomaschinen

Gleichungen für die Serienmaschine.

1) Elektrom Kraft jeder der 2 Maschinen

$$k_2 = \frac{n Z K}{60 \cdot 10^8}$$

2) definiert näher den Begriff Kupplungsall

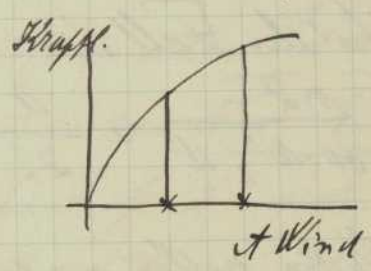


für die betreffende Maschine
Folglich auch Gleich.

$$k_2 = \frac{A W}{a + b A W}$$

3) Definiert den Amp. Wind.

Spezial für Serienmaschine:

Windungszahl des Magnets Z_0

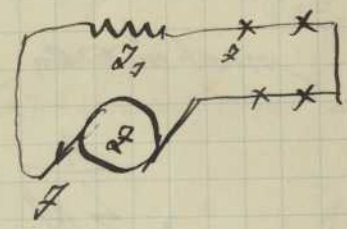

$$A W = F Z_0$$

Anhewiderst W

Widerst der Magnetwicklung W_0

Äußerer Wid. W_e

$$F = \frac{E}{W + W_0 + W_e}$$


Aus den 4 Gleich sind die nich. Grössen bestimmt
 wenn bekannt sind n Z Z_0 W W_0 U a u. b.
 unbekannt wird sein k i. k. I W. I
 Von Wichtigkeit mir ist I welcher Strom geht durch
 die Maschine? Nach dem.

$$I = \frac{1}{b} \left(\frac{nZ}{60 \cdot 10^8 ZW} - \frac{a}{Z_0} \right)$$

Stromleistung der Serienschleife

Graph. Durch diesen Gleich.

Ablesen $\frac{n}{ZW}$ man erhält eine Gerade

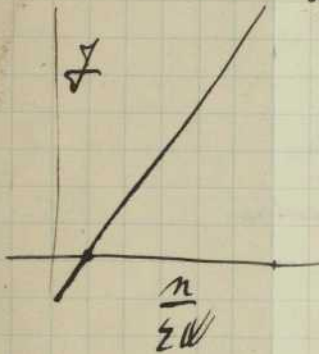

I kann 0 werden für den Fall dass Nenner 0
 wird d. h. dass $\frac{nZ}{60 \cdot 10^8 ZW} = \frac{a}{Z_0}$

Oder mit anderen Worten wollen wir einen Strom
 grösser als 0 d. h. damit Maschine Strom
 nach aussen liefert muss sein

$$\frac{n}{ZW} > \frac{a \cdot 60 \cdot 10^8}{Z Z_0}$$

Die Tourenzahl muss über einen gewissen Min. hinausgehen
 oder der innere Widerst muss unter einem gewissen
 Wert liegen sonst geht die Maschine Strom

Wichtigkeit mit dem Massenverh. d.


$$d = F W_e$$

$$d = \frac{1}{b} \left(\frac{n F W_e}{60 \cdot 10^8 (W_r W_0 + W_e)} - \frac{a W_e}{Z_0} \right)$$

Es wird untersucht, wie der Verlauf des Betriebes im Zeitverlauf zu haben. Gleichzeit. Hypothese


$$W_e = \sqrt{\frac{n F Z_0 (W_r + W_0)}{60 \cdot 10^8 a} - W_r - W_0}$$

praktisch ohne Bedeutung

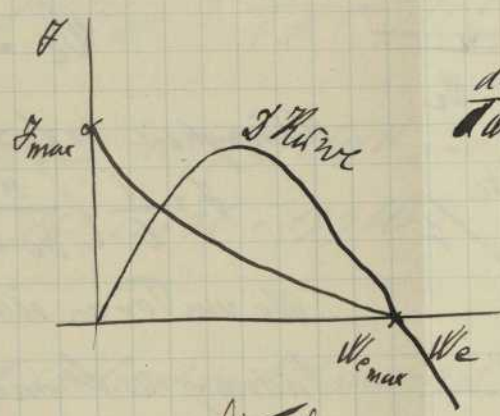

$\frac{dF}{dW_e} = 0$ hat mit dem Max. zusammenh.

Beziehung zwischen F in d .
 Beziehung zwischen F in ξ .
 In gemissem F ist $d = \max$.

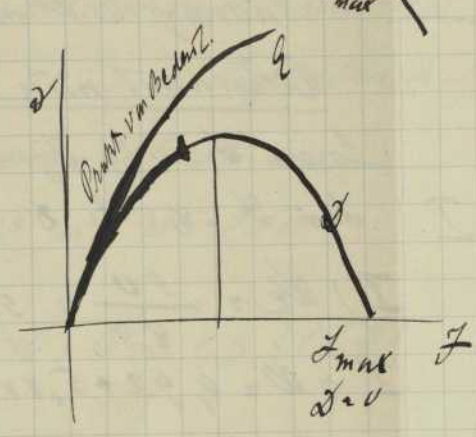

$$\xi = \frac{A W n F}{(a + b F W) 60 \cdot 10^8} \quad A W = F Z_0$$


$$\xi = \frac{F Z_0 n F}{(a + b Z_0 F) 60 \cdot 10^8} \quad \text{stellt Graph einer Hypoth. dar.}$$




F größer F umso größer ξ .
 ξ als Funktion von W_e

$$\xi = F Z W = \frac{1}{b} \left(\frac{n F}{60 \cdot 10^8 Z W} - \frac{a}{Z_0} \right) Z W$$

$$\xi = \frac{1}{b} \left(\frac{n F}{60 \cdot 10^8} - \frac{a Z W}{Z_0} \right)$$

lineare Gf. nach W_e

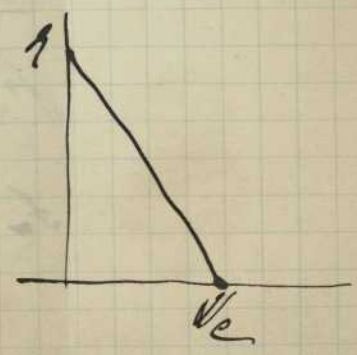

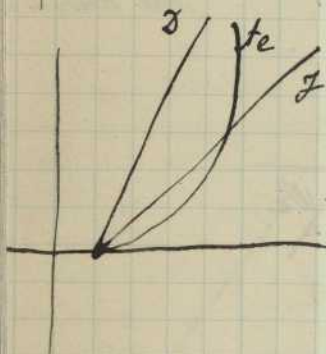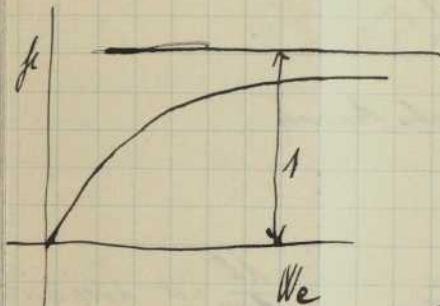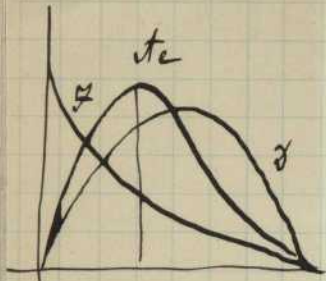

Änderung der äusseren Felder der Leistungsmaschine

$I_c = F \cdot \delta \quad W_e \leftarrow W + W_0$

Wirkungsgrad der Maschine $\eta = \frac{F \cdot \delta}{F \cdot \delta + F \cdot W + F \cdot W_0} = \frac{\delta}{\delta + W + W_0}$ oder

$\eta = \frac{F^2 W_e}{F^2 W_e + F^2 W + F^2 W_0} = \frac{W_e}{W_e + W + W_0}$ Änderung nähert sich asymptotisch dem Wirkungsgrad 1.

$W_e \eta + (W + W_0) \eta = W_e$

$W_e = \frac{(W + W_0) \eta}{1 - \eta}$

Abhängigkeit der Leistung von der Torienzahl

$F = \frac{1}{b} \left(\frac{n \cdot Z}{60 \cdot 10^8 \cdot 2 W} - \frac{a}{Z_0} \right)$ nach n linear

W_e von Torien abhängig $\delta = F W_e; I_c = F \cdot \delta$

Änderung des Stromes prop. der Änderung d. Torienzahl.

Überkommt man a mit Beispiel.

Case I: $Z = 864, Z_0 = 1926, W = 0,92, W_0 = 2,68 \text{ Ohm}$ bei $n = 460$
 II: $Z = 12, Z_0 = 157,6$ bei $n = 1000, W = 0,92, W_0 = 2,68 \text{ Ohm}$

I) $W_e = \frac{50}{8,5} = 5,88 \quad \text{II) } W_e = \frac{157,6}{12} = 13,1$

I) $2 W = 0,92 + 5,88 + 2,68 = 9,48; \text{ II) } 2 W = 0,92 + 2,68 + 13,1 = 16,7 \text{ Ohm}$

I) $F = 8,5 = \frac{1}{b} \left(\frac{460 \cdot 864}{60 \cdot 10^8 \cdot 9,48} - \frac{a}{1926} \right)$

II) $F = 12 = \frac{1}{b} \left(\frac{1000 \cdot 864}{60 \cdot 10^8 \cdot 16,7} - \frac{a}{1926} \right)$

für a mit b bestimmbar

$a = 0,001492 \quad b = 0,000000646$

Für vielen Fällen misst man nicht von Z zu F dann bleibt nur η bestimmen.

$F = \frac{n}{60 \cdot 10^8 \cdot 2 W} \cdot \frac{Z}{b} - \frac{a}{Z_0 b}$

dan für die man am Schluss noch a n b allein sondern $\frac{a}{b} n = \frac{a}{150} n$

Rechnet mit diesen weiter. Für diese Zweck. findet man wenn $n = 1000$ $I = 10$ Amp

$$I = 10 = \frac{1}{0,00000046} \frac{1000 \cdot 864}{50 \cdot 10^8 \text{ EW}} - \frac{9001492}{1926}$$

$$Z W = 19,90 \text{ Ohm}$$

Ninip $W = 0,92$ $W_0 = 2,68$ somit $W_e = 19,90 - 0,92 - 2,68 = 16,30$

Ninip. $S = I W_e = 10 \cdot 16,30 = 163,0 \text{ Volt}$

Wie gross ist das Licht G^{er}verhältnis $\mu = \frac{W_e}{Z W} = \frac{16,30}{40} = \underline{41,9\%}$

Wie gross ist die Licht Kraft?

$10 \cdot 0,92 = 9,2$ geht verloren in der $10 \cdot 2,68 = 26,8$ ind. Magneten

Fäden 36 Volt somit $Z = 163,0 + 36 = 199 \text{ Volt}$

Wieviel Volt gehen verloren?

$I^2 W = 100 \cdot 0,92 = 92 \text{ Watt}$ Verlust in Aufhewinkel.

$I^2 W = 100 \cdot 2,68 = 268$ " " Magnetwikel.

Mit wie viel Touren umspinn man Maschine laufen lassen, wenn bei $9,5$ Amp $n = S = 200$

$$W_e = \frac{200}{9,5} = 23,53 \quad W + W_0 = 0,92 + 2,68$$

$$Z W = 27,13 \text{ Ohm}$$

$$9,5 = \frac{1}{b} \left(\frac{n \cdot 864}{50 \cdot 10^8 \cdot 27,13} - \frac{a}{1926} \right) \text{ hiermit}$$



$$n = \underline{1180}$$

Wenn mehrere Bogenlampen von einer Leuchtmaschine gespeist werden so will man oft eine neuzuschalten. So muss aber der Strom in n constant

sein deshalb Strom-Maass. regulierbar sein.

Regulierung der Serienmaschine.

Die Stromverbraucher werden mit hintereinander geschaltet. Man muss dafür sorgen dass der Strom immer konstant ist. d. h. die Serienmaschine muss auf konstanten Strom reguliert werden können. Man kann dies machen indem man in den anderen Widerstand einen Regulator einstellt.

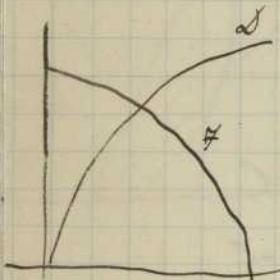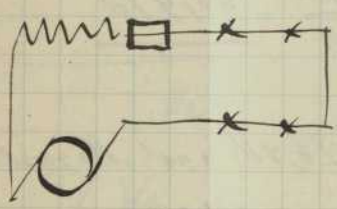

so dass bei abnehmendem Strom der Widerstand in R zu mind. ^{schaltet} abnimmt. Man habe eine Bogenlampe von 10 A. diese verbraucht 45 V. somit Widerst.

$$\frac{45}{10} = 4,5 \Omega$$

so werden 2 B.L. somit Widerst.

BL = Bogenlampe?

$$12 \cdot 4,5 \Omega = 54 \Omega$$

$$9 \cdot 4,5 = 40,5 \Omega$$

$$\underline{13,5 \Omega}$$

Soll Strom konstant bleiben so muss man 13,5 V. im Widerst R ersetzt werden. Durch solche eine Regulierung wird keine Arbeit erspart. Aber inell ist diese Methode nutz. Da Kohlen aber bedient. Zeit der Betriebskraft anismachen so wird doch etwas gespart.

(113)

2te Bez. Änderung der Polanzahl Starkat

$$I = \frac{1}{L} \left(\frac{n \cdot Z}{60 \cdot 10^8 \cdot W} - \frac{a}{20} \right)$$

Führt man die Polanzahl herab, so erhält man konstanten Strom

$$\frac{n}{LW} = \text{const.}$$


W + W₀ = 5 Ohm

12 B.L. $I = 54 + 5 = 59 \text{ U.}$

$I = 40,5 + 5 = 45,5 \text{ U.}$



Dampf durch ohne Regulator geht sich dem Widerst. an

Gehen nun typische Änderungen vor sich so muss man in diesen Widerst dementsprechend im Bez. W. einrichten.

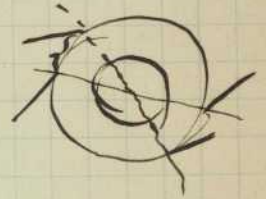


3) Prüft man Bürsten mit der neutralen Zone herum so nimmt die elektr. Kraft ab. In gleicher Faz geht es aber weiter. Solche Maschinen lassen sich so einrichten dass man Bürsten mit der neutralen Zone verschieben kann ohne Funken

4) Man lässt nur alle Strom durch den Magnetstiel. gehen sondern lässt auch noch ^{etwas} Strom durch den Magnetstiel. # Widerst. Strom. Inaselle. lässt auch erreichen durch Feinschalten der magnetischen Verbindungen

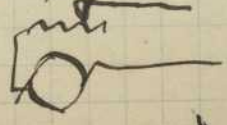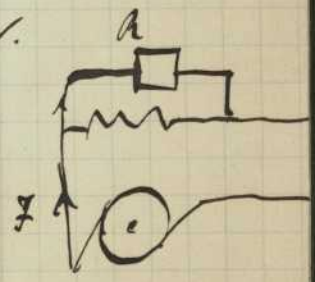


Nebenstrommaschinen.

Strom I teilt sich in 2 Teile Ein Teil geht durch die
 Magnetwiderst. in der anderen $\#$ durch den in einem
 Widerstand Stromverbräucher werden $\#$ geschaltet
 Ankerwiderst W . Reibst. W_r W_g Anker W_a W_e
 Z_n Winding. auf den Magnet W_n W. d. im Magnet.
 Z Ankermittelweg.

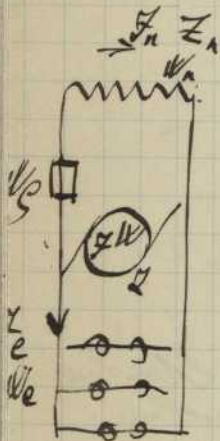

$$D) \quad R = \frac{n Z K}{60 \cdot 10^4}$$

$$2) \quad K = f(IW) = \frac{aIW}{a+bIW}$$

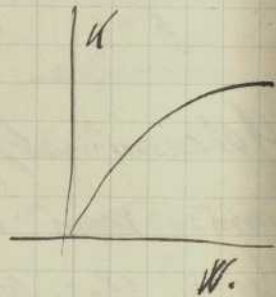

$$3) \quad IW = F_n \cdot Z_n$$

Kirchhoffsches Gesetz.

$$\begin{cases} a) & I = F_n + F_e \\ b) & R = IW + F_e W_e \\ c) & 0 = F_n (W_g + W_n) - F_e W_e \end{cases}$$

Man hat folgende Unbekannte R K IW F_n F_e

Man hat aber auch 6 Gleich. Man ist daher im Stande jede
 dieser Gleichungen Größen zu bestimmen

Durch Elimination erhält man Stromgleichung.


115

$$I_e = \frac{1}{L} \left(\frac{n Z}{60 \cdot 10^8 (W_e + W + \frac{W_e W}{W_n + W_g})} - \frac{a}{Z_n \frac{W_e}{W_n + W_g}} \right)$$

W_g bleibt konstant. I_e stellt eine Kurve 3ten Grades dar. $W_e \rightarrow \infty$ geht $I_e \rightarrow 0$. Ferner wird $I_e = 0$ wenn erstes Glied der Klammern wird = dem 2ten.

$$I_e = 0 \text{ wenn } \frac{n Z}{60 \cdot 10^8 (W_e + W + \frac{W_e W}{W_n + W_g})} = \frac{a}{Z_n \frac{W_e}{W_n + W_g}}$$

Praktisch wird nur der abfallende Teil der Kurve verwendet. Soll n bestimmt sein und die Maschine herunterschreiben

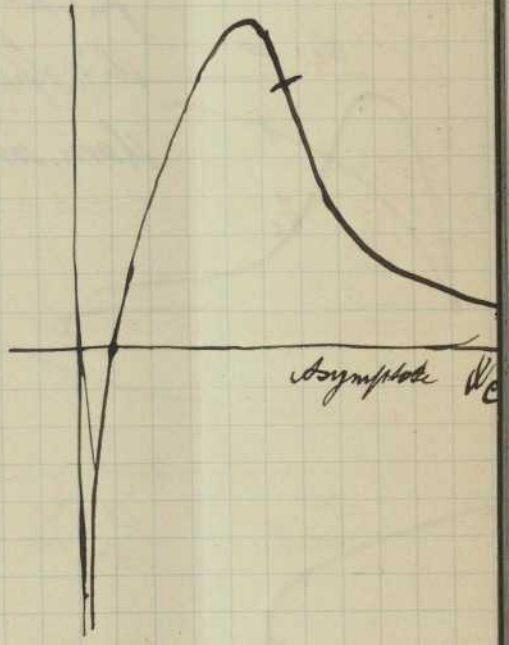

oder anders

$$I_e = \frac{n Z}{60 \cdot 10^8 (W_e + W + \frac{W_e W}{W_n + W_g})} - \frac{a}{Z_n \frac{W_e}{W_n + W_g}}$$

I.h.

$$W_e > \frac{1}{\frac{n Z Z_n}{60 \cdot 10^8 a (W_n + W_g) W} - \frac{W + W_n + W_g}{W (W_n + W_g)}}$$


I.h. kleinerer Widerstand muss größer sein als
einigemal Min Praktisch davon Vermutung an machen
 ist mir gerade ungerat. wegen Kurve schlies.

Für die Nebenanspannung hat man:


$$I = I_e W_e$$

$$I = \frac{1}{b} \left(\frac{n a W_e}{60 \dots 10^6} - \frac{a(W_n + W_e)}{F_n} \right)$$

Beim Startgrade d. Kurve geht durch den Punkt wo I_e Abszisse schneidet. Es zeigt die Spannung der Nebenanspannung proportional dem anderen Widerstand.

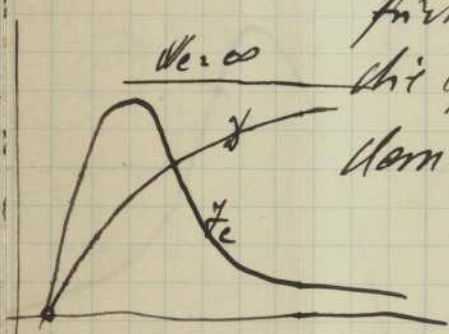


$$I_{max} = \frac{1}{b} \left(\frac{n I}{60 \cdot 10^6 \left(1 + \frac{W}{W_n + W_e} \right)} - \frac{a(W_n + W_e)}{F_n} \right)$$

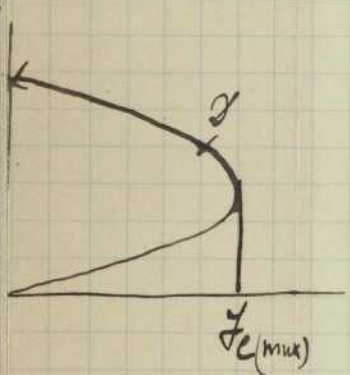

Strom im Nebenanschluss

$$I_n = \frac{I}{W_e + W_n}$$

In Kurve wird gezeigt, dass I Kurve verlaufen I_e größer der anderer Widerstand desto mehr Strom geht in den Nebenanschluss

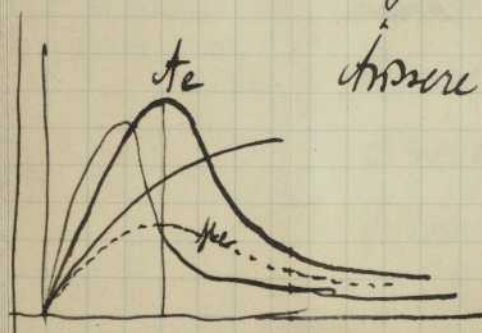


andere Arbeit. $I_e = I_e I$


Elektrischer Wirkungsgrad

$$\eta_e = \frac{I_e I}{I_e I + I W + I_n I}$$

Wie ändert sich der Strom bei konstant U_e in veränd. Lasten.
 Zahl n . Praktisch kann man die Neben-
 schaltung machen, wie es die Kurve zeigt
 mit beidseitigen mit dem kleineren I_e
 ist die Span. gross ^{mit} dem grösseren I_e
 ist Span. etwas kleiner. Die Span.
 wären zu hoch für Glühlampen. Hier
 wird man die Maschine auf konstante Spannung
 erhalten. Dies lässt sich

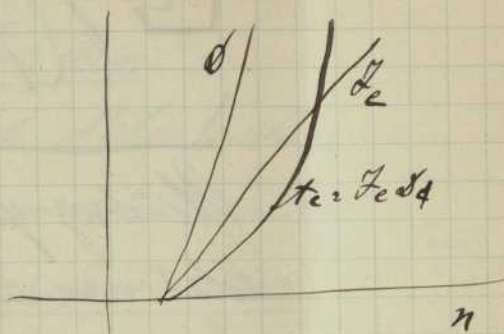

durch Nebenstromregulator
 regulieren. Man kann die
 Nebenenergie durch den
 Regulator mit gesteuert
 wie man will

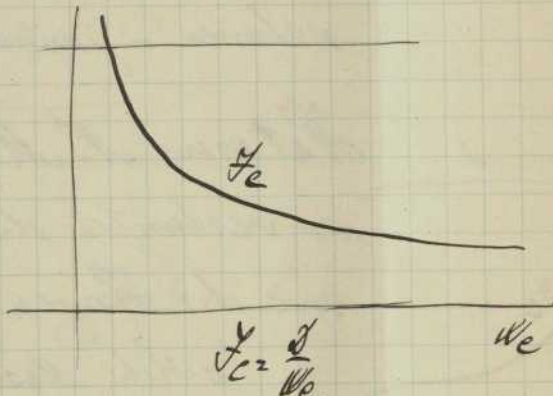

Wie kann man diesen Widerstand mit
 W_e bestimmen für einen gewissen Strom I_e


$$I_e = \frac{1}{b} \left(\frac{n Z}{60 \cdot 10^9 (W_e + W + \frac{W_e W}{W_n + W_s})} - \frac{a}{Z_n \frac{W_e}{W_n + W_s}} \right)$$

$$I = I_e W_e \quad W_e = \frac{I}{I_e}$$

$$I_e = \frac{1}{b} \left(\frac{n Z}{60 \cdot 10^9 \left(\frac{I}{I_e} + W + \frac{I \cdot W}{I_e (W_n + W_s)} \right)} - \frac{a}{Z_n \frac{I/I_e}{W_n + W_s}} \right)$$

$$\sqrt{I_{Fe}^2 \frac{1}{b} \left(\frac{n^2 Z^2 Fe}{(S + Fe W + \frac{S W}{W_{nt} W_g})} 60 \cdot 10^6 \right) - \frac{a U_{Fe}}{W_{nt} W_g}}$$

Gleichung gelöst nach W_g für ein bestimtes δ
 Setzt man $I_{Fe} = 20$ A. h. denkt man sich den inneren
 Stromkreis geöffnet so geht nach der gl. W_{gmax} !
 Wie findet man a u. b ? Genau wie bei der Lenzen-
 maschine. Man wird ähnliche Betriebszustände
 nehmen in genau so verfahren wie bei d. S. M.

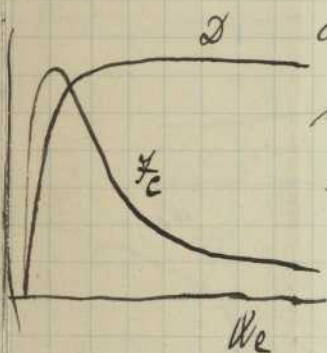


Hat man S. M. mit sehr kleinem ^{bei variablen W_g} ~~Stromwiderstand~~
 so verlaufen die Betriebskurven ^{genau so}
 wie die Kurven bei konstanter Spannung. Eine
 solche Maschine wird weniger Reguliergeschick
 machen. Praktisch sind solche Maschinen sehr
 wertvoll. Besonders beim Motor wenn Motor mit
 konst. I_{Fe} arbeitet dann bleibt Leistung
 konstant ob Motorarbeit leistet oder nicht
 Sie unangenehm brühen. der S. M. dass er wenn nicht regst. wird
 Span. ändert bei variablen Stromföhen in folg. Maschinen


4

Maschinen mit doppelter Wirkung.

Masch. welche sowohl Leeren als auch Neben arbeiten
 annehmen besitzt Kombinationen mit umkehrbar
 eine # Gerade. so dass man Arbeits. Allerd. L. L. L. erhält
 je nach 2 oder 3 Arten von diesen doppelt genutzten
 Maschine.

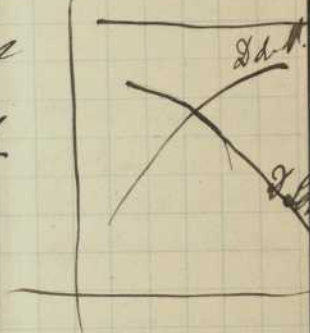

Nebenanschluss sind
 bestehen aus vielen
 Wirkungen diesen Strukt
 Serienstr. v. aus weniger
 Winkl. diesen Strukt.

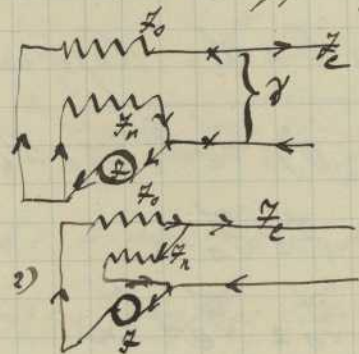


Nebenanschlussstrom I_n Serienstrom I_0 .

1) Nebenfluss # durch Inker.

a) $\xi_2 = \frac{n \times k}{60 \times 10^5}$

K Kraftlinie. e. mit einem Pol
 F Uma der W. v. auf Dreh

b) $k_2 = f(t, W)$

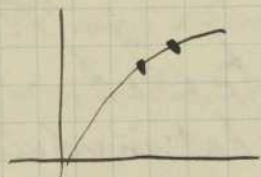

$k_2 = \frac{ct W}{a + b W^2}$ gilt für ein
 kleines Stück
 der Charakteristik

c) $AW_2 I_n I_n = I_0 I_0$

d) $\xi_2 = I W + I_0 W_0 + I_e W_e$

e) $0 = I_0 W_0 + I_e W_e - I_n W_n$

Leiter war v. m. elektr. Wirkungsgrad der Bede doch
 ist dieser Festmach mitglied so kommt es mehr
 um den totalen Wirkungsgrad d. h. messen
 wird v. m. der eingeführten elektr. Energie mitglied
 gemacht.

Totaler Wirkungsgrad η_t

$$\eta_t = \frac{F_e D}{I_m} = \frac{F_e D}{F_e D + F W + F_0^2 W_0 + F_n^2 W_n + I_n + I_h + \text{Reibungsarbeit}}$$

Arbeit durch Wobbel
 sei I_w
 I_h Verlust durch
 Hysterese verlust

Man ist nun in der Lage die einzelnen Verluste
 experimentell zu bestimmen insofern Reibungsarbeit.

Ist die Maschine etwas geschädigt was bei Nebenverlust
 Maschinen mit Pleistamben Spinn verhalten so ist der Wirk.

$$\eta_t = \frac{I_m}{\alpha + \beta I_m + \mu I_m^2} \quad \alpha \text{ \& } \beta \text{ \& } \mu \text{ Koeff. für jede Maschine anders}$$

γ sei Belastungsgrad d. h. Verhält das der
 Maschine eingeführt wird zu dem was der Name
 in Maximalgröße eingeführt werden darf.

$$\gamma = \frac{I_m}{I_{m \max}}$$


Somit

$$\eta_t = \frac{\gamma}{\alpha + \beta_1 \gamma + \mu_1 \gamma^2}$$

Bei voller Belastung wird $\eta_t = \max$ für $\gamma = 1$ $\alpha_1 = \beta_1$

Bezug: Maschine der H. G. Gesellschaft n 2700 S. 1120
 Fe = 300.

Mech. Arbeit and. Antriebsart P	Belastung	Fe t.	Fe δ 0,5	z _z P	z _z W Watt	z _z δ Watt	Reibung Widerstand gegenüber Belastung	η_z	η_c
13,3	1/5	60	9,8	10,8	51	714	253	74	90,5
20,1	1/6	100	16,3	17,5	148	720	259	81	93,2
23,4	1/2	150	24,4	25,8	318	730	265	86	94,6
37,1	2/3	200	32,6	34,4	565	740	270	88	94,7
54,5	1	300	49,0	51,7	1270	762	280	90	94,7
65,2	1,2	360	58,7	62,3	1834	780	292	90	94,7

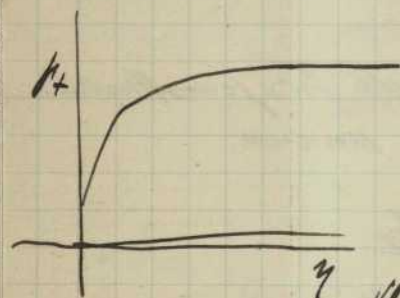

Kleinere Maschine haben schlechteren Wirkungsgrad
 wegen Reibungsverlust

A. G. 1897.

Kleinere N. G. 15	Nutzlast 1650 Watt	30 P	pro P 550 W.	$\eta_z = \frac{P}{736} = 74,8\%$
N. G. 125	" 13750	210 P	" 640	$\eta_z = 87,0\%$
L. G. 1000 (10000)	" 120000	180	667	$\eta_z = 90,7\%$
F 10000	" 1000000/1500	"	667	$\eta_z = 90,7\%$

Größere Maschinen haben besseren Wirkungsgrad

Stromwert Markt.

FF _{1/2}	1650 Watt	2,91 V	569 $\frac{W}{V}$	$\eta = \frac{569}{730} = 77,8\%$
FF ₂₁	24000 "	97 "	644	$\eta = 88,3$
FF ₁₁₀	120000	177	678	$\eta = 92,2$

Siemens - Halbe 1898

FF _{1/3}	2000	3,8 V	572	75%
FF _{15/30}	23000	35,5 "	644	98%
FF _{100/52}	95000	1373	692 Watt	90%

Berechnung der Wirkleistung eines Akkus

Die Zellen sind gegeben. Bestehend aus Zinnschichten für Elektrolyt

Größe d. d. Zelle d. d. Zelle ist im Kernmaterial
Zinnschichten gebildet mit Schichtablenkung
durch Kernwandeln, daher ist in Metall

der Zellen wo der Strom hin kommt.

Die die die isolierenden Schichten sind 1,5 mm


8 Zellen werden durch Bandagen

zwei schicht leitenden Material (Zinnschichtdicke Messung

Zellen) Zinnschichtgehalten durch Bandagen fest


man will direkt auf Zellen sondern auf Zinnschicht.

Bandage 1,5-2 mm Zinnschicht 1,5-3 mm.

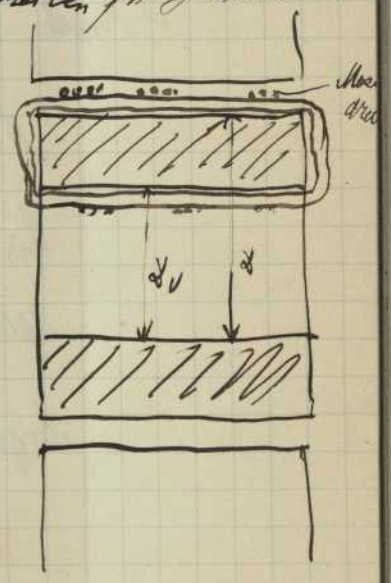

H sei Raum zwischen Draht in Plektik
 A sei kritischer Raum ^{für Draht} für Induktion. Dann ist

$$H = h + \left\{ \frac{5}{4} \right\} \text{ mm}$$

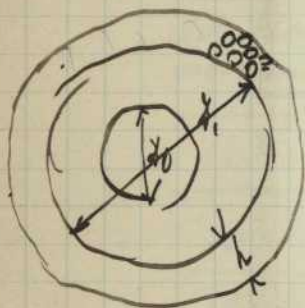

Raum zwischen d ganz ausgefüllt
 im Draht wegen Isolierschicht in d_n
 Raum

Nächste Durchmesser des Drahtes

$$d_n = 1,0 \quad 2,0 \quad 3,0 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 7,8 \quad 9 \quad 10 \text{ mm}$$

Durchmesser des gesamten Drahtes

$$d_g = 1,5 \quad 2,6 \quad 3,6 \quad 4,7 \quad 5,8 \quad 6,8 \quad 7,9 \quad 9,0 \quad 10,1 \text{ mm}$$

Bei diesen Größen ist d_g d_n verhältnismäßig größer als
 bei kleineren Größen

Formel $d_g = 0,44 + 1,06 d_n \text{ mm}$

Nach Kapp $d_g = 0,26 + 1,12 d_n$

In der Zeit dieses Raumes verschwindet d_n in der Plektik durch
 rechteckigen Querschnitt des Drahtes.

Angenommen 1) Raum wird ganz ausgefüllt

2) Isolierschicht sei so dünn dass man sie vernachlässigen
 kann


Draht hat Durchmesser d gem. Querschnitt $\pi d^2 / 4$ gem.

in Verwendung kommen die Eisen müssen von vorzüglicher Beschaffenheit sein (offenw. Schmiedeeisen) den einwandiges Material besitzt die größte magnetische Permeabilität in die Vertikale durch Flusstrom erreichen ein Minimum.

Der wirksame Querschnitt des Stators ist zu wählen das die ihm durchsetzenden Kraftlinien das Eisen in über kleinen Abständen bis zu dem Punkte beginnender Sättigung hindurch. Der Stator Kern soll vielmehr bei der maximalen Leistung d. Maschine noch in jenem Teile der Kurve arbeiten welcher angenäherte Proportionalität zwischen Induktion α magnetisierender Kraft zeigt.

Der Querschnitt des Stator ^{prüfbar} drückes bestimmt sich mit der Luftwärigen Erwärmung die alle hin zu hoch getrieben werden als es das Isolationsmaterial zu länger andauerndem Betriebe gestattet.

In der Regel macht man jedoch die Temperatur des Stator auf 30° bis 40° im höchsten 50° als die absolute Temp. der Stator drückt zu gut verteilten Maschinenräumen von 60 bis 70° nicht übersteigt. Luft in solche Wärme tritt nicht allein durch Strahlung sondern auch durch Flaster des in Wirbelströme her. Prinzipales erfordert in der Regel keine künstliche Ventilation. Bei Turbinen drückt man auf die Abstrahlung dadurch an verjüngtem Ende man die Wärme abstrahlen nicht bis zur Welle gehen lässt.

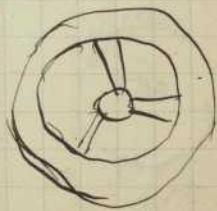

Beispiel.

 $n=100$ $d=120$ $\rho=0,03$ Asafüll. 0,9Verlust im Leiter $B=15000$ $K=20,8$

Berechnung des Leiter.

Verlust im Leiter

 $\rho = d = 0,03$ $\rho = \rho - 0,03$

$$S = \frac{B}{0,97} = 123,71 \text{ Volt}$$

Leitlinienzahl und einem Pol

$$K = 5 \cdot 40 \cdot 2 \cdot 0,9 \cdot 15000$$

$$K = 5,4 \cdot 10^6$$

Sinn ist

$$h = \frac{n \cdot Z \cdot K}{60 \cdot 10^8} = 123,71 = \frac{600 \cdot 5,4 \cdot 10^6}{60 \cdot 10^8}$$

Windungszahl $Z = 224 \approx 230 = 5 \cdot 46$

Man wird 46 Spalten à 5 Windungen nehmen.

Mit $Z = 230$ statt 224 wird h gewissermaßen vergrößert, dem kann man abhelfen durch Reduktion der Tonnenzahl. n & Z muß eine bestimmte Konstante Größe besitzen. Die Tonnenzahl verhalten




sich umgekehrt mit der Viererwurzel somit folgende

$$\text{Tonnenzahl } 600 : n, 230 : 224$$

$$n = 598$$

Mittlerer Durchmesser


$$d_g = \frac{\pi \cdot 30,2}{230} = 4,1 \text{ mm}$$

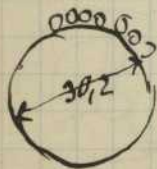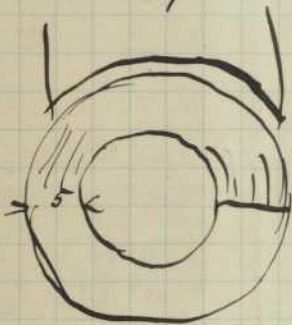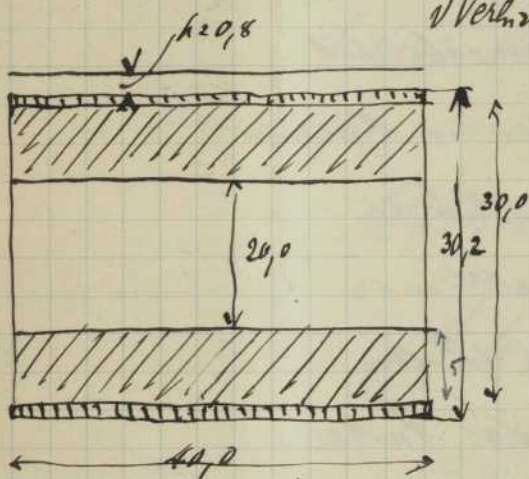

$d_n = 3,5 \text{ mm}$

Spannroll 8 mm ausgefüllt werden. Man verwendet 2 Lagen

an $\frac{d_1}{2} + \frac{d_2}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{3} = 1,866 d_2 = 6,67 \text{ mm}$

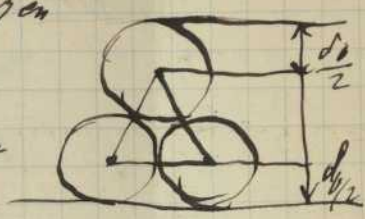

Man hat dann die doppelte Zahl von Windungen,
Drehmoment 230 hat man 2.230. Man hilft sich dadurch



dass man je 2 Windungsmittel + Schalter 1 u. 2 in 2

Windungsmittel des Drahtes 9,62 mm
Spannroll man 2 Windungsmittel 19,24 mm z. f.

Eine Windung hat die Länge $l = 0,94 \text{ m}$ $(0,4 + 0,4 + 0,152)$
somit.

$W = \frac{1}{55} \frac{230 \cdot 0,94}{19} = 0,0511 \text{ Ohm.}$

Spannungswert $U = 123,71$
 $I = 120,00$

 $3,71 \text{ Volt}$


$3,71 \text{ Volt} \cdot I = 0,0511$

$I = 72,7 \text{ Ampere.}$

Größe I hängt von dem Widerstand ab
man eine Widerstandsmaß. erteilt sich
der Strom in 2 Teile bei 27 Amp gehen
in den Nebenwicklungen. Die andere I geht nach außen
Elektrische Arbeit

$P_1 = 72,7 \cdot 123,7 = 8990 \text{ Watt}$

$P_2 = 70,0 \cdot 24,0 = 1680 \text{ Watt}$

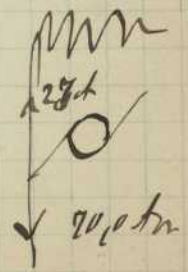

Elek Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{8000}{8990} = 89,6\%$$

Umfangsgeschw

$$30,2 + 1,6 = 31,85$$

$$\frac{\pi \cdot 31,8 \cdot 548}{60} = 10 \text{ m}$$

Fläche der Innentahlrippenoberfläche (innerer Mantel
strahl mit an's)

$$\text{Innere Mantel} \quad 3996 \text{ qcm}$$

$$\text{Stirnfläche} \quad 986 \text{ qcm}$$

$$\hline 4982 \text{ qcm}$$

Verlorene Arbeit im Anker $22,7 \cdot 371 \text{ Volt} = 200 \text{ Watt}$

Verluste durch Hysteresis in Wechselströmen bei

100 Perioden pro Sek in 1 kg Eis.

B = 2000	0,66 Watt	B = 19000	23
B = 3000	1,06 "	B = 20000	28
B = 4000	1,6 "		
B = 5000	2,4 "		
B = 6000	3,3 "		
B = 7000	4,2 "		
B = 8000	5,7 "		
B = 10000	7 "		
B = 12000	12 "		

Maner daher macht 600 Touren pro Min. in Peripherie, in der Achse.

demit Verbrauch 1,7 Watt pro kg

$\rho = 112 \text{ kg.}$ $A_{1/2} = 112 \cdot 1,7 = 140 \text{ Watt}$

460 Watt 21782 gcm

pro verbrauchte Watt $\frac{21782}{460} = 47,35 \text{ gcm}$

$$f = \frac{550}{10,4 (1 + 0,14)} = 226,5^\circ$$

0,14 Umformzahl.


Was wird nun aus der Maschine wenn man verbleibende
Hohlraum der Stütze wählt. 2 Lagen die

in erhalten sind. $\rho = 11,9 \text{ gcm}$

demit / $223,8 \text{ gcm}$

Leistungsbedarf

$$72,7 \cdot \frac{23,8}{19,2} = 90 \text{ Wp}$$

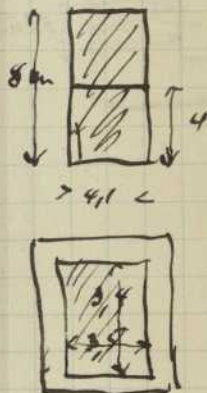

$$f = 290 \times 123,7 = 11134 \text{ Watt}$$


Am Ende mit einer Isolierung der Stütze ($\rho = 32,8 \text{ gcm}$)

die Maschine stajern mit 124 Wp 15300 Watt

Temperaturerhöhung $37,5^\circ$

Berechnung des Magnete.


1) Liniengewichtung.

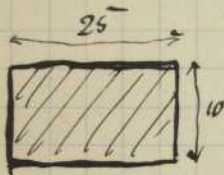

Auf diese Kerne sollen 12 A Wind. gewickelt werden
in einem beim Strom 20 Volt. Verlust 16 Volt.

$$\frac{12100}{20} = 600 = \frac{1}{2}$$

$$W_0 = \frac{150}{20 \text{ A}}$$

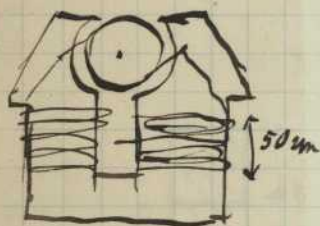

Mittlere Windungslänge sei l_m somit ganze Länge des
Drahtes $50 \cdot l_m$. Widerstand W_0

$$W_0 = \frac{\rho \cdot 50 \cdot l_m}{f \text{ mm}^2}$$

Vorläufig nimmt man l_m als Umfang des Querschnittes an
Also l_m somit vorläufiger Querschnitt

$$f = \frac{55600 \cdot 0,70}{\frac{15}{20}} = 10,2 \text{ mm}^2$$

Nächster Drahtdurchmesser $d_n = 3,6$ Millimeter d. $\phi d = 4,3$
Man hat nun Drahtquerschnitte für diese

$$\frac{500}{4,3} = 116 \text{ Stücke}$$

600 Stücke sind aber näheran liegen somit Zahl der
Lagen

$$\frac{600}{116} = 5,16 \text{ Lagen}$$

Querschnitt der ersten
auf einem der 4. Lagen



$$\sqrt{2 \frac{G \cdot A \cdot W \cdot h}{2}}$$

In einem bestimmten f gehört eine bestimmte $A \cdot W$.
 Man darf bei einer mischpflanzten Maschine noch several
 Windtragen aufpassen das ändert an den $A \cdot W$ nicht
 Unterdruck n $A \cdot W$ sind proportional. Einmal $A \cdot W$
 wird man leicht ^{mit} durch Rezipieren ^{oder} aber bei
 ein wenig $A \cdot W$ ist man oft mehr ein helfen Momentum
 das je größer A desto kleiner der Druck. Das ist sehr
 nachteilig für Hochspannungen

Beispiel Bemerkbare Länge der Magnete 50cm
 9000 $A \cdot W$ sind darauf zu bringen. Spinn. 110 %
 Magnete besitzen Messarm oder ein $A \cdot W$ von
 ϕ 34cm. Mittlere Umfang (s. unten)



$$M_{34} = 1,068 \text{ m}$$

$$f = \frac{1}{55} \cdot 9000 \cdot 1,068 = 1,588 \text{ gmm}$$

$$d_n = 1,4 \text{ ist } A \cdot W \text{ mit } 1,539$$

$$d_n = 1,5 \text{ " " " " } 1,767 \text{ gmm}$$

bleibt man bei $d_n = 1,5$ so ϕ $d_b = 2,1$
 Maschine habe 3,4 $A \cdot W$ somit Windtragen

darf nie
 abgemindert
 werden

$$d_n = \frac{9000}{3,4} = 2647$$

$$\text{Windtragen pro Lage} = \frac{500}{2,1} = 238$$

Wird G zu klein angenommen
 dann M auf f zu klein
 anfallen dann h zu klein
 d. h. geringere Leistung

Nachträgliche muss
 noch kontrolliert werden
 um 34 $A \cdot W$ zu erreichen
 werden man damit
 Druck auf ein warmes

$$\text{Zahl der Lagen} = \frac{2647}{238} = 12$$

Diese geben eine verläufige Wicklungshöhe = $12 \cdot 2,12 = 25,2 \text{ mm}$

$$M_{30,5} = 1,147$$

$$f = \frac{\frac{1}{55} \cdot 9000 \cdot 1,147}{110} = 1,706$$

$$d_n = 1,5 \quad d_b = 2,1$$

Wie kann man das äquivalente R_W bezüglich der M am
männlich einen Widerstand im Scheinwert R_{W0} von

$$R_{W0} = \frac{D}{f_n} = \frac{110}{3,4} = 32,35 \text{ Ohm}$$

$$R_{W0} = \frac{\frac{1}{55} \cdot 2647 \cdot 1,147}{1,706} = 31,24$$

Abweichung 1,11 Ohm

Schaltet man 1,11 Ω dazumit in Reihenrichtung ein so
hat man den richtigen Widerstand.

Widerstand bei der Temp. t_1

$$R_{t_1} = R_t (1 + 0,0038 (t_1 - t))$$


$$\frac{\sigma_{t_1} \cdot l}{f} = \frac{\sigma_t \cdot l}{f} (1 + 0,0038 (t_1 - t))$$

$$\sigma_{t_1} = \sigma_t (1 + 0,0038 (t_1 - t))$$

3) Komponentenverteilung.

Berech. einer Versch. von Amst. Spannung $U = 110$

$$I_1 = 81 \text{ Amp.}$$

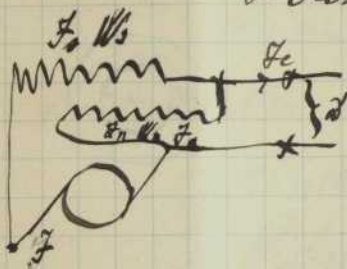

Amp. Windung der Lenkwinkel $I W_1 = I_1 Z_1$

" " " Nebenschl. $I W_2 = I_2 Z_2$

Gesamt I . Wind $I W_1 + I W_2$

Beim Strom 81 Amp. nimmt man Span. 110 V.

ebenso für einen Strom 10 A. 110 Volt.

$$I_2 = 10 \text{ A}$$

Karakt. Kurve der Maschine muss gegeben sein
Griffkin der $I W_1$ u. Kraftm. W . Strom im Neben-
schl. $I_2 = 3 \text{ A}$.

somit $I_2 = 84 \text{ A}$. $I_2 = 13 \text{ A}$.

Der Widerstand habe die Größe $W_{op} = 24 \text{ Ohm}$.

Er der derienwird gehe 110 Volt verbleiben

darauf.

$$I W_1 = \frac{1}{10} \text{ beim grössten Strom}$$

$$W_1 = \frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{\frac{10}{84}} = 0,001 \text{ Ohm}$$

$$\text{somit } W_1 + W_2 = 0,025 \text{ Ohm}$$

Nun ist

$$R = I + I (W_1 + W_2)$$

$$\text{im ersten Fall } R = 110 + 84 \cdot 0,025 = 112,10$$

im ersten Fall $k_2 = 110 + 13 \cdot 0,025 = 110,31$

$$k = \frac{m \cdot Z \cdot K}{60 \cdot 10^3}$$

$m_{\text{bei}} = 600$ $Z = 195$. Koeffizienten sind hier nötig ist nur dann
größerer Wert einbringen

$$k_1 = 5,942 \cdot 10^6$$

Unterschied, 1,4%

$$k_2 = 5,956 \cdot 10^6$$

Moment mit der Type für k_1 u. k_2

$$AW_1 = 9000 \quad AW_2 = 8500$$

In beiden Fällen bleibt AW_n des Nebenstroms
gleich. Man hat dann:

$$AW_1 = 900 = AW_n + 84 Z_0$$



$$AW_2 = 8500 = AW_n + 13 Z_0$$



$$500 = (84 - 13) Z_0 = 71 Z_0$$

$$Z_0 = 7 \quad AW_n = 8410$$

Man braucht selbst bei der besten Maschine sehr wenig Serienwindungen
Komplexer wird die Rechnung wenn Nebenstroms mit dem
den kleinen sondern von den Bürsten umgekehrt. Wünscht
man dort konstante Spannung wo die Strom verhalten eher sich
befinden so kommt nach der Draht mit dem man
Beibehalt. mit kleinem Ankerstrom. braucht man
nur sehr wenig Compoundserienwindungen

AW_1 u. AW_2 wird durch Verschiebung festgelegt. (j. n. Seite)

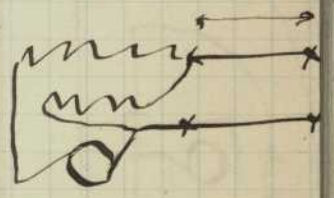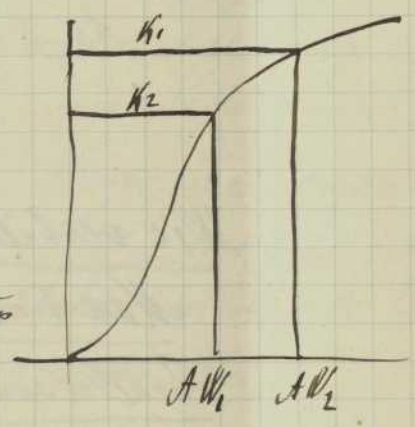

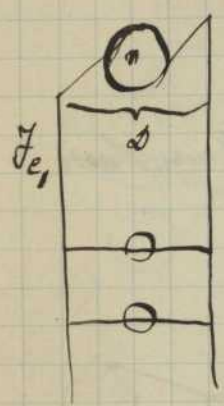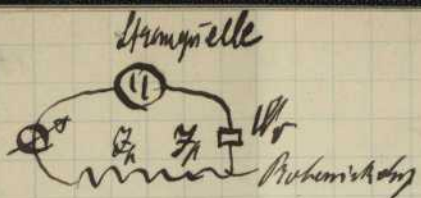

Verdanken sei bemerkt I_1 sei Stromstärke der Rotwindleitung


$$I_1 \cdot I_2 = I W_1$$

$$I_2 \cdot I_1 = I W_2$$


Durch eine Stromzelle wird Potentiale erzeugt in dadurch durch I_1 in I_2 kann man messen I_1 I_2 bezieht dadurch hat man $I W_1$ in $I W_2$

Wie verhält es sich mit zwei verschiedenen Maschinen mit einander geschaltet werden?

Parallelschaltung der Serienmaschinen:

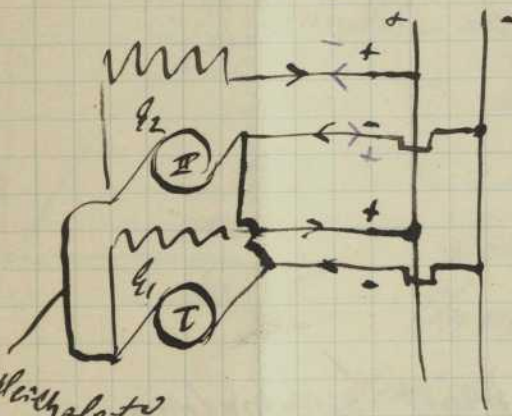


Kurzschlussleitung

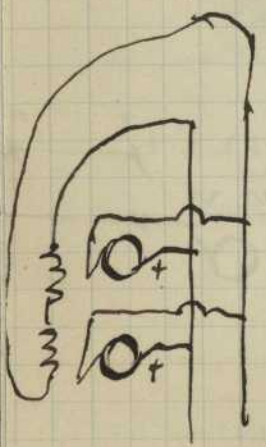

I behalte ihre Form in II dagegen wird kleiner I_2 wird kleiner, so dass es das am Ende Maschine II Strom abfließt erhält derselbe Strom. Die Maschine erhält im Strom. Die Maschine magnetisiert nicht mehr ihre Pole Maschine


II bildet einen Kurzschluss in Bezug auf Maschine I. Führt zu einer Störung der Maschine. Diese Schaltung ist also falsch für die Serienmaschinen. Man kann abhelfen durch ^{dicke} Parallelgleichungsleitungen. Fürer noch ist die Schaltung eine sehr gefährliche. Ingleiche geht nicht für Kompositmaschinen

Wie stellt es man mit Inductoren in der Schaltung von
Serienmaschinen kann mit
Vorteil angewandt werden

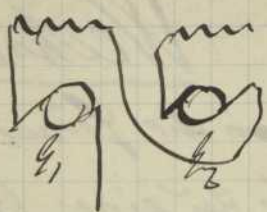

$$L = L_1 + L_2$$

Parallelschalt. von Nebenschlussmaschinen

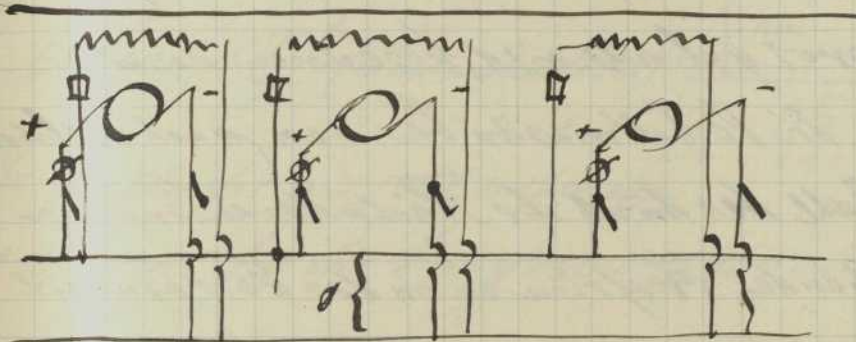

^{Maschine}
Jede müße
einen doppel poligen
Anschalter haben
ebenso einen Anzeiger
Bei eintraten dem ^{Reibstrom}
erhalten die Magnete keinen



Minimale Spannung der Anker wird geschützt durch Blei-
sicherung. Mit Hilfe des Neben Widerstandes hat man
es ganz in der Hand den Maschinen mehr oder weniger
Strom zu geben. Man kann eine Maschine einzeln oder
wegschalten. Nur hat man Magnete einzeln hin ein anschalten
in zuletzt hin wieder schalten um im Anker Kurzschluss
zu vermeiden. Stromlos sind anzuschalten werden
in mit gleicher Spannung einzuschalten werden.
Anstatt es kann man bekommen von Nebenschlussmaschinen
hintereinander geschaltet werden

Wechselstrom

Will man die Größe der elektromotorischen Kraft welche zu einer bestimmten Zeit in einem secundären Kreise durch Einsetzen u. Verändern eines primären Stromes hervor gebracht wird, berechnen so ist es notwendig, das Verhältnis zu bestimmen, nach welchem sich die Zahl der durch die Fläche des secundären Kreises gehenden Kraftlinien in der Zeit t ändert. Man betrachtet eine einfache Drahtschleife durch welche ein Strom in der angegebenen Richtung fließt. Man stellt sich vor als ob eine Änderung in der Stromstärke ein etwa dadurch das sich dieselbe erhöht. Dann ändert sich sofort auch die Zahl der Kraftlinien welche durch die Fläche gehen, sie wird entsprechend der Zunahme des Stromes verändert. (vergrößert) u. man erhält eine elektromotorische Kraft der Induktion. Induktion findet ferner statt wenn ein Leiter sich in einem magnetischen Feld bewegt u. die Kraftlinien desselben schneidet. Bewegt man in der Zeit t ein Leiterelement um α gedreht so verhält sich

$$\alpha = 2\pi \cdot f \cdot t \cdot \sqrt{\frac{1}{2}}$$

$$\alpha = \frac{2\pi f t}{\sqrt{2}}$$

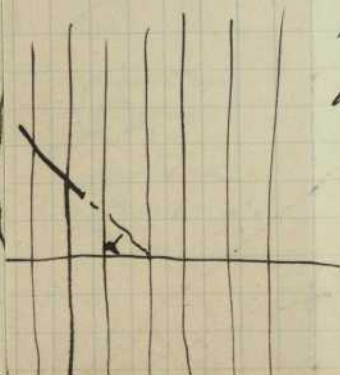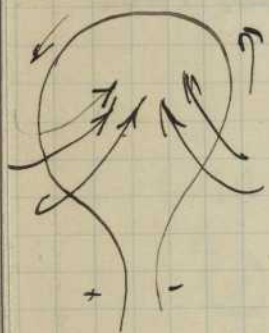


$\frac{1}{T}$ nennt man Frequenz od. Zahl der Dreh. pro Min.
 Die elektr. Kraft in einer beliebigen Stellung ist.

$$e = a \sin \frac{2\pi t}{T}$$

Wechselstrom folgt dem Gesetz:

$$i = b \sin \frac{2\pi t}{T} \text{ (Sindwechselstrom)}$$

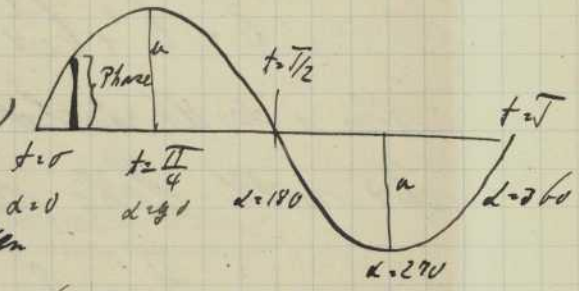


Die Gesetze die wir jetzt aufstellen
 gelten nur für die Sinusformen (aber auch allgemein)

Folgt hier Verlauf von Spannung u. Strom



$$i_1 = b_1 \sin \frac{2\pi t}{T} = b_1 \sin \alpha_1$$

$$i_2 = b_2 \sin \alpha_2$$

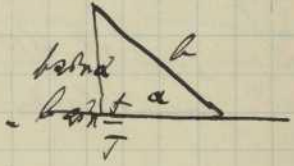

Den momentanen Zustand des Stromes nennt man
 die Phase des Stromes

Wenn beiden Ströme haben
 eine Phasendifferenz:

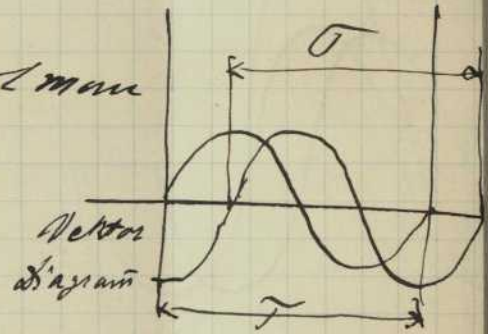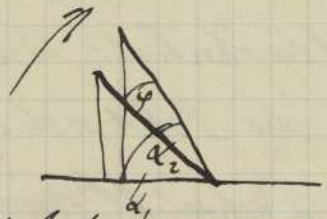


$$\varphi = \frac{2\pi T}{T} \quad \varphi \text{ ist Phasenwinkel}$$

$$i_1 = b_1 \sin(\alpha_2 - \varphi) \quad i_2 = b_2 \sin(\alpha_1 + \varphi)$$

Wir können also einen Strom ausdrücken im Phasen-
 winkel i ; kommt sicher später in die gleichen


Zustände wie i_2 . Was für ein Gesamtstrom
 entsteht aus den beiden Strömen $i = i_1 + i_2$

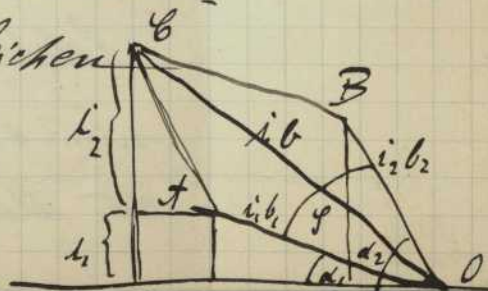

Im Vektordiagramm erhält man den wirt. Strom
 Die Parallelogrammseiten sind die einzelnen Ströme.
 Das von den Strömen gesagte gilt ebenso gut
 für Spannungen.

$$b = b_1^2 + b_2^2 + 2b_1 b_2 \cos \varphi$$


Um i des Wechselstroms zu berechnen kann man
 die mittl. Höhe der Kurve ausrechnen

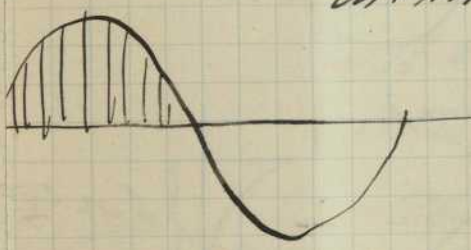

$$I_m = \frac{2}{\pi} b$$

I ist der effektive Strom (Wurzel aus dem
 mittleren Stromquadrat)

$$I_m = \frac{2}{\pi} a \quad \text{oder} \quad \frac{a}{\sqrt{2}}$$

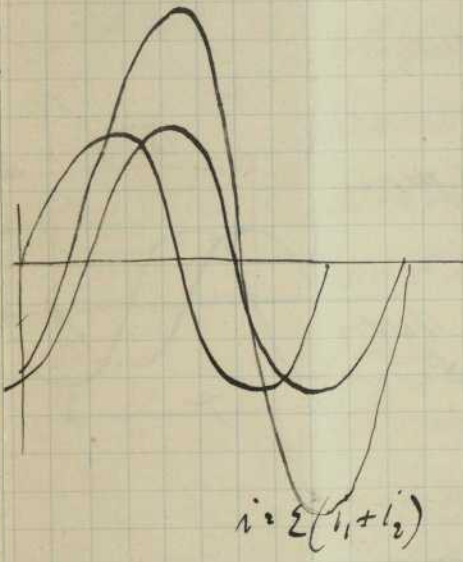

Result. Momentanwert $i = i_1 + i_2$ (4 der einzelnen
 Momentanwerte)

Diese Induktion ist keine
 gewöhnliche Induktion sondern die Kraft
 des Vektordiagramms. In jedem
 Wechselstromkreis tritt eine elektrom.
 Kraft durch Selbstinduktion auf.

Schnelligkeit Änderung des Stromes = $\frac{di}{dt}$

Selbstinduktionskoeffizient = L (absolut)

elektrom. Kraft $L \frac{di}{dt}$

nimmt Strom ab dann $\frac{di}{dt}$ negativ nimmt Strom
 zu dann $\frac{di}{dt}$ positiv.


Selbstinduktion.

Die Elektrom. Kraft der Selbstinduktion ist

$$= \alpha \frac{di}{dt}$$

Ohm'sches Gesetz für Wechselströme.

d möge dem Sinusgesetz folgen: Es sei

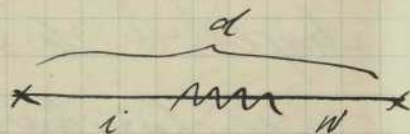

w Widerstand

α Selbstinduktionskraft

dann ist:

$$d = a \sin \frac{2\pi t}{T}$$

$$d - \alpha \frac{di}{dt} = iw$$

In Worten:

Es ist die Summe der elekt. Kraft = Strom. Widerst.

Oder anders geschrieben:

$$\frac{di}{dt} + \frac{w}{\alpha} i = \frac{d}{\alpha} = \frac{a}{\alpha} \sin \frac{2\pi t}{T}$$

Bessere Lösung mit Hilfe des Diagramms.

$$i = b \sin \left(\frac{2\pi t}{T} - \varphi \right)$$

φ unbekannter Phasenwinkel

$$- \alpha \frac{di}{dt} = - \alpha b \frac{2\pi}{T} \cos\left(\frac{2\pi t}{T} - \varphi\right) \text{ oder}$$

diese Größe der Selbstind. bezeichnet mit e_0

$$e_0 = - \alpha b \frac{2\pi}{T} \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi t}{T} - \varphi\right)$$

$$e_0 = bL 2\pi N \sin\left(\frac{2\pi t}{T} - \varphi - 90^\circ\right)$$

Heranzügeren Größe der Selbstinduktion
Amplitude der S. Ind. ist $2\pi N bL$.

Beziehung zwischen Ampl. u. effektiven Wert:

$$I = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{2} b$$

Spannungseffekt. Wert

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{2} a$$

Wenn $2\pi N bL =$ Amplitude der

effekt. Wert der Selbstinduktion

$$2\pi N bL \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{2} = H_0$$

Heranzügeren

$$\boxed{H_0 = 2\pi N bL} \quad (\text{richtig})$$

Es würde vorausgesetzt

$$i = b \sin\left(\frac{2\pi t}{T} - \varphi\right)$$

$$e_s = 2\pi N \alpha b \sin\left(\frac{2\pi t}{T} - \varphi - 90^\circ\right)$$



Selbstinduktion ist elekt. Kraft welche
Phasenwinkel 90° gegenüber dem Strom besitzt.

D.h. z.B.

$$i_1 = b_1 \sin(\alpha_2 - \varphi) \quad i_1 \sqrt{\varphi} i_2$$

Strom nicht vom Strom erzeugte Selbst-
induktion stehen im Vektor Diagramm
senkrecht aufeinander

Im Liniens Diagramm.

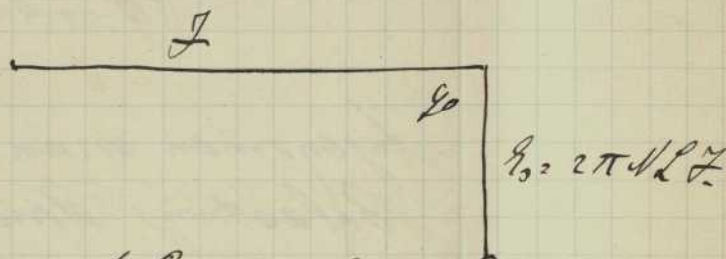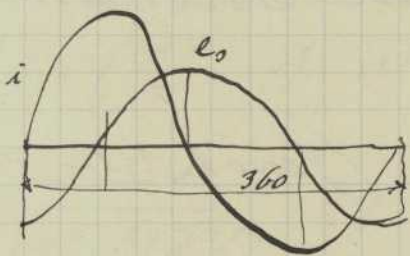

360° entspr. der
ganzen Welle 90° also
 $1/4$ Wellenlänge.

Ohm'sches Gesetz für Wechselstromkreis

$$d - \alpha \frac{di}{dt} = i W.$$


d Linienseparierung

In doppeltem Linien müssen passen:

$$d = \alpha \sin \frac{2\pi t}{T}$$

Im Liniendiagramm im algebraischen Sinn.

Im Vektordiag. im geom. Lin. Nennwert

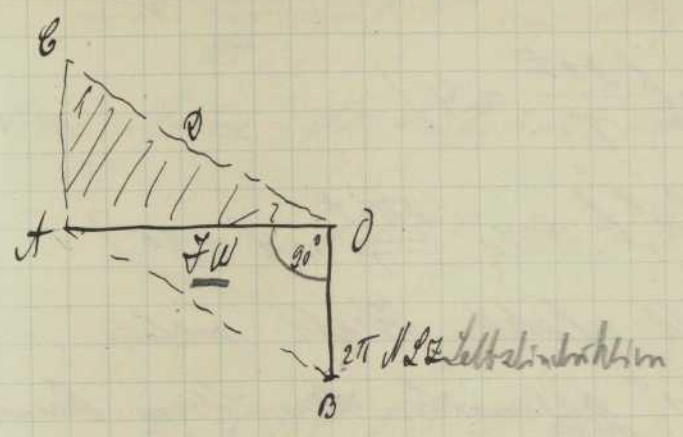


Weitere Beziehungen die herand zu besond:

$$I^2 = 4\pi^2 N^2 L^2 J^2 + J^2 W^2$$

$$I = \frac{J}{\sqrt{W^2 + 4\pi^2 N^2 L^2}}$$

Angenommen man habe selbstinduktive
Belastung dann:

$$I = \frac{J}{W} \quad (\text{gewöhnliches Ohmsches Ges.})$$

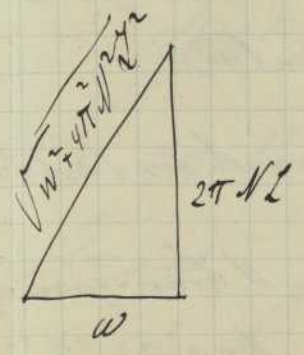

$\sqrt{W^2 + 4\pi^2 N^2 L^2}$ scheinbarer
Widerstand

Arms "Impedanz" gemäß

$2\pi \sqrt{L}$ Induktanz

Ingenieur $\omega = 1 \text{ Ohm}$ $L = 1 \sqrt{2} \frac{1}{50} \text{ Sek}$
 Nr 50

Ansatz:

$$\text{Impedanz} = \sqrt{1^2 + 4\pi^2 \cdot 2500 \cdot 1} = 314$$

L^2 kommt gegenüber anderen Faktoren fast
 nicht in Betracht. Während Ohm eher
 Widerstand mit 1 gewesen wäre ohne
 Selbstinduktion.

Ich laufe I voraus um Phasenwinkel φ
 Ebenfalls aus dem Diagramm zu ersehen.


$$\text{tg } \varphi = \frac{2\pi N L f}{R} \quad \text{für } L = 1 \text{ und } \varphi = 90$$

im Liniendiagramm.

$$i = b \sin\left(\frac{2\pi t}{T} - \varphi\right) \quad 1)$$


$$b = \frac{a}{\sqrt{\omega^2 + 4\pi^2 N^2 L^2}} \quad 2)$$

$$\text{tg } \varphi = \frac{2\pi N L f}{R} \quad 3)$$

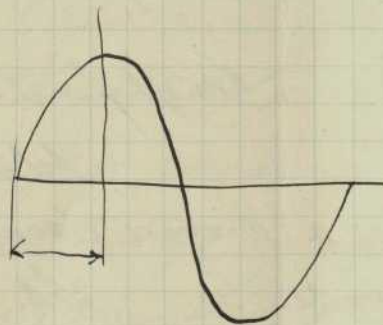

Was hat die Selbstinduktion zu leisten?

- 1) Überwindung der Selbstind. Span. muss der S. Gleichgewicht
 halten können
 - 2) Strom an schaffen oder besser I zu liefern
- Span muss also ad 1) Strom besitzen = in entgeg. der S.

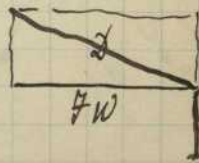

3) muss Sp. Kompen. benutzen = $\cos \varphi = 1$

$$i = b \sin\left(\frac{2\pi t}{T} - \varphi\right) = b \left(\cos \frac{2\pi t}{T} \cos \varphi - \sin \frac{2\pi t}{T} \sin \varphi \right)$$

$$\sin \varphi = \frac{2\pi \omega L}{\omega} \quad \cos \varphi = \frac{2\pi \omega L}{\omega} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{4\pi^2 \omega^2 L^2}{\omega^2}}}$$

$$\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{4\pi^2 \omega^2 L^2}{\omega^2}}}$$

$$i = \frac{a}{\omega \left(1 + \frac{4\pi^2 \omega^2 L^2}{\omega^2}\right)} \left(\cos \frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi \omega L}{\omega} \cos \frac{2\pi t}{T} \right)$$

(Nachtrag)

Wechselstromgenerator

Welche Arbeit leistet der Wechselstrom im geschlossenen Strom?

Was versteht man unter Arbeit?

Leistung ist die in jedem Augenblick veränderlich.

Wen für best. Moment i = Strom

Wen für diesen Moment $d = Spannung$

Arbeit = $i d$

Leistung in Watt

Gesamtarb. in Joule
entsp. mkg.

Wieviel Gesamtarbeit wird im Zeitablauf t geleistet?

Leistung $\cdot dt$



$i d dt$

Welche Arbeit wird während 1 Periode geleistet?
also während T

$$\int_{t=0}^{t=T} i d dt$$

Es ist d. Arbeit während einer vollen Periode.

2 mal während einer Periode erhält der Generator Energie aus dem induzierten Stromkreis

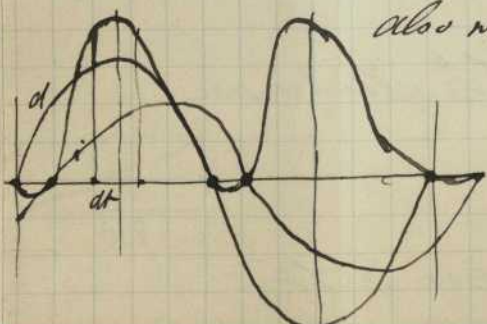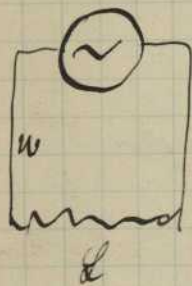

Erreich die ich hierher. Dies wird verursacht durch das L. Feld.

Besteht es sich im Stromkreis auf π und π nicht gegeben

Wir wünschen die mitt. Arbeit an π sein?

Die mitt. sch. Arbeit eines Wechselstroms

$$I_{\text{eff}} = \frac{1}{T} \int_0^T i dt$$

$$I = \frac{1}{T} \int_0^T a \sin \frac{2\pi t}{T} b \sin \left(\frac{2\pi t}{T} - \varphi \right) dt$$


$$= \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{1}{T} \int_0^{2\pi} \sin \alpha \sin(\alpha - \varphi) dt$$

mit φ gegebene Größe

Weg Leistungsfaktor

$$I = I \cos \varphi \quad \text{Arbeit die ein Voltmeter in Mittel}$$

per Sek. leistet.

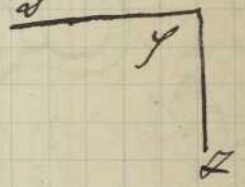


Off Phasewinkel $\varphi = 90^\circ$ somit $\cos \varphi = 0$ dann I kein
der Fall entsteht dass hohe Span in grosser Strom geleitet

zu d doch keine Arbeit. Praktisch möglich dass $\varphi = 90^\circ$ nahekommt

Sobromolyt sagt:

LD scheinbar Leistung Strom φ zu erhalten
muss Weg beibehalten sein (mird gemessen)

Wenn man Sp. φ in Strom I in der Phase φ
hat φ φ dem φ veranlässt so φ es gerade
so als ob mit der ganze Strom arbeit leistend wäre

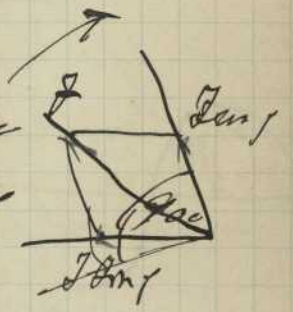


sondern nur eine Komponente von der Größe $I \cos \varphi$

Die zugehörige Komp bleibt mit der φ den Winkel φ .

Ihre Arbeit ist also 0. Man hat also Wattlose

in Wattlose Ströme (wattlose Komponente)

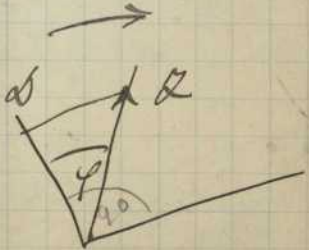


Sp Strom der verstanden so ändert dies an der

Arbeitsleistung nicht


Wechselstrommaschinen

Die Wechselstrom. Induktion. sind vmd. Gleichst. M. mit
durch den Kommutator. Man muss die Magnete
der Wechselst. M. mit einem Gleichst. M. erregen.
Man kann einen Gleichstrom M. durch Wechselstrom ent-

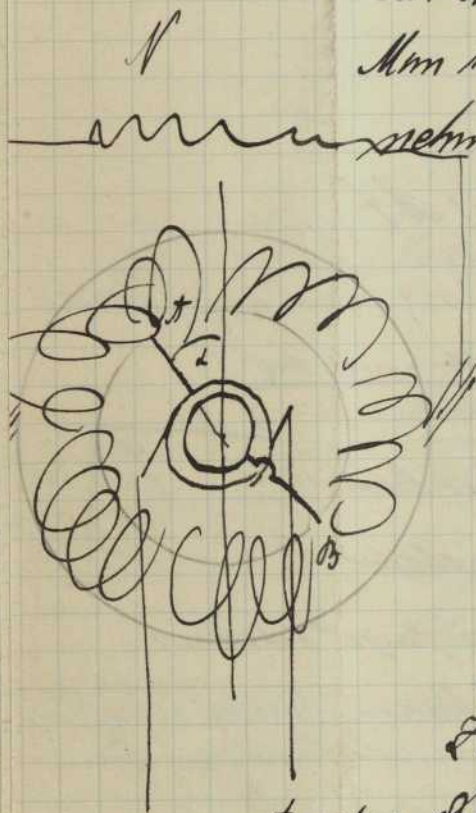

nehmen. Die Masch. habe eine gew. el. Kupf. E_g
als Gleichstrom Masch. Wird diese Masch.
mit als W. St. M. benützt so ändert sich
die el. Kupf. folgendermaßen
Ist $d = 20$ f. für die W. St. die el. Kupf.
bricht man ab so wird es 10 m. el. Kupf.
In diesem wird die el. Kupf. ein
A B horizontal liegt d. h. in der neutralen
Ebene sind $d = 90$ Induktion im Maximum.

Annahme. Die el. Kupf. der W. St. wird nach einer
Linienebene verfahren. Der effektive Wert der
besten Masch. ist der $1/4$ f. der
Gleichstrommaschine

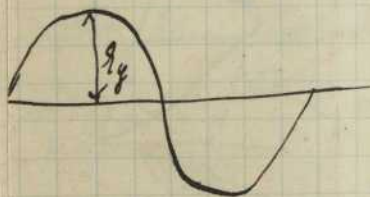

$$\frac{E_g}{g} \sqrt{2} = E = 0,707 E_g$$

Wenn ich daher eine Gleichst. M. durch Induktion vmd. Schleifringen
als eine W. St. M. benütze so erhalte ich eine el. Kupf. die
mit 70% der el. Kupf. ist welche die Masch. als Gleichst. M.
liefert. Ihre Arbeit ist $E = 0,707 E_g \cdot I$.

Während Arbeit der Gl. 16 & 7 G. N. in Käsen n. r. aber
in gleicher Zeit Wechselstr. in Gleichstrom entnehmen. Die
Lichtmaschine bilden entnom. Strom durch den stromm. Strommaschinen.

Will man 250 Wellen haben sind
für 3000 Wellen konv. also für 3000 Wellen mag.

Baut man die 2 pol. Mas. ab 4 pol. die so werden
per Drehung 2 Wellen hinzugebracht anm. braucht daher
mit der Hälfte der Touren also 1500. Dies gilt allgemein

Für bestimmte Zwecke (Lichtmaschinen) zieht man Gleichstrom
vor. Man hat daher den Wechselstrom den man erhält zu
transformieren. Dies kann durch 2. u. a. Licht bewerkstelligt

werden indem man den Wechselstrom in Wechselstrom mittels
Schicht, damit ein Gleichst. M. angetrieben in diesen Gleichstrom
entnommen Wechselstrom wird mit seiner hohen Spannung

wegen erzeugt Lichtman 100 V. Gleichst. können
so entnommen der Maschine 11 V. Wechselstrom. Will



man Wechselstrom von höherer Span. so hat man denselben
durch Transformatoren hinan zu transformieren

Führt man eine Doppelmaschine über zu so kann man
den Masch. Wechselstrom Gleichstrom oder beides entnehmen

Es liegt man muß in Folge mehrere Schleifringe anbringen
von dem daher einen 3 fachen Strom zu entnehmen



Man kann 3 Wechselströme entnehmen deren Phasen um
120° verschoben sind. Führt man 3 fachen Wechselstrom

in der Maschine erhält man Gleichstrom

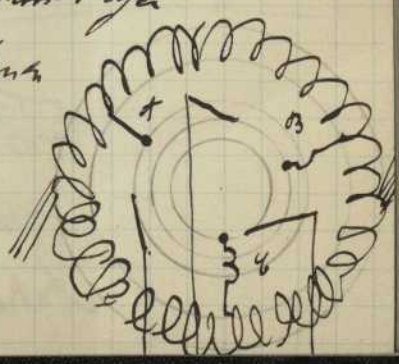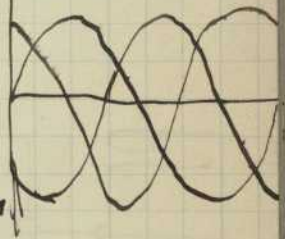

Konstruktion der Wechselstrommaschine


Man braucht permanente Dauermagnete gleich erregte Magnete

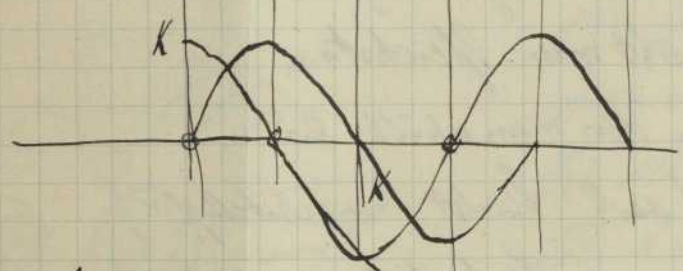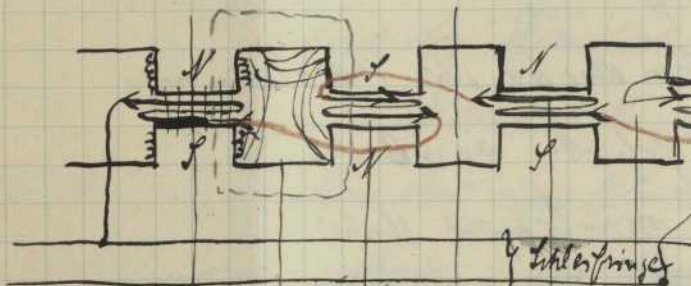

Die Spulen decken sich von links nach rechts die Spulen sind dort wo maximale Flusslinien ab in ihnen sp. Es findet etwas Steigung statt. Im ersten Schritke n sp. Flusslinien in der Spule 0. $\frac{d\Phi}{dt}$ sp dort mit Max. n d. Flusslinien Zahl d. sp. dort und K Max sp. Grösste Induktion sp wenn Spule am einen oder Polen liegt. Sinuslinie mit $\frac{1}{4}$ Wellenlänge verschoben. Man wird Induktion



NB! Spulen haben keinen Eisenkern wegen Fehlen des Eisenkerns geringe Leistung = grosse Steuerung

Im ersten des Ufreny erreis halb. Die Spulen sind jeweils abwechselnd in die erregten und die Pole verschoben. Wie sind die Spulen ein erhalten. Will man hohe Spannung dann schaltet man in Serie. Diese obige Anordnung verwendet ein erst Element in Halbe an. Wird nicht mehr in der Form gebildet. Steuerung ist bei diesen Maschinen sehr gross. Man geht aus folgenden

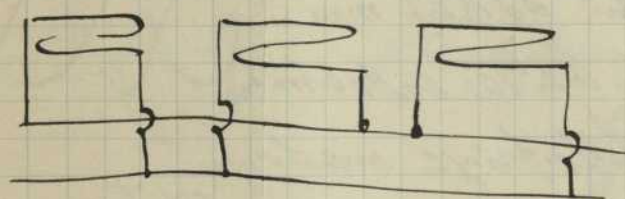


Form oder Anstatt der 2 Reihen von Polen verwendet man nur eine Reihe von Keilgerippe und verbindet Ankerfest Magnete bewegen sich

Ein

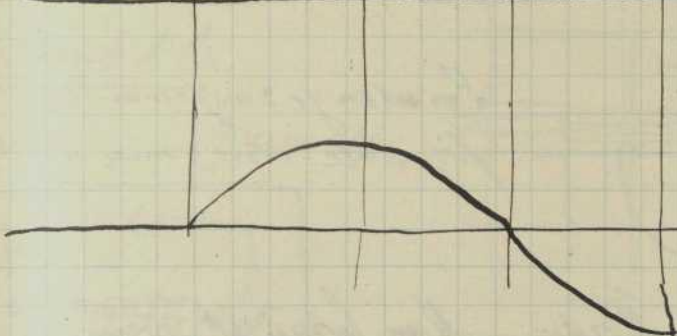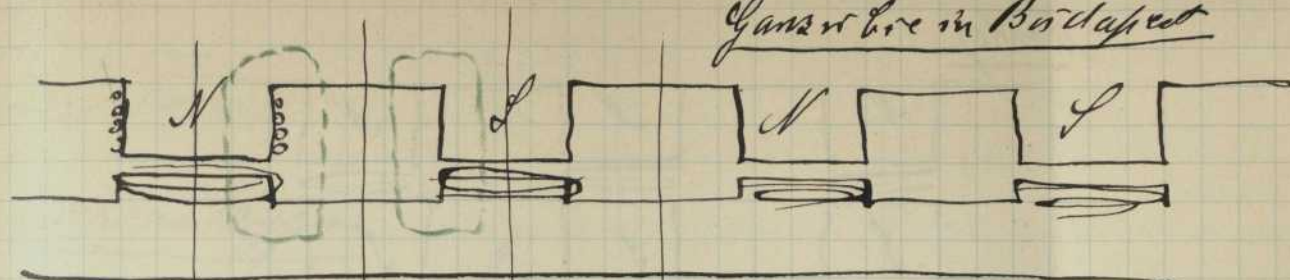


Spulen hier
mit Eisenkern
geringer Luftwiderstand
geringe Streuung
= grösse Leistung.
Akerspulen können leicht
angewendet werden.


Es hat sehr grosse Vorteile ~~Abgabe~~^{Abgabe} berechnen kann man
da keinelei Schleifen nötig sind. Man kann mit
Leichtigkeit einen solchen Apparat. Strome von hoher
Spann. an entnehmen Leistung von Lampe

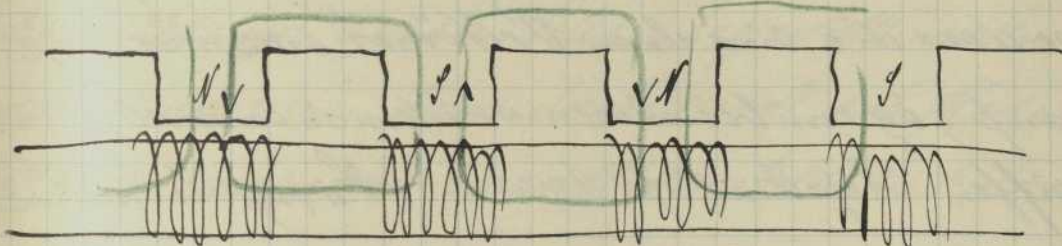



Flachringmaschine von Scherker

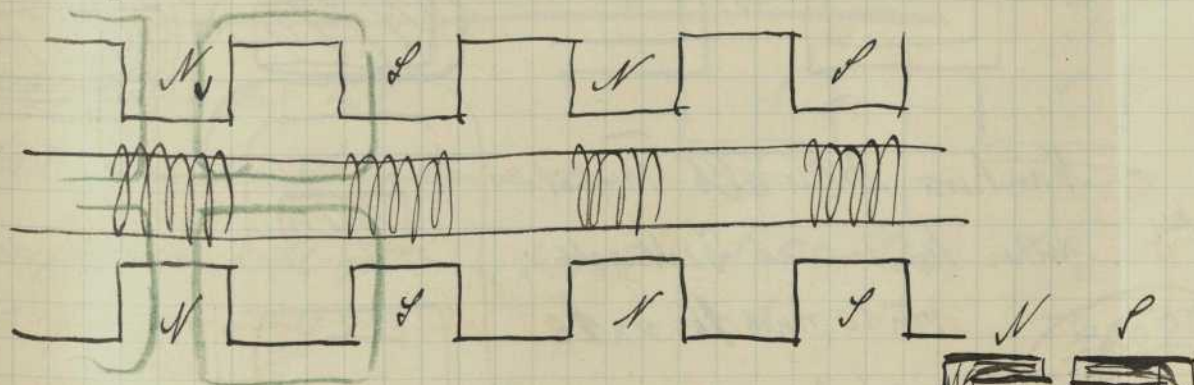

Morley Maschine erzeugende Spule
durchdringt sämtliche N auf der einen Seite
und allen L auf der andern Seite.

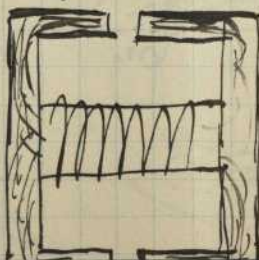

Mordy

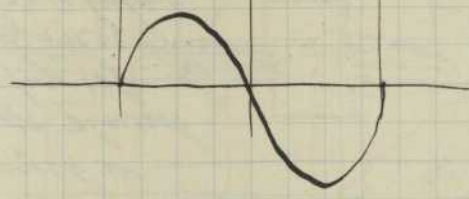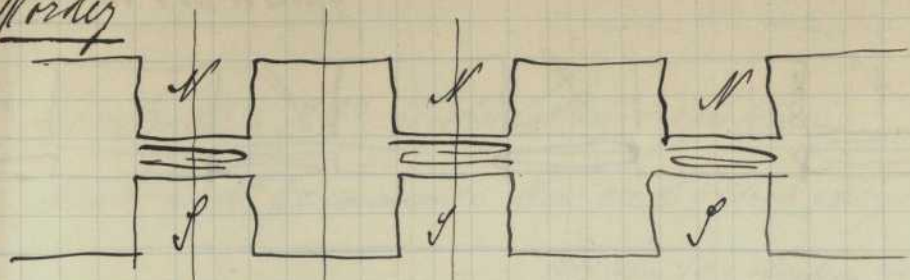


Zwischen je 2 aufeinander
folg. Pole eine ganze Well.


Vorteile der M. von Mordy. Man braucht wenig Material
in wenig Windungen

Nachteil daher hat eine geringe Leistung da
Stator nicht magnetisch wird.


daher von Mordy würde modifiziert um Brunn
so dass die einzelnen Polhöhlen erstens nicht
mehr gegenüber stehen sondern in einander ein-
gegriffen. Magnetrad ist Drehbar. Freilauf also möglich.

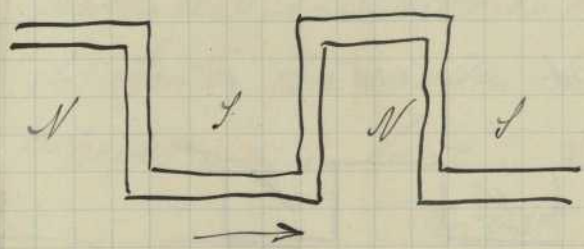

Wirkelung des Stators

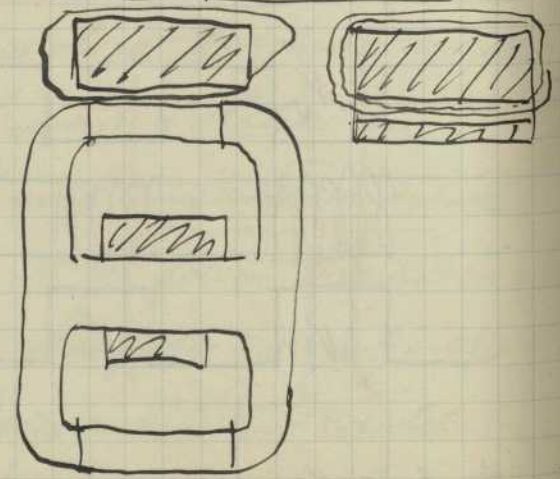

Freipolanker

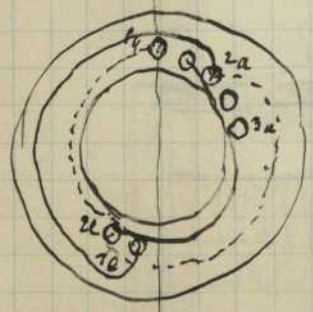



Man kann daher als Freipol
anker konstruieren. Statt geht
von 1e nach 1e vnte

nach 2a n. zwar
drauf nach diametral
sondern die der Peripherie des Kreises flüssig halt werden
In Unterachse einander freien in Ankerpolenklitz elastisch

Neue Form:

Induktionsapparat

Schnitt A-B

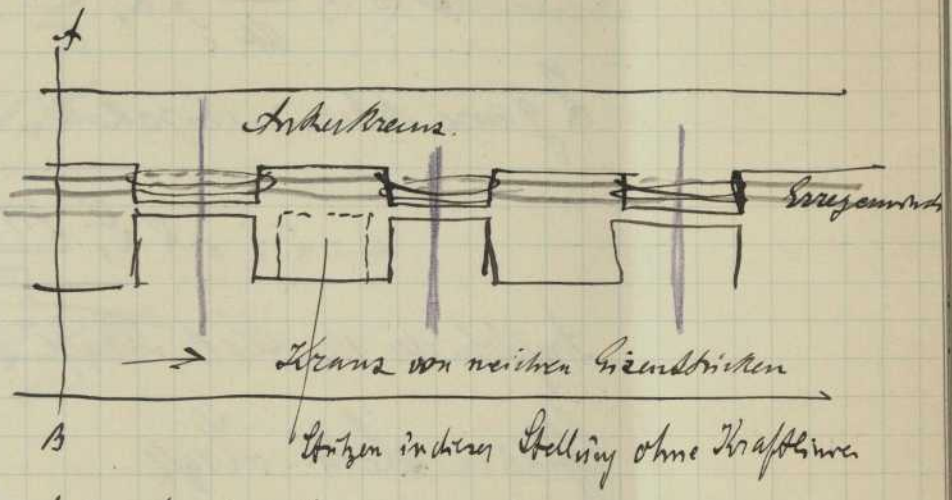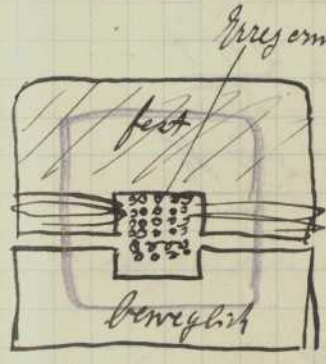


Mann hat ruhende Windungen das ist vorteilhaft

Mann hat bei dieser Mann fortgesetzt ein grosser Wechsel an Kraftlinien dies bedingt grossen Hysterisis verluste Ankerrippen und Eisenblechen hergestellt werden wegen Wirbelströme. Wegen dieser Herstell. und Blechen ist so zu machen wie einen glatten Kern zu haben.

Theorie der Wechselstrommaschine

Die Schnittlinie ist dem Max. der Kraftlinien

Kraftlinienzahl zu einer Zeit ist k (angenommen)

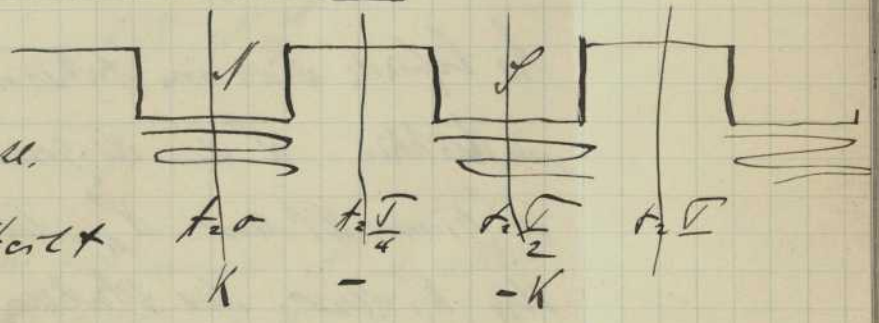

$$R = k \omega \frac{2\pi T}{T}$$

So sind 2 Spulen eine Spule hat 2 Wicklungen

Elektr. Kraft einer Spirale 2 elektr. Kräfte einer Spirale

$$E = R \frac{dK}{dt} = R \frac{2\pi K \sin \frac{2\pi t}{T}}$$

2 ganze Schwingungskate

$$E_{\text{eff}} = R \frac{2\pi K}{T} \sin \frac{2\pi t}{T}$$

Amplitude der elektr. Kraft. $E = R \frac{2\pi K}{T}$

Effektive elektr. Kraft

$$E = \frac{1}{\sqrt{2}} R \frac{2\pi K}{T}$$

$$E = 4,44 \sqrt{2} K \cdot 10^{-8} \text{ Volt}$$

$$C = \frac{\text{Effekt d. elektr. Kraft}}{\text{Mittl. W. d. elektr. Kraft}} = \frac{\frac{1}{2} \sqrt{2}}{\frac{2}{\pi}} = \frac{\pi}{4} \sqrt{2} = 4,44$$

Verhält. C muss man Formfaktor

Elektr. Kraft $E = 4,44 C$.

Es befinde sich im Inneren eines Stromes Selbstinduktion. L sei der ganze Selbstinduktionskoeffizient
 W gesamt Widerst R_0 der Selbstinduktion des Drahtes
 W_0 Widerst. des Drahtes, dann ist $L = \frac{W_0}{4\pi N^2}$

$$L = \frac{E}{\sqrt{W^2 + 4\pi N^2 L^2}}$$

Wird die L geht in den Wechselstromgenerator (Alternator)

Fluss Φ

φ Phasenwinkel

$$I_2 = \frac{2\pi N \Phi}{W}$$

$$U_2 = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{4\pi^2 N^2 L^2}{W^2}}}$$

Strom I_2 ergibt

$$I_2 = \frac{(4,44 N \sqrt{K} 10^{-8})^2}{\sqrt{W^2 + 4\pi^2 N^2 L^2}} \cdot \frac{U}{\sqrt{W^2 + 4\pi^2 N^2 L^2}}$$

$$I_2 = \frac{W (4,44 N \sqrt{K} 10^{-8})^2}{W^2 + 4\pi^2 N^2 L^2}$$

Wie ändert sich I mit W

Bei $W \rightarrow 0$ dann ist Kurzschlussstrom:


$$\begin{aligned} \frac{I}{W \rightarrow 0} &= \frac{L}{2\pi N L} = \frac{\pi \sqrt{2} N \sqrt{K} 10^{-8}}{2\pi N L} \\ &= \frac{\sqrt{2} K 10^{-8}}{\sqrt{2} L} \end{aligned}$$

Dieser Strom ist unabhängig von Leistungsfaktor $\cos \phi$ in W weil immer $\sin \phi$ je gewisser Leistungsfaktor $\cos \phi$.

Wird er weiter charakterisiert so findet man neben anderen

kurve wird Wechselstrom kurz geschlossen geht er


Strom I Spannung aber fließt er d.h. sie geht durch

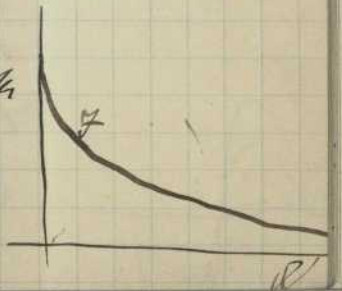


Einem bestimmten ω entspricht ein Max der Arbeit W_{sp}

$\omega = 2\pi N L$

Nimmt folgende Schrittzunahme, für den Phasenwinkel $\varphi > 45^\circ$ ist das ein Max. In Praxis findet man mit abfallender Zeit die Zunahme Verwendung d.h. für einen Winkel $< 45^\circ$.

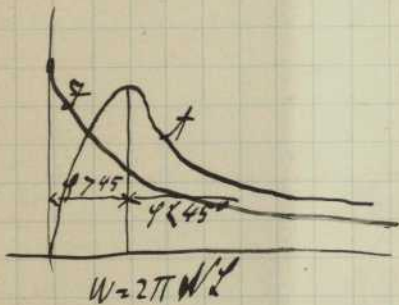

Wechselstromdiagramm
oder Vektordiagramm

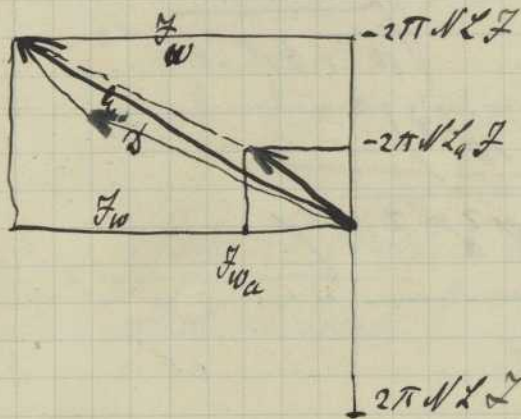


Es ist diagonale eines Parallelogramms dessen eine Seite F_w ist die andere $2\pi N L L$. F sei = Effekt. Strom \perp dazu gesamte Leistung W_{wa} . Die gesamte el. Kraft hat ein Betrag F_{wa} in \sin annehmen die Komponente $- 2\pi N L L$ (Bühnenleistung)

Herab kann man im Diagramm δ ablesen

Wie steht es nun mit Parallelhaltung


Ist schwieriger als bei Gleichstrommasch.

Bei Gleichst. hat man nur Spannung gleich machen müssen. Bei Wechsel. muss Span. gleich sein ferner müssen Längen Zahlen gleich sein. Die Maschinen muss eine Welle gleicher

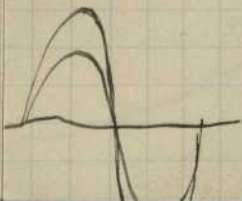


Phasen haben sich ein-erhalten in ebenen die Stromnetz
Phasenlampen oder Phasensynchronatoren

Man legt 2 Glühlampen
zwischen 2 Generatoren
herum In dem Moment
in dem die Masch. gleichphasig
sind werden die Lampen

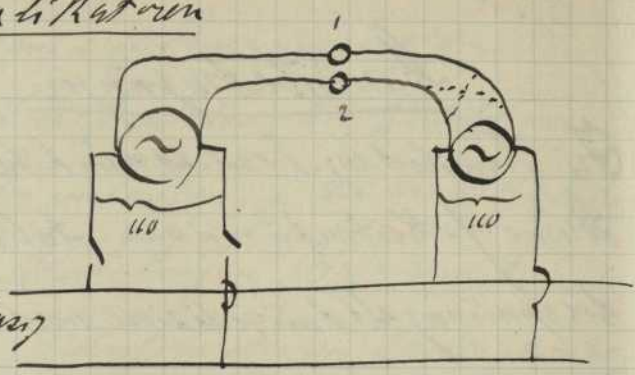

hell aufleuchten. schreiten die Wellen aber einander
entgegen so erlosch das Licht. Verwehrt man die
Drähte so stellt sich das umgekehrt ein so dass
wenn die Masch. einander gegeneinander arbeiten die Lampen
hell aufleuchten in umgekehrter Polark eine Maschine
drückt so schickt die andere Maschine nicht bloss
Strom in die Lampe sondern auch in die Maschine
die Maschine wirkt als Motor bei die Maschine
synchron sind d.h. bei beide Masch gleiche Drehzahlen
besitzen so werden sich selbst synchron machen.

Anstatt den Phasensynchronatoren
wendet man sich eine
auf der Welle liegende schwarze
scheibe mit weissem Kreuz
an. Man sieht dann das

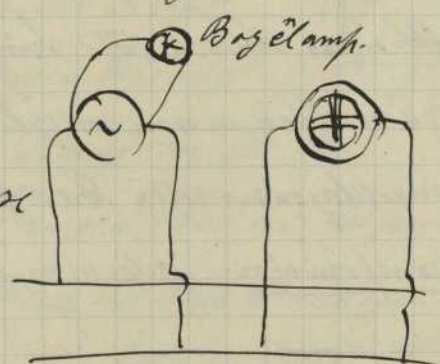

Kreuz wird in dem Moment des Aufleuchtens der Lampe tritt
man ein dass Masch. nicht synchron sind so dreht sich das Kreuz

während es sonst immer an einer derselben Stelle bleibt.

Formübertragungen

Ein Formübertrag. braucht man keine Spire. man misst ein gewisse Stromstärke an zu messen. An der Stelle selbst muss die Spannung abgemessen werden. Dies geschieht mit Melat

Transformatoren.

I Primärspule II Sekundärspule. In der Primärspule

werden veränderliche Ströme gesandt resp. veränderliche ab. durchfließt im Eisenkern eine veränderliche Anzahl von Kraftlinien. Der Strom magnetisiert entsprechend seinem Verlauf; die Kraftlinienanzahl K ist der i in K immer phasengleich.

Die Anzahl der Kraftl. sind der Größe des Stromes proport.

Esse sich verändernden Kraftlinien induzieren in der sekund. Spule einen Strom. Man schon wenige Kraftlinien möglichst kräftig wirken zu lassen ist man möglichst





alle Kraftlinien durch II hindurch gehen zu lassen.

breiten wir denselben einen möglichst bequemem Weg den Eisenmantel die alle einwärts werden dies gelingt durch folg. Konstruk.



Manteltransformator oder man heist diesen Kernweg in das

Innen der Spulen

Kerntransformator besteht in φ Kreisform zu sein

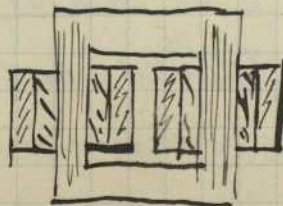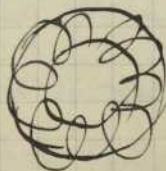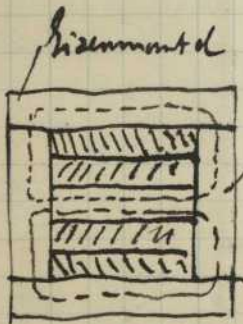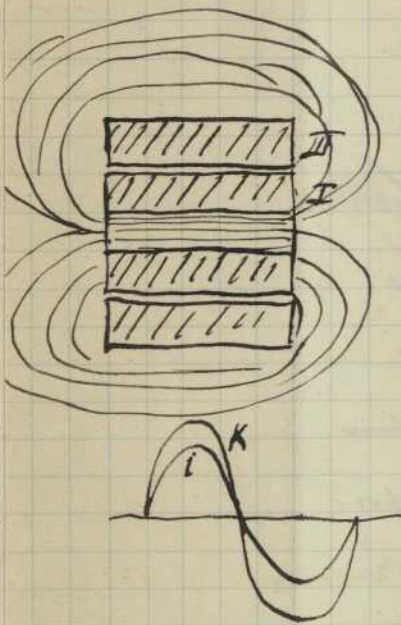


Spulen können auch aus einzelnen Leitern bestehen geringe Leistung
 Serp. Blathy in Lipemowsky (Bridapest) haben an erst drei Nutwendigkeit
 des geschlossenen Kreises klar erkannt in in Praxis eingesetzt
 Das Eisen muss natürlich aus Stahl bestehen. Die Wickelstränge
 werden in den Strömen der Spulen verlaufen, & bei dieser Prüfung
 müssen daher die Stäbe oder Bleche laufen (Ringerrund)

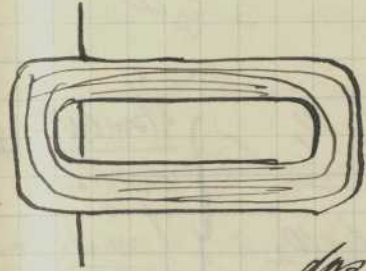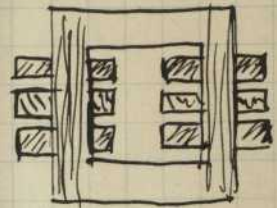


Transformator im Westinghouse.

In drei Spulen werden Bleche von neben-
 nachher Form eingeschlossen
 Ein Blech von unten her eingeschoben
 das andere " " oben " in Lappen
 aufgebogen

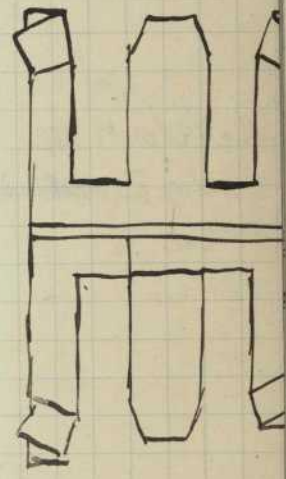


Ähnlich vom Gumpston in Kupp.
Dreiphasige Transformatororen.

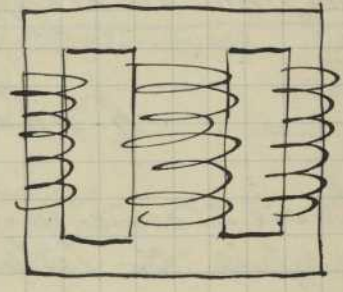


Vorgänge im Transformator selbst

Nicht bloß der primäre Strom magnetisiert sondern
 ebenso gut das sekundäre in das Resultat
 beider Magnetisierungen ist die Kraft.
 Linienzahl die sich dann im Eisen befindet.

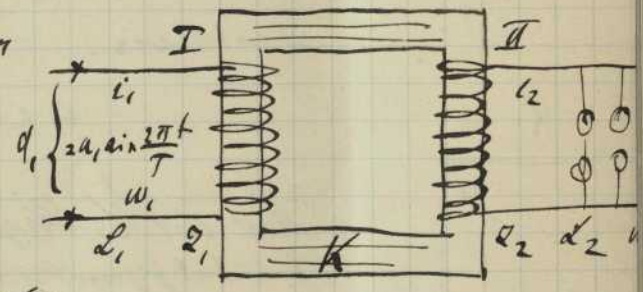

NB! Bei einem vollbelasteten Transform. ist der
 sec. Strom von beinahe entgegenges. Phase mit der primäre Statt
 des Stromes fügen wir im Diag. Gleich die drup. Windungen ein
 Diese Result. Diagonale ist nun mit \angle beinahe 180° also klein
 Diese result. Kraft. K wird es allein sein welche das Eisen
 magnetisieren

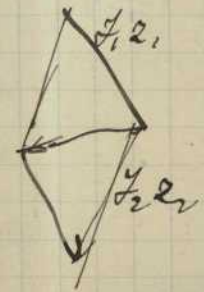

Stoffkoeffizient der gegenseitigen Induktion ^{um I_1 in I_2} ist M . In der Primärwicklung tritt die Selbstind. $-L_1 \frac{di_1}{dt}$ auf.

Primärkreis $-L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt}$ Sekundärkreis $-M \frac{di_1}{dt} - L_2 \frac{di_2}{dt}$

Ohm'sches Gesetz für Kreis I)

Für I) $U_1 - L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} = i_1 W_1$

die Widerst. der Wicklung II insb. i_2 Widerst.


Für II) $-M \frac{di_1}{dt} - L_2 \frac{di_2}{dt} = i_2 W_2$

Elementargleichungen der Transformator (mit Vernachläss. des Streuflusses)

Diagramm von Hays zur Lösung der Diff. Gl.

$K = K \sin \frac{2\pi t}{T}$; K ist in beiden Spulen _{z. Stromstärke}

Wie sie zusammenhängt das ist vorerst gleich. Annahme einfach. In beiden Spulen erzeugt K eine elektrom. Kraft an der primären u. in der sek. Spule e_1 u. e_2 Es wird sein:

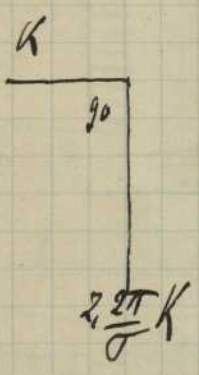

$e_1 = \alpha_1 \frac{dK}{dt} = \alpha_1 \frac{2\pi}{T} K \cos \frac{2\pi t}{T}$

Also die d. Kraft 190° hinter dem ^{Strom} Vektor K ist zu setzen. d.h. e_1 hat gegenüber K eine Phasenverschiebung von $1/4$ Wellenlänge

$e_2 = \alpha_2 \frac{dK}{dt} = \alpha_2 \frac{2\pi}{T} K \cos \frac{2\pi t}{T}$


e_1 u. e_2 sind 90° den Winkel e_1 u. e_2 e_1 u. e_2 stehen senkrecht aufeinander. e_2 ist demgemäß e_1 gleichphasig. e_2 ist auch um 90° den Kraftlinien im Vektorbild 90° hinter K zu setzen.

Effektiver Wert der el. Kraft. in der einen Spule

$$I_1 = \frac{1}{2} \sqrt{2} \times \text{ampl} = \frac{1}{2} \sqrt{2} \times 2,1 \cdot \frac{2\pi}{T} K$$

$$= 4,44 \text{ N} \cdot 2,1 K \cdot 10^{-8} \text{ V}$$

$$I_2 = 4,44 \text{ N} \cdot 2,1 K \cdot 10^{-8} \text{ Volt}$$

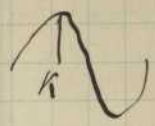

K Öffnung Strompl L

Man hat bei einem Transform. zwei Induktionssysteme

$$I_1 L_1 = I_2 L_2$$

Setzt man dieselbe an so ein so erhält man das result. Induktionssystem dieses schafft die Kraftlinien

Wie gross ist das Ind. System?

μ für Permeabilität des Kern Induktion sei B .

B für Maximale Induktion. Der magnetische

Strom der die Kraftlinien schafft sei I_{max}

L Länge der mittl. magnet. Weichleitung

Abstand von der Spule von der Länge L ein magnet.

Feld.

$$H = \frac{4\pi}{10} I_{max} L_1$$


$$B = \mu H = \mu \frac{4\pi}{10} I_{max} L_1$$

$$\text{Effektive Strom } I_n = \frac{1}{2} \sqrt{2} I_{max}$$

$$I_{max} = \sqrt{2} I_n$$

$$B = \frac{\mu \cdot 0,4 \pi \sqrt{2} I_n L_1}{10}$$

sonit Stromwert I_n der die die Kraftlinien schafft

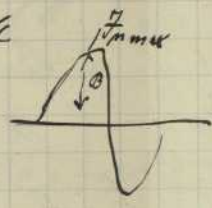

sp:

$$\underline{f_{n2}} = \frac{BL}{\mu \cdot \pi \cdot 94 \sqrt{2}} = \frac{BL}{1,78 \cdot \mu}$$

Man sp folgendes erreicht. Anstatt der Kraft K berechnet man f_{n2} in \underline{L} das ist f_{n2} in \underline{L}

Kraft f_{n2} für μ folg. Zahlen

$$B = 2000 \quad \mu = 1300$$

$$B = 3000 \quad \mu = 1920$$

$$B = 4000 \quad \mu = 2070$$

$$B = 5000 \quad \mu = 2330$$




$$B = 6000 \quad \mu = 2570$$

$$B = 7000 \quad \mu = 2780$$

$$h_{sp} = 4,44 \cdot \sqrt{\frac{L}{L_2}} \cdot 10^{-8}$$

Dies gilt nur für Limonstone angegeben aber die meisten in unsern Maschinen Limonstone. Hat man rechteckige Form der Spän. oder ist es ein Mineral so ändert sich nur der Formfaktor $4,44$ nicht er wird er hier $4,00$ bei spitze Form $4,62$.

Verluste eines Transformators die eine Temperaturerhöhung bedingen Temp. erh. wird durch Sp. naturlich wieder nach der Abstrahlungsfähigkeit

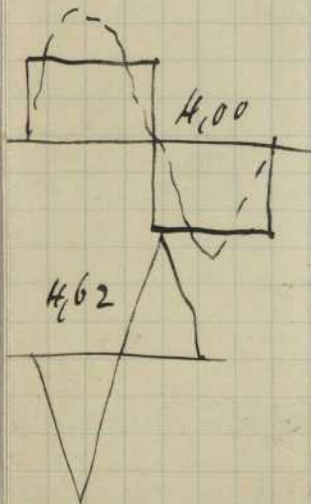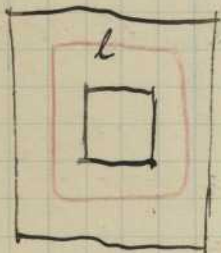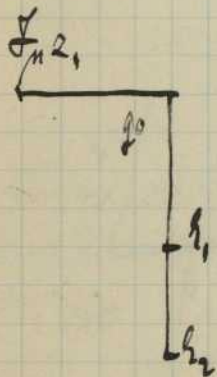

Stromwärme $F_1 W_1$ $F_2 W_2$ für große Kupferwinden
 kleine Zyklenzahl N zeigt sich:

Strom drängt infolge der Induktion nach außen hin
 fließt kein Strom so wird echeinbar der W. d. d. d.
 des Stromes erhöht.

Effektverluste durch Hysteresis in Wirbelströme (nach Kapp)

Blechdicke 0,4-0,5 Nr 100

B	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000
Mittelgutes Eisen	0,3	0,6	1,1	1,7	2,4	3,2	4,1
Sehr gutes Eisen	0,2	0,5	0,8	1,25	1,8	2,5	3,2

Verluste prop. der Zyklenzahl N

Verluste durch Wirbelströme

Zyklenzahl N

Es werden Bleche verwendet von einer Stärke 0,35-0,5 mm Nr 100-50
 Wählt man diese Bleche so sind Verluste von keinem

Ergebnis. Wirbelstrom verlust

je Leistungsfähigkeit
 \propto Volumen
 N Zyklenzahl
 B

$$V_{10} = \epsilon \mu V \cdot N^2 B^2 \cdot 10^{-7} \text{ Watt}$$

$$\epsilon = \frac{\pi^2 d^2}{6} = 1,645 d^2 \text{ für Blechschichten.}$$

ϵ Wirbelstromkoeff.


ϵ wächst prop. der Schichten dicke d .

Je höher die Temp. desto schlechter leitet das Eisen

$$\mu = 10^5 \frac{1}{\text{Ohm} \cdot \text{cm}}$$

Hysteresisverluste

$$V_{1/2} = 4 \mu V N B^{1,6} \cdot 10^{-7} \text{ Watt}$$

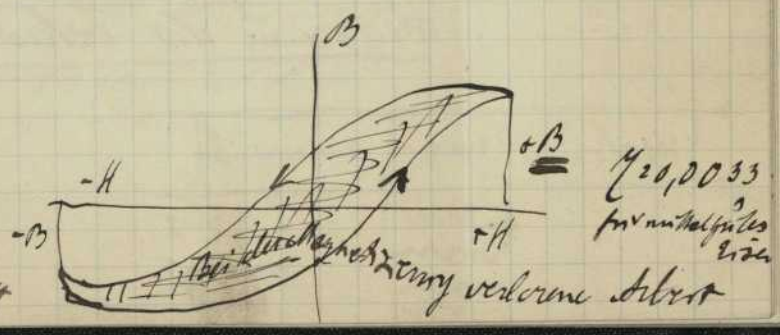

Hysteresisverluste verlorene Arbeit


130 dem $\mu_{max} = 1 \text{ kg}$

Ist denn der Hysteresis α oder Verluststrom verhältnis
 noch abhängig von der Stromform?

Es muss natürlich der Hysteresisverlust abhängen
 von der Form. Bei einer flachen Form ist
 Verlust größer als bei Linienform α im Gegenteil
 geringer bei Spitzform. Man wird ^{daher} bei kleineren
 Anlagen eine Spitzform anstreben. im Verluste
 möglichst gering zu erhalten.


Man muss Wärme in der Luft strahlen.
 Man wird nie über 60° hinausgehen. Es hängt
 natürlich von der Umgebung des Transform. ab

Wärmeabfuhr von Transform. nach Klapp

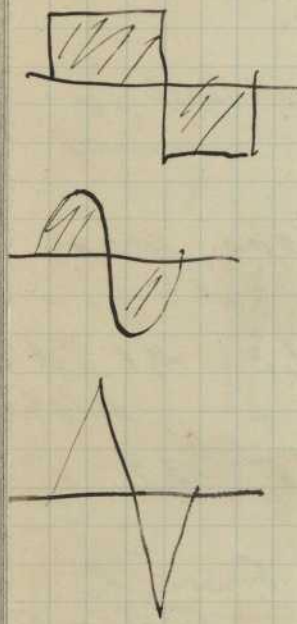

Abstrahlungsfäche in cm^2	Effektverlust in Watt	in Luft ohne Öl	in Öl
15	20	25	30
35	40	45	50
55	55	60	65
60	67	71	75
		88	98

Diagramm des belasteten Transformators.

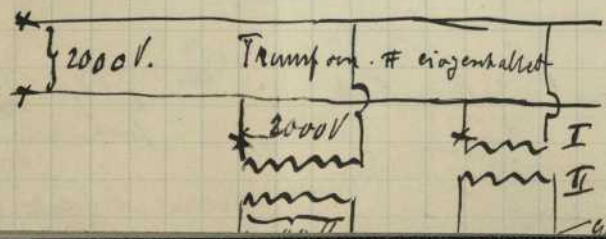

α , Primärspan. des voll belasteten
 Transform.
 I_0 Leerlaufstrom des Primärwickl.

2. Span. der Sekund. welle. Der Dampf braucht immer Leerlaufarbeit da er nicht umgekehrt wird.

Wie groß ist die Leerlaufarbeit?

Die Verluste in I u. II werden klein sein.


Denkt man sich keine Verluste verbunden

ϵ_1 u. ϵ_2 sind die die Flüsse die in den Spalten entstehen. Es ist dann $\epsilon_1 = \epsilon_2$

$$F_n = \frac{B L}{1,78 \mu \epsilon}$$

Impedanzzahl die K schafft

$$F_n \epsilon = \frac{B L}{1,78 \mu}$$

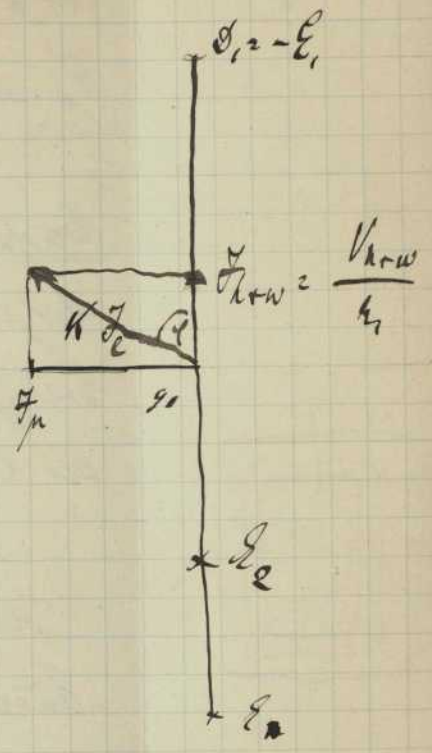

F_n ist Strom der magnetisiert / n. Er war in 90° versetzt.
 braucht aber keine Arbeit

Es muss sein keine Verluste $\epsilon_1 = \epsilon_2$

Wenn man aber Hysteresisarbeit geleistet werden

dabei braucht man einen Strom F_{k+w} der als

Komponente in Diagramm. In gesehen werden kann

Es muss dabei ein Strom F_n in den Transformator

geschickt werden der sich als Nebenfluss der Strom

F_n u. F_{k+w} ergibt der Strom steht aber nicht

mehr \perp sondern bildet einen Phasorwinkel φ


Annahme:

$$F_{k+w} = \frac{V_{k+w}}{\epsilon_1}$$

V_{k+w} Spannungsabfall im des Transformator

Der Leerlaufstrom besteht aus den beiden Komponenten
 I_n u. I_{H+W} .

Beispiel. Man habe einen 12 Kilo Watt Transformator.
 Die primäre Sp. sei 2000 Volt die sekund. Sp. 100 V.
 Im Nennstrom des Transf. 200 Hz Mittlere Länge
 sei $l = 140$ cm. $B = 5000$ r 22330 .

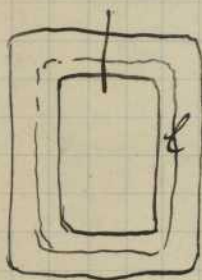

$N = 50$ r, n $\frac{1}{2}$, untereinander sind nur durch
 den Spannungsverhältnis

Anterschnitt sei spez. $\gamma = 7,8$. Wie gross ist Q ,

$$f \cdot l = 7,8 \cdot 200$$

$$f = 184 \text{ gem}$$

Ganze Drahtlinienzahl die in dem Kernen fließen

$$N = 184 \cdot 5000 = 920000$$

so ist somit

$$I_1 = 4,44 \cdot 2,4 \cdot 10^{-8}$$

$$2000 = 4,44 \cdot 50 \cdot 2,4 \cdot 200000 \cdot 10^{-8}$$


$$\sqrt{2,2 = 980}$$

$$I_n = \frac{5000 \cdot 140}{1,78 \cdot 2330 \cdot 980} = 20,172$$

Verlust ist 2,000 Watt pro Kilo in 100 Zykeln

somit für 50 Zylinder 1,000
Kopf somit Systemverlust:

$$V_{h+w} = 200 \text{ Volt}$$

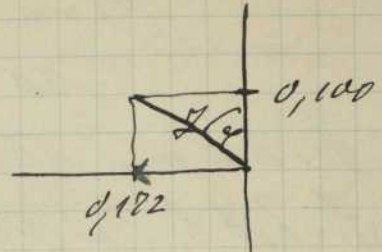

Kopf somit

$$I_{h+w} = \frac{200}{2000} = 0,100 \text{ Amp}$$

Nun man darf nicht vergessen man den Winkel

$$\tan \gamma = \frac{0,122}{0,100} \quad \gamma = \sim 50^\circ$$

Leerdampfstrom


$$I_e = 0,199 \text{ Amp} \approx 0,2 \text{ Amp}$$

Rechnet man das Eig. von neuem aber anstatt mit
Strom mit Amp Wind dann erhält man als magnetische

Amp Wind 168 W.

System W. 98 W.

Gesamtwert 0,199 · 980 = 195 W.

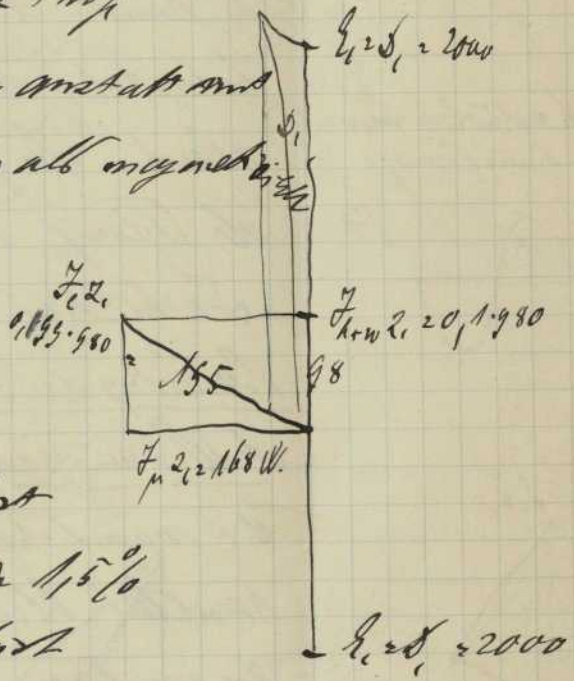

Man kann bei Transf. den Spannungsverlust

wählen für Dampf bei primär Wick. sein 1,5%

kleiner bei sek. 1,5% somit Verlust

bei Vollbelastung 1,5% von 2000 = 30 Volt

1,5% von 100 = 1,5 Volt

Der Transf. muss 12 Kilovolt auf. über

$$\frac{12000}{2000} = 6 \text{ Amp}$$

$$I_1 \text{ max} = 60$$

 
$$I_2 \text{ max} = \frac{12000}{100} = 120 \text{ A}$$

$$30 \frac{9.2}{6.0} = 1 \text{ Voll Verlust}$$




Wie kann man Kleinempfinden mit sich verbinden?
 Sie hat ϵ_1 das gleiche gew. Einheiten. Man kann aber
 I_1 mit Recht bei Leerlauf $= \epsilon_1$ setzen.

Man wird Pumpe belastet.


I_1 bleibt von der Lastseite konstant erhalten
 dann wird ϵ_1 um 15% weniger sein. Doch
 ist Untererwert genug. Man sieht daher die Last
 so an dass man ϵ_1 als konstant ansieht. Ist
 ϵ_1 konst. dann ϵ_2 (in einem gleichgültig) ob Pumpe
 belastet oder entlastet ist. Das K bleibt dann auch
 gleich. In ihm ist die Spannung ^{dem Pump} die gleiche
 ob Pumpe belastet oder entlastet ist. I_1 aber
 Induktion B auch konstant. Bei jeder
 Belastung der Pumpe. Neben der magnetischen
A. Windungen konstant. I_{neu} I_1 bleibt mit
 die nämliche. d.h. das gesamte Magnetisierungs-
 result ~~bleibt~~ bleibt dasselbe ob Pumpe bel. oder nicht.
 Die resultierende A. Kraft für jeden Pump ist konstant



K natürlich konstant
 sinusförmig

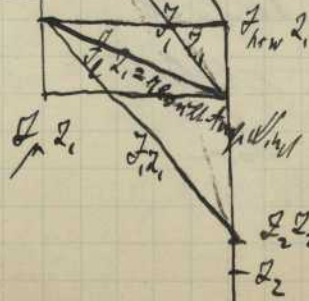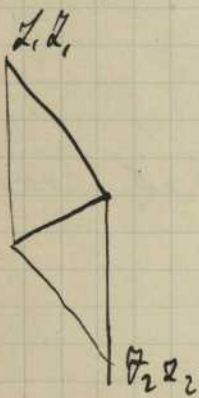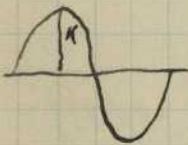

Angenommen man entfernt I_2
 in der Form ist induktionslos
 von Belastung induktionslos
 Man hat jetzt I_1 nach Größe abhängig

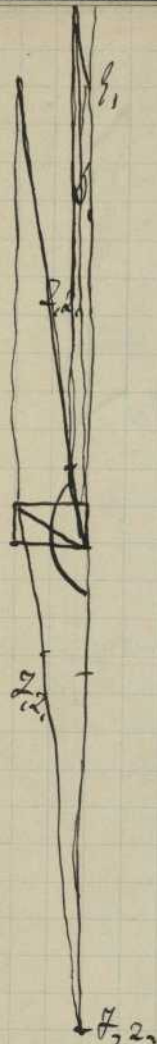

verhalten $\frac{I_1}{I_2} = \frac{Z_1}{Z_2}$

Bei voll belasteten Transformator m. v. l.


$I_{1,2} \approx I_{2,2}$

$\frac{I_1}{I_2} = \frac{Z_1}{Z_2}$

Bei voll belast. Transf. verhalten sich die Ströme
 ungefähr wie die Widerstände
 Es ist in dem Augenbl. Primärstrom i_1 Sek. Strom i_2 ^{nach außen}
 einander entgegeng. gerichtet da L im Z_1 mit Z_2
 bildet nahezu 180° m. v. l. Primärspan. u. Primärstrom
 haben bei voller Belast. die ^{ad. u. ph. Spannung} Phaseendifferenz 0.
 Der $I_{1,2}$ plan besteht d. ob. Transf. belastet
 oder nicht nahezu \perp auf I_2 u. fällt mit I_1

$I_1, I_2, I_{1,2}$ (d. u. I_1, I_2)
 \perp $I_1, I_2, I_{1,2}$
 somit $\cos \varphi = 1$
 bei Vollbelastung

nach außen

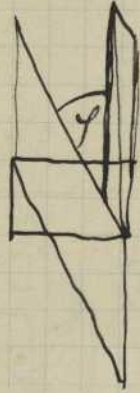

Wirkungsgrad (letztes Beispiel)

entlastet man d. Transf. so sinkt der Wirkungsgrad
 aber langsam. Wie kann man nach dem W. Grad
 berechnen bei jeder Belastung?

Belastung 12 kW 8 4 1,2 kW

Wie gross sind dabei die Ströme

$I_1, I_2 = 12000 \text{ Amp}$

I_2	120 A	80	40	12 Amp.
I_1	6 A	4	2	

2 m. v. l. genau ob I_2
 wichtig es nicht mehr
 Es ist hier
 $I_1, 2000 \text{ u. } 4000$
 $I_2, 4000$

Verlust im Niedervoltsnetzteil. $120 \times 4,5$

Verlust 1,5%
d.h. 30 Volt in
n: 1,5% in Verlust

180 Watt	80×10	$40 \times 0,5$	$12 \times 0,15$
	80	20	2 Watt

Im Hochvoltsnetzteil

0×30	4×20	2×10	$0,6 \times 3$
180	80	20	2

Stromwärmeverluste

360	160	40	4
-----	-----	----	---

Hysteresis in Wirbelströme. 200 Watt

200	200	200	200
-----	-----	-----	-----

Gesamtverlust

560	360	240 Watt	204
-----	-----	----------	-----

in %

$\frac{560}{12000}$	4,7%	4,5%	40%	17%
---------------------	------	------	-----	-----


Wirkungsgrad

95,3%	95,5%	94%	83%
-------	-------	-----	-----


Wie hoch wird die Temp. des Transf.

Wir brauchen die an sich abtende Oberfläche
 Man hat die gewinn 4 Grenzoberfl. ein nehmen
 Und durchziehen Kreisumfang durch

Oberfl. $140 \cdot 54 \text{ cm}^2 = 7560 \text{ cm}^2$
 hat zusätzlich werden es mehr sein.

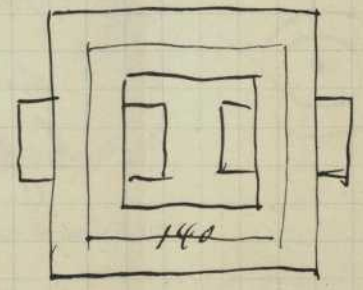

Hat mehrere Maschinen so lässt man Gleichstrommasch
in Lastmaschinen ihren Strom abziehen in von dreis mit
den Wechselst. d. den Strom anbringen lässt.

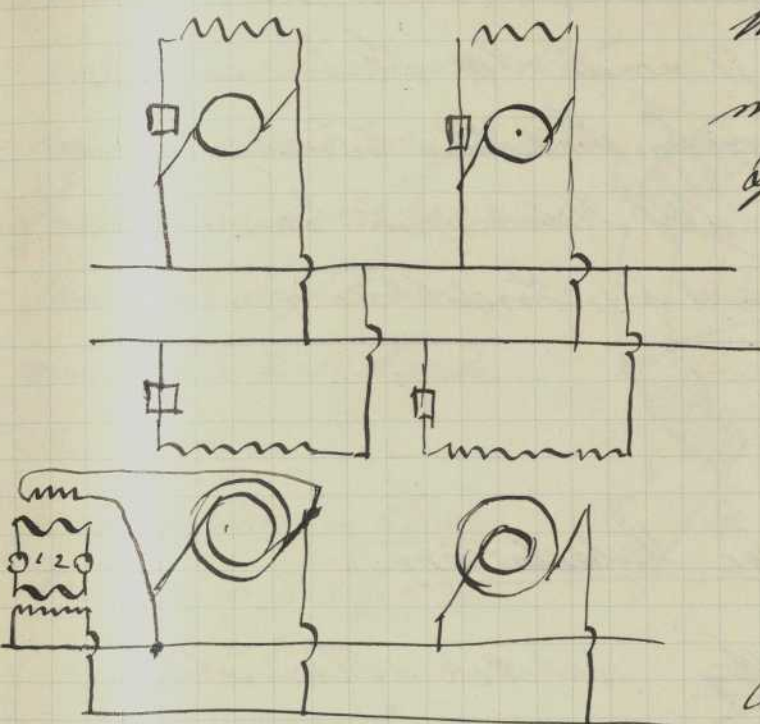


1 & 2 Phasen Lampen

Um Masch. ein zufahren
müsste man betonen
Spann. viele Phasen Lampen
anbringen. Hier
benutzt man durch
den Transformator
den man man wieder
mit 2 Phasen Lampen
anbringen

Man setzt sich die
Spann. durch Masttransform
herunter

Sind man aber bei Schaltung der Transp. mit an
Parallel schaltig. gebunden. Man kann auch hintereinander
schalten. Bei Parallel. schalt
wird Span. konstant bleiben
Während bei einem Hintereinander
Schaltungssystem der Strom I konstant

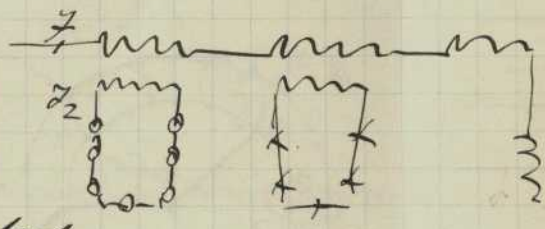


erhalten werden muss. Hier ist Regulierung besser den I Z_1
konst. den I Z_2 konstant. Bei Nichtgebrauch erwe
Transp. Leit. hinterem. So muss Transp. nicht geschlossen werden

Somit wird Dampf zerstört.


Bei Wechelstein sind Kantenstücke nicht
 gebrochen. Wenn dieser keinen Kantenbänder
 an Stabeln benötigt werden die Stäbe ansetzen
 in Vertiefung zu sein. Sind diese in Vertiefung an einer
 Stabel vereinigt dann darf Stabel mit Kantenbändern
 umhüllt werden da sich hier Funktionen wie folgt
 sich anfließt.



St. Größe von A.


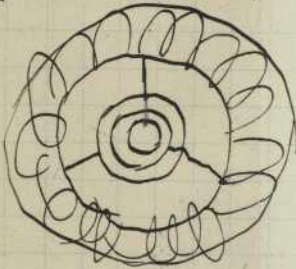


Nicht verkettete Dreieckskette

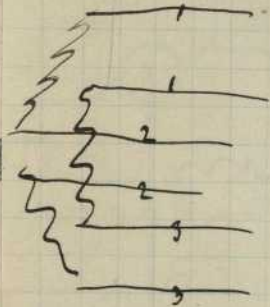


Mehrphasige Wechelsteine

Dreieckskettung. Verkettete 3 Phasen schaltung
 Maschine I ist in nebenanst. Triebwerk
 Angetrieben Ring B ist gleichwertig
 mit I erhält aber eine andere
 schematische Darstellung diese
 Schaltung wird genannt
Sternschaltung

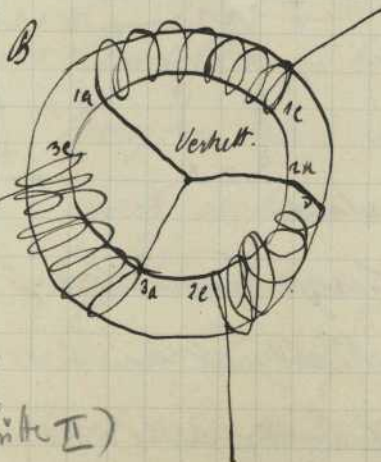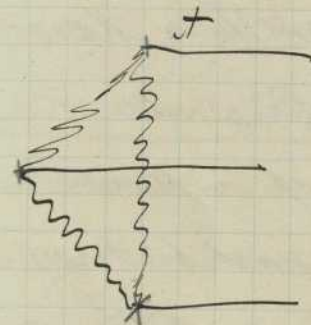


Unter gleicher Induktion
 werden verkettet (I. Seite II)

B

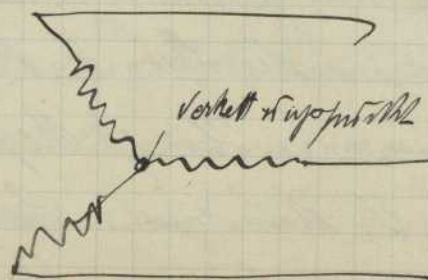


Bei 10 Uspinnen
 Anwend. kommt
 es sich nur
 in Dreieck
 in Sternschaltung


Den Zwischenraum können noch
 mit 3 Spulen anfüllen. Man
 erhält 6 Spulenzweige W. Adm. schaltung
 Spulen sind im 60° v. einander
 entfernt. Phasen um 120°
 entfernt. Spulen von gleichen
 Enden werden hintereinander
 geschaltet. Zahl um
 man die 3 Spulen in Dreieck
 schaltung bringen.

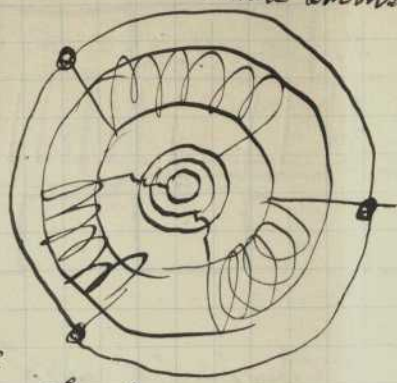

Ganze Schaltung in Dreieck
 schaltung mit 6 Spulen.

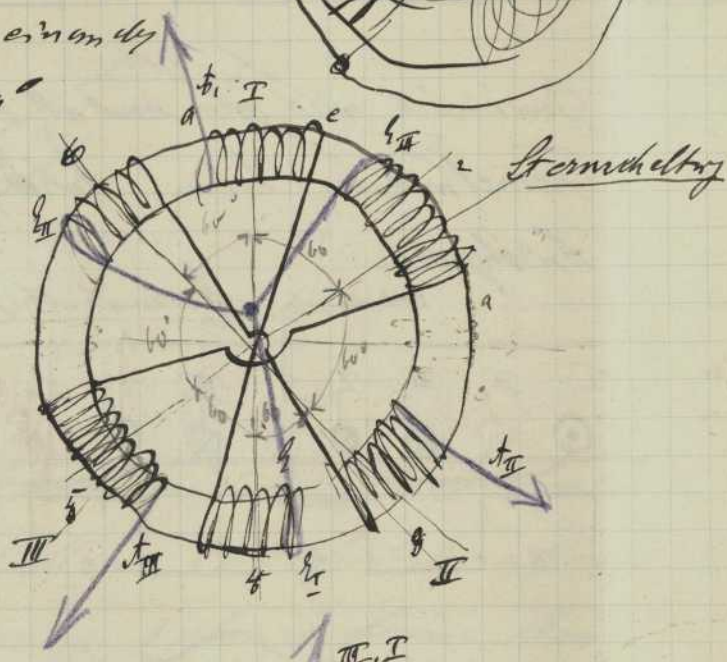


6 Spulen in Dreieck

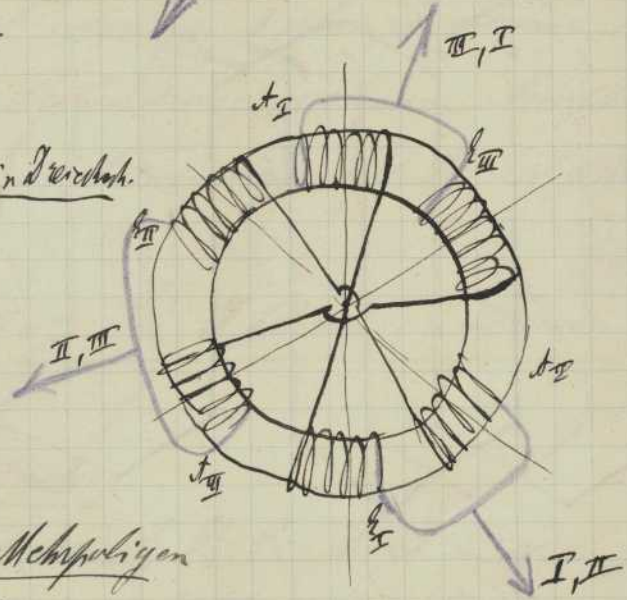


Wie gestaltet es sich bei Mehrpoligen
 Generatoren. Die Schaltung 2

Prinzip bleibt genau dasselben wie oben. Generat. sei gerade gesteuert.

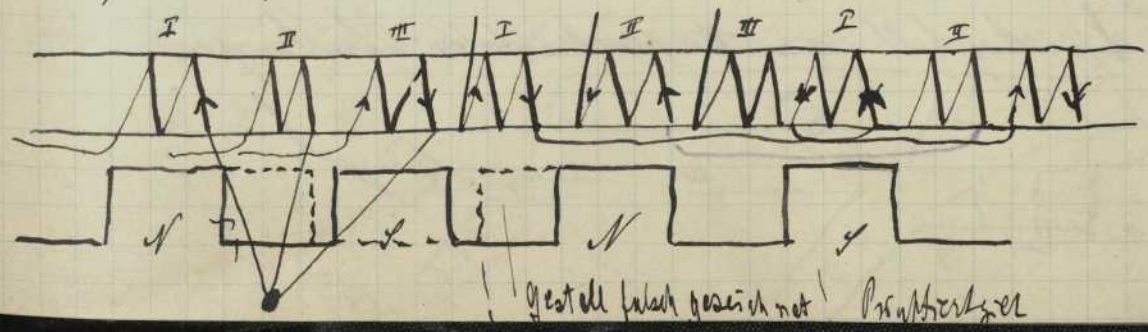




Hornschall
Lalsh!

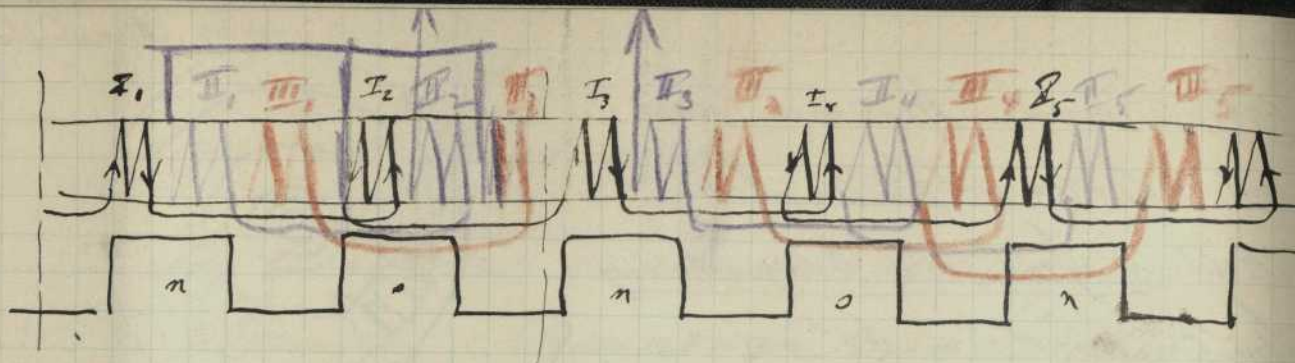

Gewöhnlich wird man anstatt eines Prinzipialteil eine
 Farnelwickelung haben. In der ist gelocht. so drückt die
 Vorhänge.


Vorhänge. Hornschallung

x nach hinten
 • nach vorne

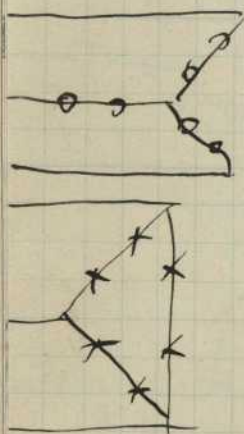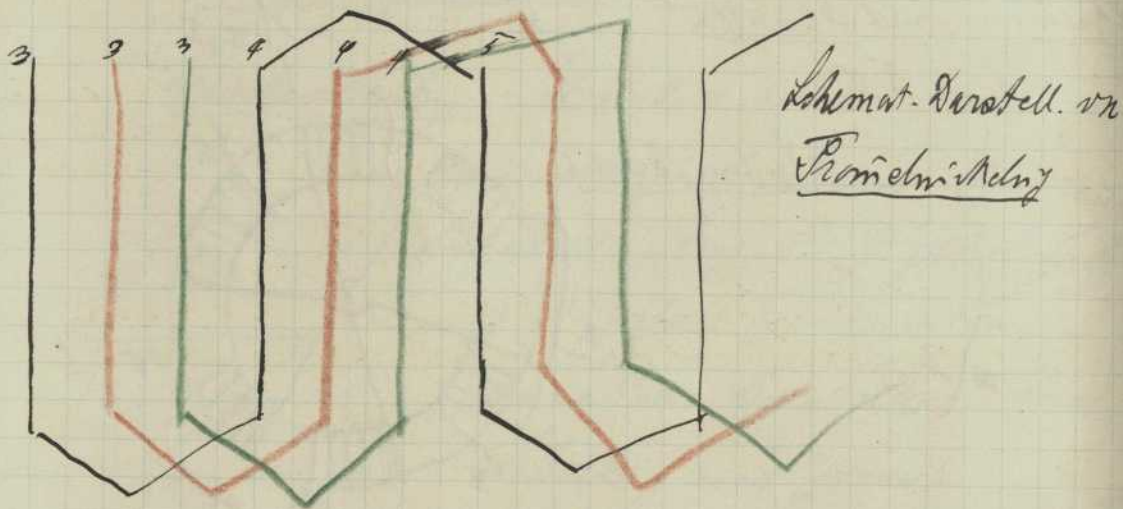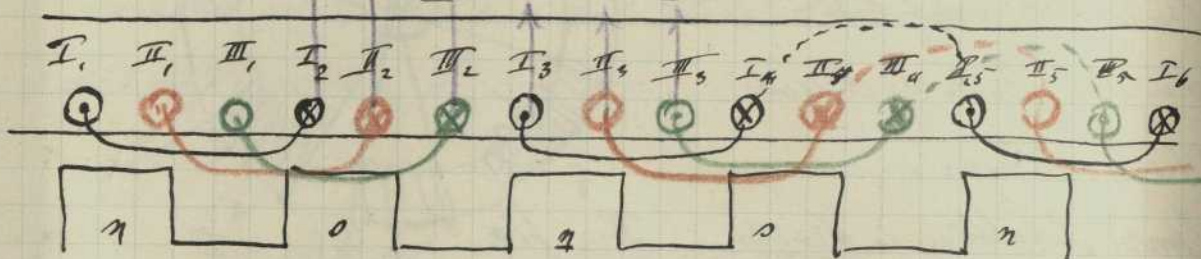


Stromverbrücker

Freischalt. von 4 gesch. abden Krümmungen

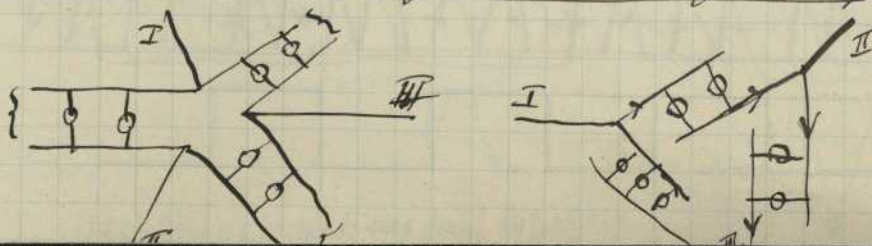

Sternschaltung

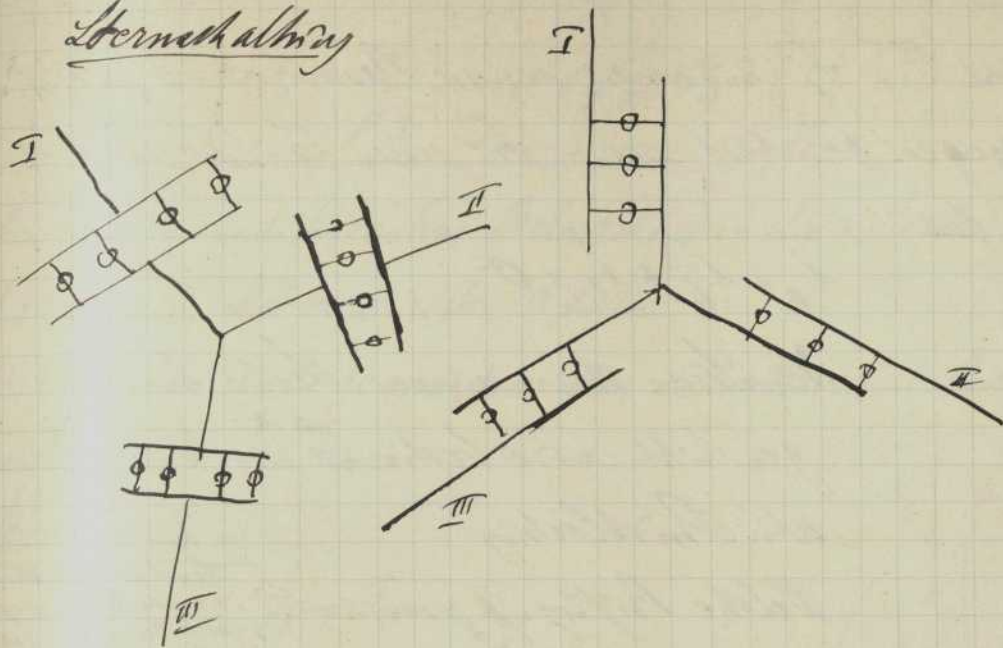


Es ist notwendig dass die 3 Phasen möglichst gleich belastet werden. Ist dies nicht der Fall so tritt Spannungsfall ein. Man ist nun gezwungen an 3phasige Ströme Man könnte auch 3phasige Wechselströme nehmen. Mehrphasige St. können in Praxis nur in Anwendung. 3ph. St. hat größte Bedeutung

Spannung bei 3phasigen Strömen

Beziehung bei Dreieckschaltung

Es müssen die Ströme heraus I_1, I_2, I_3 dieselben sein gleich gross. Und I_1, I_2, I_3 gleich klein wie I_a, I_b, I_c gleich gross. Wie gross ist I_0 ist I_c wenn I_a bekannt ist die Phasen sind nur 120° verschieben

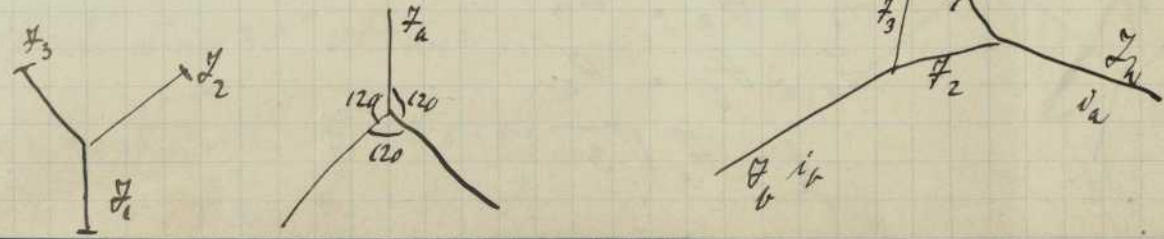

Man setzt F_1 in F_0 und umien summa Resultierend gleich
 entgegenes. gerichtet sein. In jedem Fallartzenklich
 ist dann

$$i_a + i_b + i_c = 0.$$

Der Strom der in einem Leiter hin-
 gerührt von beiden ^{sich} über 2 an dem
 als Prinzip

Welche Prüfung ist gegeben. Prüfung 2. sind alle Ströme die in die Strömrichtungen gegen die Strömrichtungen gehen

Nach dem Kirchhoff'schen ist für jede
 Augenblick


$$i_2 = i_1 + i_4 \quad i_a + i_b + i_c = 0$$

$$i_a = i_2 - i_1 \quad i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

Was bedeutet das in Vektordiagramm?

Es ist F_a Result. aus F_2 in dem

umgekehrten F_1 d.h. $-F_1$ gegen F_a werden den
 F_2 vorwärts um 30° kleiner gehen F_1 und F_2 vorwärts
 F_3 in F_1 um 30° .

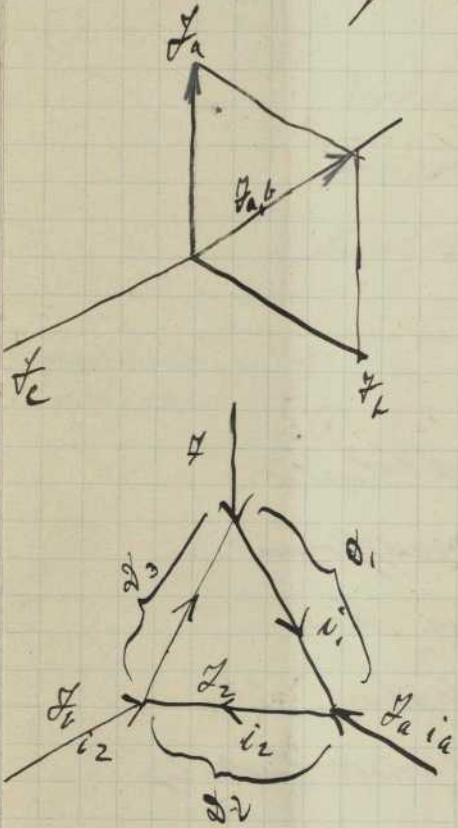

$$F_a = 2 \frac{F_2}{2} \sqrt{3}$$


$$= F_2 \sqrt{3}$$

$$F_a = 1,732 F_2 = 1,732 F_1$$

$$F_1 = F_2 = F_3$$

$$F_a = F_b = F_c$$

$$F_a = F_1 \sqrt{3}$$

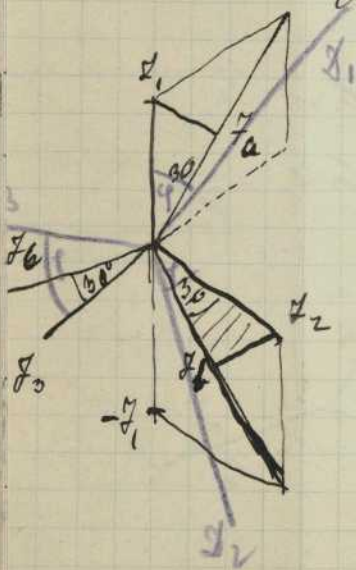

$$I_1 = \frac{I_a}{\sqrt{3}} = 20,577 I_a$$

I_{20} wenn induktive Belastung in den 3 Leitern

I_{245} wenn Motoren in den 3 Leitern

also 21 oder 20,7 je nachdem man induktive Belastung mit.

Sternschaltung

Wieder $I_a = I_b = I_c$

Strom fließt ganz in den Sternadern.

Spann. zwischen Verkettungspunkten

in der Membran die den Strom I_a

anführt. Man nennt d_1, d_2, d_3

Leitendenspannung an

Spannungen zwischen den Leitern.

seien U_a, U_b, U_c (Leitung- oder Systemspannungen)

Der Wechsel der Spannung von A über B nach C für

Yosart. Ebenso von B nach C nach O.

Wie gross ist Spannungspunkt pfiel zwischen A u B

Von A nach O hat man durchlaufen Span. d_1



Von O nach B - d_2 somit

$$d_1 - d_2 = U_a$$

In Länge d_1 um 30° vorant.


$$d_a = d_1 \sqrt{3} \quad d_1 = d_2 = d_3$$

$$d_1 = 0,577 d_a \quad d_a = d_b = d_c$$

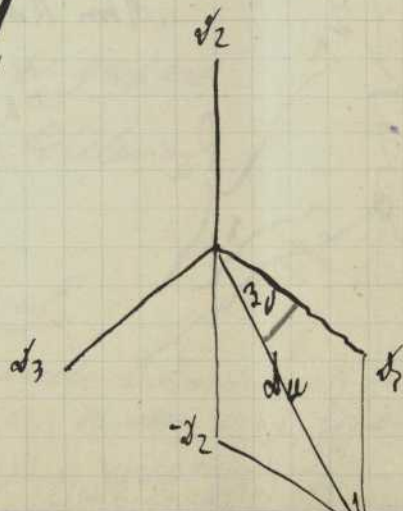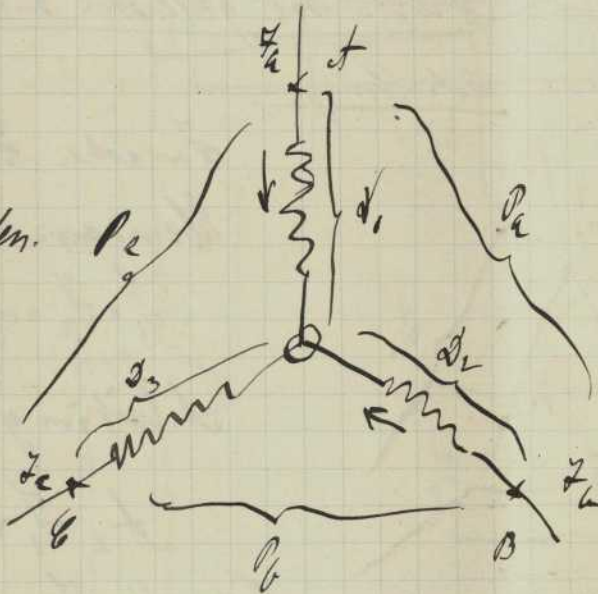

Bei der Δ Schaltung spalten sich die ^{ein} andere Strome bei
 der Sternsch. spalten sich die ganzen Spannungen der Stromsp.
 Bei Δ Sch. sind Nutzspann. ^{identisch} mit den Leistungsp.
 Bei Sternsch. sind Strome identisch mit den
Stromen in den Stromspalten.

Arbeit die geleistet wird in der 3 Leitern der Δ in Stern
Schaltung.

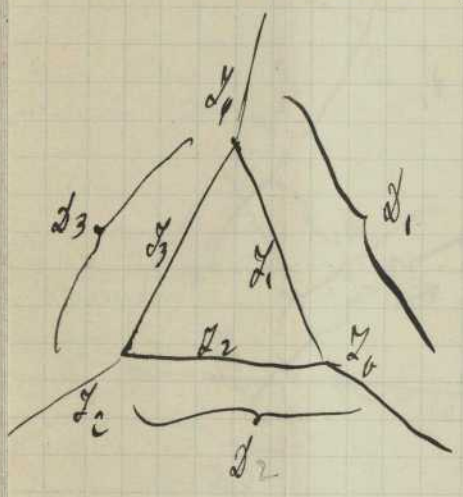

Linien I_1, I_2 sei Phasen nachher φ
 Ebenenspanne I_2, I_3 I_1 leicht messbar
 I_2, I_2, I_3 I_2, I_3, I_2 gegen I_1 mß

Arbeit im ganzen Δ

$$A_2 I_1 I_1 \cos \varphi + I_2 I_2 \cos \varphi + I_3 I_3 \cos \varphi = 3 I_1^2 \cos \varphi$$

Nennsp $I_a = 1,732 I_1$ $I_1 = 0,577 I_a$


I mehr mit induktiver
Belast lastet mehr
um zu ein mal
umgekehrt den 0,7

Somit

$$A_2 = 3 \frac{\sqrt{3}}{3} I_a I_1 \cos \varphi = 1,732 I_a I_1 \cos \varphi$$

Leistungsleistung bei Sternschaltung

Man kann Leistungs spannung gut messbar
 $I_a = I_1 \sqrt{3}$ $I_1 = I_2 = I_3$

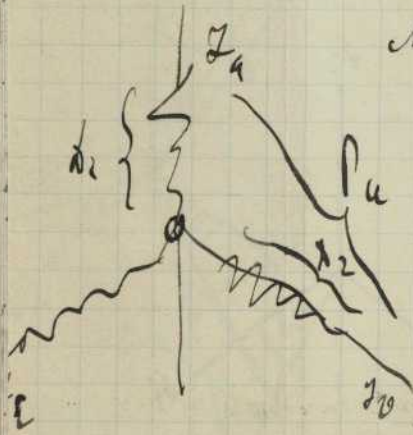

$$A_2 = 3 I_a I_1 \cos \varphi$$

$$I_1 = 0,577 I_a$$



$$A_2 = 3 I_a \frac{\sqrt{3}}{3} I_a \cos \varphi = I_a^2 \sqrt{3} \cos \varphi$$

für beide A gleich

Das gleiche gilt auch für Stromabnehmer.

3phasige Transformatoren

bestehen aus 3 einphasigen Transf.
Schalt. wie neb. Bsp.

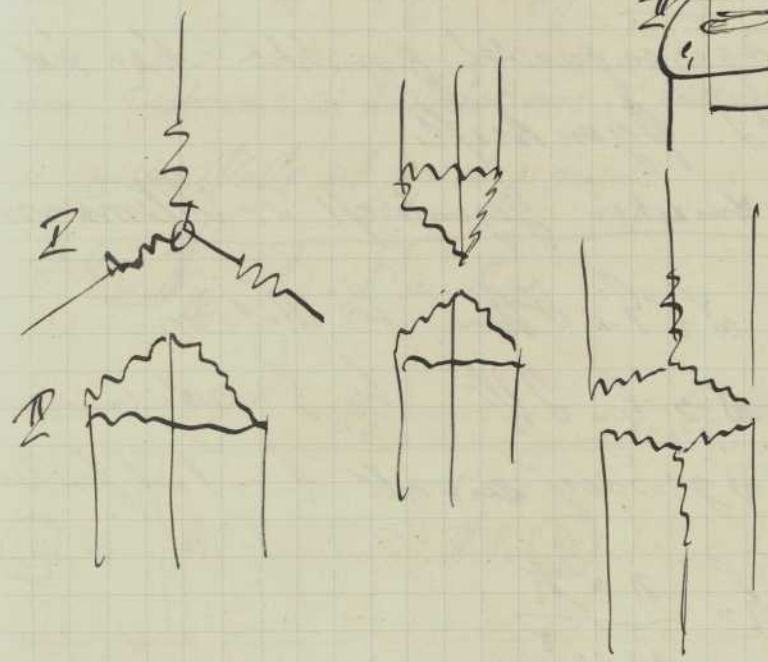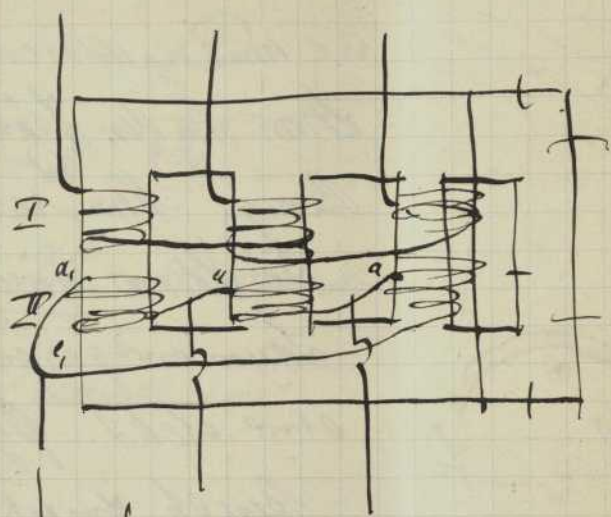

Arbeitsübertragung

Gleichstromarbeit

Man hat Kraft eines mag. Feldes auf ein Leiterelement dl .



ϕ Feldstärke

$dl \times \phi$ ist ein \times

Am günstigsten, wenn d 90° mit ϕ wird an Draht gespannt

Diese Kraft ist am größten wenn Feld ϕ in Leiterelement

\perp einander stehen

Reihenfolge des Benutzen Linke Hand Regel

Bei Motoren	Daumen	1	Benutzen	dasselbe hat man wenn Strom
	Mittelfinger	2	Wapplinien	kurz an Benutzen eingeführt ist
	Ringfinger	3	Strom	Magnete erzeugt werden

Wenn die Stütze durch ein mag. Feld hindurchgehen müssen
 sie auch induziert werden. Was wird sich für ein
 Strom in den Stücken bilden auf Grund der gegebenen
 Benz. Man ^{hat} rechte Fingerregel anzuwenden.
 Der Strom würde dem in die Masch. hin angezogen
 Strom entgegengesetzt gerichtet. Man hat
 eine elekt. Gegenkraft.

Besch. kriechen Gegenkraft in Induktionspann.

$d \approx \xi + I W$ bei Motoren

$d \approx \xi - I W$ bei Generatoren

Es muss d grösser sein als ξ . Nachfolgend
 hat man:

$$L \approx \frac{n^2 K}{60 \cdot 10^8}$$


Offenbar muss diese Gleich. auch jetzt gelten. Sie
 muss gelten für die el. Gegenk. eines Motors mit
 auch für die el. Str. eines Generators. Man hat 3 Arten
Serienmotoren

Selbstschluss motor


Komponiermotor



Welche Arbeit kann man ein ^{Selbstschluss} Serienmotor leisten?
 wenn ξ ferner geschi. ist wenn

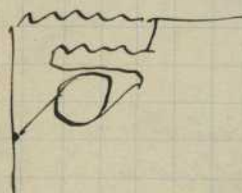

Längsfeld ist $\mathcal{L}e$
 Strom durch neg. Stromwärme n. Verlust
 im den Wicklungen.

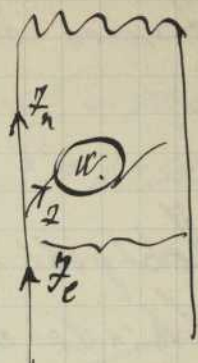


$$\mathcal{L}e \mathcal{L} - \mathcal{L}W - \mathcal{L}_n \mathcal{L} = \mathcal{L} (\mathcal{L}_e - \mathcal{L}_n) - \mathcal{L}W$$

$$= \mathcal{L} \mathcal{L} - \mathcal{L}W = \mathcal{L} (\mathcal{L} - \mathcal{L}W) = \mathcal{L} \mathcal{L} \text{ Teil des Motors}$$

Man können Hysteresis in Wirbelströme ^{n. Richtung} in Bestimmung sein
 Arbeit die andere Welle abgez eben macht

$$\mathcal{L} \mathcal{L} - \mathcal{L}W - \mathcal{L}_1 - \mathcal{L}_2 = \mathcal{L}_2$$

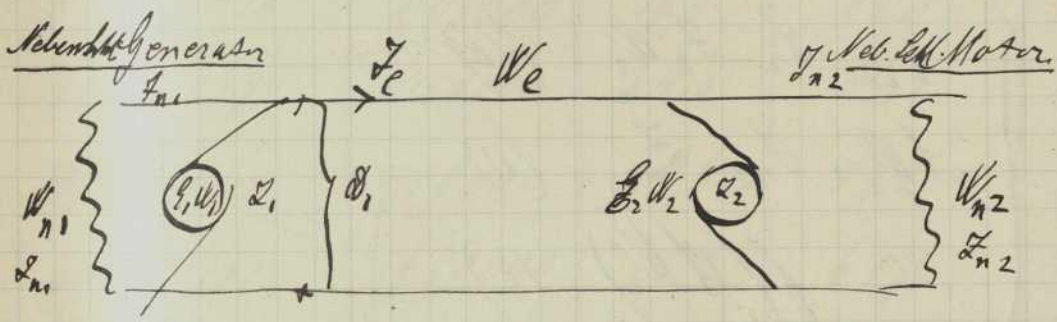

Gleich. 1) stellt Kraft des Satzes des Generators


$$h_{12} = \frac{n_1 \cdot L_1 \cdot K_1}{60 \cdot 10^6} \quad (1)$$

$$K_1 = f(\mathcal{L}W_1) \quad (2)$$

$$\mathcal{L}W_1 = \mathcal{L}_n1 - \mathcal{L}_n1 \quad (3)$$

$$\mathcal{L}_1 = h_{11} - \mathcal{L}_1W_1 \quad (4)$$

$$\mathcal{L}_n1 = \frac{\mathcal{L}_1}{W_n1} \quad (5)$$

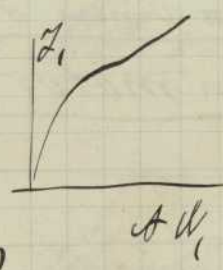

Äußerer Strom

$$I_e = I_1 - I_{n1} \quad (6)$$

Jetzt geht man von der Primärseite über zur
Sekundärseite mach. Kleinempfind.

$$I_2 = I_1 - I_e W \quad (7)$$

$$I_{n2} = \frac{I_2}{W} \quad (8)$$

$$I_2 = I_e - I_{n2} \quad (9)$$

$$I_2 = I_2 - I_{n2} W_2 \quad (10)$$


$$I W_2 = I_{n2} \cdot Z_{n2} \quad (11)$$

$$W_2 = f(I W_2) \quad (12)$$

$$I_2 = \frac{n_2 Z_2 W_2}{60 \cdot 10^8} \quad (13)$$

Motor

Übertragung von einem Serien generator auf
einen Serien motor.

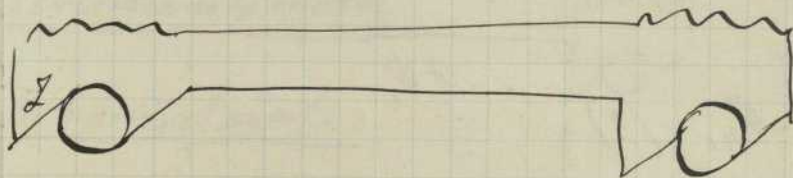

Überall I Strom I .

Beispiel. Motor identisch mit dem Generator

Leistungsgener. $n=1100$ F_2 36 Auf $\mathcal{D}_1 = 70V$.


$\mathcal{L}_1 = \mathcal{L}_2 = 216$ $\mathcal{L}_{01} = \mathcal{L}_{02} = 354$. $W_{01} = W_{02} = 0,10$ Ohm

$W_1 = W_2 = 0,10$ Ohm. Leistungswid $W_e = 4,20$.

Charakteristische Kurve nicht gezeichnet.

Wie verändert sich die Wirkleistung des Motors mit der Beanspruchung

Rechnung wurde durchgeführt für

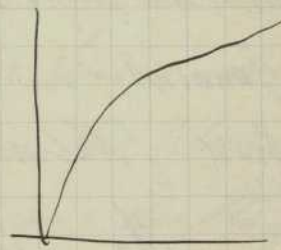

5	10	20	30	n.	40	Auf	$\frac{n_2^2}{Z_2}$	
\mathcal{D}	$A W_1 = A W_2$	$W_1 = W_2$	h_{12}	$\frac{n_2^2 W_1}{60 \cdot 10^6}$	$\mathcal{D}_1 = h_{12} - F(W_1 + W_{01})$	$\mathcal{D}_2 = \mathcal{D}_1 - F W_e$	$\mathcal{L}_2 = \mathcal{D}_2 - F(W_2 + W_{02})$	$\mathcal{L}_2 = \frac{n_2^2}{60}$
5	1970	245000	19,4		18,0	17,0	15,7	89
10	3590	480000	28,0		35,3	33,3	13,6	88
20	7060	816000	64,6		59,2	55,2	29,8	84
30	10620	950000	75,2		67,1	64,1	53,0	77
40	14260	1088000	83,0		72,2	64,2	53,4	70

Wirkungsgrad eines Motors

Totale Wirkungsgrad

$$\eta_t = \frac{A_2}{F_e \mathcal{D}}$$

Nebenschlussmotor $\eta_t = \frac{F_e \mathcal{D} - F W - F_n \mathcal{D} - \mathcal{D}_n - \mathcal{D}_w - \mathcal{D}_r}{F_e \mathcal{D}}$

Im Nebenschl. M. wird mit konstantem Kleinensp. betrieben
 n. Sp. W sehr klein so bleibt seine Verluste fast unberührt

Konstante die er belastet ist oder nicht. End
 ist ein Konstante. Verluste. Ebenso T_1 u. T_2
 Die Wärmekapazitäten können die 3 Größen
 Konstante angesehen werden. Fasst man den
 Generator mit ins Auge so ist totaler Wirkungs-
 grad. (Nebenwirkungen er. u. Motor)

$$\eta_T = \frac{T_2}{T_1} = \frac{T_1 - T_{k1} - T_{w1} - T_{r1} - \frac{1}{2} W_1 - \frac{1}{2} S_1 - \frac{1}{2} W_2 - \frac{1}{2} S_2 - \frac{1}{2} W_2 - T_{k2} - T_{w2} - T_{r2} - T_{w2}}{T_1}$$

Generator Leit. Motor

Wie kann man jetzt den Wirkungsgrad möglichst hoch
 bringen. Verluste im Gen. u. Motor ist dem Konstrukteur
 unbekannt gestellt. Man kann sie herunterschieben
 nach Belieben. Maschinen werden dann feiner.
 Auf Konstruktionsverh. wird man dabei nicht so sehr
 auf einen hohen Wirkungsgrad achten. Die geringe
 Pflicht mit dem man was machen kann ist die
 Leistung. Wie kann man helfen?

Anzunehmen dass man T_1 um klein machen indem
 man die Spannung erhöht.

Ebenso wenn man W_2 klein macht d.h. dicke
 Leitungen wählt das wird aber nicht ökonomisch
 sein. Anlagengrößen der Leitung sehr gross

Kleine Verarmung ist kleine verlorene Energie schon
 einander gegenüber.

Betrachtung von Thomson über Fernleitungen

In Beside.

Insfern des Gener von Motor bei L in $Altz$ also
unfermenende Leistung L^2 .

Linspreis 2% Anrecht. $a\%$ Kosten des Leitungsmaterial
pro kg bei K Mark. Preis des Werts an den Klennern
des Generators seien p M. ^{pro kg} Durchmesser der Drähte
dunktes S mm d. f gmm spez. f Wider-
standswert σ Betrieb d. n Stunden
im Jahr

Wie viel Draht hat man in der Leitung

$$\left(\underbrace{\left(2L \cdot 10 \frac{\pi d^2}{4100^2} \right) s \cdot K}_{\text{Gewicht in kg.}} \right) \frac{L+a}{100} \stackrel{L \text{ in dem}}{=} L^2$$

Preis des b. in d. Leit.

Verlorene Watt. also Preis der verlorenen Energie

$$\frac{\sigma \cdot 2L}{\pi d^2} f^2 s \cdot n \stackrel{=} {=} A.$$

Gesamte Betriebskosten
 $f + L = P$

Es ist alles gegeben nur d ist unbekannt. Wie groß
muss d :

$$\frac{dP}{d\sigma} = 2\sigma$$

$$d_2^{\text{mm}} = \sqrt[4]{\frac{10^5 \cdot 16 \cdot 5 \cdot \gamma^2 \cdot t \cdot \mu}{\pi^2 \cdot s \cdot R \cdot (2+a)}} \quad \text{falls neg.}$$

0 gilt für jede Länge.

$$f_2^{\text{mm}} = 2 \cdot 10^2 \gamma \sqrt{\frac{10 \cdot 5 \cdot t \cdot \mu}{s R (2+a)}}$$

Der Querschnitt ist proportional dem Längen.
 Der Querschnitt ist umso größer je länger
 die Länge an Zahn betrachtet wird. Je größer f
 f wird umso kleiner je kleiner s in $R \cdot (2+a)$
 Querschnitt wird wirtschaftlicher Querschnitt
 genannt. Hat man diesen so wird.


$$L_2 A = \frac{2 \cdot L \cdot f}{10^{5/2}} \sqrt{5 + \mu \cdot s R (2+a)}$$

Der Preis der elektrischen Motoren soll ebenfalls
 werden. Darin liegt die Lösung in Ansehung
 die Motoren sind bei diesen Kräftegrößen. Man
 macht dann dasjenige das die billigste Lösung
 liefert.


Matoren.

Allgemeine Eigenschaften der Motoren.


Lerigenen in Mot.

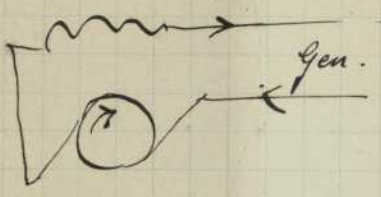

Beweg. ↑

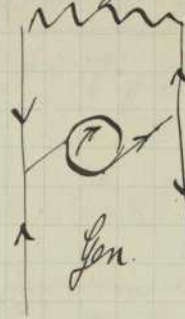

Strom durch
Länge der
Maschine
in derselben
Richtung.

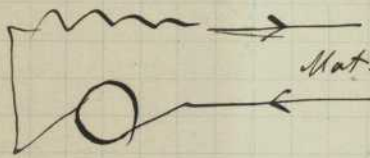


Beweg. d.h. ↓

Lerionmotor dreht sich gegen seine Brücken


Nebenachsen gen. in Motor drehen sich gleichmäßig.

Nebenachsen ^{aus}mach. ipdataer als Motor als auch Generator laufen
Bei Wechselstrom dreht sich Lerion mit, gleichmäßig mit
Generator. Wenn wir den anderen Strom wechseln
so ändert sich bei Lerion in

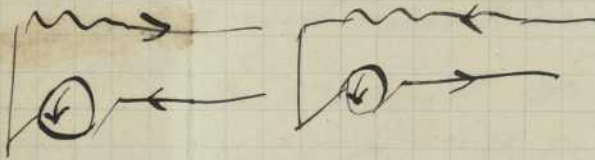

Nebenachsen motor die Bewegung
ruft. Wenn man Beweg. mechan.


will so darf Strom nicht in falscher
Magnetten gewechselt werden sondern
mit in einem derselben + Strom im
Faktor.

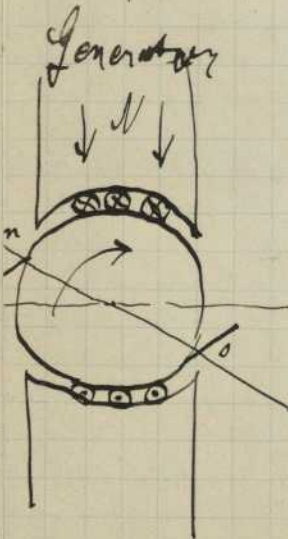


Wie stellt man die Brücken einstellung?

Brücken müssen in der Drehrichtung vergestellt
werden ^{im richtigen Weg zu vermeiden} zum Generator müssen die gleichen Pole
einander genähert werden. Es werde gleiche
Maschine als Motor verwendet Strom habe
gleiche Richtung. die Magnete müssen sich nicht
wider Vor. das Strom in gleicher Richtung fließt.

Die Bürsten werden die gleiche
 Stell. haben wie beim Generator.
 doch beim Drehen wird eine
 andere. Beim Motor haben
 Bürsten einen Prüfkontakt
 in der Drehung.

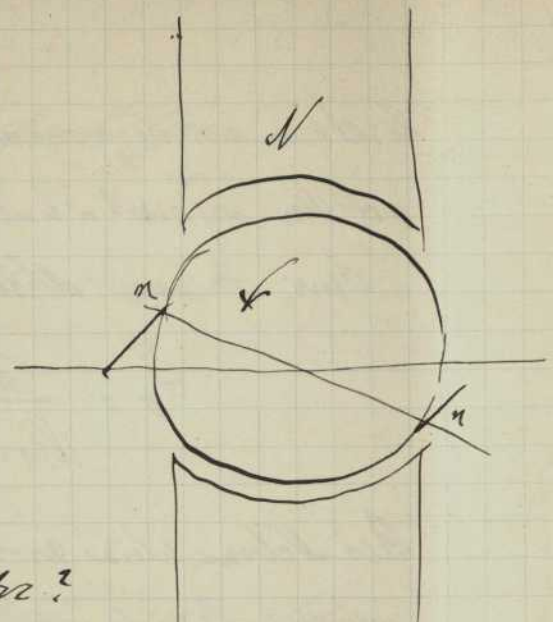

Wie steht es beim Nebenschlussmotor?
 Magnete werden zu entgeg. Str. durch
 durchlaufen es entsteht daher oben ein
 Südpol. Nentrale Zone kommt in die
 andere Lage. Dreht sich aber
 in der gleich. Rich. Um Frühentz
 hinstell. An erwidern müssen Bürsten einen
 Prüfkontakt in der Dreh. erhalten.

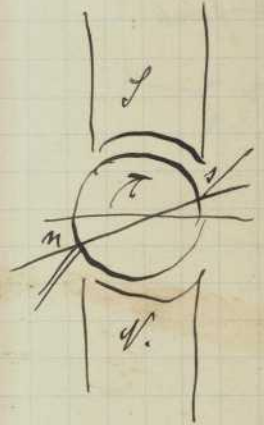


Anlauf des Motors.

Wird Strom I_0 hineingeschickt beginnt sich Motor
 zu drehen. Beim Anlauf erhält Strom eine Gegenkraft
 I_0 wird Strom kleiner werden bis maximum als
 Drehzahl erreicht.

$$I_0 = \frac{I}{W + W_0} \quad \xi = 0$$

$$I_2 = \frac{I - \xi}{W + W_0} \quad \xi = \frac{n \cdot 2K}{60 \cdot 10^6}$$

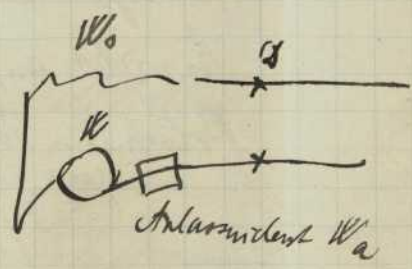

Da Rückstrom sehr stark ist in einem Motor nach Vorst. anbauen

mit Stromstärke an beiden Enden

$$P = \frac{2 \cdot 2 \cdot l \cdot i \cdot \phi}{9,81 \cdot 10^5}$$

$$(P_{1/2}) = \frac{2 \cdot 2 \cdot l \cdot i \cdot \phi}{9,81 \cdot 10^6}$$

Angenommen die 2 Querschnitte verteilen sich auf die Länge l cm. i sei gleichförmig über dem Querschnitt verteilt. dann kommt auf den Umfang i_0

Gesamtstrom $\Sigma i = 2 i_0$

hieraus geht

$$P = \frac{2 l \cdot 2 i_0 \cdot \phi}{10^6 \cdot 9,81}$$

$l \cdot 2$ ist die Fläche mit dem Polstrom in den Luftströmungen
ganze Drahtlänge mit einem Polstrom $2 i_0$

$$= l \cdot 2 \cdot \phi \cdot k$$

Somit

$$P = \frac{2 i_0 \cdot k}{10^6 \cdot 9,81} \quad (1)$$

i_0 lässt sich nach in end. Werte ausdrücken. Auf dem
gesamten Umfang 2 Querschnitte. Mit Bezug auf gesamten
Strom i d. Strom in 1 Querschnitt $\frac{i}{2}$ somit Gesamt-
Strom über gesamtem Umfang $2 \cdot \frac{i}{2}$

$i_0 = \frac{F \cdot \frac{r}{2}}{\pi d}$ = Stärke aller Stäbe bestimmt durch Vorfang. damit.

$$P_2 = \frac{2 \cdot \frac{F}{2} \cdot F \cdot K}{\pi d \cdot 10^6 \cdot 9,81} = \frac{F \cdot F \cdot K}{\pi d \cdot 10^6 \cdot 9,81} \quad (2)$$

Auch dies lässt sich noch abändern: Gleich. gilt allg. ab Anker in Beweg. oder nicht. Man hat die Gl.

$$Q_2 = \frac{n \cdot F \cdot K}{60 \cdot 10^8} \quad F \cdot K = \frac{60 \cdot 10^8 Q_2}{n}$$

$$P_2 = \frac{F \cdot 60 \cdot 10^8 Q_2}{\pi d \cdot 10^6 \cdot 9,81 \cdot n} = \frac{F \cdot Q_2 \cdot 60 \cdot 10^2}{9,81 \cdot \pi d \cdot n} \quad (3)$$

Den Druck wünschen wir häufig nicht sondern das Drehmoment: so ist $M_2 = P_2 \cdot (m \cdot r)$ oder

$$M_2 = \frac{P_2 (cm)}{2 \cdot 100} \quad \text{vermilt.}:$$

$$M_2 = \frac{60 \cdot 10^2 \cdot Q_2 \cdot F}{9,81 \cdot \pi \cdot n \cdot 2 \cdot 100} = \frac{30 \cdot F \cdot Q_2}{9,81 \cdot \pi \cdot n} \quad (3a)$$

Mit Gleich (2)


$$M_2 = \frac{F \cdot F \cdot K}{\pi d \cdot 10^6 \cdot 9,81 \cdot 2 \cdot 10^2} = \frac{F \cdot F \cdot K}{2 \cdot 9,81 \cdot 10^8 \cdot \pi} \quad (2a)$$

Für an henden Anker sehr gut zu benutzen $M_2 = 0,0162 \cdot 10^{-8} F \cdot F \cdot K$.
eben so für Klammernent als wenn Motor in Betrieb ist.

Spezielle Fälle.

Nebenschlussmotor.

Meist in 2er Kunst. Strom betrieben. dann kann man sagen, wenn man im Nebenschluss nicht rezipiert. Masch. hat in 2 gleiche Hauptlinienzahl $L.H. = k_{const}$. für Gl. 24 & 2 Kunst M gepumpt. dem Strom der im Leiter sich befindet.

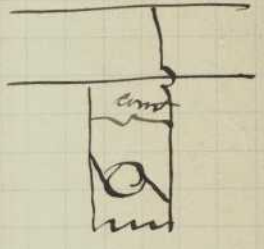


Verhalten beim Zulassen.

Strom dabei sei F_0 Anschlusswert M nicht unmittelbar vor dem Leiter. Nebenamt. Regel. wäre n unverkennbar n ist falsch da mit der ganzen Strom in die Magnetwicklung gelangt. k wäre klein in das ganze Zulassen n wenn n würde schwach werden da mit F_0 klein n wählen M . Vorteil des Nebenschluss mit wäre die fast gänzlich unabhängig. die Gruppe von den Stufen in den Belastungen M kann das Anschlussmoment wählen wie man will



Leistungsmotor.

Stellung des Anschlusswert vor den Motor ^{Motor} (Gewächshaus bei konstanter Strom. gehalten (Strombahnen).
Magnet haben nicht mehr konst. k sondern entspr. dem Strom F Hauptlinienzahl = f Anzahl des Stromes.

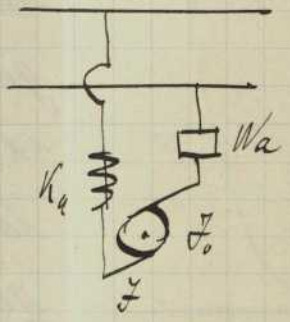

Zulassenmoment:

Für die beste Gl.

$$M_0 = \frac{F \cdot f \cdot f \cdot f}{2 \cdot 9,81 \cdot 10^8 \pi}$$

$$k_2 = \frac{F \cdot W}{a + b \cdot F \cdot f}$$

Drückt man sich diese Funktion durch.

$$M_2 = \frac{F_0 \cdot F \cdot F^2}{2,981 \cdot \pi \cdot 10^8 (a + b \sqrt{F_0})}$$

Schwerk für Serienmotor gross Vorteil. In Ausführung F_0 gewählt darin geht es nicht durch Magnet hindurch. Im normalen Betrieb F u. K . Wählt man für F etwas etwa doppelten Strom (durch Wahl von U zu erreichen) dann auch Drahtlinienzahl K eine grössere (nicht doppeltes g was)
Bei Serienmotor hat man grösseres Drehmoment als bei Nebenschlussmotor.

Hinrichtung beim Nebenschluss, dass Stromstrom grösser wird. Einschaltung von Serien. F_0 geht durch ein paar Serien hindurch. Wo es sich nicht möglichst kommt. Tonanzahl handelt nicht an Nebenschl. M wählen in näherer Kunst. Sobald Stromfluss vorliegen kann man Serien K schliessen, oder damit sie nicht ganz verloren durch Umschaltung dem Nebenschluss beigeschaltet. Stellt man sich M abhängig von F graphisch dar. Solange Strom derselbe bleibt bleibt auch Moment dasselbe. Statt Drehmoment, Bremmoment gesetzt. Und auch solange Bremmoment dasselbe dann auch Strom derselbe. Dies für Serienmot. von Bedeutung. Wie auch die Klemsp. geändert wird, es ändert sich dadurch mit Tonanzahl aber Strom bleibt derselbe wofür das Bremmoment.



Bremmoment

$$\frac{n_{max}}{n_{min}} = \frac{I - I_{max} W}{I} = 1 - \frac{I_{max} W}{I}$$

Fügt man Indusmittel. Wie können die Drehzahl resp. Leistung
Wie muss man ihn im Drehen konstant an-machen?

Nach (1) K muss prop. gemacht werden. Ang. Mot. werde
 mehr belastet $n <$ dann müssen $K <$ gem. werden. Um gesunkene
 Drehen zu haben noch mehr W einhalten. Nach (1) K verkleinern.

Bei Entlastung nach 2) $I < I_0$ Man setzt $K >$ ein
 die zu hoch gestiegenen Drehen n herab zu drücken K zu vergrößern
 d.h. W kleiner. Das gilt ebenso gut für jeden Motor.


Bei wack. I . $K >$ ein machen. d.h. die Dreh. der Magn.
 muss gesteigert werden. Ganz allgemein: Soll n wachsen dann
 Widerst. in d. Nebenw. geben. n kleiner werden "

" und " " nehmen. Wendt man sich auf dem
 Motor & seine getrieb. Wicklungen so lässt sich auch I ändern und
 I wird $2I$ hergestellt für d. Serienmotor

Soll Nebenw. Motor ganz gleiche Drehzahl liefern dann verbindet
 man Synchronmotor d.h. Nebenw. Motoren mit ein Paar entgegen-
 gesetzt wirkenden Serienwindungen.


$$I W = I W_n - I W_0 = I W_n + I I_0$$

Nebenw. Serien.

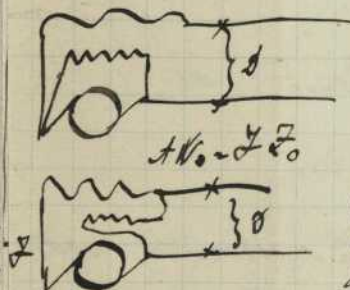

Angen. Motor werde belastet dann sinkt n dies an I zu machen
 ein heben. I wird $>$ bei stärk. Belastung. $I W$ sinkt also durch
 Abwärtspfeilen der richtigen Drehzahl
 I wird $<$ bei Entlastung $I W$ ist dann gewachsen. Wachsende Drehung
 herab zu drücken von n . Dies angeführte Serienwind. sind
 als kl. Vorw. des Nebenw. Mot. anzusehen.

Serienmotor bei Eisenbahnenhauptst. angewandt. Gleich. graphisch dargestellt

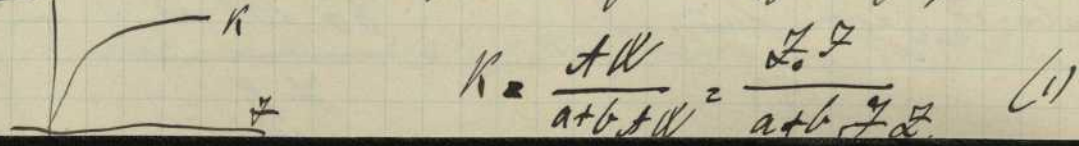

(2) $E_2 = \delta \cdot F(W + W_0)$

(3) $n = \frac{60 \cdot 10^4 \xi}{Z K}$

Leerlaufstrom sei I_0 Beim Leerlauf geht der Motor durch. Welche Eigenschaften des Serienmotors. Bei Hebezüge werden Serienmot. wohl können durch gehen.

(4) $F \xi = \text{Arbeit}$

(5) $M = C F F K$

Vie kann man das durch gehen hindern?

 
Regulierung des Serien Motors (von Schindler)

Man ändert K in fol. Weise. Wird K W_n geschaltet. Man lässt nicht den ganzen Strom magnetisieren. W_n wird verändert n. dadurch reguliert. In den meisten Fällen Regul. wir folgt.

Bei Künster ist bei der F W. Zahl F_0 veränderlich. Wenn aber F_0 E_0 geändert werden soll kann es geschehen durch Änderung von E_0 Dreigleichzeit


wie Fig. zeigt. Man kann auch Drehungen abschalten. Inp. diese Art erfolgt man es aber nicht ein machen. Man stellt Drehungen in anderer Art. Man benutzt alle Drehungen schaltet sie aber verabschieden. (Amerk. Straßenbahn.)

I) Alle 3 Abschl. hintereinander




Wenn man eine Spule nehmend muss sie zuerst kurz geschlossen werden. Will man aber u. Drehungen dann muss so a. kurz geschlossen werden.

 
II) 2 Spulen hintereinander



III) a ganz weg.

 


IV) a u. b. kombiniert 2 # gleich. hinter die 3.

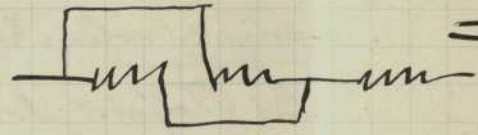


3te Spule weggen om en hi nächst kurzschluss



 
VI) c ganz weg.



VII) Alle 3 # geschaltet

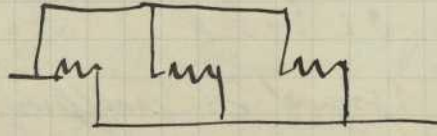

≡ 57

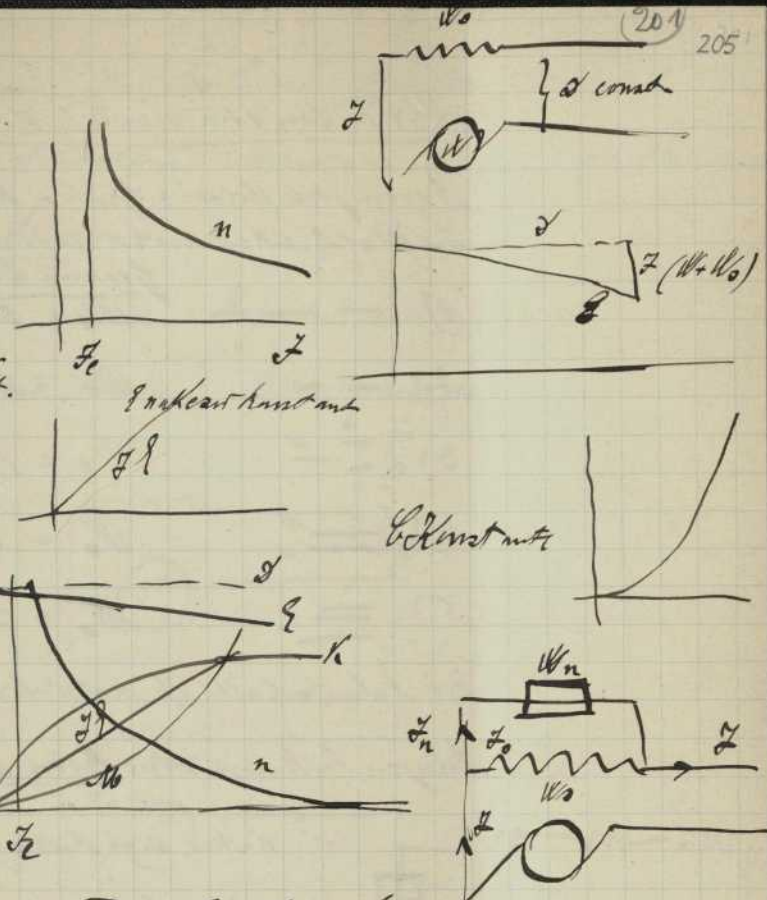


Wie ändern sich damit die AW ?

Angen. jede dieser 3 Spalten habe den gleich. Widerst. w . w Windzahl & F Wirklichkeit wird dies nicht der Fall sein. F zur ganzen Strom
geommt Widerst.


- | | | |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1) — — — | $W_0 = 3w$ | $AW_0 = 3 F^2$ |
| 2) — — | $W_0 = 2w$ | $AW_0 = 2 F^2$ |
| 3) $\frac{w}{2} \parallel \frac{w}{2}$ | $W_0 = 1,5w$ | $AW_0 = 2 F^2$ AW im Vergleich |
| 4) $\frac{w}{2} \parallel \frac{w}{2}$ | $W_0 = 0,5w$ | $AW_0 = F^2$ |
| 5) \equiv | $W_0 = \frac{w}{3}$ | $AW_0 = F^2$ |

Die Fahrmotoren sind natürlich in grösste Leistung. Für diesen Zweck
bringen fast nur eine Bremsvorrichtung ganz von der Leitz. abgeköpft

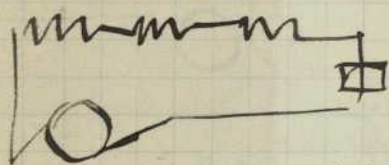


in. während sich beide geschlossen. Der Motor hört dann auf Motor
zu sein infolge seinem Trägheitsmoments durch Weiterlaufen
wird der Generator. Dies geschieht mit Kosten der Energie. Eine solche

Bremsvorrichtung ist auch möglich beim Nebenschlussmotor. Vielfach tritt
noch etwas Hilfsmittel hinzu Reihenschlusswiderstand. W_0 der ist gleich als
Anlasswiderst. dienen Anst. Bei den Strassenbahnen meistens be-

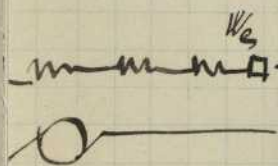

anderer Anlasswiderst. vorhanden. Bei grossem W_0 geht der
Motor langsam. Wirkleistung ist oft die Hälfte der mit elektr. Baum.
erung zu vollziehen. Ein Bremsen Bergbahn darauf eingerichtet ist
Bei Thalfahrt Motor Generator in zieht die Energie aus das Netz

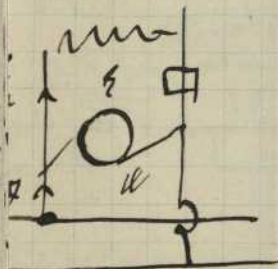

ist. Bei Seriennmotor ist dies unmöglich. Bei Gleichstrom
nur bei Nebenstrommotoren. Wie geschieht dies?

$$I_2 = I + F W \quad F_2 = \frac{I - I}{W} \quad I_2 = \frac{K^2 K}{6010^8}$$

K konstant I prop. n . Thalfahrt I konst. I werden. Wagen
beschleunigt sich dann $I - I$ negat. d.h. Strom negativ. dies ist

Beharrungswiderstand





Mech. Bremsen müssen natürl. in Betriebsphasen. Nur bei langen Gefällen nützlich.

Das selbe in umgef. Weise bei Wechselstr. u. Drehstrom. (Konstante - in gelb. Drehstrom)

Bedingungen für elektr. Bremsung eines Motors


Kraftlinienrichtung darf keine andere werden. Magnetisierende Strom muss die gleiche Richtung haben wenn Maschine Brems generator wird.

Beweg. u. Kraftlinienricht. muss gleich sein. für Motor u. Gener. muss Stromrichtung kehrt sein. Strom soll auch Stromnetz gleich bleiben. Man hat Verbindung von Motor u. Magnet zu wechseln

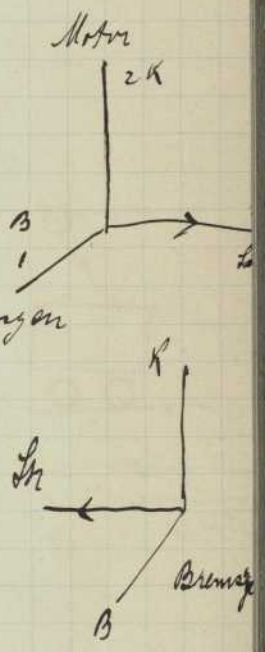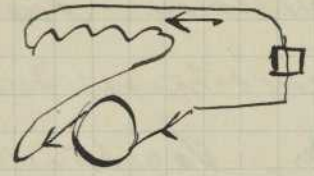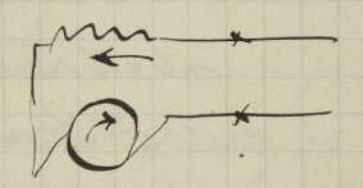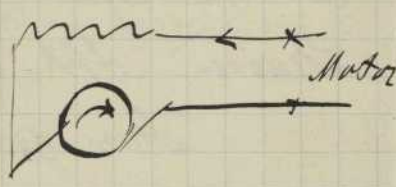

Nebenschlussmotor wenn er Generator wird

Anker ist auch um entgeg. Strom u. induzier. Magnetismus bleibt die gleiche. Man benötigt Verbind. mit Anker u. Magnet muß wechseln

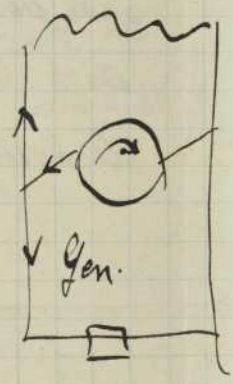

Elektr. Straßenbahnen

Betrieb mit Akkumulatoren

Ärgerliche Zeit. muß notwendig 3 Betriebsweisen:

1) Überleitung mit Rolle die Strom vom Licht abnimmt (Trolley)

" " Bügel (Lemmen u. Halber)



Bei Bängel kann man Weichen leichter konstruieren

Unterirdische Leitung. (Bardages)

Kombination Unterird. Leitung. in oberirdisch. L.

Akku mit Oberleitung. (Berlin) Akku in engen
Straßen. Akku werden v. der Oberleit. geladen

Strom geht durch Räder durch Schienen

früher Kontaktlage. Schienenstöße müssen

überbrückt werden durch Zuleiten des Schuppen-

draht. Strom geht trotzdem nach wie vor

verloren. Nachteilige Folgen auf Gas in

Wasserleitungsrohren. Strom fließt in den Röhren

meist. Vagabundierende Ströme. Dies lassen

sich vermeiden bei 2 Oberleit. An der Schiene wird

sich 0 in einer Röhre & Wasserstoff zeigen nicht

der Vorzeichen dass Oberleit. positiv ist. Röhre in

Schienen oxydieren.

Strom geht nun direkt von der Oberleit.

in die Arbeitslast. Man hat Speise-




leitungen notwendig. Man arbeitet

mit hoher Span. 500 V. In der

Zentrale 550 Volt

Lichtmaschinen arbeiten mit 25 V.

Lichtmasch. schaltet man dann hinter einen amperen in Stromschleife ab

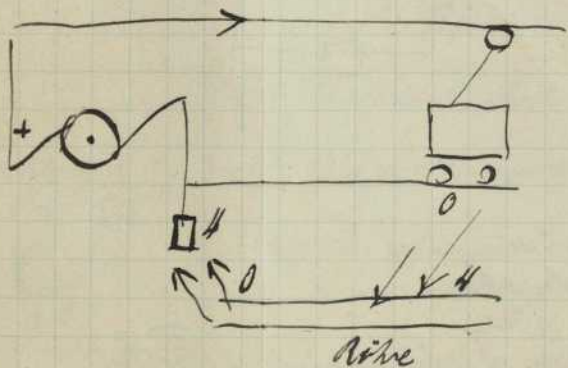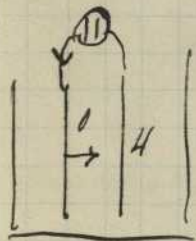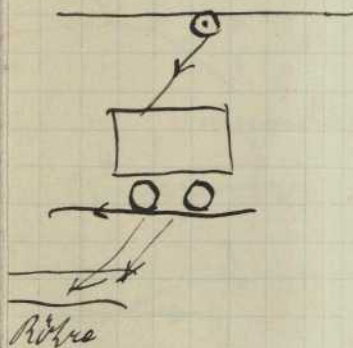

Bei starkem Verkehr in grosser Str. sind 2 Motoren
nötig. Bei sparsamem Betr. 1 Motor. Motor. Motor. Motor.
Fahrwägel (laufen in Fett). Motor muss drehbar
um die Wagen achse angeordnet werden. Damit bei
den Schwankungen die Fahrwägel stets im Eingriff sind.

Berechnung

Wegen der kurz. Bahn für die Wagen ersicht nötig eine
Zugkraft P kg pro t 12-15 kg
Man habe G t m. fahre mit einer Str. p ‰

Gesamte Zugkraft:

$$G(P+p) \text{ kg}$$

Geschw sei v m pro sec. Drehzahl pro Min. n
sei N z. Man fahre mit v z. $m=900$
 $n = \frac{N}{n} = \frac{1}{300}$. Es werden dann geleistet:

$$n G(P+p) \text{ mkg/sec}$$

$$n G(P+p) 9,81 \text{ Watt}$$

Arbeit welche nötig ist. an der Wagen achse um
Wagen fortzubewegen. Die Übersetzung verlohne 9%
damit abgegebene Arbeit vom Motor

$$\frac{n G(P+p) 9,81}{(1 - \frac{9}{100})}$$

$$(1 - \frac{9}{100})$$

$$g = 10-15\%$$

$$r = 15\%$$

Gesamter gef. Wert. FZ . Unterschied ist sich
vom letzten Ausdruck nur durch 1% Verlust
kommen somit sein:

$$FZ = \frac{c n g (p+r) \cdot 9,81}{\left(1 - \frac{g}{100}\right) \left(1 - \frac{r}{100}\right)}$$

$$FZ = \frac{c n g (p+r) \cdot 9,81}{0,85 \cdot 0,85}$$

Beispiel.

Wie verhält sich ein solcher Wagen auf verschiedenen
Steigungen in wieviel Litern verbräucht der Wagen

$$D = 500 \text{ V.} \quad r = \frac{1}{300} \quad g = 7 \text{ t.} \quad p = 15 \frac{1}{2} \text{ t.}$$

$$1 - \frac{g}{100} = 0,85 \quad 1 - \frac{r}{100} = 0,85$$

$$F = 600 \quad F_0 = 1200 \quad W_0 = 3,6 \quad W = 1,4 \quad W + W_0 = 5,0 \text{ Ohm}$$

$$F \cdot 500 = \frac{n \cdot 7 (15 + p) \cdot 9,81}{0,85 \cdot 0,85} \quad (1)$$

$$g = \frac{n \cdot 2 \cdot K}{60 \cdot 10^8} = 2 \cdot F (W + W_0) \quad (2)$$

$$500 \cdot F \cdot 5 = \frac{n \cdot 600 \cdot K}{60 \cdot 10^8} \quad (2)$$

Es sei folg. Beobachtet

$F =$	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50 t.
$AW =$	6000	12000	18000							60000
$K =$	$10^6 \cdot 3,2$	4,35	4,85	5,10	5,21	5,30	5,35	5,38	5,41	5,44.

Ans Gl 2 II.

$$m = \frac{(500 - 507) \cdot 60 \cdot 10^8}{600 K}$$

$$m = 2920 / 2060 / 1755 / 1570 / 1440 / 1320 / 1215 / 1120 / 1020 / 920$$

$$\mu = -12,3 \quad -7,3 \quad -1,5 \quad 5,1 \quad 12,2 \quad 20,8 \quad 30,4 \quad 41,2 \quad 54,5 \quad 70,8 \text{ ‰}$$


Man repliziert den Wagen. Man winstet auf jeder Leig.
 dieselbe Gefahr mit insäherlicheren.

$$1) F_2 = \frac{c \cdot n \cdot g \cdot 1,81}{d \left(1 - \frac{q}{100}\right) \left(1 - \frac{t}{100}\right)} (1 + p)$$

m ist etwas gejet. dwin wird für jede Leig. einbest.
 Istun nötig sein.

$$2) S - F(W + W_0) = \frac{n \cdot F \cdot K}{60 \cdot 10^8}$$

$$K = \frac{[S - F(W + W_0)] \cdot 60 \cdot 10^8}{n \cdot F}$$

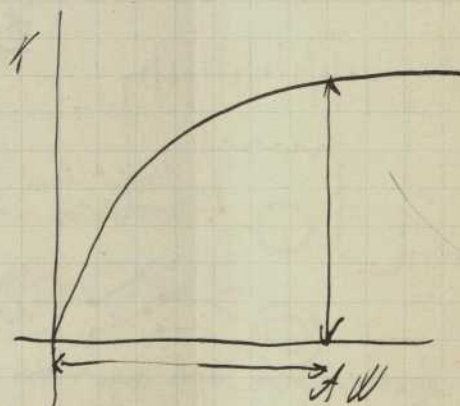

Wechselstromübertragung

A) Einphasiger Fall: Synchroner Leistungsübertragung

Die Magnete jeder Wechselstrommaschine, egal ob sie als Motor oder als Generator fungiert, müssen natürl. mit Hilfe Gleichstrom erregt werden. Hierbei muss jedoch in dem Moment wo Tuber in Magnetspitzen sich gegenüber stehen der Strom in den Tuberospulen wechseln, da sonst (/. Schema) eine Bremsung des Tuberos stattfinden würde in die Bewegung des Motors würde aufhören d. h. es muss eine ganz bestimmte

Fig. 1.

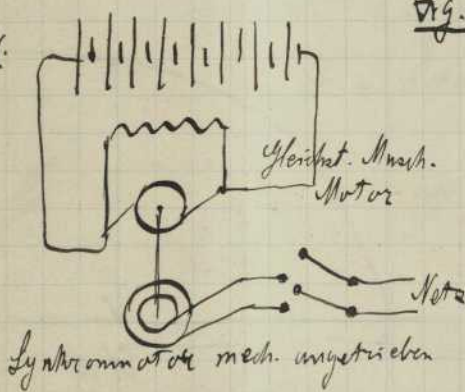


Fig. 2.

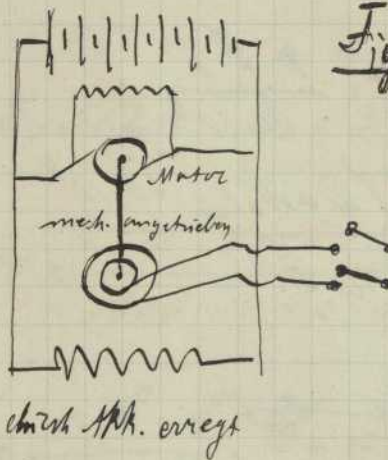


Fig. 3.

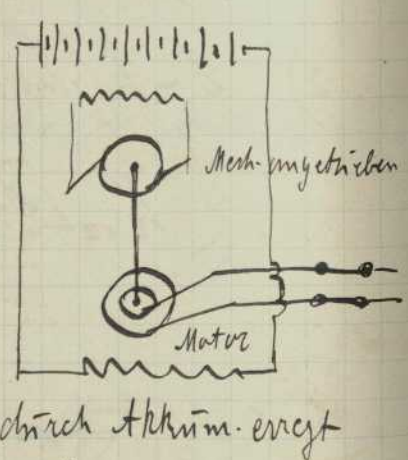


Fig. 4.

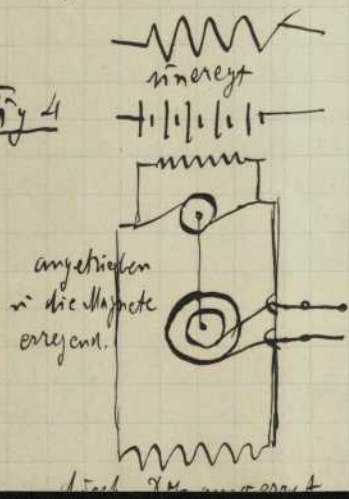


Fig. 5.


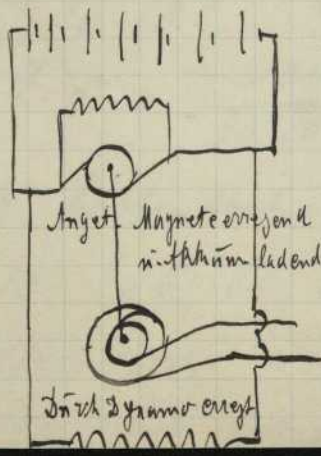


Fig. 6. Lynkromotor mit Selbst-erregung

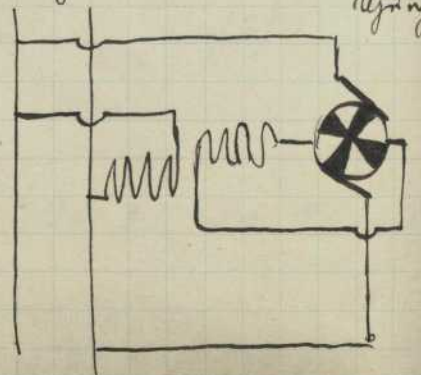

Griffelbeziehung bestehen zwischen
Generator u. Motor. Bestehen beide

mit n
mit n
mit n
mit n
mit n

und einer gleichen Anzahl Spulen summt
der Motor genau die Bewegung des Gener. nachahmen, und
also eine rein synchrone Wertezugung stattfinden. Gleiche
Spulenzahl - gleiches n . Beim Anlauf wird kein Synchronismus
vorhanden. Erst erst bei grossem n auf Wechsel-
strommotor kann dabei nicht belastet anlaufen. Man
kann Synchronmotor selbstvergehend konstruieren. Man
haben sie die Möglichkeit beinahe allein anlaufen.
Anfangs kleine Exemplare benutzbar bei grossen
Motoren giebt es sehr starke Funken nicht von Bedenken.

Fahrtbeziehung von Synchronmotoren.

Griffel sehr häufig in Netzstrom. Fig 1-5.

Verfahren komplizierte Art muss aber bei gew. Anlagen in Kauf
genommen werden. Für kleine Masch. anderes Hilfsmittel: Hilfsphase.

Eigenschaften der synchronen Wertezugung.

Verbindungsbeziehung zwischen Gener. u. Motor. Für beide gleiche
Pole n . dass gleiche Frequenz n . Eine der Masch. habe
elekt. Kraft E_1 . die andere E_2 effekt. Wert E_1 u. E_2

Gesamt Widerstand sei W . Dann fliesst durch den Gener. Leit. u. Motor
derselbe Strom I . Dann momentane Grösse der elekt. Kräfte

der Selbstinduktion. $= -L_1 \frac{di}{dt}$, $-L_2 \frac{di}{dt}$ der beiden
Strom.

Effekt. Wert der Selbstinduktion

$$L_1 = 2\pi N^2 L_1 F; \quad L_2 = 2\pi N^2 L_2 F$$

$$L_1 + L_2 = L_0 = 2\pi N^2 F \underbrace{(L_1 + L_2)}_L$$

$L =$ Gesamt Selbstinduktion
Koeff.

$$L_0 = 2\pi N^2 F L$$

Momentanwert L_0

Auf den ganzen Kreis Ohmsches Gesetz angewandt.

$$L_1 + L_2 + L_0 = iW.$$

Momentanwert $L_1 + L_2 = L$ bezeichnet Gleich. sagt aus:

Im Vektor Diag. ist L in L_0 seit eines β gegen
dessen Diagonale F Wiert.

Wenn man im Diag. F W umzeichnet so läuft L_0 um 90°
hinter F W drein. oder.

L gesamt elektr. Strom muss Kompon. F W haben
Kompon. gleichn. entgegeng. der Selbstinduktion.

Man ist was β betrifft.


$$\tan \beta = \frac{L_0}{F W} = \frac{2\pi N^2 L F}{F W} = \frac{2\pi N^2 L}{W}$$


β hängt von F also nicht ab.

L_1 u. L_2 hinzugefügt L_0 sei $L_1 + L_2$, Wied. W.

Strom F .

$$L_0 = 2\pi N^2 L F.$$

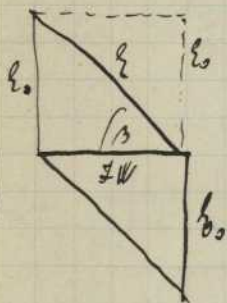

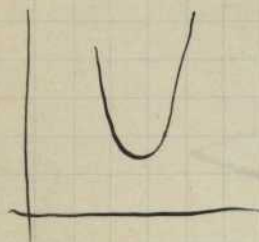

Strom in den Motor. Nachmäßige Abnahme $\sin^2 \alpha$ stellt sich $\sin^2 \alpha$ so ein, daher $V \sin^2 \alpha$ genannt. Bei bestim. ϵ wird ϵ möglichst klein. Sobald man die Kräfte $\sin^2 \alpha$ mehr abstrückt so kommt man an einer Stelle wo die Drehm. die Kräfte berührt u. h. der Motor fällt und dem Tritt bleib stehen.

Man arbeitet lieber mit etwas überregtem Motor, anstatt mit Phasengleichheit. Ist etwas rechts von der Phasengleichheit. Mit der stärkeren Erregung hat der Motor Überlastungsfähigkeit gewonnen. Strom läuft hinter der Span. drein. Hoherneimes Mittel zur Hilfe:

Stromverbrauch überregter Synchronmotor bei fest. der Span. vor der Span. haben soll, dass man man es dahin bringen dass Strom u. Span. phasengleich werden.

Beispiel.

Synchrone Schlitz Wert. hierfür sei $\epsilon_1 = 1100 \text{ V}$.

$\epsilon_2 = 1200 \quad 1300 \quad 1400 \text{ V}$. Normale Leist. des Motors

$P_N = 93 \text{ kW}$.

Maximale Leist. ohne Synchronismus anzuweisen.

bei 1200 V. 150 kW.

1300 " 186 "

1400 " 220 kW.

Überlastungsfähigkeit
von 93 auf 220 kW
d. h. 138%

Wechselstrombetriebsverhältnisse mißt er gewöhnlich wie Gleichstr. B.
 Gen. Anker erhält eine gewisse Selbstind. im Betrieb
 Speichenbleiben des Motors Ankerbleiben verhalten
 Anker des Motors dagegen soll mögl. wenig Selbstind.
 erhalten sonst ist das Ankertritt fallen möglicher.

Asynchrone Wechselstrommotoren

Drehfeldmotoren

Drehfeld entsteht wenn 2 variable Felder in synchroner Phase werden.

$$\phi_2 = a \cos \frac{2\pi t}{T} = a \sin \left(\frac{2\pi t}{T} - 90^\circ \right)$$

$$\phi_1 = a \sin \frac{2\pi t}{T}$$

Wenn diese Felder gleichzeitig wirken, so erhält man
 ein result. Feld von konst. Grösse a das sich
 mit konstanter Winkelgeschwindigkeit dreht:



$$\sqrt{a^2 \sin^2 \frac{2\pi t}{T} + a^2 \cos^2 \frac{2\pi t}{T}} = a$$

Nimmt man statt 2 Felder 3 Felder

$$\phi_1 = a \sin \frac{2\pi t}{T}$$

$$\phi_2 = a \sin \left(\frac{2\pi t}{T} - 120^\circ \right)$$

$$\phi_3 = a \sin \left(\frac{2\pi t}{T} - 240^\circ \right)$$

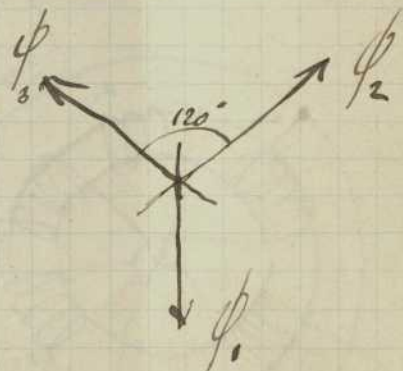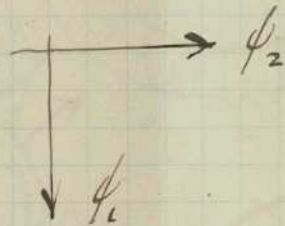

Diese ergeben ebenso ein nach Größe n & Geschw. konst. Feld.
 Wenn bei n Feldern ϕ_n gleiche Phasendifferenz

$$\phi_n = a \sin\left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi}{n}\right)$$

Bei all diesen Anordnungen konst. in erster Linie
 3 Felder in einer Linie & Felder vor.

$$i_1 = b \sin \frac{2\pi t}{T}$$





$$i_2 = b \sin\left(\frac{2\pi t}{T} - 90^\circ\right)$$

i_1 & i_2 erzeugen das Feld:

$$\phi_1 = a \sin \frac{2\pi t}{T}$$

isomerer Lgl. dient zur Führung der
 Kraftlinien.

Ähnlich wenn man 3phas. Drehfeld haben will

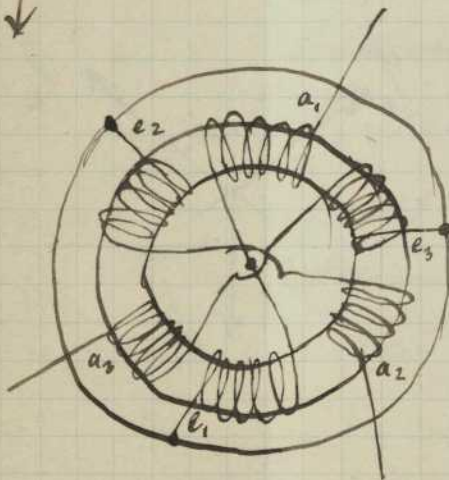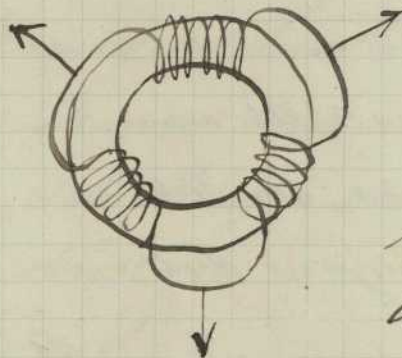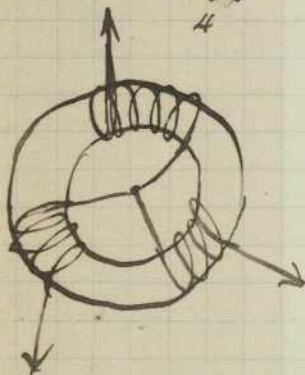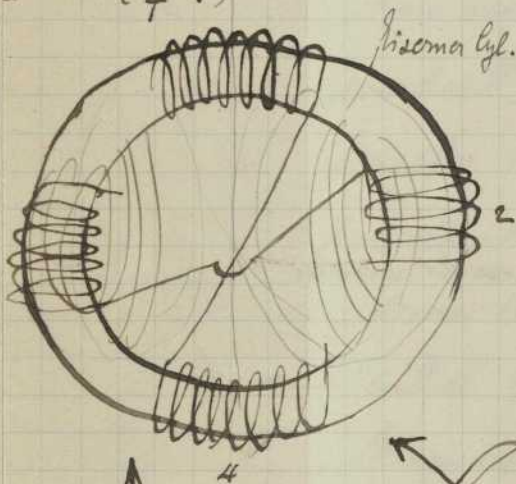

$$i_1 = b \sin \frac{2\pi t}{T}$$


$$i_2 = b \sin\left(\frac{2\pi t}{T} - 120^\circ\right)$$

Das Feld mit 2phas. Strom variiert
 in Größe a & Gefährlichkeit ^{stärker} falls
 das Feld mit 3phas. Strom.

Über 3phasige Feld. mit 6 Spulen
 geht man nicht hinaus.

Genügend konstant nach Größe n Winkel-
 geschwindigkeit

Zwischenräumen zwischen Satzeisen
 in Ringen möglichst klein halten,
 deshalb Drähte durch Löcher

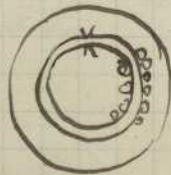


Behrungen nicht geöffnet. Auch der Ring trägt Wicklungen.


Lehre Wicklung als Transversalwicklung hergestellt.

In dem das Feld zwischen den Polströmen


Gegensitz wie vorher. Erste Stromführung wird künstlicher gewählt.

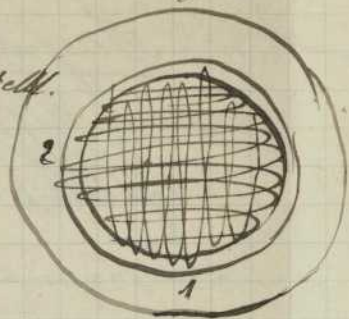


Ringform beibehalten u. doch Transversalwicklung.

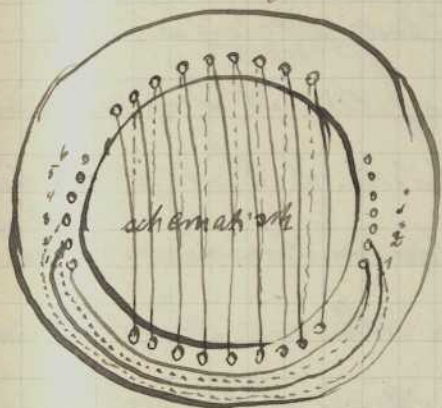


Beachte Einführung der Transversalwicklung, nicht e. D. f. m. eine ganze Drehung erfolgt d. f. d. Vorzeichen ist mit Hilfe anderer

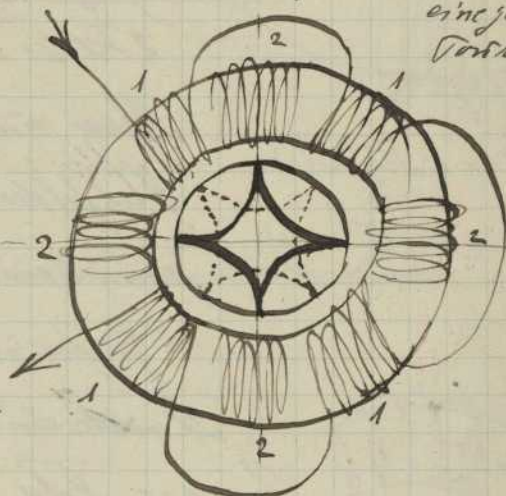

2 Drehfelder geschaffen

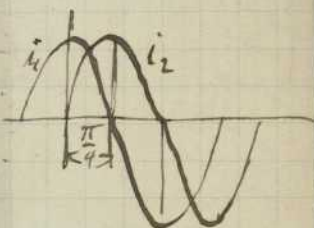

 Man kann Transversalwicklung anwenden, welche das Feld zwischen haben (s. Skiz.) Abschließend dass bei den 2 pol. Maschinen das Feld sich einmal herum dreht in der Zeit T; dies giebt große Transversalwicklung wenn man sich helfen indem man mehr Spalten nimmt statt 4 Spalten 8 Spalten. Man schafft dadurch 2 Drehfelder.



Ausgleichsmotoren.

$\psi_1 = a \sin \frac{2\pi t}{T}$
homogen

Synchron: Ggf. des Motors steht in einem genau bestimmten Verhältnis mit d. Ggf. des Generators, bei langen Kraftübertragungen angewandt (Marbach)





Asynchron: Ggf. variiert, laufen also von selbst an.

$\psi_2 = a \cos \frac{2\pi t}{T}$

Beschreibung des Feldes. Drehfeld, 3phas. Drehfeldmotoren

2 Felder \perp einander stehend in der Phase um 90° verschoben. N Drehungen des Drehfeldes in der Sekunde. In Wirklichkeit hat man keine Drehfelder von konstanter Größe in Ggf. rindigkeit. Am ein Drehfeld ein Schmelz anbringen \neq des Rotors nötig.

Periodisches Feld Wechselfeld.

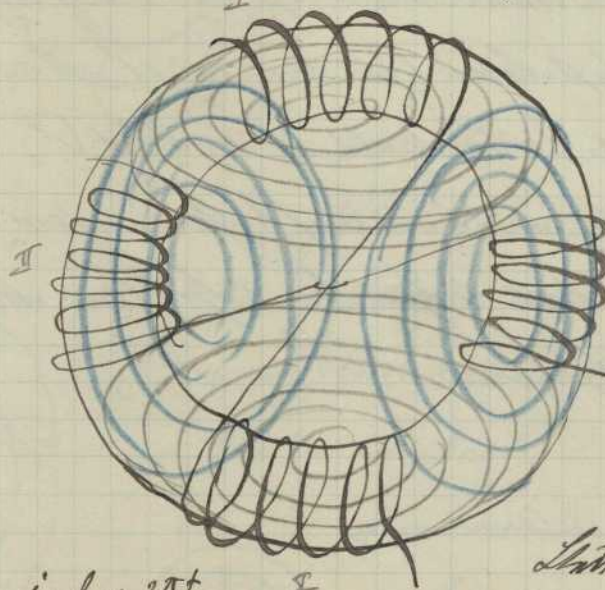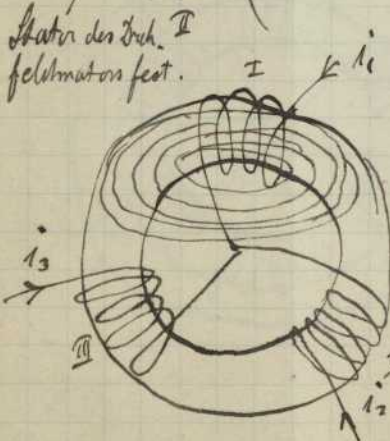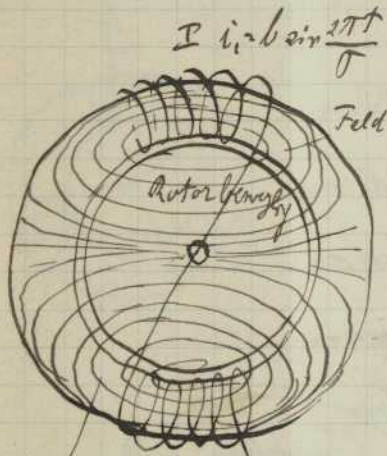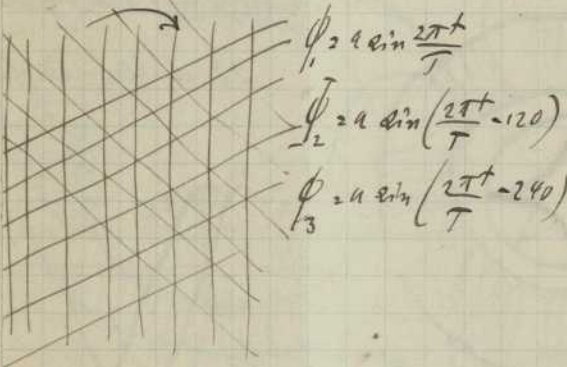

$i_1 = b \sin \frac{2\pi t}{T}$

$i_2 = b \cos \frac{2\pi t}{T}$

zum Drehfeld 2

Wechselfelder nötig

die i_1 an einem Drehfeld anzuordnen.


Statt 3 Spulen hat man

in Praxis 6 Spulen dadurch homogenes Feld erzielt.




$i_1 = b \sin \frac{2\pi t}{T}$

$i_2 = b \sin(\frac{2\pi t}{T} - 120)$

$i_3 = b \sin(\frac{2\pi t}{T} - 240)$

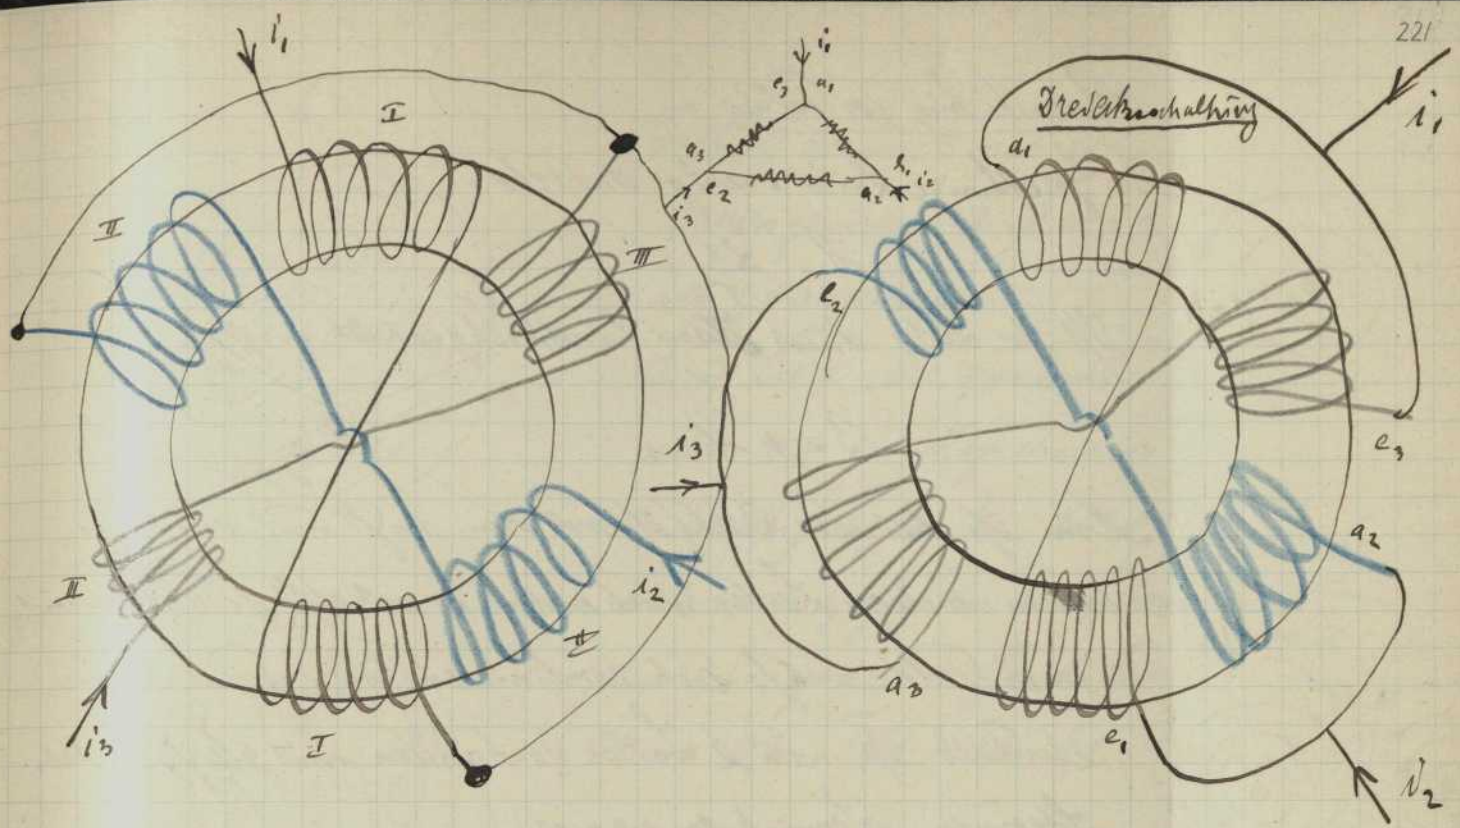


Praktisch haben wir keine Ringwickelungen da der Raum zwischen Rotor und Stator klein sein soll. Auf der Rotor trägt Wickelungen mit verbleib angebracht.

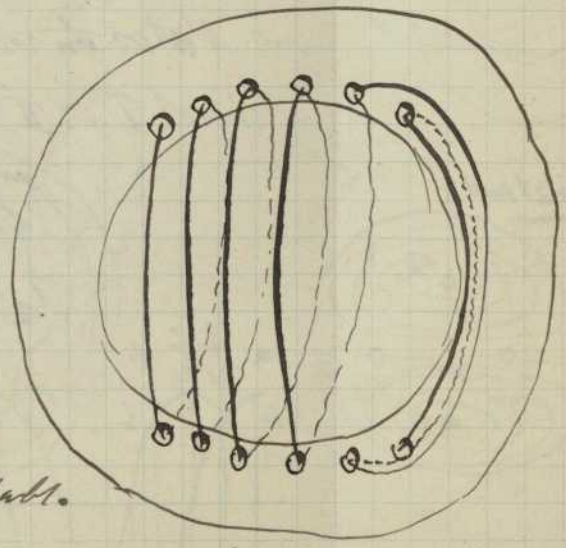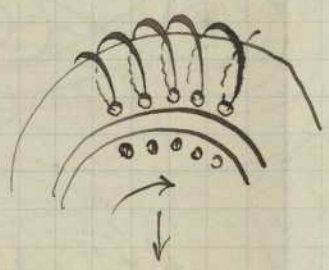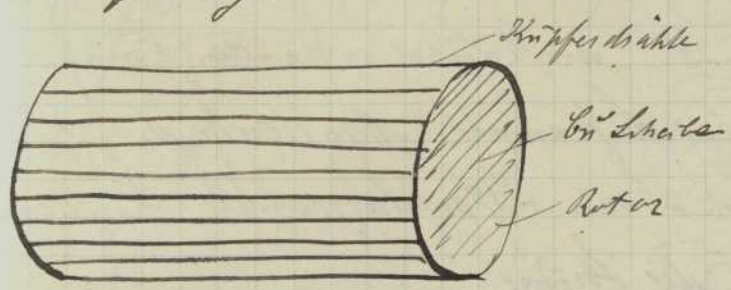

Das Drehfeld in der Rotor in den Stäbchenwicklung starke Ströme. In umkehrbetrieb des Motors angebracht dabei Ringwickelung viel Draht gebraucht (Hohlstrom) Bis jetzt hat man mit 2 poligen Motoren gekühlt.

Betrachtung der Felder

Der Geradlinige Leiter erzeugt das Feld:


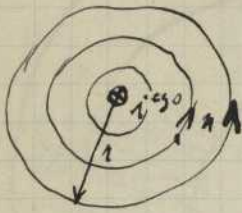


$$H = \frac{2i}{r}$$

Im der Leiter durch Eisen hindurchgesteckt wird:

Bsp 4.

Man ist bei den Drehfeldmotoren nicht mit einem Leiter sondern mehreren Leitern verbunden so schafft jedes sein eigenes Feld welche sich kombinieren. Folger. gerad. Leiter. Der Fall ist wenn 2 Leiter vorhanden sind gleichgerichtet. Ströme (Semiakuten auswerfen)

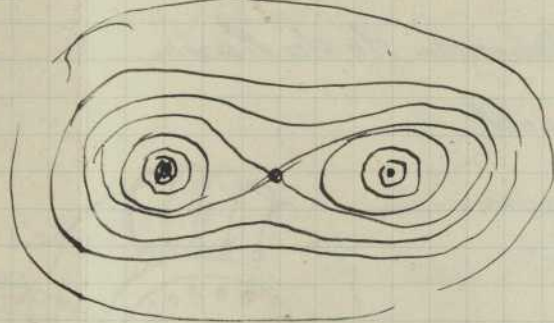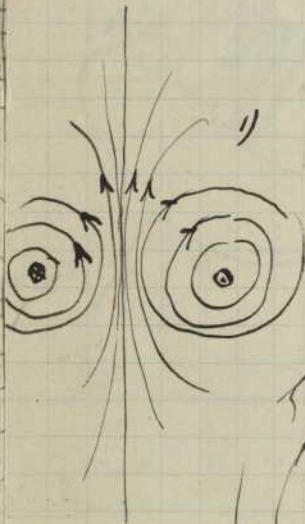



Motor mit 2 Phasen.

Man habe 2 Windungen. Im Motor sind 2 Leiter vorhanden 2 miachen Leiter in Motor ist eine Anfl. sieht. Man denke sich jetzt Leiter in Motor durch einen Kreis dargestellt. so fließen durch I u. II die Ströme:

$$i_1 = \sin \frac{2\pi t}{T}$$


$$i_2 = \cos \frac{2\pi t}{T} \quad (\text{um } 90^\circ \text{ versetzt})$$

Instantan a

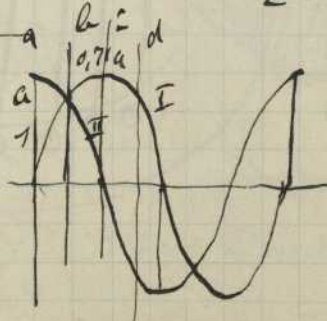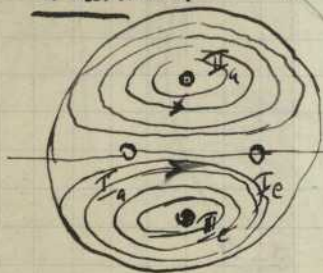

Man hat jetzt keine endlose Masse mehr. In der Lage b ist Zustand anders geworden. Magnetisierung in einer Achse die um 45° verdrückt ist.



b.)

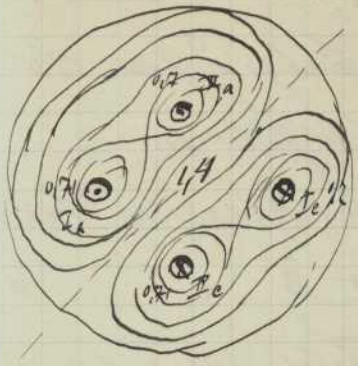




Feld $\frac{1}{4}$ der Stärke nach stark
 umgewandelt. Es ist von I
 auf $\frac{1}{4}$ angewachsen.

I ist bei e Max. geworden
 während II o. Magnesium
 in der Prüfung der Dce. hat
 sich wieder gegenüber dem früheren
 um 45° gedreht. Bei d letzte
 Stärke 0,7. Feld wieder $\frac{1}{4}$.


c.)

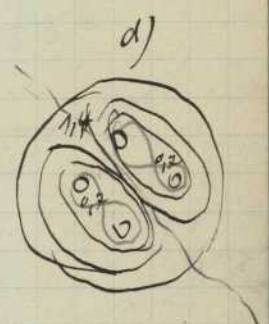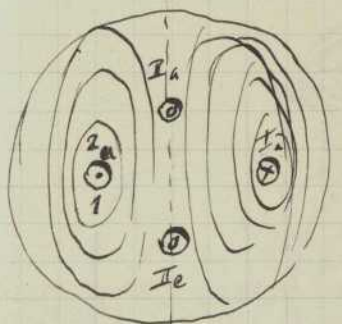


Ganz ähnlich bei 3/4-stufigem
 Stämm.

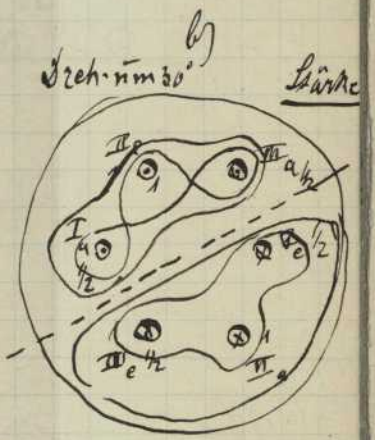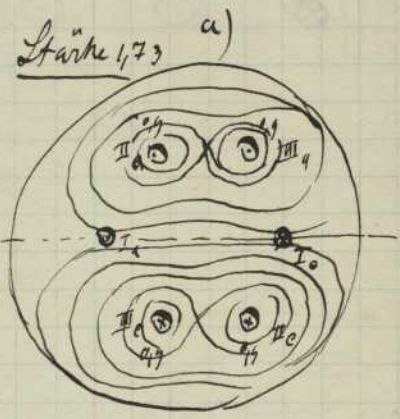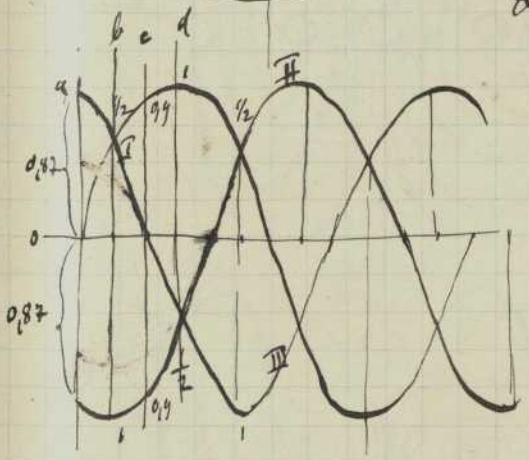


c.)

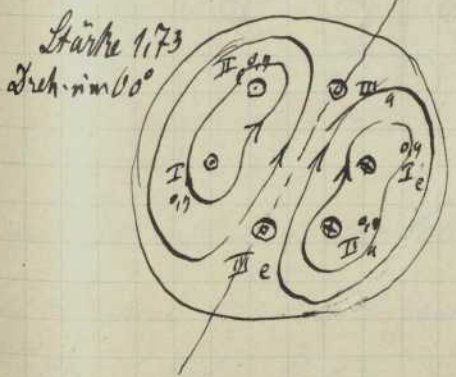

d.)

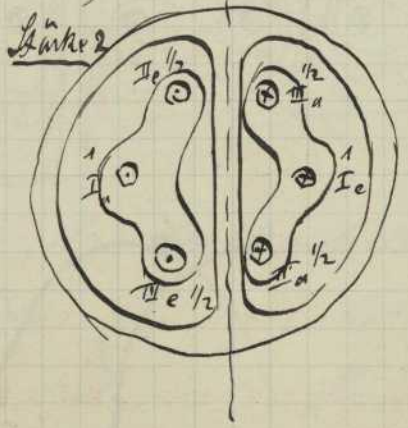


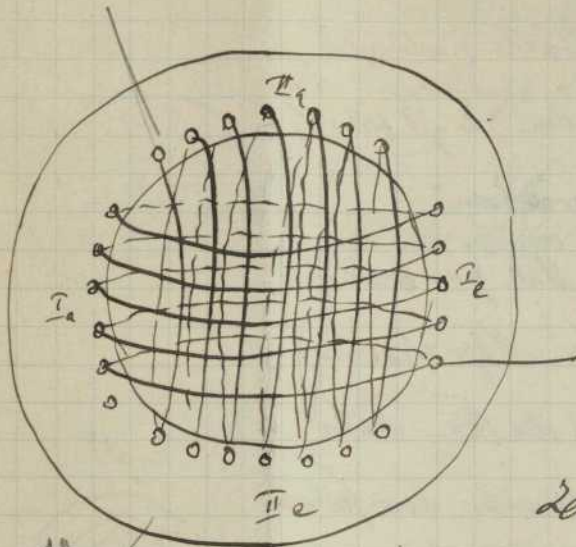




Wir haben nunmehr mit einzelnen Stäbe
 sondern ganze Stabgruppen. Zu einem
 2 poligen Drehfeld gehören:

6 Stabgruppen bei 2phasigen Feldern
 0 1 1 3 4 1

Ein mehrpoliges Feld setzt sich aus ein-
 zelnen 2 poligen Drehfeldern.

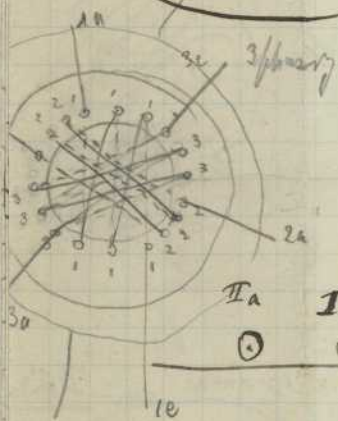


Angenommen ein mehrpoliges Feld.
 2phasiges Feld.

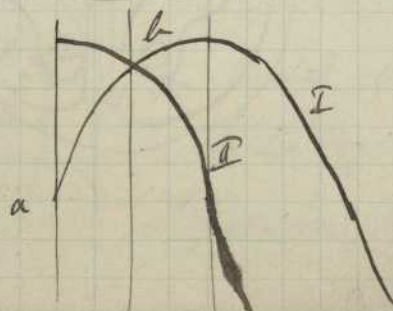
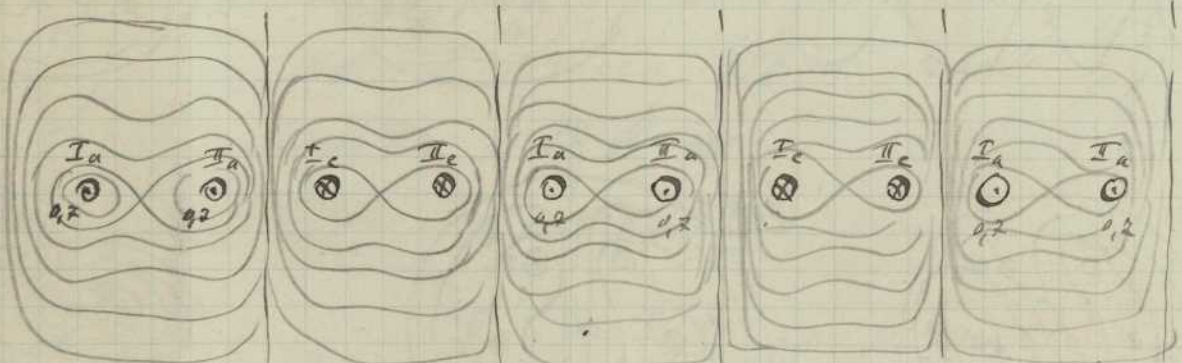
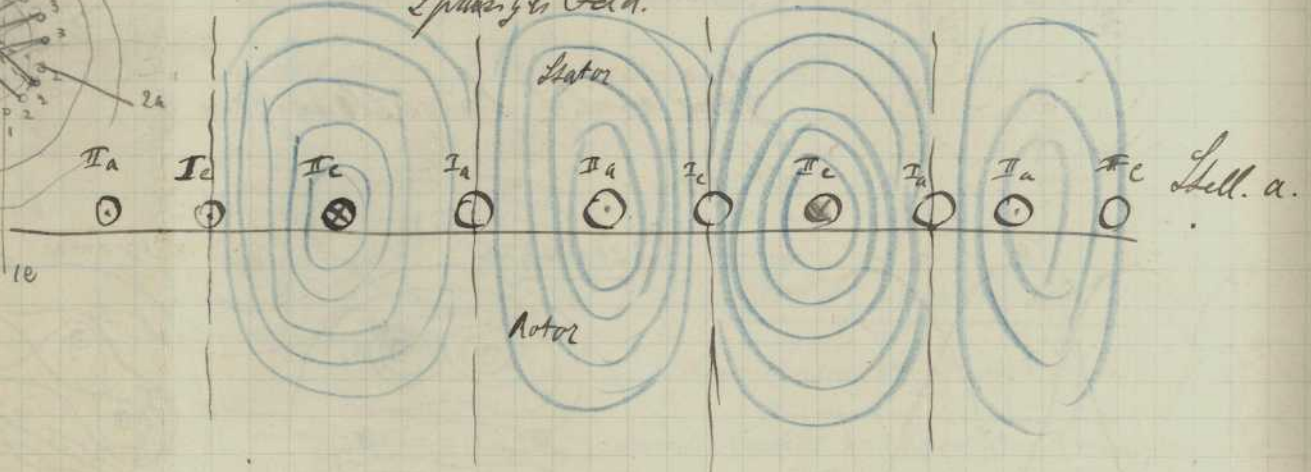


3phasiges Feld.

Stellung a

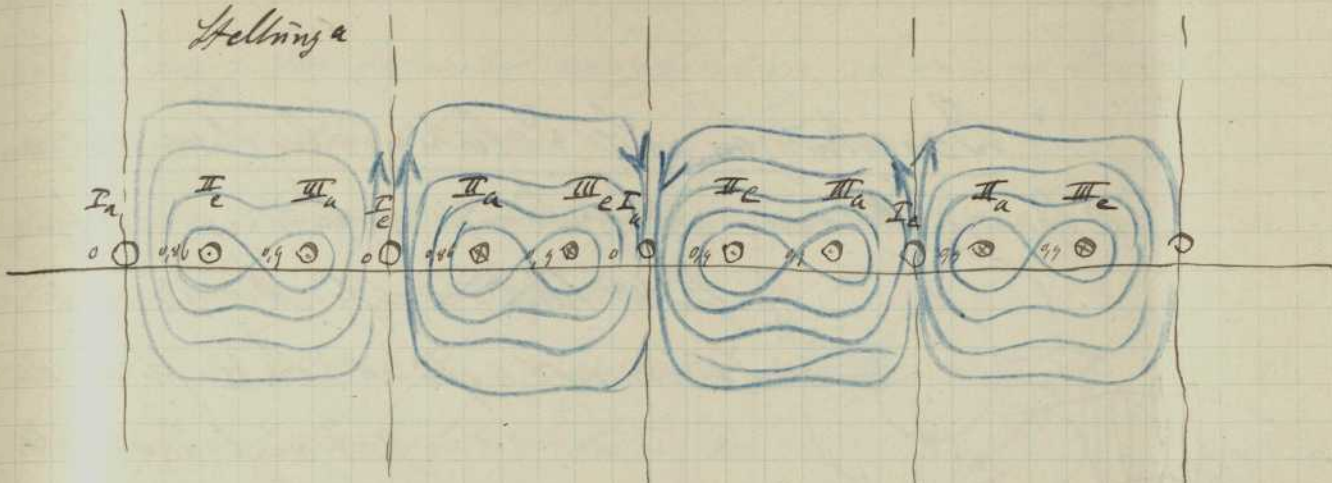


Stellung b.

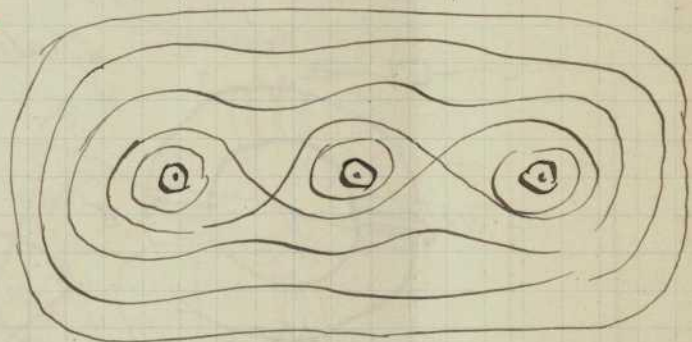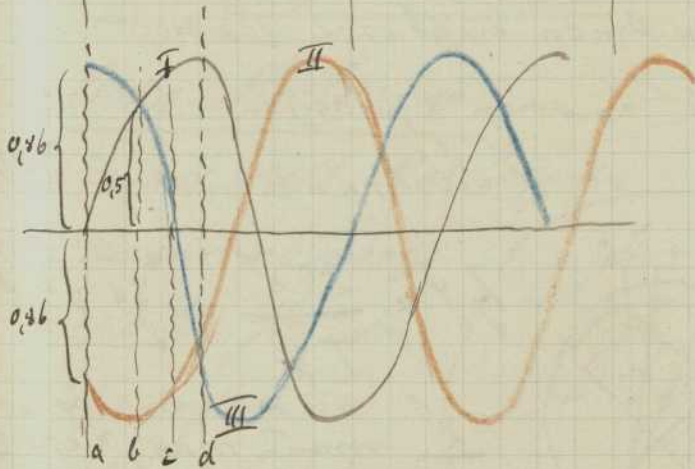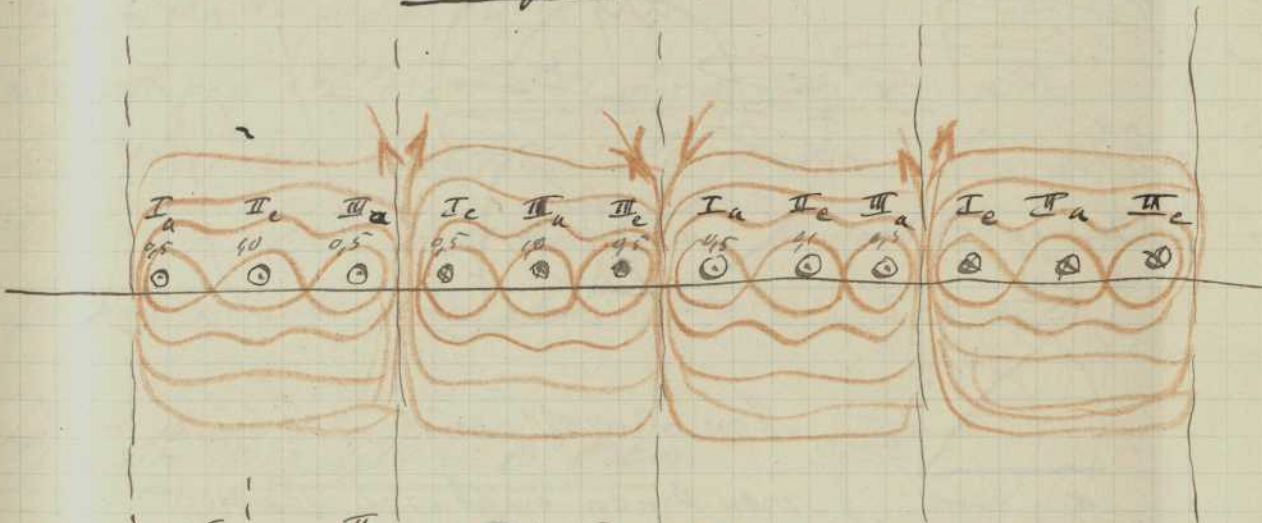


Bei 50 Umdr. in der Sekunde, dann dreht sich das Feld
 3000 mal bei 2 poligem Motor bei 4 pol. Motor 1500 mal
 bei 6 pol. Motor 1000 mal. in der Minute.

Bemerkungen über Fülterung bei einem Motor
 & Phase Motoren. Man braucht 4 Leitungen. Vorzeichen

Man findet häufig solche Motoren mit
 Leitern und geführt In II fließt der
 1,41 mal mehr als
 in I & II.

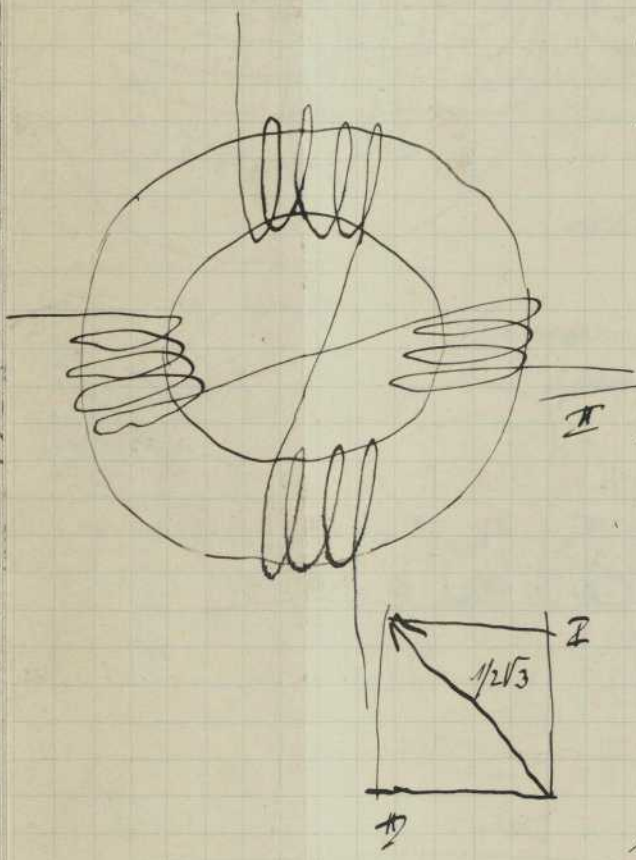

Man ringelt mit 3 Leitungen wenn
 man einen einphasigen Wechselstrom
 speist in einen 2phasigen.

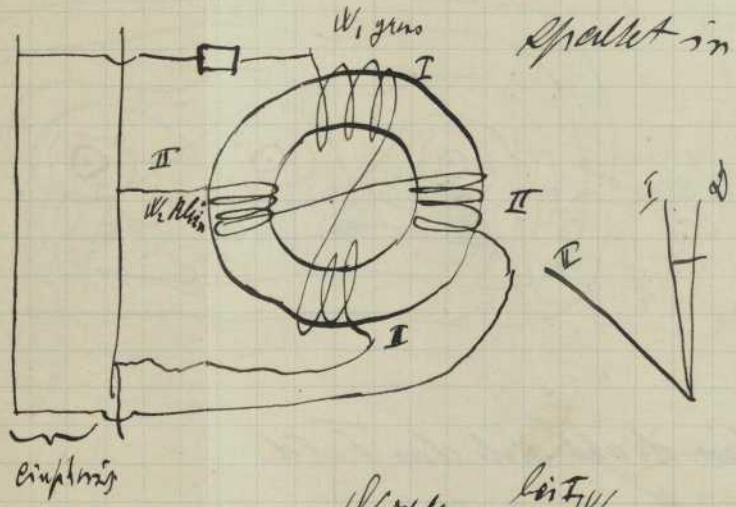

Δ Leberkind in M. unruhig, W. W. W.


$$L_g = \frac{2T \Delta}{TW}$$

$\frac{L}{W}$ muss man festhalten mit
 des Verhältnisses


Wählt man W_{guss} in Δ klein dann L_g klein.
 Bei II W_2 klein. Beide Phasen nähern sich an 0°

Demellen Zweck erzielten im folgenden nach dem von L. Blane
nieder durchgef. von L. Blane mit angegebener von Blume in Blume
für veränderliche Zwecke.

Vermitt. von Flüssigkeit's Condensatoren
Strom wird vor einem Widerstand
während des Selbstschaltens versetzt
nach dem für einen Betrieb für
den Massen von condens. Motoren
mit einem Drehfeld zu erzeugen

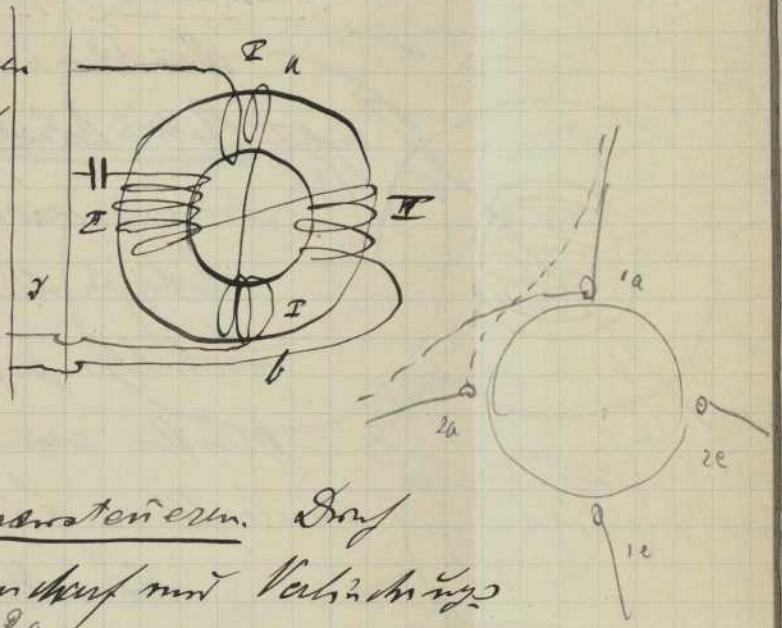

Wenn es ein solcher Motor immer sein soll. Durch
Anschaltung des Drehfelds Stromlauf mit Verdrängungs
kräfte von Phase I_a verwechseln. a nach links umgekehrt
Genau dass alle für 3phas. Motor

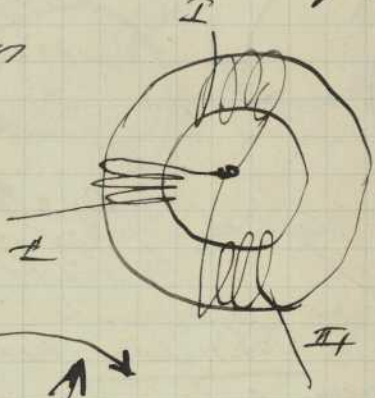


Versuchsbild. von L. u. B.

Kunststoffe als Motoren.



Synchron Motoren.

Wir haben mit synth. Matr. besprochen
ergibt aber auch mehrlapige
Rotor erhalten Gleichstrom
Strom eines einzelnen Lini.
Rotor muss ein synchron
benutzen mit dem
Drehfeld beladbar muss

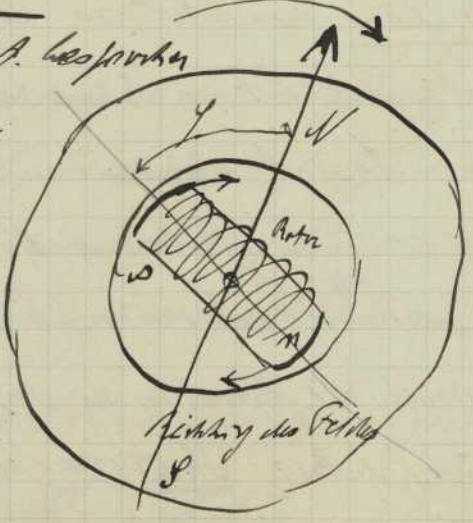


den Motor zu bleiben Rotor müsste dem Feld immer ein J haben läuft immer

thel Kern mit mehreren
Reibungen versehen sein

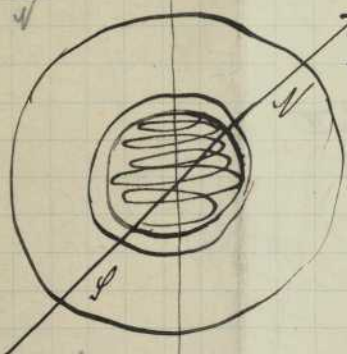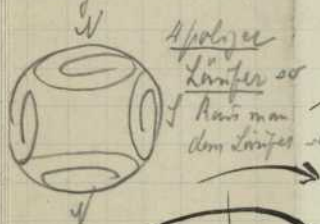

oder in Systemen mit
in der Gleichstrom erhält

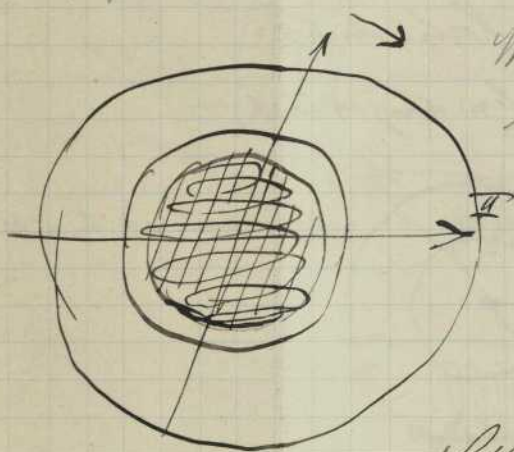

System. Bei Wachsen der Belast. wird y größer.
bleibt nun gut nicht im Weg eines zylindrischen Rotor
im Feld der Magneten. kreuzt das Gleichstrom G

Denkt man sich Gleichstrom weg so ablässt
Wickel. Rotor mit. lässt man Feld sich drehen
so sieht man so bald Feld durchströmt
Rotor in drehen mit.

Induktion proportional $\frac{d\Phi}{dt}$. Induktion am
größen von Ebene der Windungen in die Ebene
der Magneten fällt. in einem in II Rotor wird

zum Magneten Rotor wird sich drehen.
Sobald Rotor sich gerade so drehen
wie Feld mit keine Induktion
mehr stattfinden Rotor wird wie
System. Rotor läuft asymmetrisch
er bleibt dauernd an dem. Man nennt dies

Schlüpf des Rotors. Löst man Kurzschluss
beim Umdrehen. in lässt Gleichstrom hindurch so fällt er auf
Rotor und so geht er immer in Induktion. Man
kann also so einen Motor selbst anlaufen lassen.
Versteht man Induktion d.h. Rotor bleibt
etwas zurück so kann man mit Wagen nutzen.
Man nennt daher Schlüpf oder Kurzschluss an.
er besteht aus mit Blech arbeiten wie der Läufer



Man bringt Wicklung im Läufer. Angenommen durch drei Läufer
Stäbe in die Enden dieser Stäbe durch Kupferstreifen
verbunden. Man hat also eine Art Käfig.

Wie kann man einen solchen Synchronmotor
in Betrieb setzen?

Je mehr der Motor um 90° gedreht
nimmt, umso langsamer läuft das Drehfeld
hinter ihm hindurch d.h. desto schwächer
wird der Strom.

In welcher Weise wird der Käfiganläufer induziert?

Die Stromerzeugung ein Feld,
so dass wir 2 Felder haben, das
ursprüngl. Drehfeld ist das
Feld der Rotorstrome, das
entsteht sobald sich der Motor
dreht.

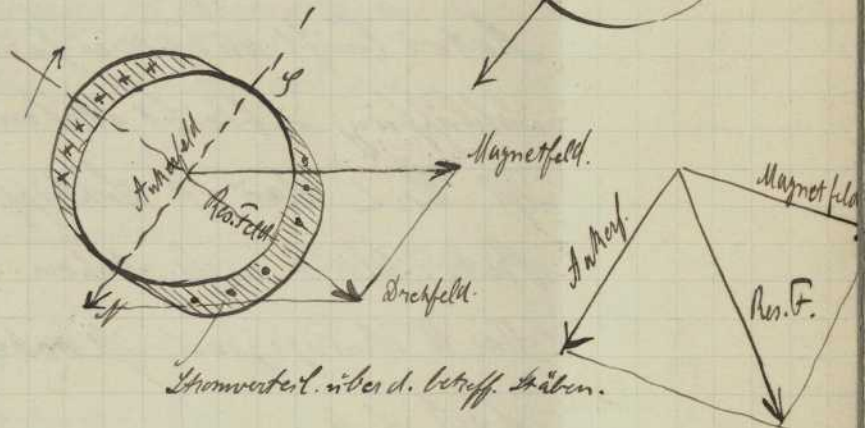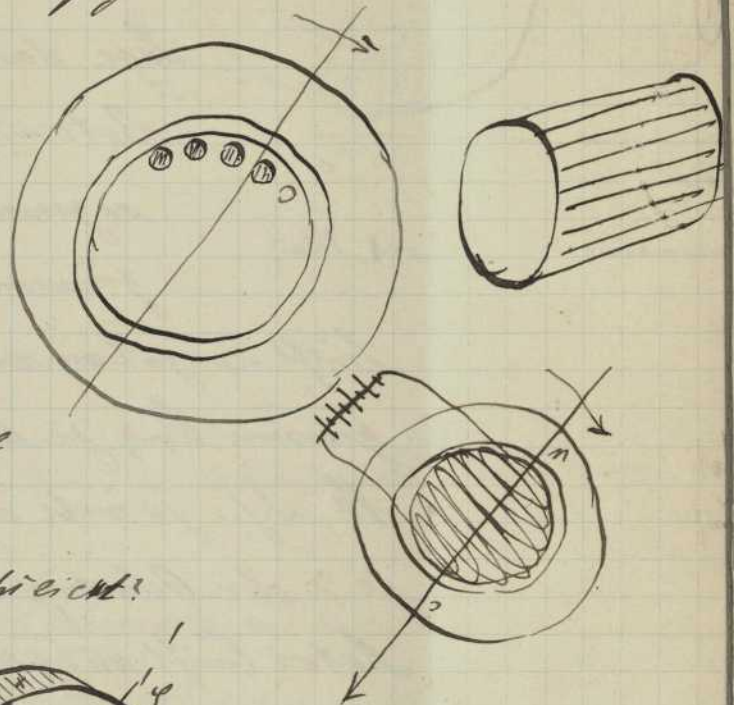

Wie ist das Drehmoment beschaffen?


bei N_1 Drehimpuls des ursprüngl. Drehfeldes

N_2 " " " Rotors (bleibt zurück)

$N_1 - N_2 =$ absolute Schlüpfung des Rotors

$\frac{N_1 - N_2}{N_1} = s$ = relative Schlüpfung gew. mit Schlüpfung

Drehmoment: $M = \frac{a \cdot s}{1 + b \cdot s^2}$ a und b Konstante einer Maschine

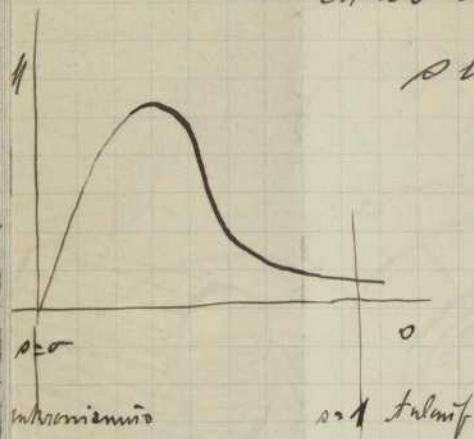

M als Ordinate s als Abszisse.


steigt in den Grenzen $s=0$ $M_1 = M_2$ d. S. Synchronismus
 $s_{max} = 1$; $M_2 =$ Schlupfperiode.

Lage des max der Kurve ist abhängig vom
 Rotormiederstand ω_r . Je grösser ω_r um
 so grösser weiter hinan M bei einem
 grösseren s das max hinan. Der Motor

läuft dann gut an wenn M gross ist d. S. $s = 1$ d. h. bei
 grossem ω_r ; je \angle die Schlupfung immer mehr sinkt
 M d. S. je mehr sich der Motor dem Synchronismus nähert
 je γ die Belastung immer ω_r γ die Schlupfung. Ein solcher
 Motor läuft und gereiznet an doch hat er sehr grosse
 Schlupfung n bleibt stehen bei sehr grosser Belastung
 d. h. $\omega_r \angle$ dann ist Schlupf klein bei voller Bel. n der
 Motor bleibt nicht stehen. ~~schlechtes~~ schlechtes Verhalten.
 Der Wirkungsgrad ist nahezu $\eta = 1 - s$ d. S. je γ
 desto $\angle \eta$.

Kann man die beiden Standpunkte nicht vereinigen?
 Anlassmiederstände in Rotationskreis einhalten.
 Man baut den Motor mit kleinem ω_r n schaltet
 beim schlupfen ω_r n schaltet sie und wenn
 nötige Tourenzahl erreicht.

Testa verwendete 2 phasige Motoren
 in früherer Anlage statt mit 2 Drähten
 mit 2 Drähten sondern er eine
 Hilfsphase einbaute. Man hat
 diese Motoren verwendet doch man
 wendet dieses Prinzip beim Anlaufen
 des Motors an $I_1 = \frac{2\pi W}{W}$

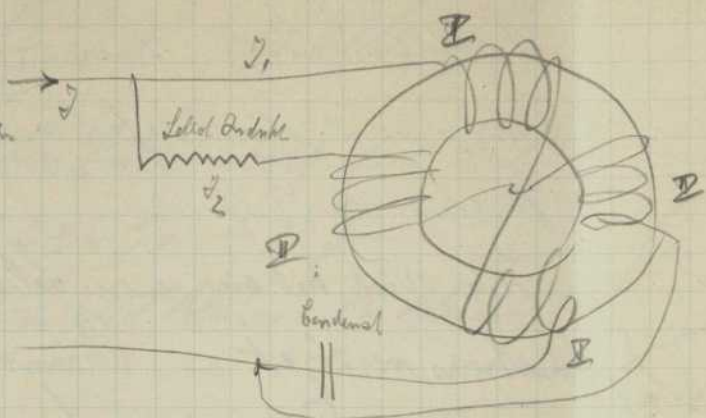


Beim in Boreni schaltet man einen Bandmotor ein dadurch
 erhält man ein homogenes Feld. Kondensator besteht aus einem Gefäß
 das mit Luft gefüllt ist in dem Metallplatten stehen

Asynchronmotoren

Läufer hat eine in sich strom geschlossene Wicklung oder auf eine
 Läufer ist ein Kurz geschloss. Wicklung. Man hat auf viel
 polig machen.



Käfigläufer Trichterläufer ringförmig über
 oder nicht

Man hat den
 Läufer auf Phasen
 netzartig geben

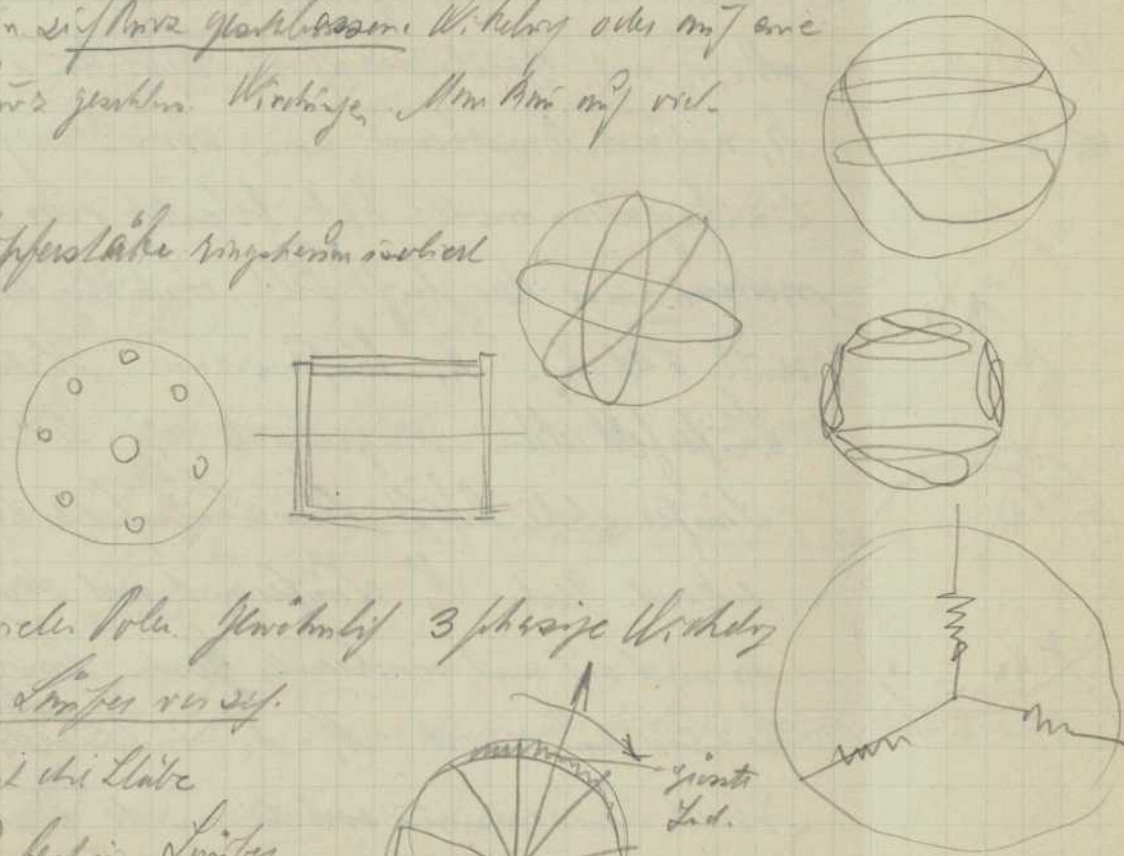

mit verschiedenen vielen Polen gewöhnlich 3 phasige Wicklung
 Wie geht es dem Läufer vor sich.

Stromfeld induziert die Läufer
 stehen nun fest in Läufer
 nach induziert gedreht so haben
 Läufer in die Mitte des Feldes größte Induktion
 während \perp im Feld keine Induktion

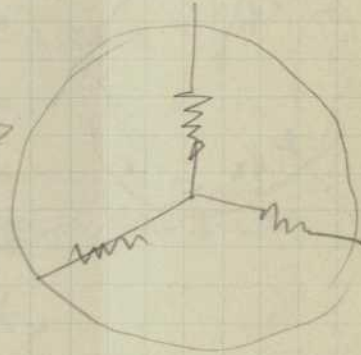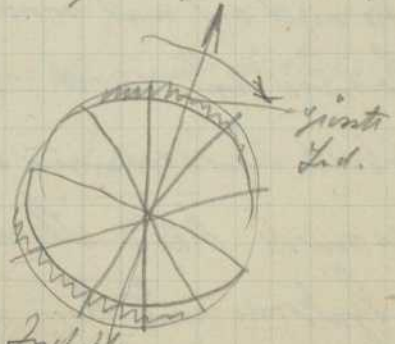

$$N_1 - N_2 = N_0 \quad \frac{N_2}{N_1} = s \quad \text{relat. Schlüpfung}$$

Fräsen von 1 Stk der Schlüpfung Wendwinde steht dann auf
 Reigenen Kupfermaterial $s = 2 \pm 4\% \div 10\%$
 Entlastet man Motor durch Schlüpfung nach kleiner. Am kleinsten
 bei Entlastung.

Aufwandswert beim belasteten Motor?


Erweit in dem Läufer Strom entwickelt durch elektromat. Kraft. Wie
 gross Induktionsm² Elektrom. Kraft sei I_2 $N_1 = N_2 = N_0$

$$I_2 = C I_1 N_0 k 10^{-8}$$

Energie im Läufer $I_2 I_1 \cos \varphi_2 = P_2$

Erreicht Strom $I_2 = \frac{I_1}{\sqrt{N_2^2 + 4\pi^2 R^2 N_0^2}}$
 so wird sich im Verhältnis $\frac{I_2}{I_1}$ handeln von der Periode N_0

N_2 Widerst. des Läufermet. L_2 Selbstind. φ_2 Kraft des Läufermet.

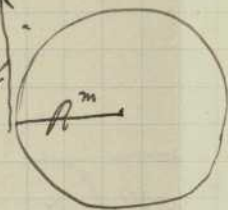

Aber die geleistete wird bei einer Drehung

$$P_2 = 2\pi R P N_0 \cdot \frac{I_1 I_2}{\cos \varphi_2}$$

Wie gross ist mech. Kraft die der Läufer bekommt in der es nur der $\cos \varphi_2$

$$P_m = 2\pi R P N_2 \quad (\text{hier kann Potenzzahl des Läufers im Netzwerk})$$

Elektrische Arbeit im Läufer

$$P_2 = 2\pi R P N_0 \quad (\text{Potenzzahl wie die der Läufer gegenüber Stromkreis angeschlossen})$$

$$\mu = \frac{P_m}{P_m + P_2} = \frac{N_2}{N_2 + N_0} = \frac{N_1 - N_0}{N_1}$$

$$\mu = 1 - \frac{N_0}{N_1} = 1 - s$$

Wirksamkeit direkt abhängig von der Schlupfgr. Je mehr schwach kleiner sein da Grenzverluste eintreten.

$$h_{22} \approx \frac{1}{2} h_2 N_0 10^{-8}$$

$$h_{22} = \frac{\varepsilon \pi N_0 L_2}{W_2}$$

$$W_0 h_{22} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{4\pi^2 N_0^2 L_2^2}{W_2^2}}}$$

$$2\pi M N_0 \cdot 9,81 = \frac{h_2 \cdot h_{22} \cdot W_2}{\sqrt{W_2^2 + 4\pi^2 L_2^2 N_0^2}}$$

$$2 \frac{h_2^2 W_2}{W_2^2 + 4\pi^2 L_2^2 N_0^2} = \frac{\varepsilon^2 L_2^2 N_0^2 h^2 \cdot 10^{-16}}{W_2 \left(1 + \frac{4\pi^2 L_2^2 N_0^2}{W_2^2}\right)}$$

geringes Drehmoment das im Läufer entsteht.

$$M_2 = \frac{1}{2\pi \cdot 9,81} \cdot \frac{C \frac{N_0}{W_2}}{1 + C_1 \frac{N_0^2}{W_2^2}}$$

$N_0 \approx 0 N_1$ N_1 geg. konst. Größe


$$M_2 = \frac{a_1 \frac{1}{W_2}}{1 + b_1 \frac{1}{W_2^2}}$$

Je W_2 auf ein konstante Größe konv.

$$M_2 = \frac{a_0}{1+b_0^2}$$

$$u = \frac{a_1}{W_2}$$


$$b = \frac{b_1}{W_2}$$

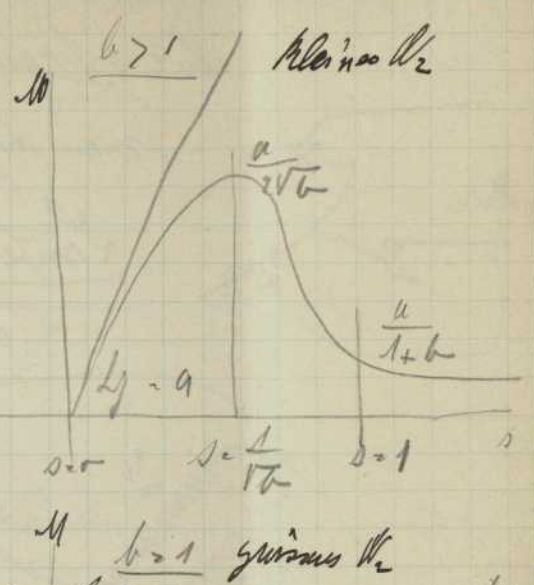


W_2 muss kleiner sein bei geringerer W. Leistung (kleinere Drehzahl)
 Bei Drehabnahme beschränkt das maximale Moment
 entspricht $u = 1$.

Wie gross ist M_{max}

$$M_{max} = \frac{a_1 W_2}{2 W_2 \sqrt{b}}$$

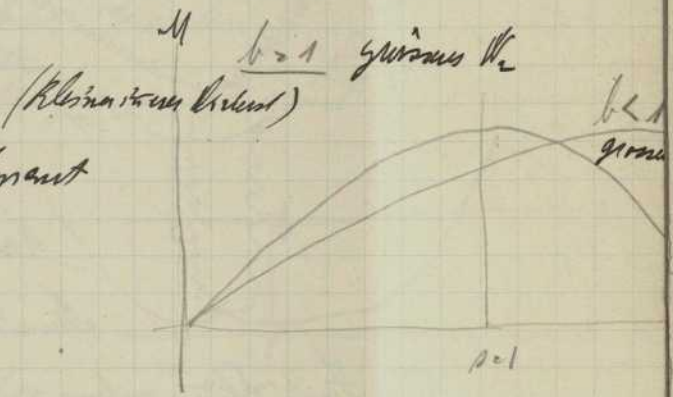


Ein Motor mit kleinem W_2 hat die
 Eigenchaft dass er seine Geschw. am besten
 Leerlauf u. Vollbelastung nicht sehr ändert
 Nullteil hat ein sehr geringes Anlaufmoment
 L_2 soll sich nicht ändern mit W_2 soll
 grösser werden.

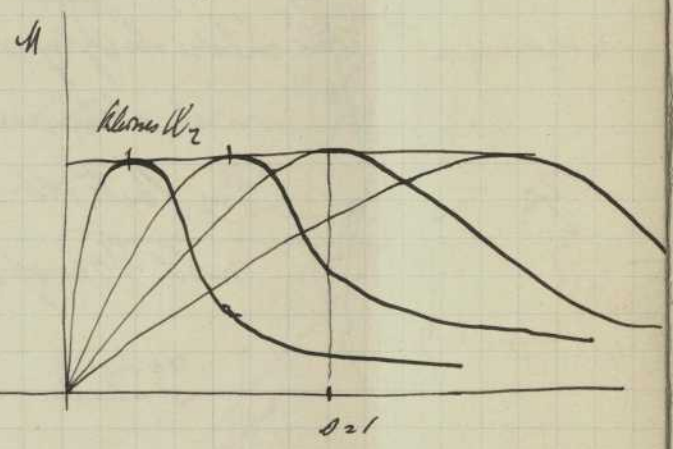


Grössere Drehabnahme wird schlechter abgelesen
 Anlaufmoment ist grösser & läuft besser an. Bei $s = 1$
 hat man grösseres Moment. Sehr starke Drehabnahme bei der
 Tourenzahl durch geringeren W. Drehungsgrad. Man kann
 häufiges Anzeichen u. konstante Tourenzahl im 7. oder 8. Gang
 vereinigen. Man giebt über schliessendes auf. Man führt

die 3 Phasen nach 3 Replikationen bestimmen: Das enthält
 man darf ^{anagonehm} Ströme von Schleifringen

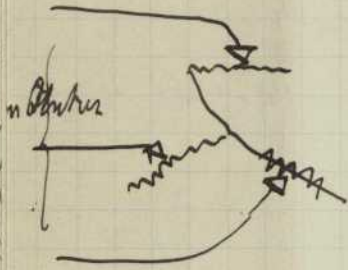

Läufer mit Gegenachtlage versehen von Siemens & Halske
 Läufer wird verjüngt durch Verkleinern des Stators,
 unabhängig vom $U_0 f_2$

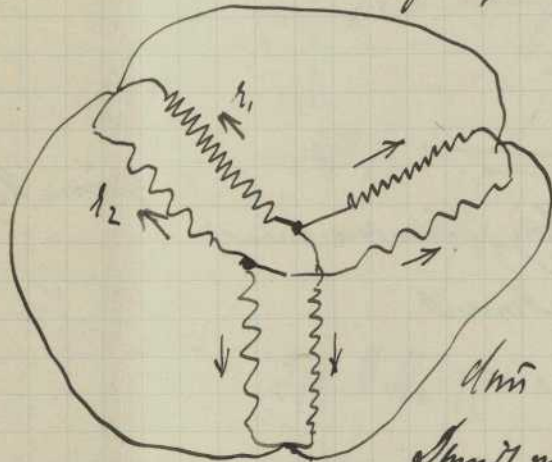


$$f_2 \cdot \epsilon \cdot U_0 f_2$$

$$h_1 - h_2$$


Keine Bürsten notwendig. Läufer Motor
 durch Stromschleifen der Gegenachtlage.

Strom fließt über ganze Strom in allen Stator gelangt werden

Induktionsanlass von Reliktmanif. Autotransformator.

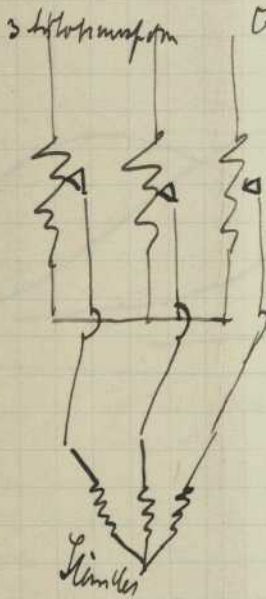

Für Betrieb als Drehstrommotor. Wenn Motor angeschlossen
 sind stehen Schleifkontakte ganz unten in Kontakt
 im Betrieb nach oben. Stehen Kontakte oben dann
 sind Transformator angeschlossen. Hilfsmittel um

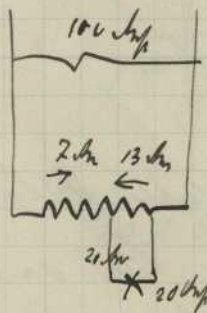

Spinn. dem geringsten Bedarf an Strom
 aber immer mehr Strom zu erhalten
 Steigert man ^{bei} Drehstrommotor die
 Geschw. so wird er synchron laufen
 u. h. 0:0. Steigert bei Geschw.

nach mehr durch in der Drehstrom (elektr. Bahnen bezogen)
 dann $s < 0$ Motor wird zum asynchronen
Generator in diesem Strom zu dem Netz.

Synchronmotor.

Spannung gleichphasig.
 Bei Synchronmotor Phasen verschiebung

$\cos \varphi = 20,2 + 48 \div 0,9$




Man hat nun in der Hand elementen
 für System. Lässt sich machen

durch Abwaschbilden von einem Synchronmotor. Werden
 Pole derselben von Gleichstrom sehr stark ^{unter} erregt so ist er
 im Hande Phasenverschiebung aufzuheben

Man hat seitdem von Drehfeldmotoren
 gesprochen Es geht auf

empfindliche Synchronmotoren. Haben auf Drehgeschwindigkeit
 sie gehen mit von selbst an (kleinere)


Gründe müssen mit einer Hilfsphasenwicklung
 besetzt. Doch Drehfeldasynchronmotoren
 verschieben Spiel bei große Polle
 Leistungsfaktor sehr klein.

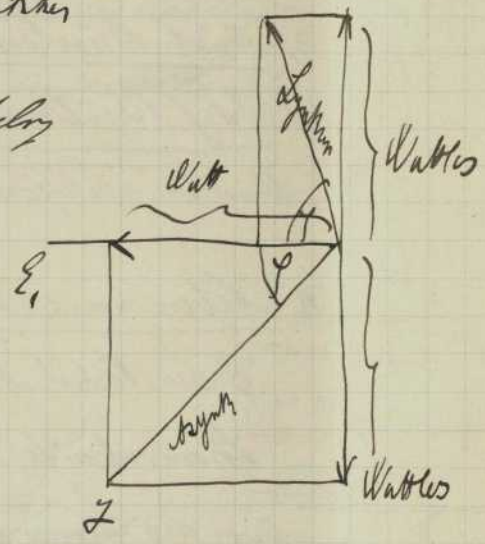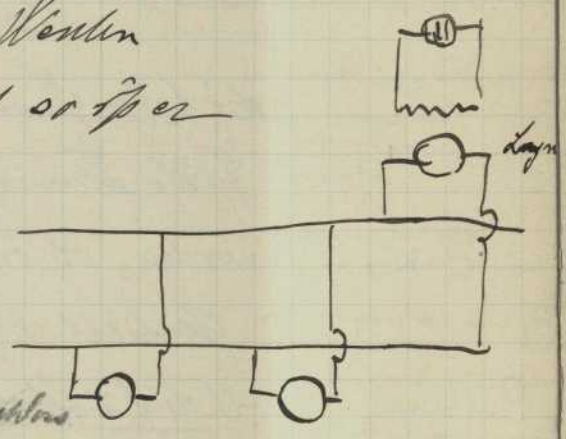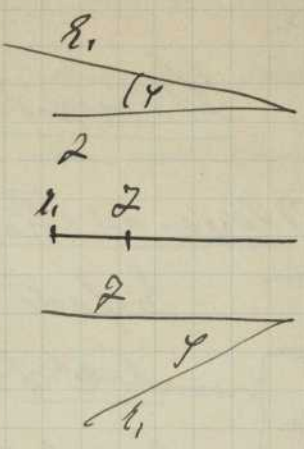

[Handwritten signature]

Stromverteilungssysteme.

I) Serien od. Hintereinanderschaltung

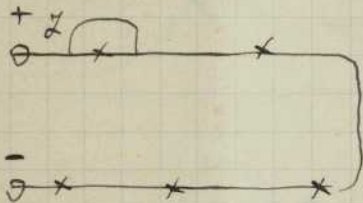

Einfache Schaltung geringer Materialverbrauch.

Nachteil: dass die einzelnen Stromverbraucher von einander abhängig sind; mit einem aus dem.

Stromschluss jedes Verbrauchers vermieden. Ferner sind


die hohen Spannungen nachteilig, wenn man nur einzeln mehrere Stromverbraucher hat. Ferner ist es konstant gehalten werden, ob viel od. wenig Stromverbraucher eingeschaltet sind.

Geschwindigkeit reguliert wird, was aber in rationell ist.


2) Drift # Schaltung eines Regulierwiderstandes, mit den Magneten

3) Drift Bürstenverstellung; geht auf bei jeder U. wegen Früherstellung

4) Drift Regulierung der Geschwindigkeit. Mit zunehmender Belastung wird Umkehr geschaltet Stromregulierung ist besser mit unternormale.

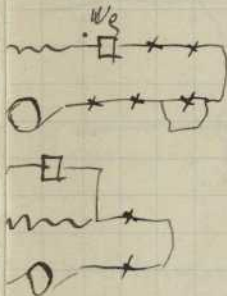

II) Nebeneinander od. # Schaltung

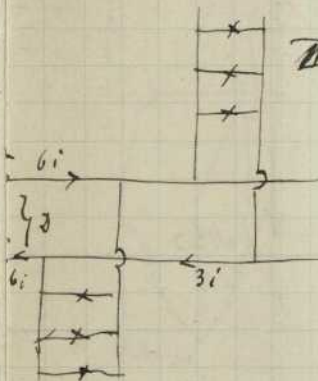

Größer Vorteil ist die nahezu vollständige Unabhängigkeit der einzelnen Stromverbraucher sofern man I konstant gehalten wird. Es wird dann

zwar die innere Belastung Spannung etwas schwanken je nach dem Stromverbrauch aber nur wenig. Ferner hat man niedere Span. d.


Nachteil Komplizierter Leistung größerer I_n Verbrauch Strom einer Lampe $= i$, verschiedene Leistungsstufen haben verschied. Strom Man hat eine Limitation der Strom

man braucht keine aus dem Lichtstrom alles sondern nur jeden Verbrauch
ohne nichts wegzunehmen die anderen erhalten das was mehr Strom was
vieler Glieder muß im Betracht Kommt.

Veränderte Leuchtapparate & Schaltung.

Man könnte hier z. B. mit gleichem Glühl. in I & II verwenden
und man muß beliebig eine Lampe weggeschaltet werden,
da sonst die andere im Grunde gehen können.

Man könnte hier auch mit ohne Änderung
mit Lampen.

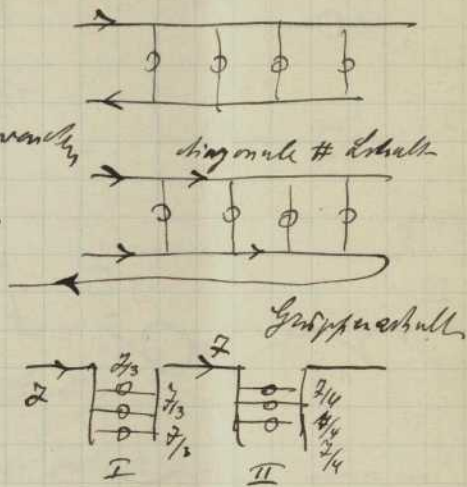

Mehrleiter & spez. Dreileitersystem.

Man habe 2 Leiter mit $\Delta = 210V$.



Man will zweifach nötig $\Delta = 220V$. es haben sich die Leuchten
zu erhalten. Δ sei der anliegende Verlust in jeder Leitung
die Hälfte

$$\Delta = 2W = 2 \frac{I^2 R l}{f}$$

$$f = \frac{2 \cdot 25 l}{\Delta}$$




$$\text{Gr. Verbrauch } q = f l = \frac{25 I^2 l^2}{\Delta}$$

Es kleiner also I desto kleiner wird q & noch
dabei größer. Bei $\Delta = 210V$ sei $\Delta = 2V$.
 $\Delta = 220V \cdot A = 4V$.

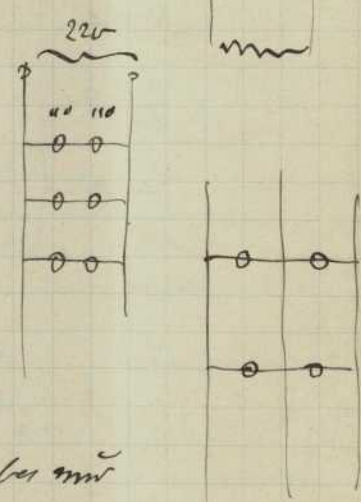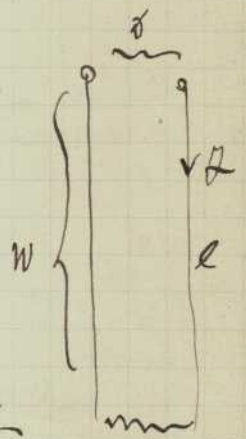


Es wird also bei doppelter Spann. mit $\frac{1}{4}$ Kupfergenügend so gut aber mit
Glühlampen mit 110V. deshalb schaltet man 2 Lampen hintereinander.
Man die Unabhängigkeit der Lampen legt man noch einen Mittelleiter

früher

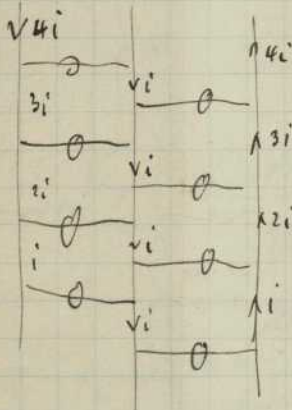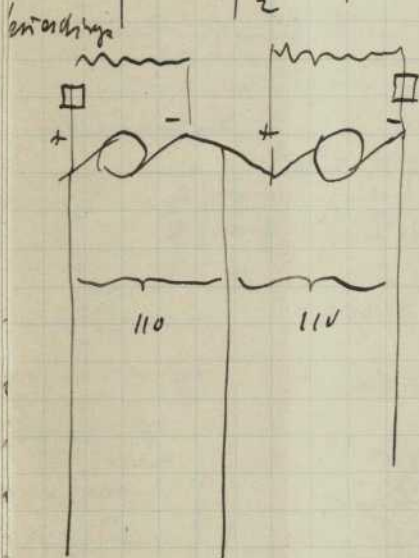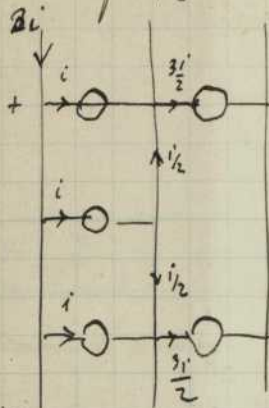

Lampe der einen Gruppe unabhängig.

Wichtiges dass beiden Gruppen soll gleiche Span. sein. Man hat 2 getrennte Stromkreise. Jede Gruppe hat ihren eigenen Generator. Man kann die Span. der beiden Gruppen je auf 110 V. Anstand halten. Jedes gibt Licht 22.40 w. je Lampe.

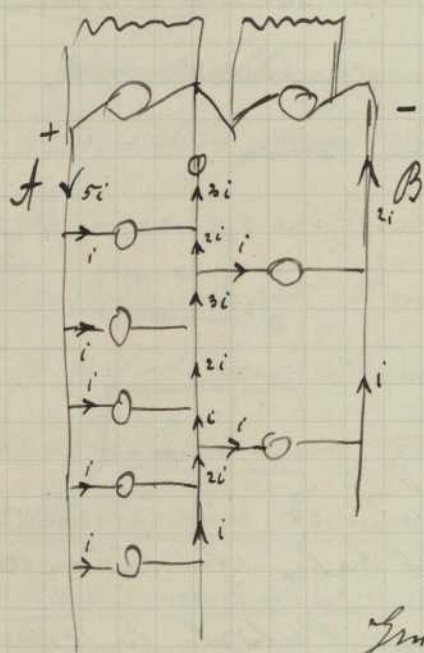

Man kann die Span. der beiden Gruppen je auf 110 V. Anstand halten. Jedes gibt Licht 22.40 w. je Lampe.

Die Lampen der beiden Gruppen kommen nicht vom selben Punkt des Mittelleiters abzweigen.

Hat man nur einigemassen gleichförmig Lampen in der beiden Gruppen zu und in keinem Teil des Mittelleiters ein starker Strom herrschen. Er kann aber ganz drin sein.

Der Mittelleiter fühlt die Differenz der Belastung d. beiden Außenleiter.


Der Mittelleiter fühlt die Differenz der Belastung d. beiden Außenleiter.

30 ÷ 40% Spannungsverlust wenn man vom 2. Leiter ein dem 3. Leiter system übergeht. Mittelleiter mit immer mehr gewählt.

Der Mittelleiter wird nicht zu die Erde gelegt, sonst in den Strom nicht.


Anwend. dieses Prinzip in angedeuteteren Maße.

5 Leiter System Hat an sich eingebürgert
 im Komplex. Man kommt wohl. auch
 mit dem 3 Leiter System. Man hat 4 fache
 Span. Man braucht $\frac{1}{16}$ des Kupfers das
 man beim Zweileitersystem brauchen würde

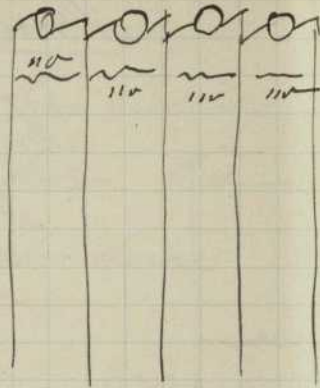

Zweites System als 5 Leiter System ist Höhergehen mit 220 Volt.
 Nebenbei 220 Voltige Lampen. Benutzen allerdings mehr Arbeit
 bei der Nennspanne wird für 220 Volt ein gewisses Licht
 mit der Mittel Leiter durch abgelesen.


Bogenlampe braucht mit dem Benutzungsgrad 65 Volt
 Spannung abzugeben. Hinterwand der Strahlen der Bogenlampen
 durch den man auch mit 110 Volt. Gibt die eine
 und so auch die andere doch weiter bestehen
 wegen eines unternommenen Versuches in der
 Lampe hat man nun 220 Volt so kann man
 mit bei Glühlampen schalten u. d. 4 hintereinander
 mit Benutzung eines kleinen Benutzungsgradmindernden
 Nebenbei nehmen Bogenlampen mit Kohlenbogen in
 Luftleeren Röhren (Tombak Lampe) wo die Kohle sehr lang
 enthält Kohlen viel größer Spannung ebenfalls nämlich
 110 ÷ 220 Volt eine Lampe.

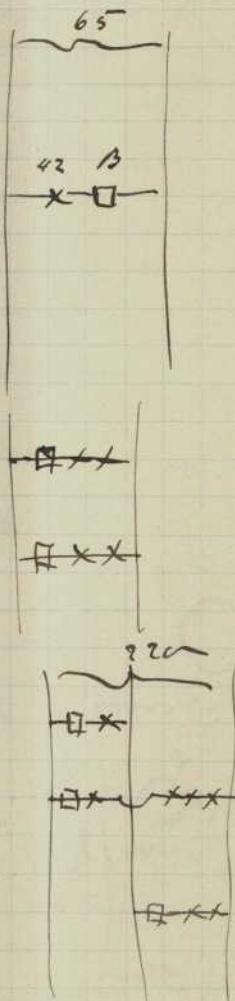

Maschinenanstellung für Mittelleiter

zwei Gleichstrommaschinen od. Motoren

Die beiden Gleichstrommaschinen hängen nicht in der Last ab, sondern irgendwo in der Leitung

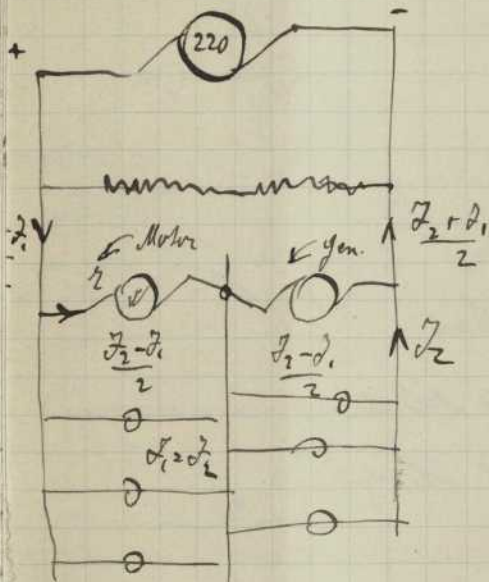

1) Die beiden Netzhälften sind ^{gleich} belastet. Der Mittelleiter ist dann Stromlos. Die beiden Netzhälften machen verhalten sich dann wie 2 hintereinander geschaltete Leerlaufmaschinen

Die d. Motorische Kraft ist abhängig von der Drehzahl n der Wregung. Die elektr. Gegenkraft k ist bei beiden Maschinen gleich.


Man sei $I_1 < I_2$ Der Mittelleiter muss die Differenz der Ströme führen. Die eine Maschine wird dann Motor die andere Generator.

$$I_{1,2} = I_1 + I_2 \quad I_{2,2} = I_2 - I_1$$

Bei sehr kleinem n ist $I_1 = I_2$

2) Bei $I_2 < I_1$

Es wird dann die Maschine die ^{der} weniger belasteten Hälfte angehört Motor. Für ^{der} Schutzüberprüfung

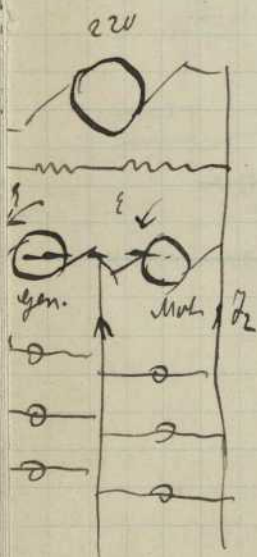


Ein Anlasser erst vor den Anker nötig.

Bei beiden Maschinen kann man auf ein einziges
wobei die beiden Wicklungen getrennt sind. Eine Wicklung
ist für den Generator die andere für den Motor. Bei
2 A W auf dem Anker 0 man bringt aber keine
Bürstenverschiebung.


Altkommunikator als Türöffner (Spannungstester)

120 Zellen bei 240 Volt
Der Mittelkreis wird durch
Mitte der Altkommunikator umgeschaltet.
In Wirklichkeit sind die beiden
Anschlüsse mittelst Zellenwechsel
auf die betref. ^{Stelle} Spannung einerschalten.

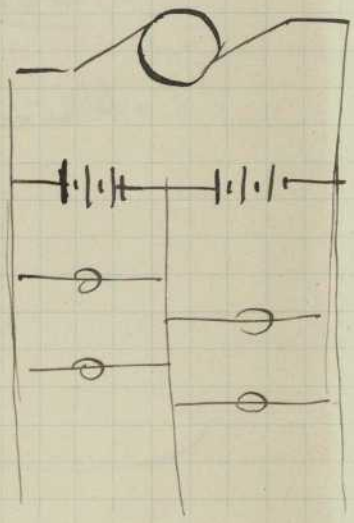


Spannungstester der A. E. G.

Mittels Wechselstrom

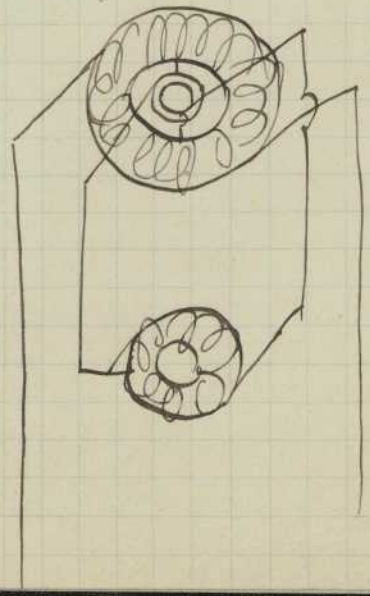

Am bei Zentralen während des Ladens der Akkumulatoren
den Stromverbrauch durch die Zellen in diesen
minimieren mit Rücksicht auf die Kosten

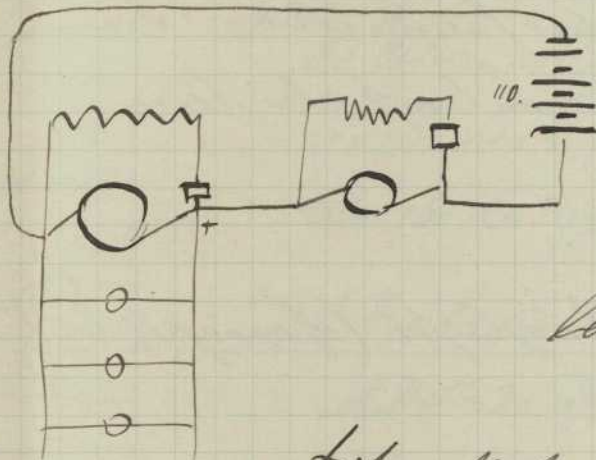


Am Am eine solche
Zellenmaschine auf
Zeitweise als Strommaschine
benutzen

Automatische Regulator von Thury
(Akkumulatoren)

— H —


Blitzschutzvorrichtungen

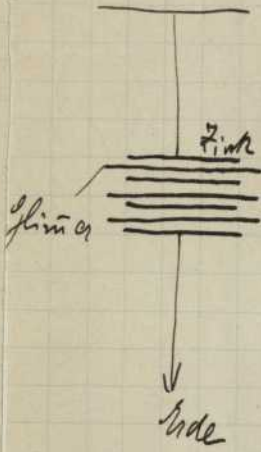

immer auf in einem geschlossenen Zustand befinden. Vor
 Blitzgas das auf Boden Licht aufsteigen aus.
 oxydation nicht besteht. Ein Blitz hat 10-20000 Amp.

Vorrichtung von Virts


$\frac{di}{dt}$ = Selbstinduktion \approx daher sehr hoch

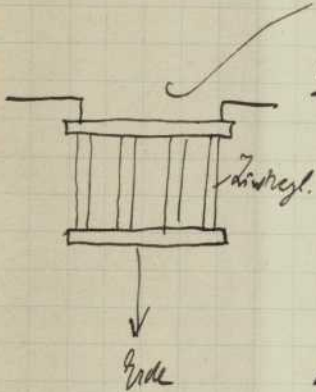

Thomson


Elektromagnete in Reihe entgeg.
 Erzeugt ein Feld bei den Strombahnen.
 Feld verhindert Funkenbildung. (Blitz Funken)

Thury

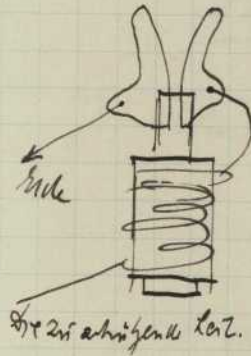


Herzspinnimpulsleiter von Siemens & Halske

Licht von einem magnetischen Strahl
 vorrückt ab. kurz 2 Körner. Infolge

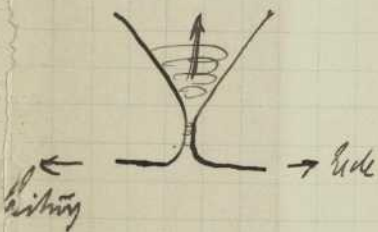

der elektrodynamischen Wirkung der Körner
 die aufsteigende Wärmeleitung treiben den
 Boyen hinanf. Neutral. Erd in einem Raum
 sich einlesen. geht gar kurzschließen

Spitzenblitzableiter

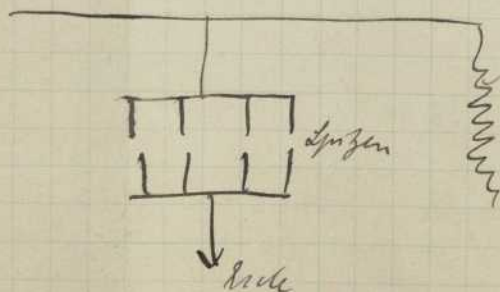

Hohe Impedanz wenn Blitz einwirkt
 deshalb geht er lieber unter Spitzen

Stromverteilung bei einer zentralen Centrale

Von den Schalttafeln aus gehen Schaltleitungen ^{oder} Speiseleitungen aus ohne Verzweigung n. gehen zu Speisepunkten.

Hier beginnen die Verteilungsleitungen. Diese abzweigen. haben den ganzen Strom für den Bezirk zu liefern.

Man wird einen ziemlich grossen Spannungsverlust zulassen. Man kann Leitung dadurch verbilligen.

Man gestattet 10 + 15% Spannungsabfall in der Speiseleitung



$$\frac{25 \text{ Fl}^2}{\Delta} \quad \text{L im Quadrat}$$

An den Enden der Speiseleit. besteht es um ein Monatsende Span. zu erhalten. In der Centrale selbst veränderliche Spannung. So muss ein Mittel geben in der Centrale die Span. der Speisepunkte zu messen. Man hat in der Centrale Spannungsmesser die mittels Messerströme mit den Speisepunkten verbunden sind.

Wird nur ein Voltmeter benötigt so muss jedesmal eingeschaltet werden

Verteilungsleitungen bilden ein vielmaschiges Netz. gehen von den Speisepunkten aus.

Von diesem Netzwerk aus die Anschlussleitungen.

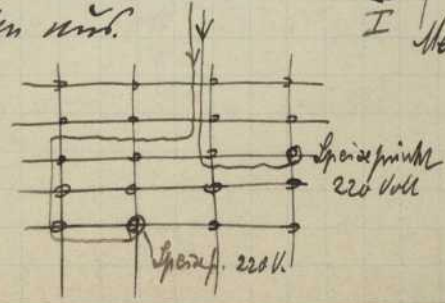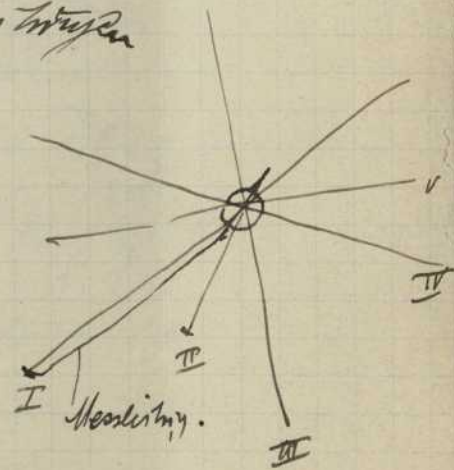

Jeder einzelne Punkt erhält von 2 Leitern aus Strom.
 Von konstanter Span. sind erhalten verbunden man die Spann.
 mit Wärmeleistungen von denen nicht abgezogen werden wird.
 Man muß so berechnen dass von Speisepunkten aus
 nicht mehr als 2-3% Spannungsfall eintritt
 bei Vollbelastung. Elektrizitätswerk wird ebenfalls
 von Speisepunkten aus gespeist da Central
 höhere Span. hat.


Wie macht man es dass ein den Speisepunkten gleiche Span.
 hat?

Hauptbedingung dass Man so berechnet ist dass es sich selbst
 reguliert. Angenommen man habe sechs an Man dann
 würde die Regulierung eines Speisepunktes geringen
 Art dieser Punkt konstante Span. dann werden
 bei einem 1000 Meter Man die anderen Span.
 abnehmen ab. Gibt man allen Stromleitungen

den gleichen Widerstand so misst
 das Voltmeter das arithmetischen
 Mittel aus all den Speisepunkten,
 Spannungen.

$$\frac{U_I + U_{II} + U_{III} + \dots + U_n}{n}$$


n

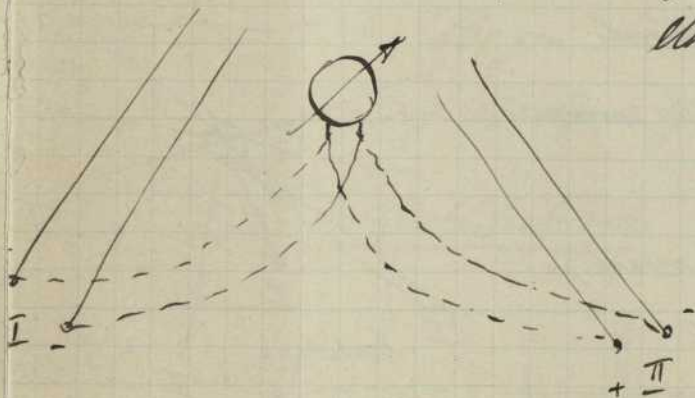

Beispiel eines selbstregulierenden Netzes. Anwendung ^{mit} kleiner
Blitzableiter.

Ringfließsystem von Fritake

In dem ganzen Bezirk gehen 2 ringförmige Leitungen Strom.
eine Hauptleitung in der Mitte des Ringes. Ring von gleichem
Querschnitt. Alle proz. u. reg. u. w. u. w.
Speiseleit. haben den W. Querschnitt,
Sehr kompliziert. Verbrauch in dem
gleichmäßig über die ganze Fläche
verteilt.

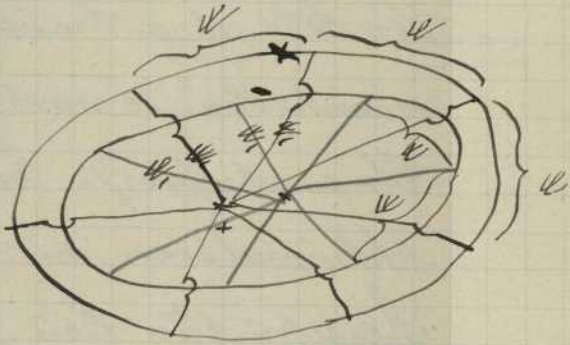

Alle Speisepunkte sollen gleiche Spann. haben
Centrale 225 V. Speisepunkte 210 V. Es müssen in allen
Speiseleit. gleicher Spann. verlust eintreten. Speiseleit. ist
bald oder lang am meisten gleichen Widerstand haben. Verschiedene
Dimensionierung der Drähte

Fenereicherheit der Drähte. Verbord. d. Vekl hat
Normen aufgestellt. Stärke der Drähte Querschnitt


mm ²	0,75	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	160
Amperen	3	4	6	10	15	20	30	40	60	80	100	130	165	200	235

185 240 gmm 310 400 500 625 800 1000

225 330 400 500 600 700 850 1000

Unter diese Querschnitte bzw. über diesen Strom sollte man
nicht gehen.

Für kurze Leitungen, Widerstände eingeschaltet. Es ist
 dem gleichen Span. aufallt mir in der langen Verfahren nicht
 rationell. Man brück ^{mit} für jede Speiseleit. einen un-
 veränderlichen Widerstand einhalten. Kompensation Spannungsregul.
 Manne daher dass gewisse Strom durch d. Motor d. mess.
 Von Hand od. automatisch Man muss mehr Widerstand
 einhalten je nach Konsum. Apparat ist jeder
 Umschaltmissig. Inerpierelemente d. m. Sobald
 Abstimmlaten ein verwendet können Spannung an den
 Speisepunkten kein Konstant erhalten werden. In der
 Centrale können Speiseleitungen ganz verschiedene
 Spannungen haben. Jede Speiseleitung hat Zellenkette

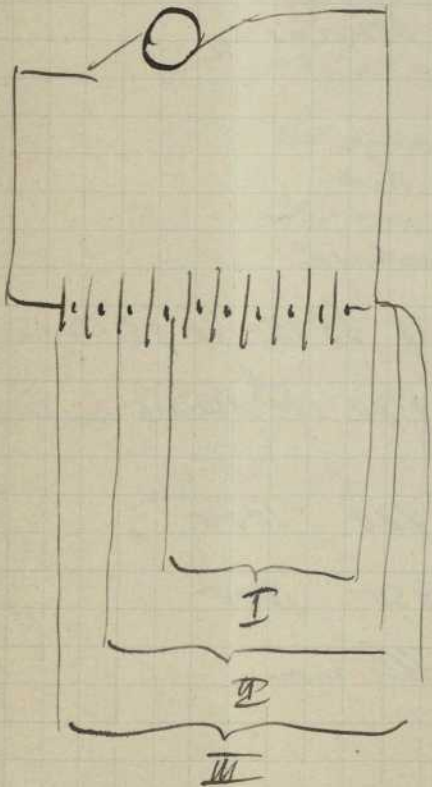

Hat man an kleine Span. am Speisepunkt
 Man können Zellen eingeschaltet werden
 Vielheit der Zellenhaltung kein Bedarf.
 Erfahrung zeigt dass es gar nicht notwendig
 ist jedes Leit einen Zellenkette ein-
 zusetzen. Man geht dem langen Leitern
 einen Z. Schalter in den kurzen Speis-
 leitungen einen Z. Sch. Man reguliert auf
 einen mittleren Span. für kurze u. lange
 Leitungen ein. Den Tag über fest man
 lange u. kurze Widerstände da Konsum konstant
 u. reguliert auf eine mittl. Span. Abends



Amort. der Zellenmas. für Vernetz.

Wie gestaltet sich das elektrische bei
3 Leiterschaltung?

Rept. Vollst.

schlebe.

Flak auf gas
Können Anoden
Kraftmaschinen
anzuwenden

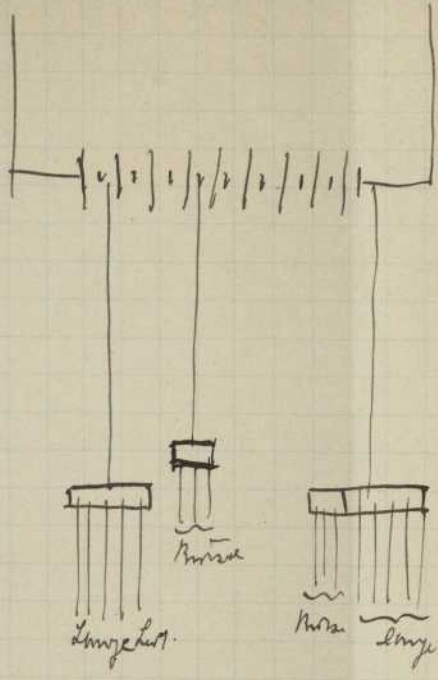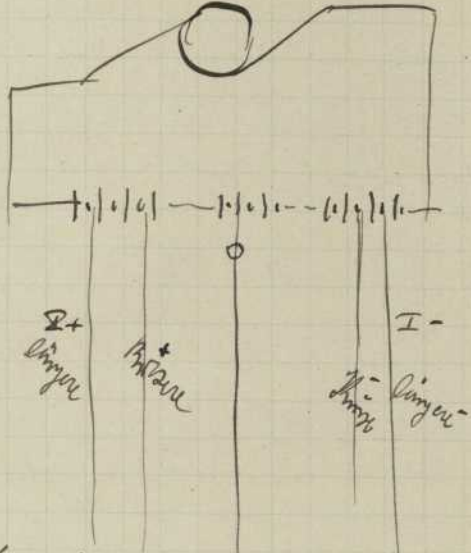


Es kann sein dass in einer od. der andern Leit. ein oder mehrere
Konsum eintritt oder auch (Vollkaput) Anwen. einer
Leistungsmaschine (Spannungserhöhungsmaschine) kann
Leistungsmaschine sein.

3


Elektrotech. Messkunde I.

Allgem. Regeln


Leitungsverbind. müssen gut leitend sein. Anwend.
 für alle Drähte. Ende der Drähte gut reinigen. Verbind.
 nicht durch Zusammenwickeln sondern durch Altmassschrauben
 Verbind. müssen nüchtern angeordnet werden.

Stopselverbindung 


Verbindung durch Küchenschälbeimasse.

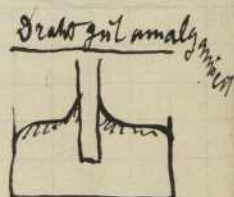

Platinverbindung

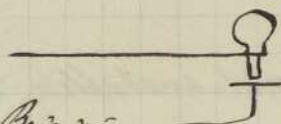


Platin oxydiert sich nicht. Reinigung
 durch Schwefelpapier.

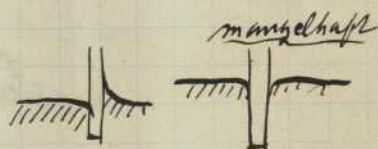

Kontaktpunkte von Drähten müssen durch Hartgüßplatten
 isoliert werden namentlich bei hohen Span. Stromdurch.
 flussene Drähte wirken ^{stets} schadenbringend auf die Messin-
 strumente. Anleitungsdrähte müssen so geführt werden
 sie nicht ablenkend auf Instrumente mittheniggeschaltet
 durch Zusammenlegen der Drähte.

Bei vielen Messungen braucht man sog. Resistoren


(Widerstände) Zahlen bedeuten die Größe

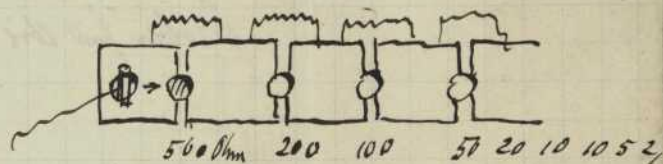

Als Widerstandes. Unannehm sind

die vielen Stopsel. Bist einen gewissen

Übergang niedersetzt. Man hat sich dadurch geholfen indem

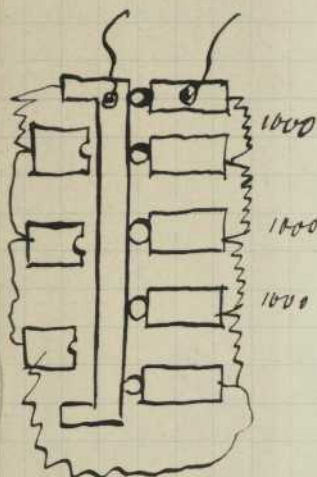

man bestanden Widerständen gebildet hat. Geschicht
 durch einen Lötlack. Widerstände dürfen nach außen
 hin nicht ablenkend wirken man wird Verfälschung
 Wicklung in Stromwend. bringen d.h. man fallt erst
 den Draht in. Nicht die beiden Hälften einbauen
 in Metall durch auf die Spitze. Punkte sind
 durch stets beisammen.

Reduz bei hoher Span. ^{nach} muß ausgeschaltet werden
 da Selbstinduktion entsteht. Bei Strom ^{entwachen} langsam
 unterbrechen werden oder vorher abgezwängt werden.

Jede Beobacht. 10 mal anstellen. Man habe gefunden:

a_1	Fehler	$a - a_1 = d_1$	d_1^2
a_2		$a - a_2 = d_2$	d_2^2
a_3		$a - a_3 = d_3$	
⋮		⋮	
a_n		$a - a_n = d_n$	d_n^2
<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>			
$a_1 + a_2 + \dots + a_n$	$= a$		
<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>			
n			

Mittlerer Fehler einer Beobachtung

$$\pm \sqrt{\frac{\sum d^2}{n-1}}$$

Mittlerer Fehler des Resultats $\pm \sqrt{\frac{\sum d^2}{n(n-1)}}$
 Proben für die Güte der Beobachtung

Widerstandsmessung mit ungespanntem Draht

W. eines Drahtes: $R = \frac{\rho l}{f \text{ mm}^2}$ gewöhnl. W. Koef $\rho = \frac{1}{55} = \frac{1}{60}$

1 Ohm = dem W. Wert einer Drahtschleife von 1,06 m
 Härte: 1 gmm Drahtmitt (Parisler Elektrotechniker Kongress)

$$R = \frac{\rho_{\text{Kupfer}} \cdot 1,06}{f \text{ mm}^2}$$

$$\rho_{\text{Hg}} = \frac{1}{1,06} = 0,9434$$

Man hat sich aber bestätigt dass die Reihe Messung 1,063 m lang ist.

$$\rho = \frac{1}{1,063} = 0,9408$$

Man spricht daher von zwei Ohm

Legales Ohm = 1,06 internationales Ohm = 1,063


Daß man Ohm erstreckt in gmm oder Länge in cm und

so hat man:

$$R_{\text{Ohm}} = \frac{\rho \cdot l^2}{f \cdot c^2}$$

$$\rho = \frac{f \cdot c^2}{l^2} R_{\text{Ohm}}$$

$$\rho = \text{Ohm} \times \text{cm}$$

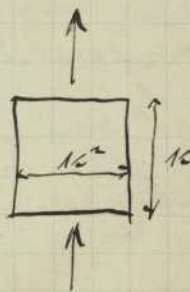

Widerstand in Mikrohm und gedrückte:

$$W^{\text{Mikron}} = \frac{\sigma_1 l^2}{f^2}$$

$$\sigma_1 = \frac{f^2}{l^2} W^{\text{Mikron}}$$

$$\sigma_1 = \frac{l^2}{f^2} W^{\text{Mikron}} = \underline{\text{Mikroohmcentimeter}}$$

Merkt die Geisig gehabt.

$$W^{\text{Ohm}} = \frac{\sigma l^m}{f^{\text{mm}^2}} \quad (1)$$

$$\frac{W^{\text{Mikron}}}{10^6} = \frac{\sigma l/100}{100 f^2} \quad (2)$$

(1) & (2) sind völlig identisch.

$$W^{\text{Mikron}} = \frac{\sigma_1 l^2}{f^2} \quad (3)$$

$$\text{Ans (2)} \quad W^{\text{Mikron}} = \frac{10^2 \sigma l^2}{f^2} = \frac{\sigma_1 l^2}{f^2}$$

$$10^2 \sigma = \sigma_1$$

Zf. den Widerst. Koef. in Mikron erhält man indem man den gewöhnl. Widerst. Koef. mit 100 multipl. Widerst. and ist abh. von Temp. Er wächst mit Erhöhung Temperatur. Kupfer bei $2\frac{1}{2}^\circ$ Temp. Unterschied hat man 1% grösser werden des Widerst. and. Man hat

$$W_t = W_f (1 + \alpha(t-f)) \quad \alpha \text{ Temp. Koef.}$$

Das gleiche gilt natürlich auch für den Widerst. Koef.

$$\sigma_t = \sigma (1 + \alpha(t_i - t)) \quad \alpha \text{ für Cu} = \frac{1}{10000}$$

Die meisten Metalle haben ungefähr alle das gleiche $\alpha = \frac{1}{273}$

Legierung z. B. Messing α kleiner $= \frac{1}{10000}$

daher sollte für Rheostaten nicht messen sein Cu

sondern Messing verwenden. Meinerdings wird eine

andere Legierung 4 Ni 12 Mangn 84 Cu Manganin

in Rheostaten verwendet da es einen sehr geringen

Temperaturkoeff. u. einen hohen Widerst. Koeff. hat.

Messing wird verwendet 20 Ni 60 Cu Konstantan

Für Manganin

$$\sigma_t = 47 (1 - 0,00000053(t - 16)^2)$$

Man braucht ungefähr den 23 Teil der Länge des Drahtes

Konstantan $\sigma_t = 50$ Mikrohmcentimeter


Widerstandsmessung erfolgt mit der Wheatstone'schen

Brücke. Man habe einen Widerst. x in der Größe x

zu messen. Man habe ferner 3 bekannte Widerstände a, b, w .

Man stellt nun folgende Drahtverbindung her:

Man nennt
G die Brücke

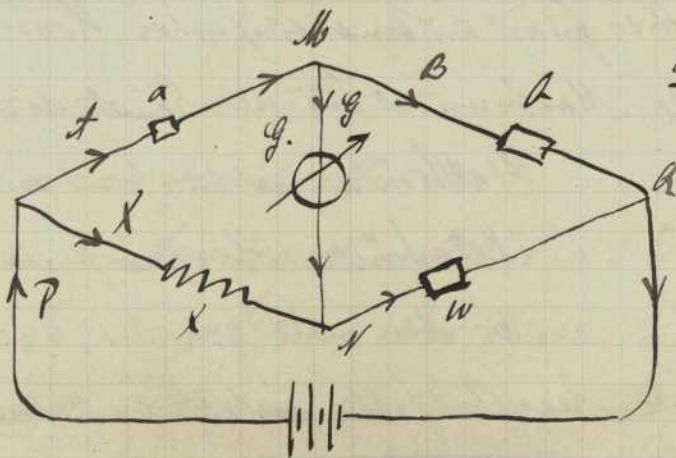

Regel. Man ändert w

oder a u. b .

solange bis durch

das Galvanometer kein

Strom mehr geht d. h. das

Galvanometer keinen Ausschlag

mehr geht als bis die Brücke stimmt ist.

Fall Galvanometer stimmt sein es muss genau sein
 $I = B \quad X = W$


Anwend. des 1ten Kirchhoffschen Gesetzes auf $\Delta P M N$:

$$\sum E = 0 = I_a - X \quad (1)$$

$$\Delta M N W \sum E = 0 = I_b - X W \quad (2)$$

Aus Gleich 2) wird $0 = I_b - X W \quad (2a)$

Aus 1) in 2a $\left| \frac{a}{b} = \frac{X}{W} \right|$

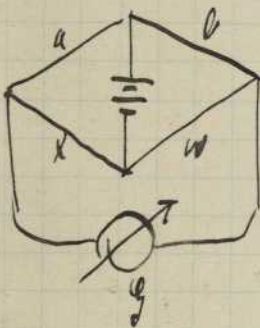


In diesem Ausdruck kennt man vom Galvanometer mindestens
 Batteriemotiv, d. elektr. Strom der Batterie vor.
 Die Gleich. heißt dasselbe wie Galvanometer in Batterie
 vert. anzuordnen werden.

Aus der Gleich.

$$\frac{X}{W} = \frac{a}{b} \quad X = W \frac{a}{b}$$

erreicht man dies mit dem Verh. $\frac{a}{b}$ bekannt sein
 brüht. Dies führt zu einer einfachen Konstruktion
 der Brücke Membran mit w . Es ist dies eine oxy.

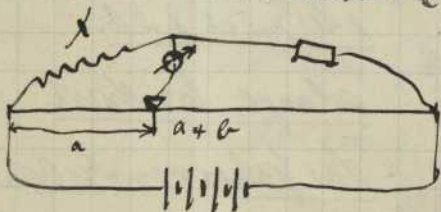



Stärke ist $a + b = 1$ m dann
 Meterhöhe über genügt ein bestmög.
 W Man nimmt $w = 0,1; 1; 10; 100$

Der geringste Rechenfehler entsteht wenn $a = b$ ist

Man soll bei Messungen im wärteren Drittel des Drahtes bleiben. Sonst mannten diese Grenzen hinaus so können grosse Resultatfehler entstehen. Man nutzt W den Verfeils widerst. um b die Freigewiderst in de.
 Es zeigt sich man dass thermoelect. Kräfte infolge Temperat. diff. in den Drähten entstehen. Man kann durch das richtige Result. erhalten wenn man folgendermassen verfährt: Man wechselt den Strom in führt die Messung wieder durch.

Findet man in ersten Fall k_1 in 2ten Falle k_2



so ist
$$k = \frac{k_1 + k_2}{2}$$

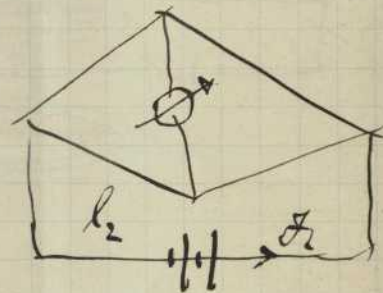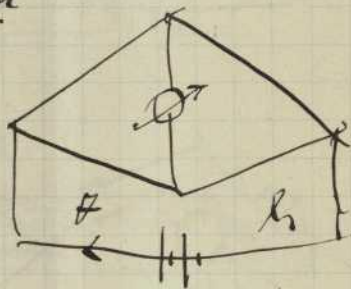

Stromwechsler.

Wider

Kurzschlussdoppeltaster.

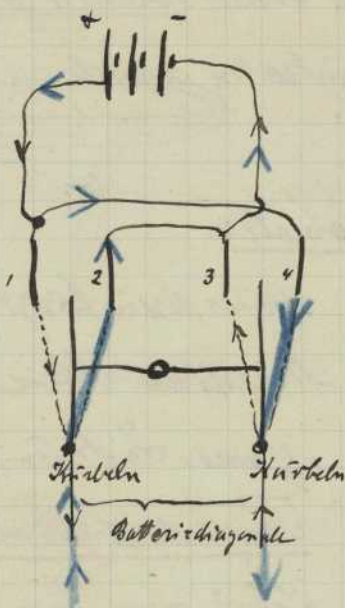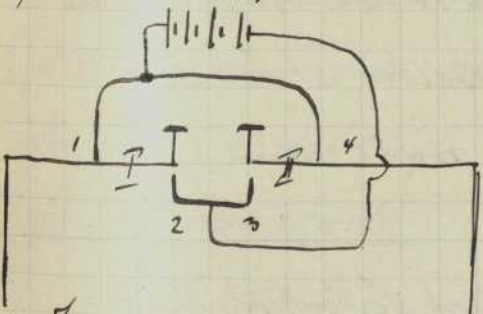


Wenn man I oder II drückt wird Strom gewechselt.

Man hat man in dem Viereck mit a, b, W, X sondern auch noch Leitungsdrähte. Sind Drähte k und n dick den k und W widerst. nicht in Betracht. Sind k und W vom gleichen


Viderst. mit die Filerührungsdrühte so das derselbe
 nicht vernachlässigt werden. Anwendung der
Projektionsmethode. Man projiziert zuerst den

Anfang in dem Ende auf den unge-
 spalten Draht. Ferner ^{in die} Ende in Anfang
 von W.

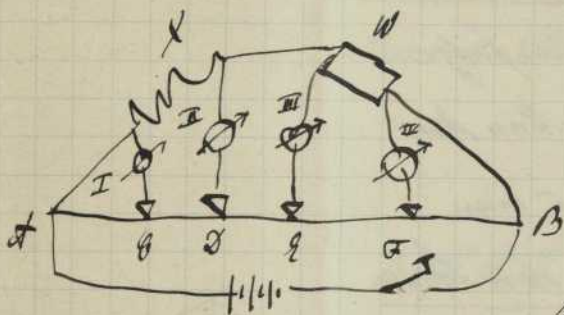

$$\frac{L}{W} = \frac{G D}{g F}$$

Bei dynamischem Anispartieren das Galvanometer
 kurze Anisstellung des Nutes einschlagen. Selbstinduktion
 Es ist zweckmäßiger das Galvanometer schlinge
 Anis an schlicca bis Selbstinduktion vorbeist.

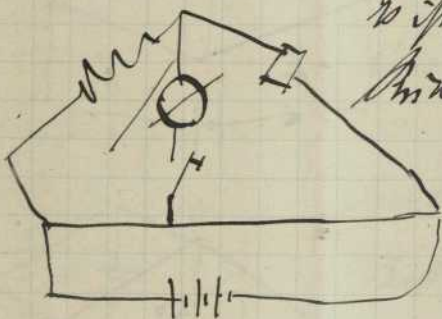

An sonst Schädigung des Galvanometers
 eintreten würde.

Galvanometer.


Letzter Preis hängt man in den magnetischen
 Meridian Ebene desselben stehe \perp



James Instrument nur man
Transversales


Löst man Strom durch Leiterkreis durch
 mit Magnet nadel abgelesen

Die Nadel \perp dem Stromleiter sind proportional
 dem Strom i . magnetischen Feld n

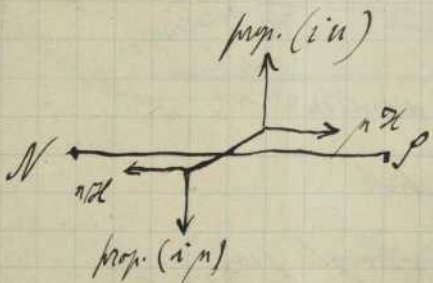


Ablesung hängt nur ab vom Magnetismus.

Galvanometer muss sehr empfindlich sein. Dies lässt sich machen indem man Nadel mit möglichst vielen Divisions eingeteilt. Man kann Empfindlichkeit stärken indem man den magnetischen Meridian d.h. die Einwirkende Kraft der Nadel schwächt. Astaxisierung

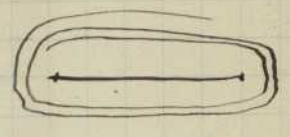


Man bringt in die Nähe des Galvanometers einen grossen Magnetstab # ihm Meridian gleiche Polastellung ein. Ferner empfindl. vergrössert durch astatisches Nadelpaar

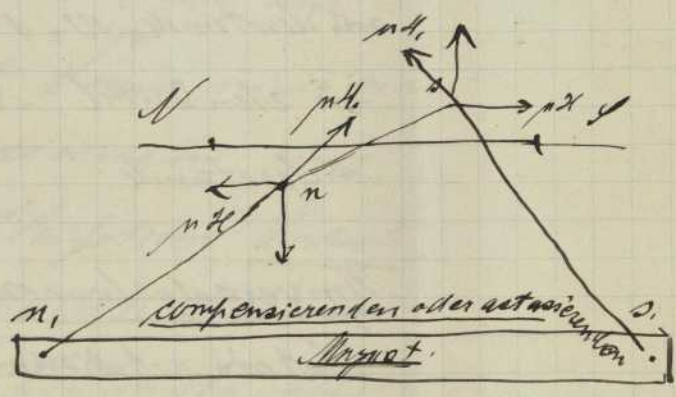


$$H(p-p_1)$$

Nebenamt. Fig. zeigt die gleiche Wirkung mit nur 2 Spulen.

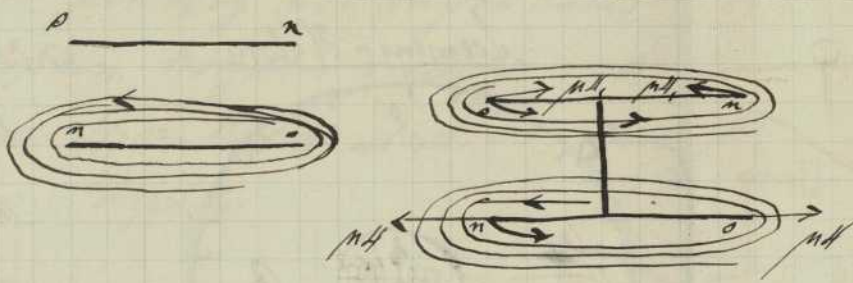

Dieser oben genannten Instrumente sind für sich von wenig Bedeutung da dieselben zu wenig empfindlich

 Spiegelgalvanometer Kopf der Nadel ist ein Spiegel




$$t g \alpha = \frac{e}{n}$$

Worm proportional dem Ausschlag α

$$I = C \alpha = C n \text{ \& Galvanometerkonstante}$$

Genauere Gleichung ist $I = C t g \alpha$

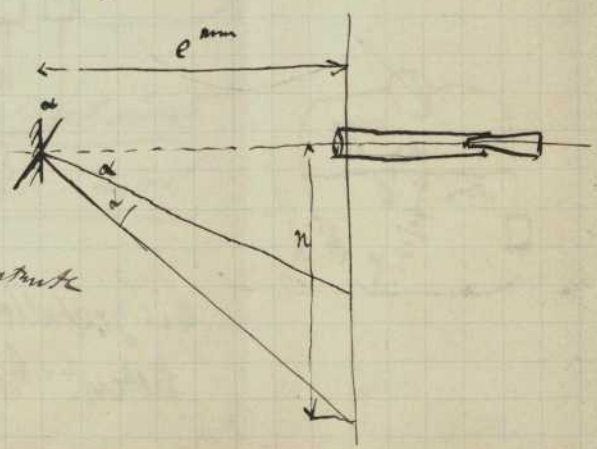


$$f_d = \frac{1}{2e} \left(n - \frac{1}{4} \frac{n^3}{e^2} \right)$$

Korrektionsgröße $n - \frac{1}{4} \frac{n^3}{e^2}$


Messinstrumente sind ferner in Widerstände zu messen.

Waldenbrücke Man ist hier beschränkt in den Vergleichswiderständen W_2 1 10 100 1000. Bleibt man im selben Mittel so geringen die Vergleichswiderstände.

Universalgalvanometer Gleiches ist ein Röllchen hat ein astabiles Galvanometer. Messer-Vergleichswiderstände 10 bis mit 3

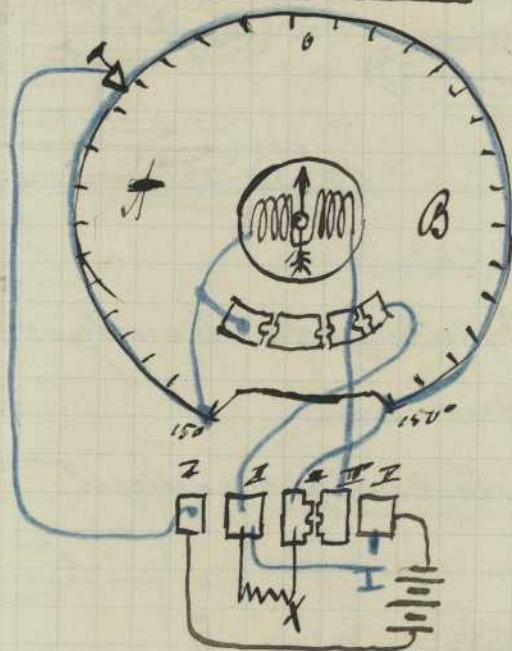

Siemens in Halste
Widerstand 10 bis mit 3
Widerstand wird gemessen
Man misst ab W X n
von gleicher Größe
Widerstand $X = 150$
zu wählen man 100Ω
Man misst eine bestimmte
Widerstand möglichst grossen
Widerstand entgegen

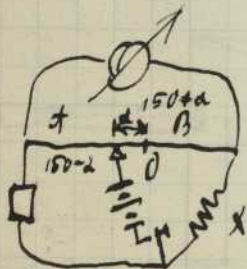

$$\frac{X}{W} = \frac{150-d}{150-d}$$

Wie gestaltet es sich mit grossen Termoelementen. Prüme mit
teten? Es gilt auch hier bei Brückenbau messen

im Galvanometer sich der gleiche Strom erzeugt. Gleich-
gültig ob Anschlag geschlossen oder offen ist.

Wenn das Galv. den Anschlag gibt gleichgültig Wert
auf den Strom ändert so gilt der Brückensatz.

Setzt man mittel des Galvanometers ein Telephon
so wird am Telephon nichts hörbar sein wenn

man einen Kont. Strom hat. Sonst misst man
wenn es sich um die Widerstands messung einer

Platinsäure handelt, statt Gleichstrom Wechsel-
strom (Induktionsapparat). Man ver-

steht solange den Gleichstrom bis nichts mehr
hörbar ist am Telephon. trotzdem vielleicht noch
elektr. Kräfte im Stromkreis sind.

Man misst
zuerst

W_{12} W_{23}



W_{34} W_{41}

$W_1 + W_2 = W_{12}$

$W_2 + W_3 = W_{23}$

$W_3 + W_4 = W_{34}$

$W_4 + W_1 = W_{41}$

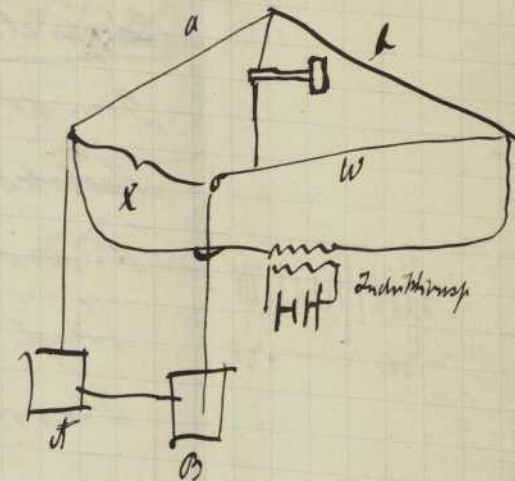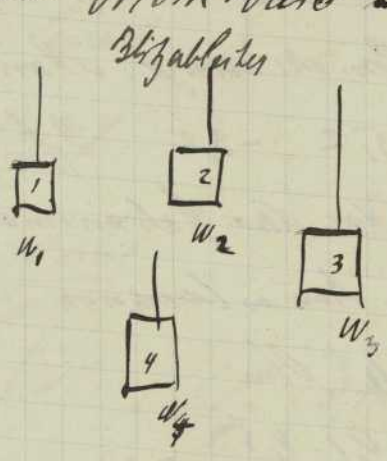

Brücken deren Widerstand nicht
fest mit genicherter Größe sind

(f. nächste Seite.)

$$a = 0,1 \quad 1 \quad 10 \quad 100$$

$$b = 0,1 \quad 1 \quad 10 \quad 100$$


Somit man $a = 0,1$ in $b = 100$ so kann man messen
 einen Widerstand $X = \frac{1}{10000} \quad W = 0,1$
 $a = 100 \quad b = 0,1 \quad W = 10000 \quad X = \frac{10000 \cdot 100}{0,1}$
 $= 10000000$

Man hat den Messbereich der Brücke wesentlich erhöht.
 Man gilt aber nicht für die Brücken in Spaltenform
 die Regel dass man eben Drittel Heben soll.
 Man thut gut daran mit Messungsmessungen
 wenn notwendig da sonst grosse Messfehler
 entstehen.

Beispiel. So sei bei $W = 5,1$ nahen des Ganges
 gemischt der Brücke erreicht. Man bringe bis auf 17,5
 höchstes $W = 5,2 \quad -3,8$ d.h. man hat gar keinen
 Widerstand der das Galvanometer zur Probe
 bringt. Man kann es versuchen $0,1 \text{ Ohm} = 11,5$ Teile
 Wieviel bei 7,5 Ohm

$$\frac{0,1 \cdot 7,5}{11,5} = 0,07$$

Bei kleinen Widerständen übersieht man nicht
 eher rechnet man nach obiger Methode. Bei grossen
 Widerständen übersieht man.

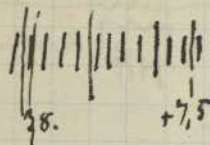

Beispiel 15° norm $W. 100$
 22°

α bei $N. 100032$

$$\chi = 10 \frac{a}{r}$$

$$W_{22} = \psi_{15} (1 + 7.900032)$$



$$= 100 (1 + 0.224)$$

$$= 100, 224$$

Strommessung.

Stromkreis mit einem Magnet.

Geht von $N. 1000$ $N. 1000$.

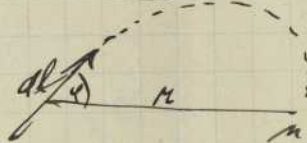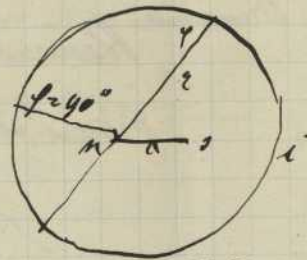

$$dF = \frac{i \mu dl \sin \alpha}{r^2}$$

$$F = \int \frac{i \mu dl \sin \alpha}{r^2}$$

$$= \frac{i \mu}{r^2} \int dl = \frac{i \mu}{r} \cdot 2\pi r$$

Kraft des
 Stromes i : $F = \frac{2 i \mu \pi r}{r}$

Kraft steht \perp auf der Kreiseneben. Nadel wird

durch das Kraftpaar abgelenkt. Welchen Winkel

unterliegt die Nadel? Den Wirkungen des magnetischen Feld

Feld des


$$F = \mu J$$

$$\mu \text{ Eisen} = 0,2$$

Neu Strahl auf Waage

$$f = \mu H$$

$$\tan \alpha = \frac{f}{\mu H}$$

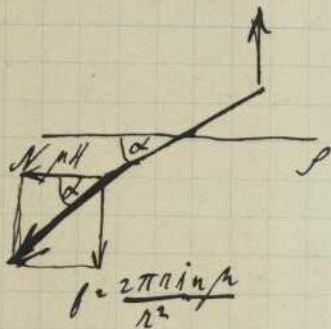

Ablenkung in α richtung. von der Ober Spitze der Magnetisierung.

$$\tan \alpha = \frac{2\pi n i a}{r}$$

$$i = \left(\frac{rH}{2\pi n} \right) \tan \alpha = \frac{C \tan \alpha}{2\pi n}$$

Strom prop. der Tangente der Ablenkung.

Stromkonstante C lässt sich durch eine

Kalibrierung bestimmen. Man ist in der Lage einen Strommesser zu richten.

Schematischer Strommesser



$$r = 20 \text{ cm} \quad \mu = 0,20 \quad n = 1.$$

$$i = \frac{20 \cdot 0,20}{2\pi} \tan \alpha$$

(Konst. für die System)


$$i_{\text{emp}} = 10 \cdot \frac{20 \cdot 0,20}{2\pi} \tan \alpha$$

$$\underline{i_{\text{emp}} = 6,3 \tan \alpha}$$

Mit vielen Anschlägen muss man rechnen damit Resultat eher ein Minimum wird. Man muss Anschlag $\approx 45^\circ$ wählen.

$$\alpha = 45^\circ \quad \tan \alpha = 1 \quad i = 6$$

Beobachtet man Winkel von 20-30° so tritt Raumthatfehler innerhalb des Minimums. Tangentengesetz ist also Annäherungsgleich aufzufassen. Also ist das ganze Ergebnis auch ein Annäherungsergebnis. Ganz genau n. nach dem Helmholtz haben nachgewiesen dass man Ergebnis genau erst erhalten kann wenn man Winkel möglichst klein über den Leiterkreis bringt. Man darf man Winkel etwas größer nehmen als vorher veranschaulicht klein gegenüber dem Leiterkreis.

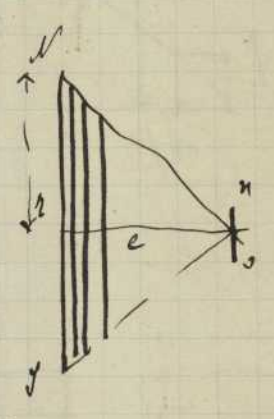


Man nimmt $e = \frac{r}{2}$

Winkelgröße $\frac{1}{6} \div \frac{1}{4} r$ Fehler von 1%

Man hat folgende Formel:


$$i_{\text{imp}} = 10 \frac{(r^2 + e^2)^{3/2}}{2\pi r^2 n} H f d$$

Wenn mehrere Windungen dann nehmen nach Kugelmantel damit $e = \frac{r}{2}$ ist.

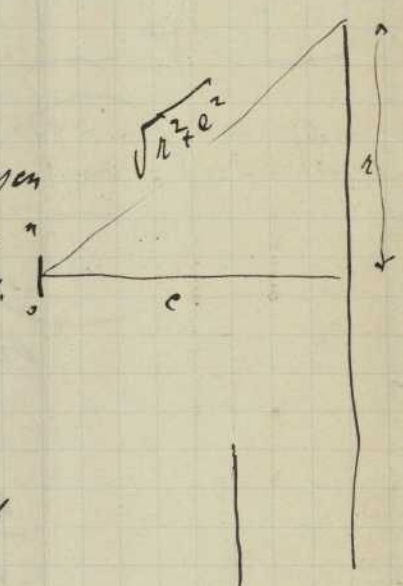


Mit $e = \frac{r}{2}$ nach Gaußin

$$i = 0,22242 r H f d$$

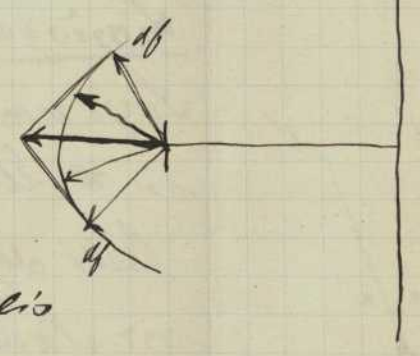


Prüfung findet man besonders bei Spiegelgalvanometern statt einem Leiterkreis 2 Leiterkreise.

Anderer Anordnung nach Tangentengesetz mit 2 Li:

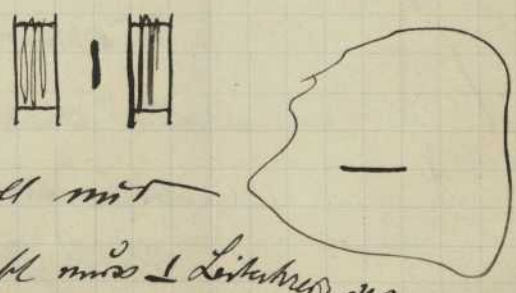

1) Leiterkreis mag beschaffen sein wie er will mit minus er eben sein in Winkel klein sein. Kraft muss \perp Leiterkreis sein

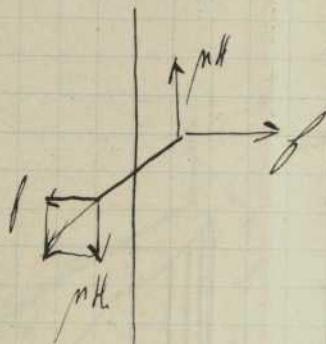


Gilt auch für lange Stäbchen wenn nur Endabstände
 sehr klein sind. denn es lässt sich nachweisen
 dass Kraftwirkung immer nach + steht zum
 Leiter hies (magnet. Meridian)
 Spiegelgalvanometer:

$$i = C \cdot \alpha$$


$$i = C \cdot \alpha$$

$$i = C \cdot \alpha$$

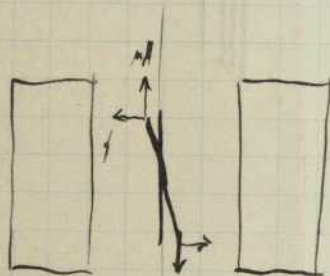

Mäßigl. mm & mit $(n - \frac{1}{4} \frac{\pi^3}{e^2})$ so erhält
 man die Stromstärke des Galvanometers
 Tangentengalvanometer ist historisch wichtig
 es hat dazu gehört unsere Einheiten zu gründen
 Praktisch ist es nicht zu verwenden wegen Magnetismus
 besonders in der Nähe von grossen Maschinen

Sinngalvanometer.

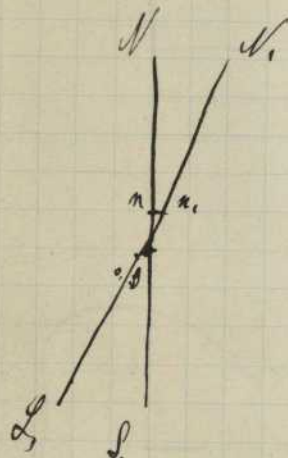

Setzt man dafür dass Winkel in Leiterkreis immer
 in # Ebenen liegen so steht f immer \perp . Man
 lässt Leiterkreis in der selben Richtung drehen
 wie Nadell. Man gleicht abfang die Nadell nicht
 zu erreichen. Dadurch dass man Winkel in der Leiterkreis
 hat so steht Kraft streng \perp & Kreis \perp H auf
 sehen sich wieder an einer Kreis drehen also an den die
 die Richtung der Nadell einnimmt.

Nach Biot Savart Kraftwirkung auf die Ladung

$$df = \frac{i \mu \sin \varphi dl}{r^2}$$

$$f = i \mu \int \frac{\sin \varphi}{r^2} dl$$


Wann sind $\varphi = \frac{\pi}{2}$

$$\text{Sind } \varphi = \frac{i \mu \int \frac{\sin \varphi}{r^2} dl}{\mu H}$$

$$i = \frac{H}{\int \frac{\sin \varphi}{r^2} dl} \text{ sind.}$$

Wählt man statt belieb. ^{Leitersystem} Kreis so hat man:

$$\int \frac{\sin \varphi}{r^2} dl = \frac{1}{r^2} \int dl = \frac{1}{r^2} 2\pi r = \frac{2\pi}{r}$$

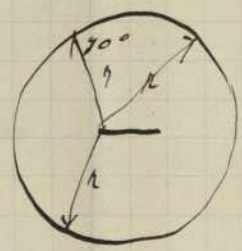

$$i = \frac{\mu H}{2\pi r} \text{ sind}$$

$$i = \frac{H}{r} \text{ sind} \quad \text{Laplacegesetz.}$$

In Übereinstim. mit dem Faradaygesetz.

$$i = \frac{H}{r} \text{ sind.}$$

$$i_{\text{max}} = \frac{\mu H}{2\pi r}$$


Das Laplacegesetz liegt hier für jeden Leiterkreis oben oder
gekömmt solange man den Strom mit dem Leiterkreis
nachzuführen kann bis dorthin ihre alle relative Lage haben.

B

Punktteil Man kann keine sehr grosse Ströme messen.
Vielzahl ist verwendet worden als Einzeiger des
Universalgalvanometers.

Wie muss man es sein starke Ströme mit einem
Schwachsstrominstrument gemessen werden sollen?

Anwend. von Nebenschlüssen. Man führt nur einen
Teil des Stromes durch das Instrument. So liegt
das Instrument im Nebenschluss an dem gemessenen
Instrument. Man hat:

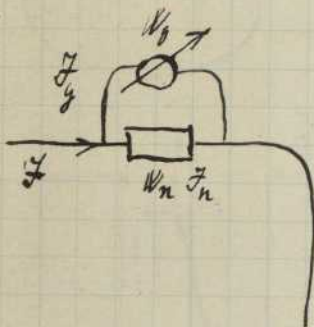

$$I_z = I_g + I_n \quad (1)$$

$$0 = I_g W_g - I_n W_n \quad (2)$$

$$I_g W_g = I_n W_n \quad I_n = I_g \frac{W_g}{W_n}$$

$$I_z = I_g + I_g \frac{W_g}{W_n} = I_g \left(1 + \frac{W_g}{W_n} \right)$$

Man nennt die Klammern die Verstärkungszahl des
Nebenschlusses Man nimmt gewöhnlich

$$\frac{W_g}{W_n} = 9 \quad 49 \quad 99 \quad 499$$

$$1 + \frac{W_g}{W_n} = 10 \quad 50 \quad 100 \quad 500$$


Nebenschlüsse müssen gut isoliert werden durch Wasser
Petroleum o. Paraffin. Man darf den Widerstand
der Ableitungsdrähte nicht vernachlässigen. Man hat
denn:



$$I_2 = I_g \left(1 + \frac{W_g + W_e}{W_n} \right)$$

Schließt Galvanometer nach zu starkem Ausschlag noch
einen Zusatz W_2 in die Leitung ein

$$I_2 = I_g \left(1 + \frac{W_g + W_2}{W_n} \right)$$

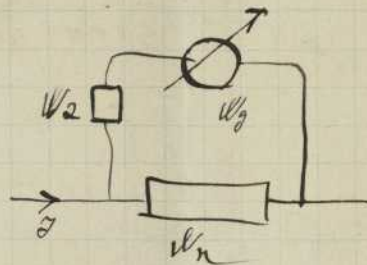

Widerstände sind unabhängig Temperatur
veränderlich. Galvanomet. sind immer mit Kupfer-
drähten gewickelt. $d = \frac{4}{1000}$ mm mit abgefeilt
damit kein am Galv. ein Thermometer anhängen
in den Widerstand zu rechnen.

Kombinationswiderstand von Galv. in Nebenschluss

$$\frac{1}{W} = \frac{1}{W_g} + \frac{1}{W_n}$$

$$W = \frac{W_g \cdot W_n}{W_g + W_n} = \frac{W_g}{1 + \frac{W_n}{W_g}}$$

Beispiel. So habe ein Liniengalv. der Reduktionsfaktor
0,00100 also $i = 0,00100$ eint. Ausschlag 70°
Widerst. $W_g = 100$ Ohm. Welchen Nebenschluss hat
man anzuwenden um einen Strom von $10 \mu A$ messen
zu können.

$$I_2 = 10 = 0,00100 \sin 70 \left(1 + \frac{100}{W_n} \right)$$

$$W_n = 0,00940 \text{ Ohm.}$$


Man hat nun keinen grossen Nebenohm. Mit $W_n = 0,02$ Ohm. Viel zu gross. Es würde mehr Strom durchs Galvanometer gehen. Abschlag muss geringer sein als 70° . Ansatz von Endabwiderstand:

$$I = 10 \text{ Amp} = 0,00100 \sin 70 \left(1 + \frac{100 + W_2}{0,02} \right)$$

$$W_2 = 112,8 \text{ Ohm.}$$


Torsionsgalvanometer.

Kann man mit diesen Satz. misst man die Span. des Stromes finden? Man legt die Enden des Galvanometers an die Enden A u. B. an dem die Span. differenz gemessen werden soll. Verwend. von Endabwiderstand. Man hat nach dem Ohm'schen Gesetz.

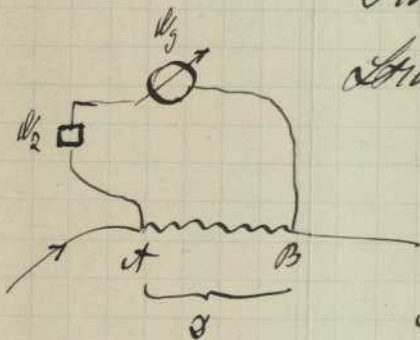

$$(W_2 + W_g) \cdot I_g = S.$$

Bei den Tors. galv. ist Erdmagnetismus mit g verbunden.

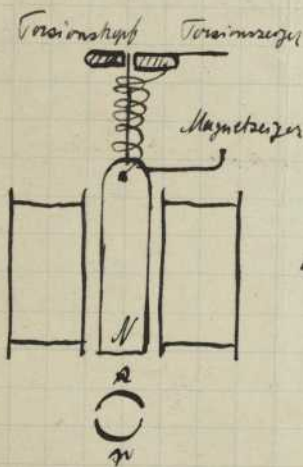

Man verwendet hier das Torsionsmoment einer Feder. Stromkreise haben rechteckige Form ^{sind} mit viel Draht umwickelt. Zwischen den Spulen hängt ein Flussteinmagnet. Am Torsionskopf ist ein Zeiger. Man bringt ~~den~~ Magnet an niedriger in die ^{alte} relative Lage des Nadel. Man stellt zwischen Magnet u. Nadel kleinen Ausschlag.


Moment das der Strom auf den Magnet ausübt:

$$G_i = \alpha \text{ Torionswinkel}$$

$$K d = G_i \quad \alpha \text{ Torionskoeffizient}$$

$$i = \frac{K d}{G}$$

$$i = K d$$

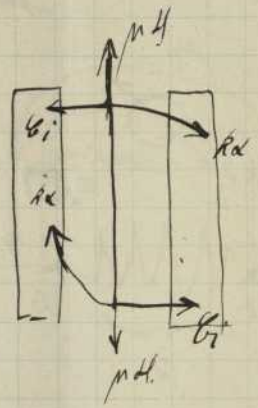

Magnete müssen ihre Kräfte beibehalten. ^{Stoff nimmt ab} Koeffizient
 K steigt mit der Zeit 10-20%, lässt das Inst.
 von Erbschnitt emig an schrumpfen. Man muss Inst. von
 Zeit zu Zeit anziehen. Temperat. kann kompensiert werden
 Solange aber statt dem Erdmagnetismus eine elastische
 Kraft verwendet wird ändert sich der Messwert der Magneten.
 Erdmag. hat dagegen den Nachteil wieder dass er
 in der Nähe von elektr. Maschinen geschwächt wird.
 Heute Vorzugsgabe. in Galvanometern verwendet wegen:

- 1) Glockenmagnete verlieren nach Magnetisieren in kurzer Zeit an Stärke
- 2) Sobald Prüfung des Erdmagnet. eine andere wird müsste man Instrument neu aufstellen (in der Nähe von Maschinen)


I 2 Typen von Siemens-Walze. II

Widerst. 10 Ohm empf. Spulen bis 180 Ohm Widerst. 100 Ohm
 Koeff. $K = 0,001 \text{ A}^2 = \frac{1}{1000} \text{ Ampere}$ $K = 0,0001 \text{ A}^2 = \frac{1}{10000} \text{ Amp.}$
 $i_{max} = 0,17 \text{ Voltamp.}$ $i_{max} = 0,0170$

Mit diesem Instrument kann man direkt keine starke
 Ströme messen außer man verbindet Nebenschluss an.

$$I = I_g \left(1 + \frac{W_g}{W_n} \right)$$

Wie kann man Instrumente verwenden an Strommessung?
Mittels Spannungs-Messung.

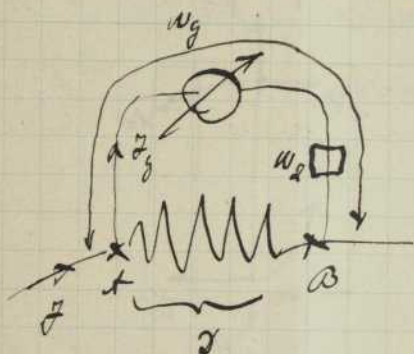

$$I = I_g w_g$$

Man wird es manchmal notwendig sein in der
Abmessung einen Endwiderstand w_2 ein-
zuschalten damit I Span. erreichen $I \approx B$

$$I = I_g (w_g + w_2) = k \alpha (w_g + w_2)$$


Was für Spannungen sind messbar?

10 Ohmiges Instrument. $w_g = 1 \text{ Ohm}$ $k = 9001$.

Instrument hat eine Leertaste von 170°
spann.

$$i_{\max} = 170 \cdot 0,001 = 0,170 \text{ Amp.}$$

$$U_{\max} = 0,170 \text{ A} + 1 \text{ Ohm} = 0,170 \text{ Volt.}$$

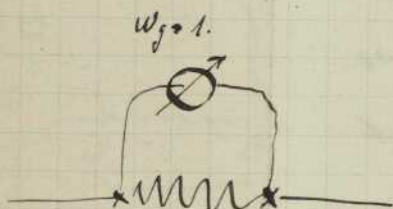

100 Ohmiges Instrument.

$$w_g = 100 \quad k = \frac{1}{10000}$$

$$i_{\max} = 170 \cdot \frac{1}{10000} = 0,0170$$

$$I_{\max} = 0,0170 + 100 = 970 \text{ Volt}$$

Man sieht dass man damit nicht weit herum kommen
von Endwert messen

$W_2 = 9 \text{ Ohm}$

$W_1 + W_2 = 10 \text{ Ohm}$

$I_{max} = 0,170 \cdot 10 = 1,70 \text{ V}$

Man hat den Messbereich des Instrumente erweitert durch Zusatz

$W_2 = 99 \text{ Ohm} \quad W_1 + W_2 = 100$

$I_{max} = 0,170 \cdot 100 = 17 \text{ Volt. etc. etc.}$

Man hat es ohne weiteres in der Form verschiedene Spannungen zu messen.

Wie steht es mit dem 100 Ohmigen Instrument wenn $W_2 = 900$

$W_1 + W_2 = 1000$


$I_{max} = 0,170 \cdot 1000 = 170 \text{ Volt}$

$W_2 = 9900 \quad I_{max} = 1700 \text{ Volt}$

Kein Instrumenten sind Vorwiderstände beigefügt.

Neuere Instrumente

Depres Galvanometer.

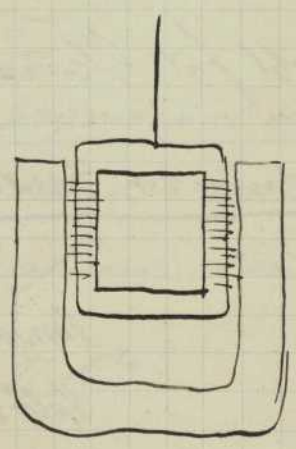

Frei von Erdmagnetismus. Anwend.


von einer festeren Kraft.

Besitzt ein starkes Magnetfeld. Hat den Vorteil dass

sein Feld wenig ändert. Das ^{schwache} Feld des Erdmagnetismus

das die Größe $\frac{1}{2}$ hat, hat daher keinen Einfluss.
 Man braucht Instrument $m \cdot p$ in den magnet. Meridian
 stellen. Drehung des Drahtrahmens proportional
 der Stromstärke. Ferner Drehung einer Dynamo-
 Maschine hat keinen Einfluss auf Instrument.
 Prinzip dieses Galvanometers verwendet im

Galvanometer von Weston. Gegenkraft durch Spiralfeder.

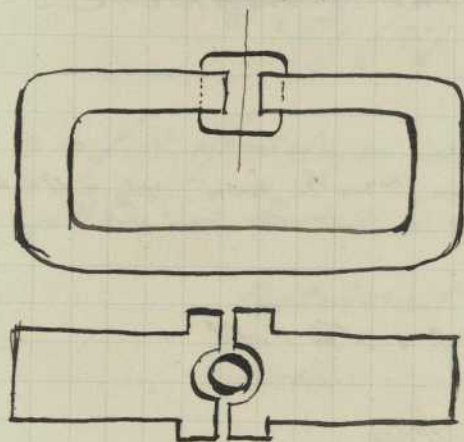


Alles was wirs vorher
 betrachtet haben gilt mit
 für Gleichstrom.

Flüßdraht Instrument

Sowohl für Gleich- als auch für Wechselstrom

Anordnung von Cardew. Beruht auf Ausdehnung einer
 Spiralfeder.

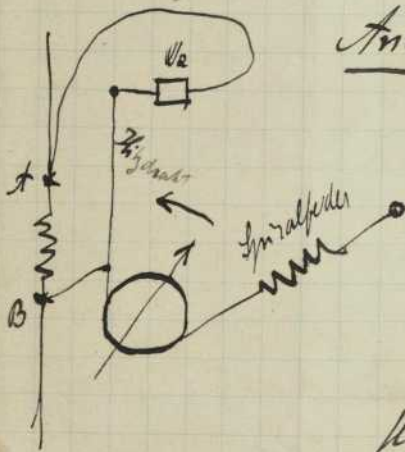


Verwend. von Platin draht im Cardew
 Voltmeter $d = \frac{1}{15}$ mm

Strom durch Instrument von $\frac{1}{3} \div \frac{1}{2}$ Amp.


Widerstand eines Instruments so gross wie möglich

-machen, hochgrad. absorbieren viel Strom. Vorteil. Man
 hat Grad. in jedes magnetische Feld bringen ohne Einfluss.
 Erzeugen nicht keine Selbstinduktion.

Instrumente von Hartman u. Braun.

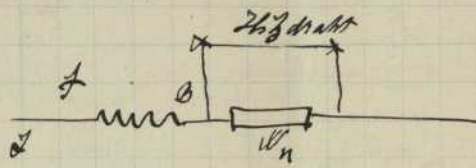

Mit diesen beiden Grad. kann man
 keine starke Ströme messen. Man
 hat nicht Voranabwärtende.
 Viel Widerstand und dem gleichen
 Material wie bei Heizdraht

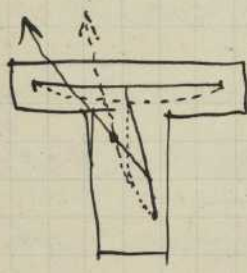

Beispiel. Bei Sekunde mit frei chi / Energie $I^2 W$

$$I^2 W = \frac{I^2 \sigma l^2}{\rho^2}$$

ρ Widerst. des Drahtes
 l Koeffizient.

Leitfähigkeit und strahlende Energie.

$$I^2 l^2 \rho$$

In einem gewissen Zustand sind Energien gleich also:



$$I^2 \frac{\sigma l}{\rho} = t l \rho h; t = \frac{I^2 \sigma}{\rho \rho h}$$

Temp. chi der Draht erlangt ist proportional dem
Quadrat der Stromstärke. Instrumente werden
 empirisch geeicht. I^2 Draht Kreisform. $l \approx \pi d$

$$\rho \approx \frac{\pi d^3}{4} \quad \rho \approx \frac{\pi d^2}{4}$$


$$l \approx \pi d$$

Empirische Richtung Verwend. eines Normalgalvanometers

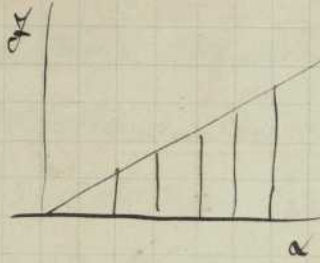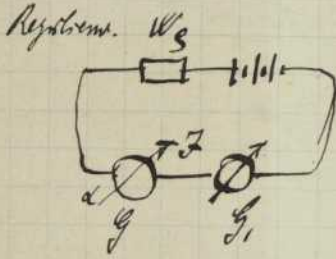

$200 \text{ } I_2$
 $- 10^\circ$
 $- 15^\circ$

Gewöhnlich Voltmetrische Richtung
 für den Physiker am genauesten
Subvoltmeter.

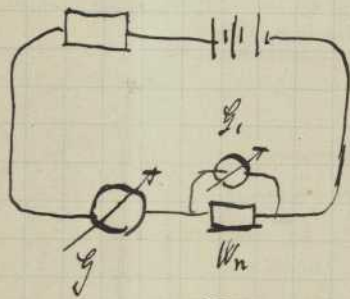


Technische Strom- u. Spannungsmeße.

Gewöhnlich keine große Genauigkeit. Gebt eine
 große Anzahl solcher billiger Instrumente


1) Ampere meter von Kalkmannsch. (Lorenz)

2) Imp. von Schuster zuerst von Schmel. Drahtspule

zieht horizontal an n mit Reyer mit
 a) μ gleichmäßig magnetisiert n mit
 abgestossen

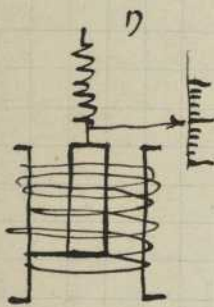

3) Liemens u. Salcke

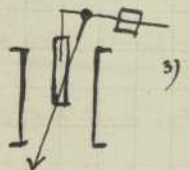


Alle Instrumente werden empirisch geeicht.

Graphisch dargestellt

n Anschlüsse des empfindlichen Galv.


I Strom des Normalinstrumente.

Anmerk. ist eine die abfallende Richtungskurve infolge
 des permanenten Magnets amob. Strom muss daher allmählich
 den Strom abgeben um n näher zu kommen.

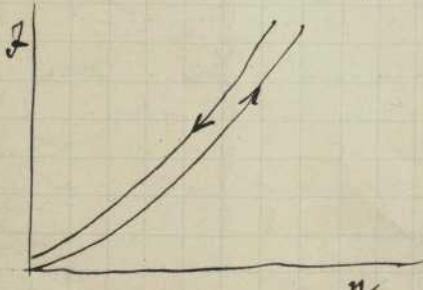

Spannungsmeasures beruhen auf dem gleichen Prinzip
mit haben dieselben statt dicken dünnen Draht.

$$\delta z = i w$$

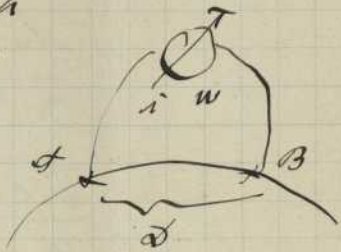


Kommt Temperatur in Betracht. Je größer Temp
desto größer w desto kleiner i . Instrumente können
daher anfangs 100 Volt u. nachher nach längerem Anzeigen
2. u. nach Warm werden mit noch 108 Volt anzeigen.
Kommt daher auf jedem Instrument angegeben
ob dieselbe nur auf kurze Zeit oder auf Dauer
gebraucht werden kann. Man kann durch Rechnung
den Fehler berechnen. Bei Strommessungen muss man natürlich rechnen bis Instrument
warm geworden ist

$$\delta z = i w_n (1 + \alpha (T - T_n)) \quad \alpha = \frac{1}{1000}$$

Man kennt aber doch nicht die Temp. im Innern der
Spitze. Es ist nicht gleichgültig ob Span. richtig oder
falsch.

Wie kann man der Stromzelle verschiedene Spannungen
geben?

Bei Akkumulatorenbatterien
durch Hinzufügen von Zellen
batterien u. umgekehrt. Man
kann Span. schalten wie man will.

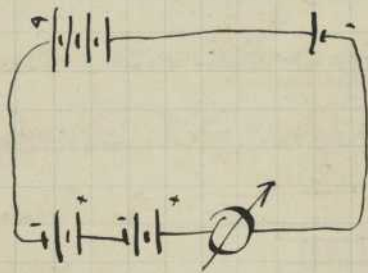

Man kann mit diesen Instrumenten auch Wechselströme
messen was bei ^{Instrumenten mit} permanenten Magneten nicht möglich ist ^(Zugentwicklungs)

Genau ist allerdings die Messung nicht. Man muss das Instrument für jede Cykelzahl richten.




Wie misst man Stromstärke?

Am besten wenn man einen Kondensator ladet oder entladet (Watersche Telegraphie) Kondens. von grosser Capacität wenn man Platten durch Glas isoliert.




Mikroammmeter α \approx \int \int Mikrofarad

Leitende Strommenge die in 1 Sek. gelassen wird Entladung für uns am wichtigsten. Entladung kann mehrere Selbstinduktion stattfindet.

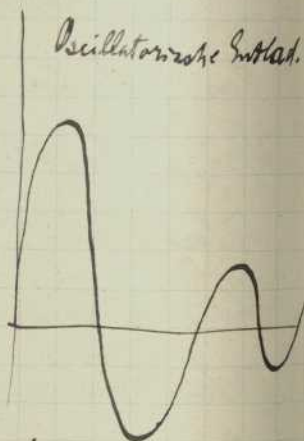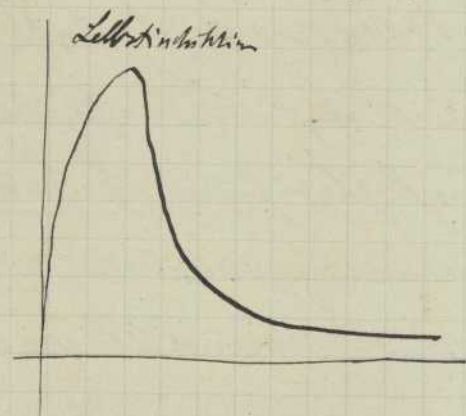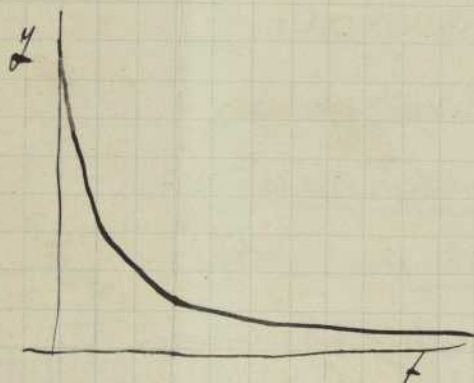

Ferner stellen sich Stromimpulse ein bei jeder

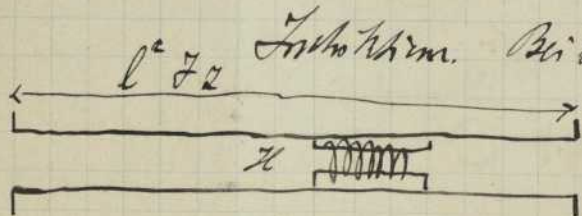


Induktion. Bei sehr langer Spule bildet sich in der Mitte ein homogenes Feld von der Stärke

$$H_2 = \frac{4\pi}{10} \frac{F_2}{l}$$

Schiebt man eine Hilfsspule ein so wird dieselbe induziert so wird das ganze Feld durch die Spule hindurch gehen.


Erzeugt einen Induktionsstrom.

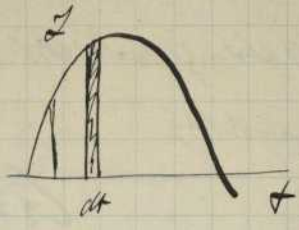

$$I dt = dQ$$

$$\int I dt = Q$$

Man kann Induktionszahl bestimmen und sehr kleinen Impulsen.

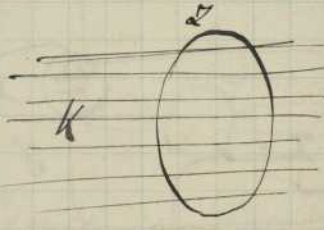

Z Winkel


$$e = \frac{Z dk}{dt} 10^{-8} \text{ Volt}$$

$$e dt = Z dk 10^{-8}$$

$$e = i w$$

$$i w dt = Z dk 10^{-8}$$

$$w \int_0^T i dt = Z k / 10^{-8}$$

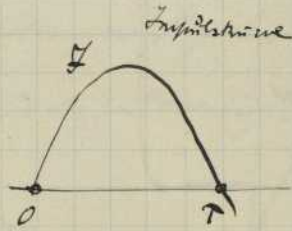


$$(k_T - k_0) = \frac{w Q}{Z 10^{-8}}$$

Solche Impulse werden gemessen durch Spiegelgalvanometer von sehr langer Schwingungsdauer, bisgenügt eine Schwingungsdauer von 10^{-12} "

Holt man in Berlin

Ballistisches oder Schwingungsgalvanometer

Man muss den größten Ausschlag beobachten
Elektrizitätsenergie die durch den Impuls in das

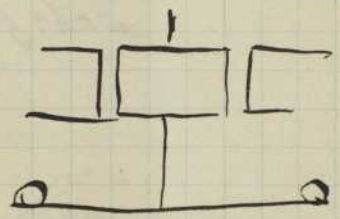

B




Gabr. geschieht werden ist ist proportional dem \sin^2 Winkel.

$$Q \propto \alpha$$

$$Q \propto \sin^2 \frac{\alpha}{2}$$


Art der eines ballistischen Galvanometers auf Coulomb.

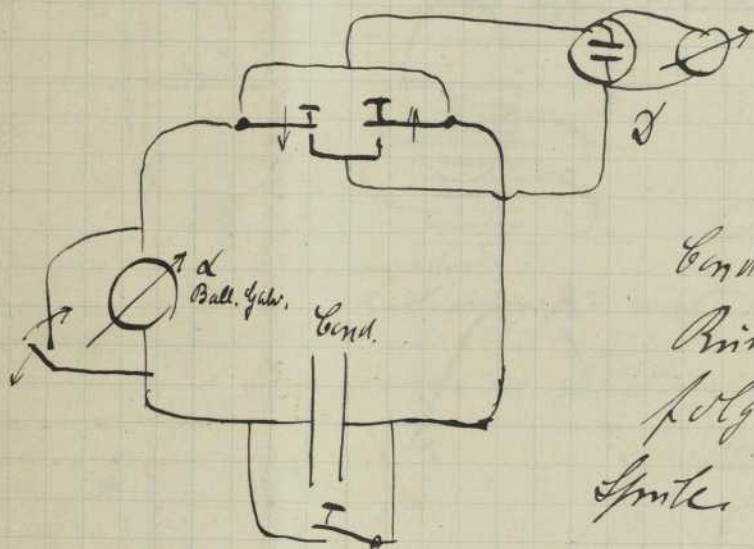

$$Q = C \int I dt$$

$$Q \propto \alpha$$

Condensatoren behalten gewöhnlich ihren
Richtstand. Man ermittelt daher
folgende Methode. Man ermittelt ein
Spitzen.

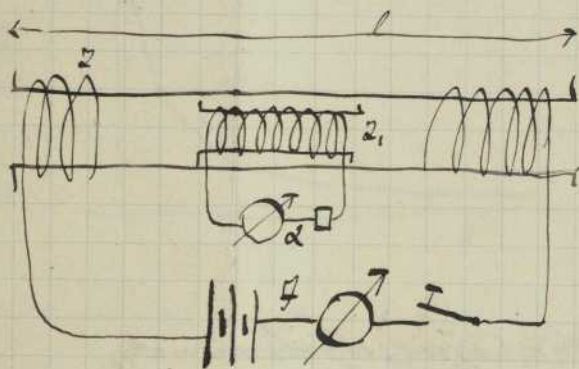


$$H = \frac{4\pi}{10} \frac{I r}{l}$$

$$k = F H Q$$

$$Q \approx W \cdot 10^{-8} (k_T - k_0)$$

$$Q = \frac{10^{-8} F H Q}{\Sigma W}$$

 sehr genaue Bestimmung




Messung sehr kleiner Widerstände.

Mit der Messbrücke kann man ohrenellen nicht messen

Einfaohere Methode ist folgende:


Widerst. eines Fuohers dazu kommt
noch Widerst und direkt Kommutator:

x. Bürsten. Noin off:

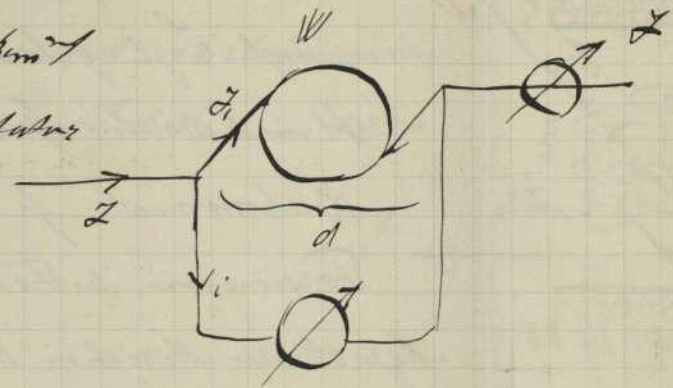

$$I_2 \frac{d}{W} \quad W_2 \frac{I}{d}$$



igegenüber I sehr klein so dass $I_2 \approx I$ gesetzt werden kann
Noin darf man bemerken dass Bürsten nicht ganz
aufliegen man wird daher Fuohler bei jeder Messung
um 60 bis 60° dreht.

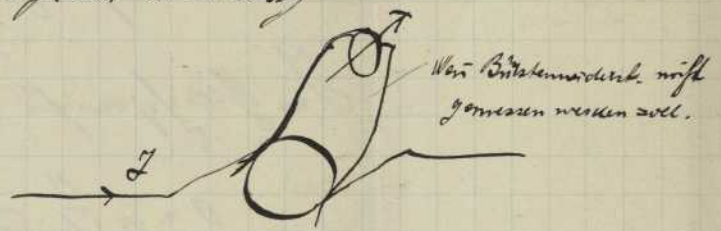

Elektrodynamometer.

von Wilhelm Weber ist eine Art Galvanium. mit dazu Magnetnadel
eine Drahtspite ist. Man hat 2 Stüme

ke nischen Ströme auf Ströme. Man
müß mit dem Erdmagnetismus

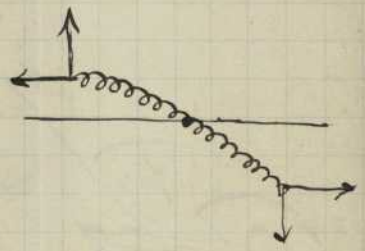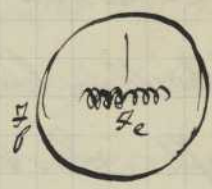


in westen nischen Bewegung Spitze erhält daher

mit eine Windung Einfluß des Erdmagnetismus sehr
gering auf eine Windung. Instrument v. Siemens u.

Halste Melstanz das Strom durch Gnechtsilbernapfe fließen müß

B

$$\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \left(\frac{F_2}{F_1} \sqrt{\alpha_1} \right)$$

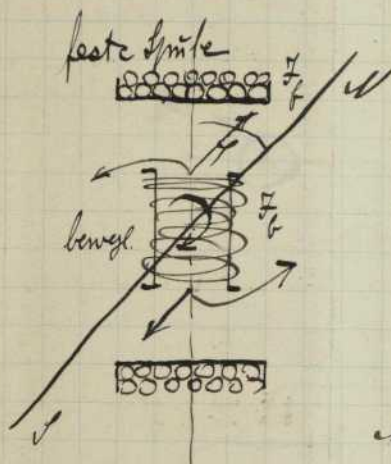

Durch eine Formveränderung wird bewegl. Spitze stets in ihre ursprüngl. Lage gebracht.

Kraft mit der die 2 Spitzen auf einander einwirken

Stückmoment $\mu F_1 F_2$

Torsionsmom. der Feder $c \alpha$

μ konst. Größe
 α abh. v. der Elast. d. Feder
 α Torsionswinkel

Magnetisches Meridian bildet mit dem Ind. den $L \theta$
 so kann dies noch ein vom Ind. magnet. herrührendes
 Moment in Betracht

$$q F_0 \sin \gamma$$

Im Gleichgewicht erstand ist

$$0 = \mu F_1 F_2 - c \alpha - q F_0 \sin \gamma$$

$$\text{Torsionswinkel } \alpha_1 = \frac{\mu F_1 F_2 - q F_0 \sin \gamma}{c}$$

α also abh. v. dem Ind. magnet. m. d.

W. Wechsel in beiden Spitzen des Strom so wirken folg.
 Kräfte. In der Richtung wird nicht geändert, nur
 Moment des Ind. magnet. hat sich umgekehrt.




$$0 = \mu F_1 F_2 - c \alpha_2 + q F_0 \sin \gamma$$

$$\alpha_2 = \frac{\mu F_1 F_2 + q F_0 \sin \gamma}{c}$$

d_1 d. nächstfolgenden sei α_1 mit $\mu \cdot \mathcal{F}_1$ ein \mathcal{F} das Glied
 man vernachlässigt werden indem man mit. Der bezugl.
 Pole eine Wind. zieht n . in den Meridian einstellt $\mathcal{F} = 0$
 Dieses Glied wird mit α_2 eliminiert indem man
 mit beiden das arithmetische Mittel nimmt:

$$\frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{\mu \mathcal{F}_1 \mathcal{F}_2}{c}$$

$$\alpha = \frac{\mu \mathcal{F}_1 \cdot \mathcal{F}_2}{c}$$

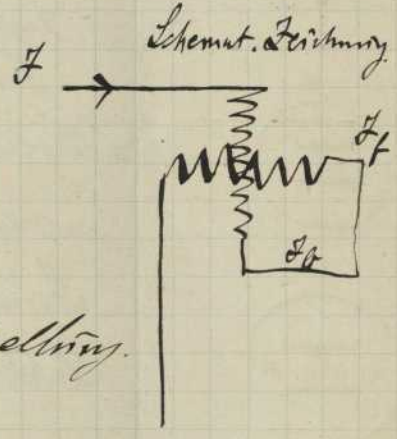


α unabh. vom Erdmagnet. n . von der Aufstellung.

Genähert ist $\mathcal{F}_1 = \mathcal{F}_2 = \mathcal{F}$

$$\alpha = \frac{\mu}{c} \mathcal{F}^2$$

$$\mathcal{F} = \sqrt{\frac{c}{\mu} \alpha} = \mathcal{C} \sqrt{\alpha}$$

Strom proport. der Winkel mit der Ablenkung
 Kommt es nicht genau auf die Messung an so kann
 man α_1 auf mit einer Ablenk. α_1 beynügen besonders
 wenn Spitze mit einer Wind. n . Inst. im mag. Merid.
 steht. Wollen wir n ab freimachen von den
 Nullpunkt fehlen so hat man mit in einer Spitze
 den Strom α rechnen sei es in der festen oder
 in der bewegl. Spitze. Proport. Winkel dem $\frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2}$

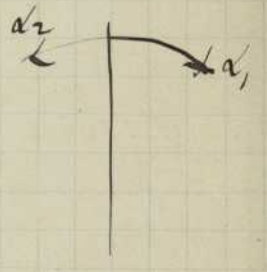

B

$\sqrt{W^2 + \frac{4\pi^2 L^2}{T^2}}$ Impedanz $Z = I_d W \sqrt{1 + \frac{4\pi^2 L^2}{T^2 W^2}}$


$\sqrt{\quad}$ darf immer weniger vernachlässigt werden je grösser
 Zykluszeit T ist je kleiner W . Man wird also einen
 sehr grossen Endaufwands erwehnen dessen Wirkleistung
 nur nur bifilar sondern noch geteilt ist.

Es ist auf hier Temperatur an berücksichtigen.

$W_n (1 + \alpha(t - t_n))$ α Temp. Koeff

Es ist man Spannung als dann:

$\sqrt{W_n (1 + \alpha(t - t_n))} \sqrt{1 + \frac{4\pi^2 L^2}{T^2 W_n^2}}$

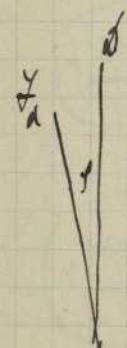


$I_d = \frac{2\pi L}{TW}$

$\sec \varphi = \sqrt{1 + \frac{4\pi^2 L^2}{T^2 W^2}}$

Wattmeter.

Messung von Arbeit, besonders bei Wechselstrom.
 Bewegliche Spule erhält nicht den Strom von
 der festen sondern ist angelegt an die Spannung-
 enden.

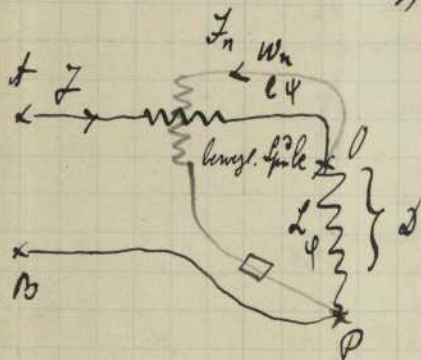

$C d = a I I_n$

$I_n = \frac{I}{W_n}$

$C d \alpha W_n = I d$
 $\frac{a}{C}$

Feder als Drehendes
 Moment angewandt

C Konstante des Instrumentes

$C d \alpha W_n = \text{Arbeit} = I d = t$

Stromwert für Wechselstrom

1) Im Hauptkreis sei kein Phasenverschiebungswiderstand, Ableitungen mit σ bezeichnet.

$$i_2 = I_0 \sin \frac{2\pi t}{T}$$

$$i_n = I_{n0} \sin \frac{2\pi t}{T}$$

$$P_{\text{eff}} = \frac{\int_0^T I_0 \sin 2\pi t/T \cdot I_{n0} \sin 2\pi t/T \, dt}{\int_0^T dt} = \frac{1}{T} I_0 I_{n0} \int_0^T \sin^2 2\pi t/T \, dt$$

$$2\pi t/T = \theta$$

$$dt = \frac{d\theta}{2\pi/T}$$

$$= \frac{1}{T} I_0 I_{n0} \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \, d\theta$$

$$= \frac{1}{2T} \pi I_0 I_{n0} a$$

$$\frac{I_0}{\sqrt{2}} = I_n \quad I_0 = I_n \sqrt{2}$$

$$\frac{I_{n0}}{\sqrt{2}} = I_n \quad I_{n0} = I_n \sqrt{2}$$

Effektive Werte eingesetzt:

σ d Torsionsmoment

$$\frac{K}{a} a = I_n$$

$$I_n = \frac{a}{W_n}$$

$$\frac{K}{a} a W_n = I D$$

Realen Größen hat man
bei Gleichstrom.

$$\frac{K}{a} a W_n = I D$$

Allerdings hat man keine Selbstinduktion angenommen doch

kommt dies allen vor allem hat stets Selbstind. im Stromverlauf

Torsionsmoment & dem mittl. Moment mehrfache Spulen
auf einander aufwickeln.

2) Man habe nun Phasenverschiebung d.h. Selbstinduktion

$$d = b \sin 2\pi Nt$$

f Phasenwinkel $i_n = I_0 \sin 2\pi Nt$

a Proportionalitätsfaktor $i = I_0 \sin(2\pi Nt - \varphi)$

$$\frac{L}{a} \alpha = \frac{\int_0^T I_0 \sin(2\pi Nt - \varphi) I_0 \sin 2\pi Nt dt}{T}$$

$$\frac{L}{a} \alpha = \frac{1}{T} I_0^2 \int_0^T \sin 2\pi Nt \sin(2\pi Nt - \varphi) dt$$

Amplituden erzeugt durch effektive Werte.

$$0 = 2\pi Nt$$

$$\frac{d\theta}{2\pi N} = dt$$

$$\frac{L}{a} \alpha = \frac{1}{T} \frac{2\pi}{2\pi N} I_0^2 \int_0^{2\pi} \sin \theta \sin(\theta - \varphi) d\theta$$


$$\frac{L}{a} \alpha = I_0^2 \frac{\pi}{\pi} \cos \varphi$$

$$I_0 = \frac{\alpha}{\omega_n}$$


$$\underline{\underline{L \alpha \omega_n = I_0^2 \cos \varphi = \tau}}$$

Das Watt meter misst ganz direkt die Arbeit bei Wechsel-
strom. Man hat auch im Nebenapparat Kreis Selbstinduktion

$$I_{\phi} = \frac{I \cos \phi}{\cos \phi}$$

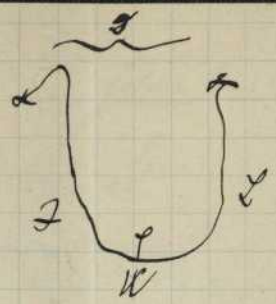

3) Induktionswirkung im Netze
 Leistungsfaktor $\cos \phi$
 Phasenverschiebung ϕ Koeff. im Strom
 rechnerisch $\cos \phi$
 Strom mit Selbstind. = $\frac{\text{Scheinleistung}}{S} =$
 Strom ohne Selbstind. = $\frac{I}{W_n}$

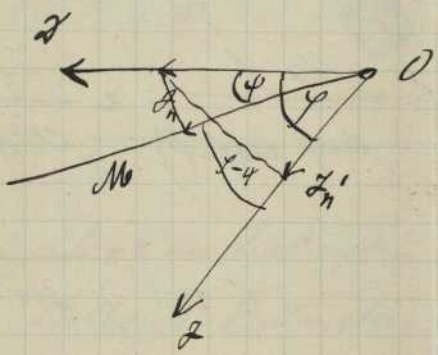

$$= \frac{W_n}{\sqrt{W_n^2 + (2\pi N I)^2}} = \frac{W_n}{W_n \sqrt{1 + \frac{(2\pi N I)^2}{W_n^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \phi}}$$

Strom mit Selbstind. = Strom ohne Selbstind. $\times \cos \phi$
 All geht mit grösse des Stromes

$$\frac{I_1}{W_n} = I_n \cos \phi \quad I \cos(\phi - \phi)$$

$$\frac{I_0}{W} = I_n \cos \phi$$

(Tatsächliche Leistung I
 gemessene " I_1)

$$\frac{I}{I_1} = \frac{\cos \phi}{\cos \phi \cos(\phi - \phi)}$$

$$I = I_1 \frac{\cos \phi}{\cos \phi \cos(\phi - \phi)} \quad I = I_n \cos \phi$$

$$I = I_n \cos \phi \frac{\cos \phi}{\cos \phi (\cos(\phi - \phi))}$$

Korrekturfaktor

B

$$L_2 = \frac{2\pi N^2 L}{W}$$

$$L_4 = \frac{2\pi N^2 L}{W_n}$$

$$\frac{\cos \varphi}{\cos \varphi \cos(\varphi - \varphi)} = \frac{\cos \varphi}{\cos \varphi (\cos \varphi \cos \varphi + \sin \varphi \sin \varphi)}$$

$$= \frac{\cos \varphi}{\cos^2 \varphi \cos \varphi (1 + \tan^2 \varphi)} = \frac{1 + \tan^2 \varphi}{1 + \tan^2 \varphi}$$


Obige Art drücke in Korrektionscoeff. eingedruckt.

$$= \frac{1 + \frac{2\pi N^2 L}{W_n}}{1 + \frac{4\pi^2 N^2 L^2}{W_n}}$$

Größe $\frac{L}{W_n}$ soll sehr klein werden wenn man nicht alle Zeitkonstante



$\varphi = 0^\circ 18'$ 100 Volt. 4000 Ω vorgeschaltet

$\varphi =$	90°	85	80	75	70	65	60	50	40	30	20	10	0
	0	0,9436	0,9804	0,9884	0,9938	0,9970	0,9991						
		0,9412	0,9858	0,9911	0,9957	0,9981	1,0000						

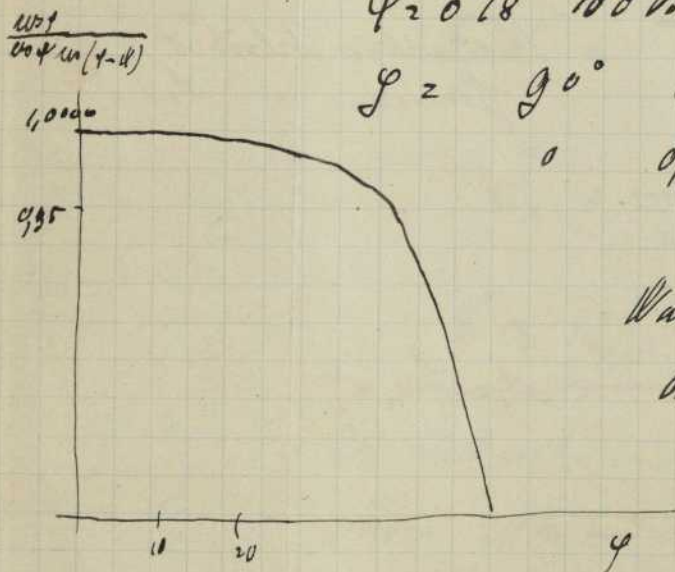

Wattmeter muss immer die Arbeit messen die hinter dem ersten Widerstand liegt an denen die Stromverbräuche an einer anschließt.

Leistung

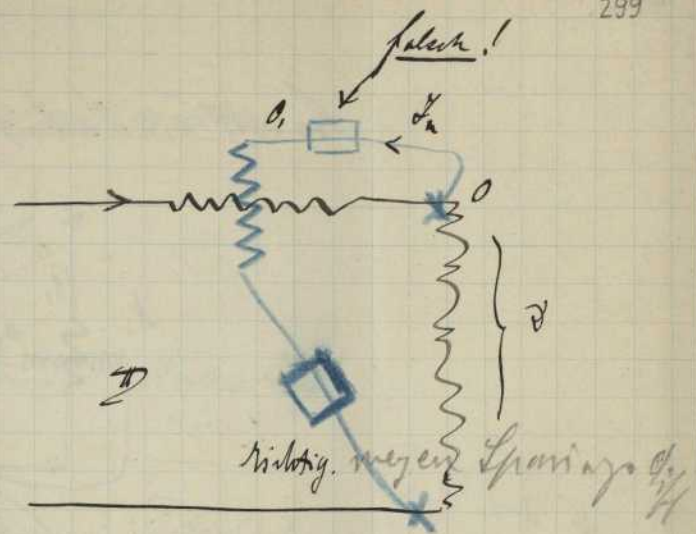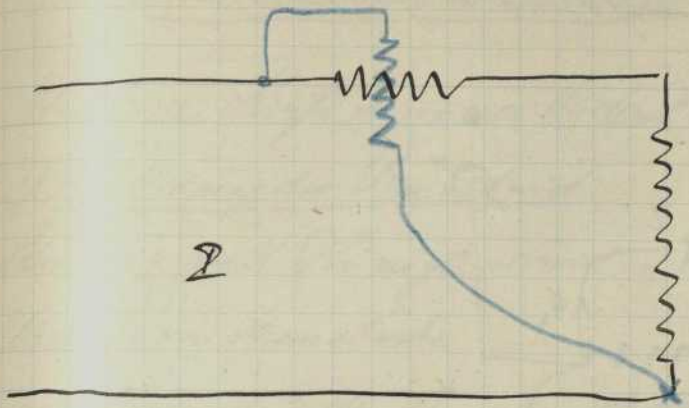

P misst die in der Arbeit im Spannungskreis des Wattmeters

P " " Arbeit in der oberen Polle des Wattmeters


Man muss Korrektur anwenden $\frac{P^2}{W_n}$

Bestim. der korrigierten Arbeit des Wattmeters

In Stromkreis $0,0$, darf kein Widerstand mit

eingeschaltet werden

sonst man in P so klein man umschreiben

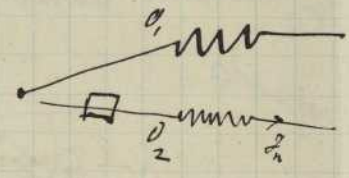

$$I \cdot U \cos \varphi = P = U \cdot I_n \cdot \frac{\cos \varphi}{\cos(\varphi - \varphi)}$$

Man kann $\varphi - \varphi$ bestimmen aus:

$$\cos(\varphi - \varphi) = \frac{U \cdot I_n \cdot \text{Binnwert} \cdot \cos \varphi}{I \cdot U \cdot \text{Spannungskreis}}$$


Man kann den Korrekturfaktor bestimmen

$$U \cdot I_n \cdot \frac{\cos \varphi}{\cos \varphi \cdot \cos(\varphi - \varphi)}$$

Wenn man Leistungsfaktor im Stromkreis bestimmen will

$$S = \frac{2\pi N^2}{W}$$

Es soll ein Leerlauf Transformator gemessen werden.

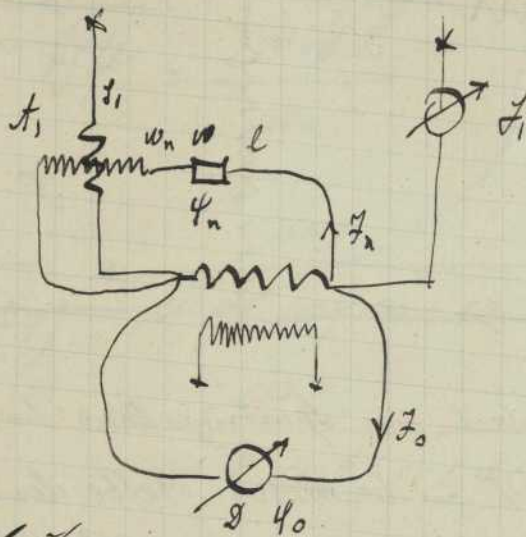


Gesamtarbeit

$$A_1 = I_1 \cdot U_{10} = I_1 \cdot U_1 \cdot \frac{w_1}{w_2} = I_1 \cdot U_1 \cdot \frac{w_1}{w_2} \cdot \frac{w_2}{w_1} = I_1 \cdot U_1 \cdot \frac{w_1}{w_2} \cdot \frac{w_2}{w_1}$$

Überwind rechnet man \$I_1\$ aus

$$I_1 = \frac{27 \text{ N} \cdot \text{cm}}{U_1}$$

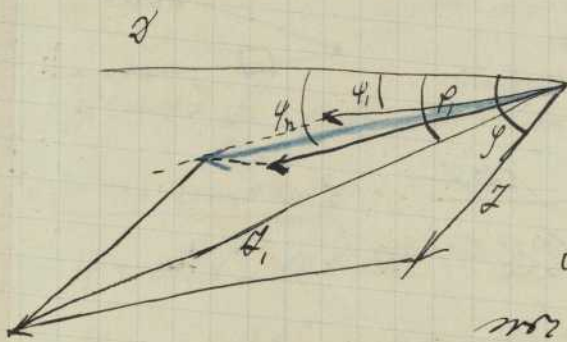

$$A_2 = I_2 \cdot U_{20}$$

\$I_2\$ setzt sich zusammen aus \$I_1\$ in \$I_2\$ und \$I_0\$. Dort stellen wir \$I_1\$ in \$I_2\$ zusammen u. mit

dieser Resultanten \$I_1\$. Somit ist \$I_1\$ in

Gewisse in Richtung gegeben also ist die Ursache der Leistung im Transformator u. beträgt in die tatsächliche Arbeit

$$A_2 = I_2 \cdot U_{20} \text{ zu berechnen.}$$

Bestimmung von Elementwiderstand


Elektr. Kraft in inneren Widerstand

1) Bestimmung des Elementwiderstand

Schwering meist Flüssigkeitselement in Baumart. Widerstand abhängig von Stromstärke.

1) Methode mit der Brücke (Wechselstrom in Telefon)


X an Netz an Strom an auf das Telefon doch dieses ist nicht mit auf Wechselstrom $\frac{X}{W} = \frac{a}{b}$

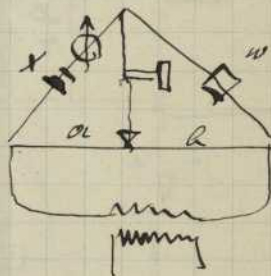


Ein Amperemeter ist vorher anzufügen. Für Messung des inneren Widerstandes bei richtiger Gesamtstromabgabe, 2 Methoden vorhanden.

$$E = I + I W_i$$

Solange der Strom abgibt geht durch den Schaltstrom, dadurch sekundäre ferromagnetische Veränderungen, seine elek. Kraft

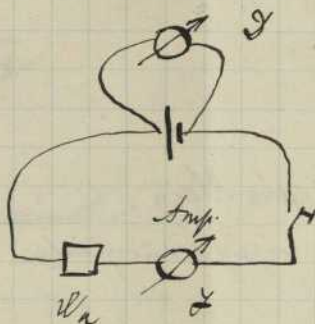


ist eine andere als wenn er keinen Strom abgibt, nach dem Strom unterbrochen verändert sich die elek. Kraft er wächst an. Für Messung von E sind aperiodische Instrumente nötig d.h. Instr. die ohne Schwingungen stetig messen. I in II geschlossen Vent sprechen in Skalenkreis I in II geöffnet

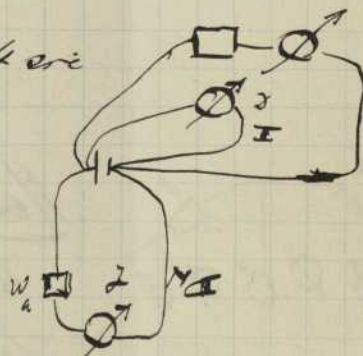


$$\frac{E - I}{I} = W_i \quad E - I \text{ ist klein} \quad \text{Dentpr. u. Skalent.}$$

$$\frac{E}{n} \quad a \quad 1 \quad a \quad E_{\text{entf. u. L.}}$$

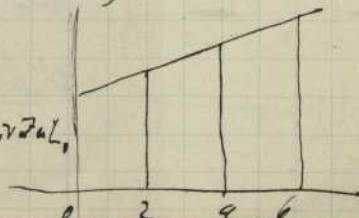

dann $\epsilon_0 = \frac{\delta}{n} M_0$

3) Methode von Nünners

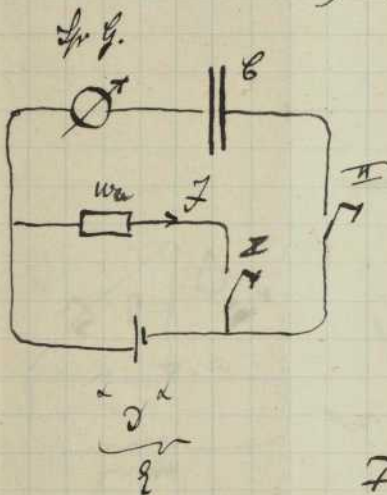

Kondensator n: ballistisches Galvanometer nicht
I geschlossenen Galvanometer vom Z Klemmp. δ.

$\delta = I W_a$

II geschlossenen δ Abschlag von Sp. Z.

$K \delta_1 = C \delta = Q_1$ (C Kapazität)

F geöffnet hat sich vorher, am Kond. stellt sich eine um δ -Stärke Spannung ein.

$K \delta_{\delta-\delta} = C(\epsilon - \delta) = Q_{\delta-\delta}$

$\frac{\delta_{\delta-\delta}}{\delta_{\delta-\delta}} = \frac{\delta}{\epsilon - \delta}$; $\epsilon = \delta + I W_i^2$

$\epsilon = I(W_a + W_i)$


$\epsilon - \delta$ ist sehr klein

Taster I möglichst rasch geschlossen

$\frac{\epsilon}{\delta} = \frac{W_a + W_i}{W_a}$

$\frac{\epsilon - \delta}{\delta} = \frac{W_i}{W_a}$

$W_i = W_a \cdot \frac{\epsilon - \delta}{\delta} = W_a \frac{\delta_{\delta-\delta}}{\delta_{\delta}}$

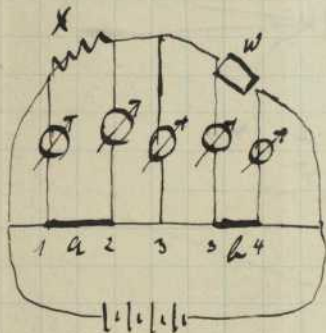

Messung sehr kleiner Widerstände.

Alle Messungsmethod. bringen Fehler hinein daher besondere Methode


1) Wheatstone'sche Brücke (Projektionsmethode)

Die Übergangswiderstände sind zu eliminieren. Wertescheinäufgabe

$$\frac{x}{w} = \frac{u}{v} \text{ hieraus } x$$

Kerfunkt bei dieser Methode nicht die geringere Genauigkeit
2. Methode.

Man schaltet den zu messenden Widerstand
in Serie mit einem Vergleichswiderstand
von ähnlicher Größe in einen Stromkreis
einer Stromquelle mit einem inneren
Widerstand.

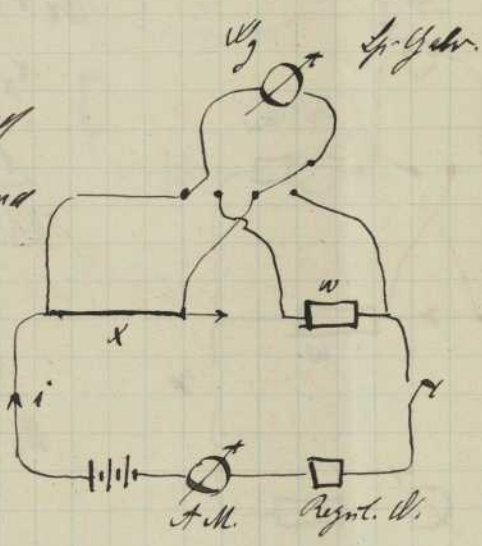

$i_x =$ Strom am Ende von x

Strom der in Spiegelgalv. geht wird vernachlässigt.

$i_w =$ Strom am Ende von w

In Spieg. Galv. fließt Strom prop. i_x & i_w nämlich

Strom $i_g = \frac{i_x}{w_g} = C dx$

ebenso

$i_w = \frac{i_w}{w_g} = C dw$

dann


$$\frac{x}{w} = \frac{dx}{dw}$$

$$x = w \frac{dx}{dw}$$



x & w müssen w ziemlich verschieden sein, damit
auf dx & dw so dass sie dabei C ändern könnte bei

sehr verschiedenen Anschlüssen. Wir bringen aus
 einem Zinnschicht mit herein.

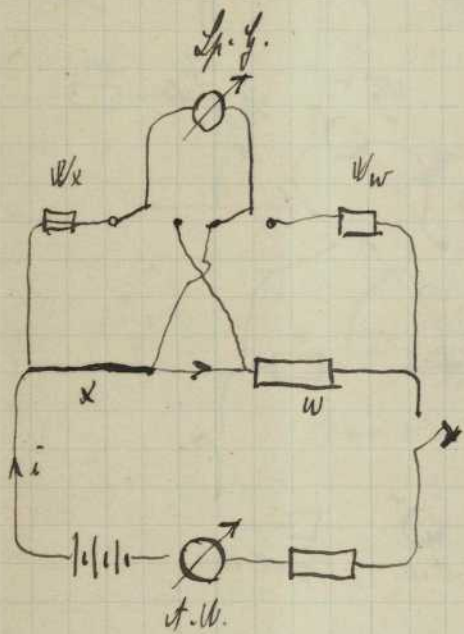

$$\frac{ix}{W_x + W_g} = \frac{i_w}{W_w + W_g} = \text{Strom}$$


$$\frac{ix}{W_x + W_g} = \frac{i_w}{W_w + W_g} = dx : dw$$

$$\frac{ix}{W_x + W_g} \cdot dw = \frac{i_w}{W_w + W_g} \cdot dx$$

$$x = w \frac{W_x + W_g}{W_w + W_g} \frac{dx}{dw}$$

In dieser Weise sind wir frei von Konstanten ϵ des Spitzgalvanometers.

3. Methode.

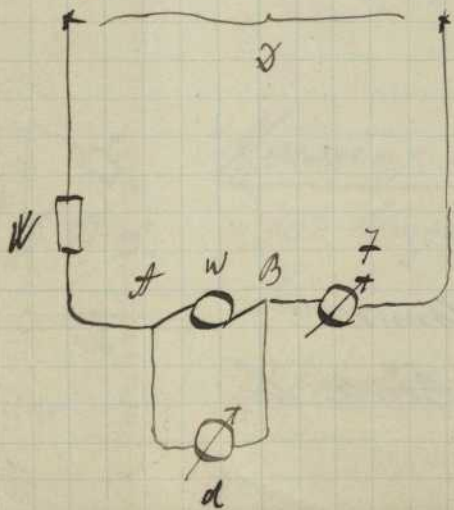

Den Strom i : Spannung misst man an dem kleinen Widerstand.

$$I = \frac{U}{W}$$

$$I = \frac{d}{w} ; w = \frac{d}{I}$$


tt

4. Methode:

Änderung der Brückenmessung von W. Thomson.

Thomsonbrücke

Mit x wird ein Vergleichsstandard in Serie geschaltet.

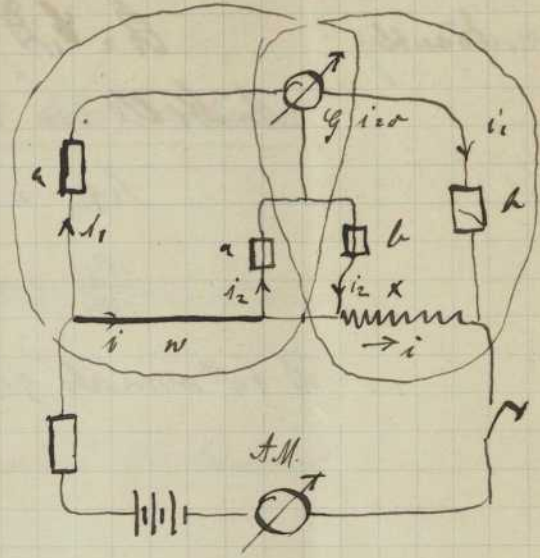

2. Kirchhoffsches Gesetz.

$$w + i_2 a - i_1 a = 0$$

$$n: x i - i_1 b + i_2 b = 0$$

$$w i = a (i_1 - i_2)$$

$$x i = b (i_1 - i_2)$$


$$\frac{w}{x} = \frac{a}{b}$$

$$x = w \frac{b}{a}$$


w verändert man solange bis Strom im Galvanometer $i_2 = 0$ wird. Eine Erwärmung von w darf nicht vorkommen daher können ein großes Strom benötigen. Interpolation anwenden.

Vergleichende Kapazitätsmessungen.

Es handelt sich darum eine nicht bekannte Kapazität zu bestimmen mit Hilfe eines bekannten Kondensators.

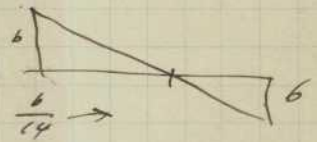

Proport. Konst. $K u_1 = K_1$ (Bek. Wert)
 K Constantenkoeff. des Galvanometers

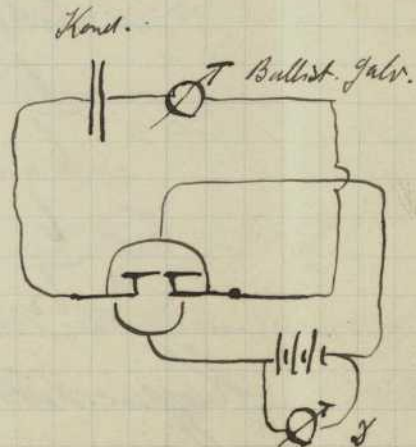

n_1 Kreislage

C_2 & d

C_1 Kapazität

An Stelle von C_1 bringt man C_2

$$k n_2 = C_2 = C_1 d$$


$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{C_1}{C_2}$$

d hat man als gleich groß ansetzen.

2) Kompensationsmethode für Vergleich.

von Kapazitäten.

In einem Schalt legt man konst. Span. \mathcal{E}
 Spalt Punkt P mit der Erde verbinden.

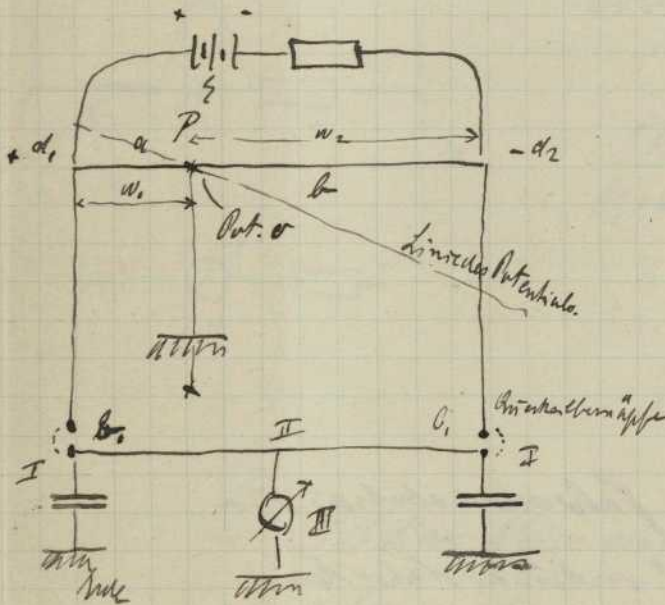

$$I \quad d_1 - d_2 = \mathcal{E}$$

$$C_2 = C_1 d_1 ; C_2 = C_2 d_2$$

$$II \quad \frac{b_1 d_1 - b_2 d_2}{k}$$

III Anzeige eines ballist. Galvanometers.

$$b_1 d_1 - b_2 d_2 = 0$$

$$b_1 d_1 = b_2 d_2$$

$$\frac{b_1}{b_2} = \frac{d_2}{d_1} = \frac{w_2}{w_1} = \frac{b}{a}$$

 
$$\left(\frac{b_1}{b_2} = \frac{d_2}{d_1} = \frac{w_2}{w_1} = \frac{b}{a} \right)$$

Kapazität bestim. an Skabel.

Messung des Widerstandes auf Grund des Widerstandes

Isolationswiderstand pro km

Goldtoren Guttpapier in Kunsttechnik



verhalten sich anders wie Metalle

Trägt man bei Guttpapier um 5° steigen so sich Widerstand um die Hälfte. Man hat:

$$W_t = W_0 \alpha^t$$

$$W_{t_1} = W_0 \alpha^{t_1}$$

$$\frac{W_{t_1}}{W_t} = \alpha^{t_1 - t}$$

Änderung des Widerst. abhängig von der Temp. Differenz

Guttpapier

$$\frac{W_{25}}{W_{20}} = \frac{W_5}{W_0} = \frac{1}{2}$$

Bei andern Metallen hat man

$$W_{t_1} = W_{t_0} (1 + \alpha(t_1 - t_0))$$

$$\frac{W_{t_1} - W_{t_0}}{W_{t_0}} = \alpha(t_1 - t_0)$$

Diese Beziehungen hat man empirisch aufgestellt.

Widerst. abhängig nicht von der Dicke der Elektrifizierung

Man hat als Einheit der Heiz 1 Min. genommen.

Einheit der Temp. bei 15° in England 45 Fabr. (24°)

Bei $t = 24^\circ$ hat man nach 1 Min. Isolationswiderstand 1,00

" " " " 24 Min " 1/2

" 0° " " " " 2/21

Bei verlegtem Kabel ist Widerst. einzig abhängig. vom Querschnitt.

Bei sog. submarinen Kabeln (Meer)


Aby Widerstand

$$W_K = W (1 + 0,0032 t d)$$

Wie Ann man den Isolationswiderst. des Kabels bestimmt, wenn die Konstante des Materials gegeben ist.

Länge des Kabels sei l

Widerst. den die Zylinderhülle überbrückt ist.

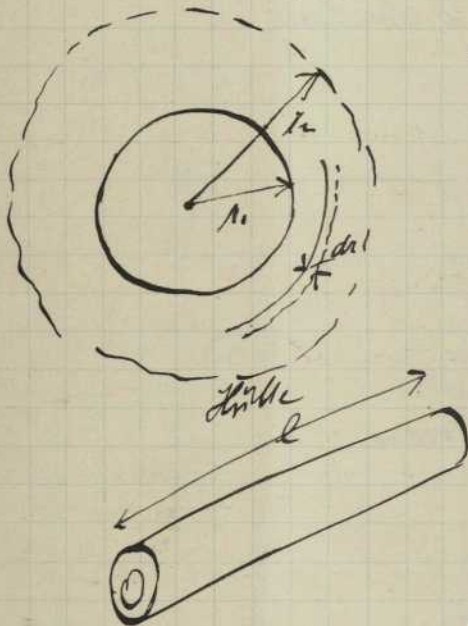


$$dW = \frac{\sigma dr}{2\pi r l}$$

$$W = \frac{\sigma}{2\pi l} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r} = \frac{\sigma}{2\pi l} (\ln r_2 - \ln r_1)$$

$$= \frac{\sigma}{2\pi l} \ln \frac{r_2}{r_1}$$


Isolationswiderst. hängt nur ab von dem Verhältnis der beiden Radien, nicht von der Länge des Kabels. Widerst. Stoff. in Ohm centim. ein. führen $\sigma = 5,4 \cdot 10^{-4}$

Messung des Widerst. im Kabelbassin.

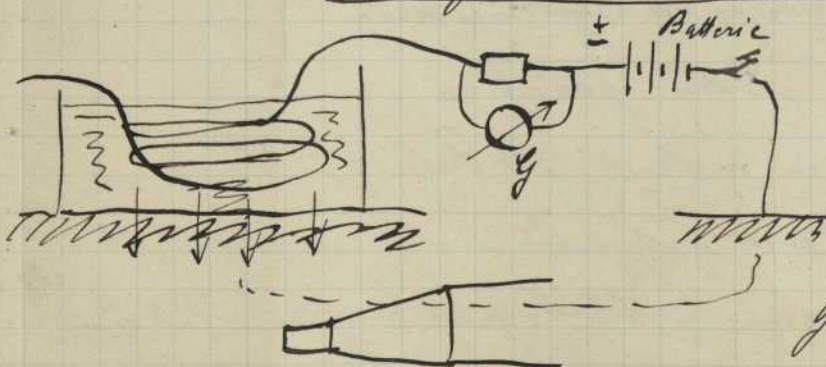


Ende des Kabels gut isolieren, Bleistiftartig an der Spitze. damit Strom nur an Ende geht.


Man darf Batterie nicht ansetzen. Besser: Galv. stellen.
 Man muss eine Batterie von hohem Span. haben
 Galv. muss sehr empfindlich sein. da
 Strom sehr klein ist. Einachs. eines
 Schmelzkraus. $wg = \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{45} \frac{1}{999}$

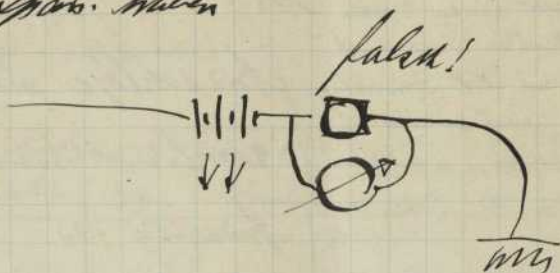

Man hat zuerst Galv. kurz an schliessen. da das
 Kabel sich zuerst ladet. Man hat 10-15 Sek. zu warten
 so soll einmal mit negat. n. das mit dem al mit positiven
 Pol an messen. Anschlüsse sollen gleich werden. Hat
 man bei posit. Pol grünes Ausschlag. so hat man einen
 Isolationsfehler Messung mit dem negat. Pol zuerst
an machen da es sich am besten thun geeignet ist einen
 Isolat. fehler an bestimmen. Bei neg. Pol wird H frei
 das zu die Vorat. wird durch plötzl. abgelehrt ist die Zeit
 so wird die Skala sich nach rechts. A. Ohm ist ein niedriger
 n. ist das Kennzeichen eine gute Isolationschicht. Bei
 posit. Pol wird H frei n. freie Stelle nach rechts.

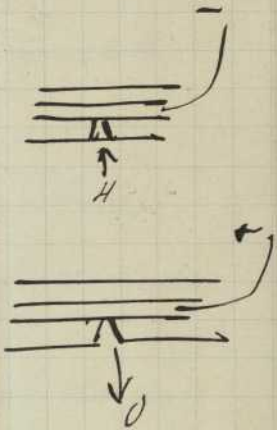

Strom immer so laufen lassen dass Ausschlag nach
 die Seite des Beobachters hin erfolgt geschieht durch
 Wechsel. Man hat folgende Schaltung.

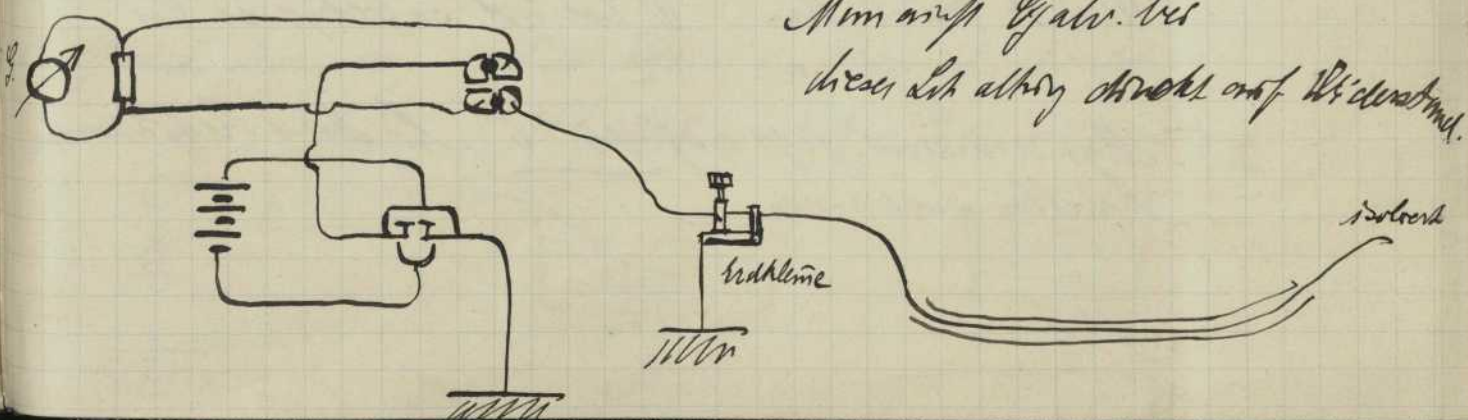

Man muss Galv. bei
 dieser Schaltung durchs auf die Isolation.

Bei Anfang der Messung schaltet man zuerst einen grossen bekannten Widerstand ein in best. Anschlag als dann schaltet man Kabel ein in erhält wieder einen Anschlag

n_0 Anschlag bei 100000
 " " " " Kabel

Anschlüsse sind prop. den Widerständen.

Kombinationswiderstand sei 100000 Nebenw. $\frac{1}{1254}$

Anschlag n_0 & unbekannter Strom Anschlag.

Man hat einen Strom fliessen:

$$E n_0 \left(1 + \frac{W_g}{\frac{W_g}{9999}} \right) = E n_0 10000$$

Skalentheil bedeutet einen Widerst. von

$$100000 \times 10000 + n_0$$

$$10^4 + n_0 \Omega$$

$$10^3 + n_0 \text{ Megohm}$$

Verstärkungszahl sei p. 2 Hbr. do Galv.

$$\text{zu off 1 Kilohm. } 10^3 n_0 \text{ Megohm}$$

$$\text{demz. Isolationswiderst. } \frac{10^3 n_0}{\dots}$$

Kabelwiderst. in Widerst. der Entlastung $\frac{n_0}{p}$ geschaltet

Anschlag n_0 für Entlastung.

n_0 für Entlastung in Fehl. Widerst. sonst.

Rechnet man mit Anschlag $n - n_0$. Wenn also der

Widerst. bei 1 km W beträgt so beträgt er bei

$$1 \text{ " } W R$$

Man rechnet jetzt auf 15° C. so sind Rechtskolumnen Tabellen vorzunehmen.

Messung.

Erstmessung 1. Periode 6 x 10⁵ Megohm


Länge l 0,2001 Km	Temp.	Pol	Erstmessung mit Nebenschluss ∞		Kabel + Zweitmessung			Kabel ohne Zweitmessung		Istl. d. d. Kabel in Megohm	
			1. Min.	2. Min.	1. Min.	2. Min.	Nebenschl.	1. Min.	2. Min.	1. Min.	2. Min.
	17°	-	18	17	129	136	1/49	6482	6783	93,3	98,5
		+	18	17	129	120	1/49	6432	5983	93,3	100,3

Diese Messungen sind mit dem Messg. G. 1892 auf 15° angedreht von Sicherheit voran zu verlangen die Lampenspannung 0,1 mm Öl auf seinen Isolationsmittel.

Bestimmen si werden man 2 Messinggefäße in in die man das Öl hineinsteht



$$W_2 = \frac{C}{2\pi l} \ln \frac{r_1}{r_2}$$

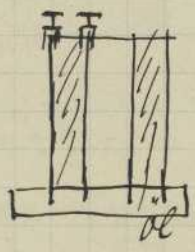


Hat man keine gemessene Platten so kann man ein Metallgefäß nehmen in das die Platte gelegt wird in brüchbar das darauf geschritten wird




In dem Widerst. best. gehört auf die Lokalisierung einer Fehlerstelle

Man verbindet Kabel auf eine Trommel n: misst dasselbe durch einen Ausschlag sobald Fehler im Strom ist

Widerstandes statt in Gehr. schließt stark mit

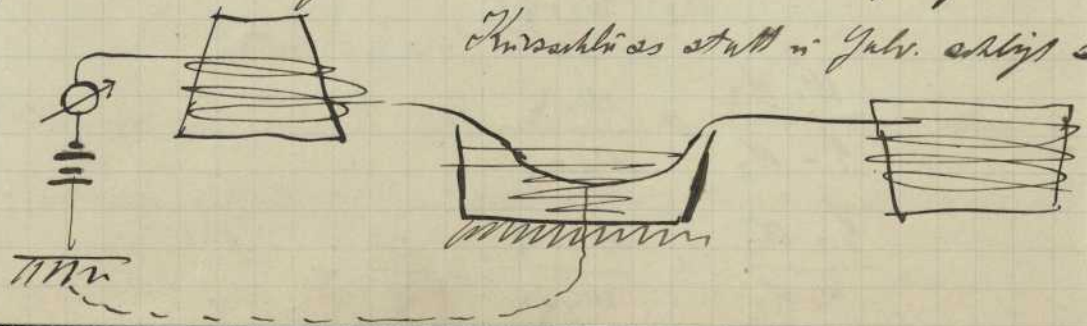


Bestim. des Fehlers einer erdungelegten Kabels.

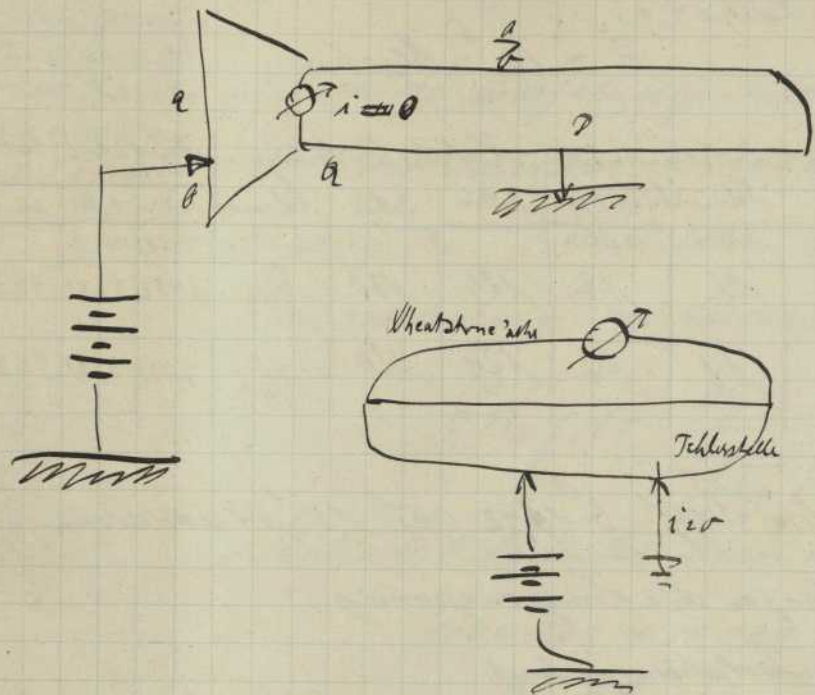

Man verbindet die beiden Enden des Kabels + legt die andere an das Jahr. $i = 0$ wenn Fehlerstelle da ist.

Bestim. des Total. W. Wert einer Leitungsanlage

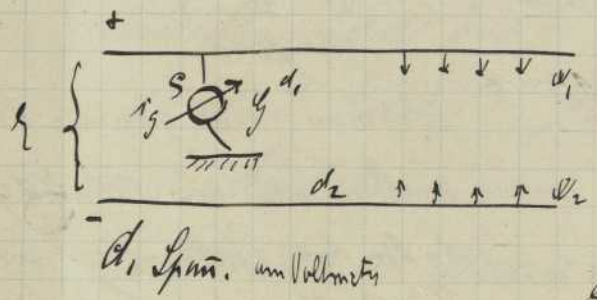

In der oberen Leitung w_1 in der unteren w_2

$$I = d_{12} \frac{w_1 S}{w_1 + S} + w_2 = \frac{w_2 S}{w_1 + S}$$

$$I - d_1 = d_1 = w_2 = \frac{w_1 S}{w_1 + S}$$

$$w_2 = \frac{(I - d_1) S w_1}{d_1 (w_1 + S)} \quad (1)$$

$$w_1 = \frac{(I - d_2) w_2 S}{d_2 (w_2 + S)} \quad (2)$$

$$\frac{w_1 d_2}{I - d_2} = \frac{w_2 S}{w_2 + S}$$

$$\frac{I - d_2}{w_1 d_2} = \frac{w_2 + S}{w_2 S} = \frac{1}{S} + \frac{1}{w_2}$$

$$\frac{E - d_2}{w_1 d_2} = \frac{1}{S} \cdot \frac{d_1 (w_1 + S)}{(E - d_1) w_1 S}$$

Isolationen nicht.

$$w_1 = \frac{S (E - (d_1 + d_2))}{d_2}$$

Diese Methode ist durchführbar während des Betriebes. Vorschriften des Verfassers für die Größe der Fortleitung.

$$\frac{1000000}{n} \text{ Ohm für die Leitung}$$

$$10000 + \frac{1000000}{n} \text{ } \Omega \text{ für jede Lampenanzahl}$$

n Lineal der Glühlampen
+ für jeden Motor
10 Glühl. als äquivalent

Isolation der Leitungen gegeneinander während des Betriebes nicht annehmbar. Es muss genau eingehalten werden:

- 1) Negative Pole zuerst an die Leitung legen.
- 2) Es muss mit Betriebsspann. gemessen werden.

Messung elektrometrischer Kräfte:

$$E = R + F W_i \quad W_i \text{ innerer Wid.}$$

W_i sei 5Ω 150° Anzahl. $1^\circ = 0,00001 \text{ Amp}$

$$F = 0,0150 \text{ Amp}$$

$$E = 100 \cdot 0,015 = 1,5 \text{ Volt.}$$


$$E = 1,5 + 5 \cdot 0,015 = 1,575$$



B

Untertrieb zu 4,8% Man hat es in der Hand die Messung zu verfeinern. Messung mit einem Spiegelg. mit sehr hohem Widerst.

den E. durch. Vergleichende Mess. auf diese Weise angeführt. Ein Normalelement habe el. Kraft \mathcal{E}_1 klein hingegen ad messende

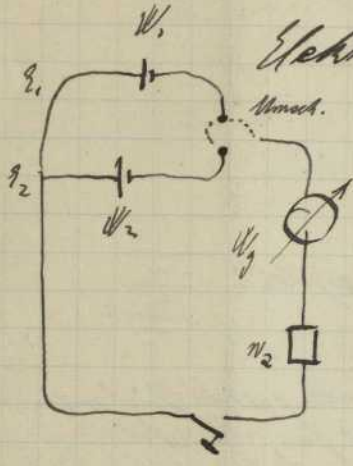

Elektr. Kraft \mathcal{E}_2

$$C n_1 = I_1 = \frac{\mathcal{E}_1}{w_1 + w_g + w_2}$$

$$I = C n_2 = \frac{\mathcal{E}_2}{w_2 + w_g + w_2}$$

w_1 u. w_2 wird man vernachlässigen dürfen dann

$$\frac{h_1}{h_2} = \frac{n_1}{n_2} ; \mathcal{E}_2 = \mathcal{E}_1 \cdot \frac{n_2}{n_1}$$

w_2 wählt man in beiden Fällen verschieden. Man misst n_1 dem Anschein n_2 durch Änderung von w_2


$C n_1$ nahezu $C n_2$ man kann dann C als konst. mit voraussetzen.

$$C n_1 = \frac{\mathcal{E}_1}{w_1 + w_g + w_2} \quad C n_2 = \frac{\mathcal{E}_2}{w_2 + w_g + w_2}$$

$$\frac{h_1}{h_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{w_2 + w_g}{w_1 + w_g + w_2} = \frac{n_1}{n_2} \cdot \frac{w_g + w_2}{w_1 + w_g + w_2}$$

2. Methode.

Verwend. von Kondensatoren. Ladung Q_1 von \mathcal{E}_1 hermitbest.

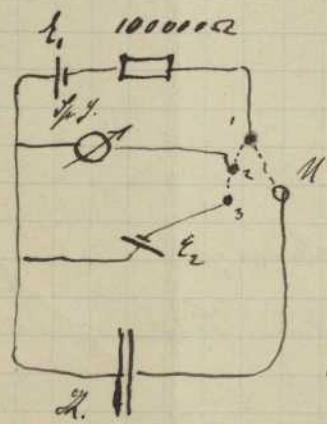

Stellung 1. $Q_1 = \mathcal{E}_1 C = R n_1$

Stell. 2 $Q_2 = \mathcal{E}_2 C = R n_2$

$$\frac{h_1}{h_2} = \frac{n_1}{n_2}$$


Induktionskreis des Normalinst. ist ein sehr hoher

Widerstand erhalten. (100000Ω) Im ersten Moment die Ladung des Kondens. verin. durch diesen Widerstand starken Spannungsabfall. Spannungsmessung auf diese Weise auf hergestellt bei 2 Punkten die nicht leitend verbunden werden dürfen.

Potentialskala zur Herstellung verschiedener elektr. Kräfte. $W_1 + W_2$ konstant erhalten in die einzelnen dabei verin. z.B.

$$6000 + 4000 = 10000; \mathcal{E}_2 = \mathcal{E} W_2 = 3000$$

$$2000 + 3000 = 10000 \quad \mathcal{E}_2 = \mathcal{E} W_2 = 6000$$

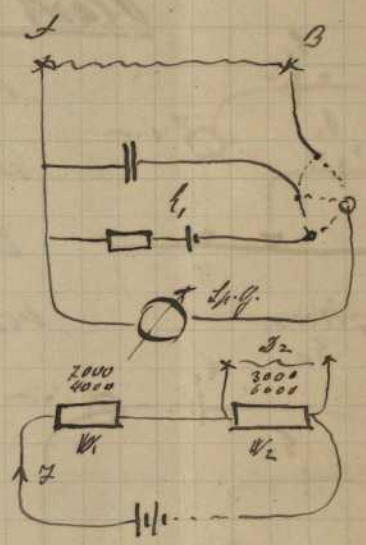

Kompensationsmethoden.

Poggendorff = Dubois'sche Methode.


Mit einem angelegten Strom durchgeföhrt an ein Stromzelle \mathcal{E}_0 angelegt über dem Druck stellt sich Potentialverteilung her. 2 kl. Kräfte. $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2$ normal Element.

Herstellung desselben Potentials umgegrat. Pol durch Verschieben eines Kontaktes bis Galvan. Stromlos. h sei:

$$A \mathcal{E}_1 = a_1, \quad A \mathcal{E}_2 = a_2$$


$$\frac{h_1}{\mathcal{E}_2} = \frac{a_1}{a_2}$$

Beding. \mathcal{E}_0 muss $> \mathcal{E}_1$ u. $> \mathcal{E}_2$ sein. Die elekt. Kraft \mathcal{E}_0 soll auf zwischen Messung von \mathcal{E}_1 u. \mathcal{E}_2 nicht ändern. Diese Beding.

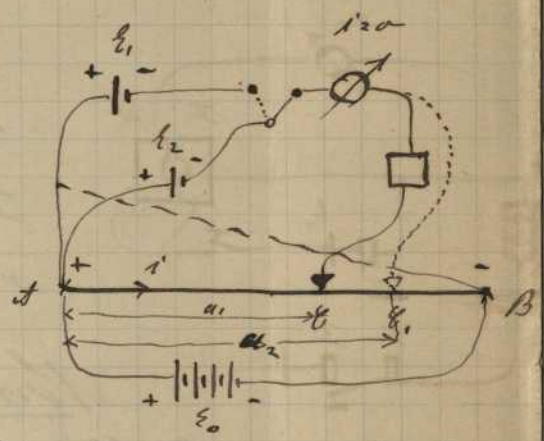


für die Genauigkeit der Messung. (Wheatsstone's.)



Clark'sche Methode.

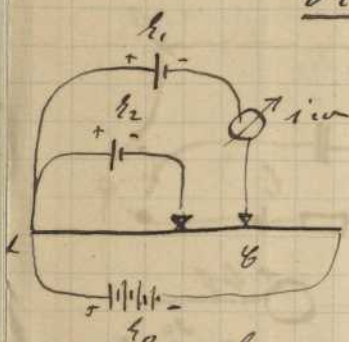

Man misst in gleicher Zeit E_1 u. E_2 . A. B. u. d.
Es ist möglich für E_2 gleichzeitig mit für E_1 einstellbare
 E_1 zu finden wie Galv. Strom z. B. durch Änderung
von W_0 mit $\epsilon = 0$ gemacht dadurch nur 1 Kont. all. nötig

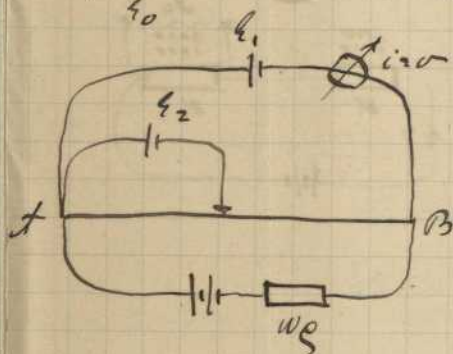

Clark.

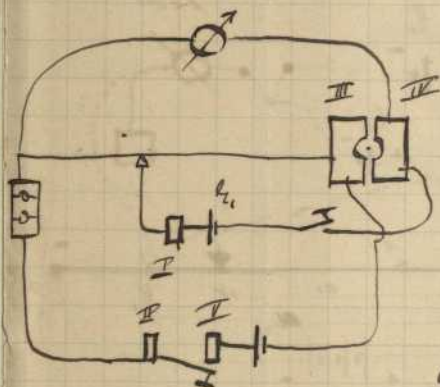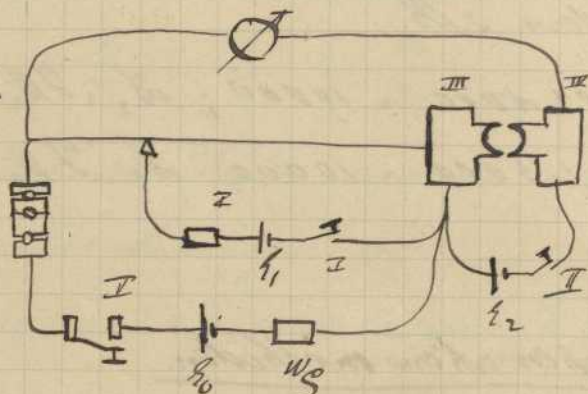


Durch Änderung von W_0 mit nach Einhalten von
II im Galvan. z. B. gemacht, dass E_1 eingeschaltet
u. durch Verschieben des Kont. i. n. mehrmals $\epsilon = 0$ gemacht.

Normalen der elektr. Kraft sind nötig für praktische
Einführung der Messung derselben müssen leicht reproduzierbar
sein.

Clark Normalinstrumente

Die Instrumente dieser Art geben keinen Strom
abgeben daher kann man genaue beliebige
Galvanom. verwenden

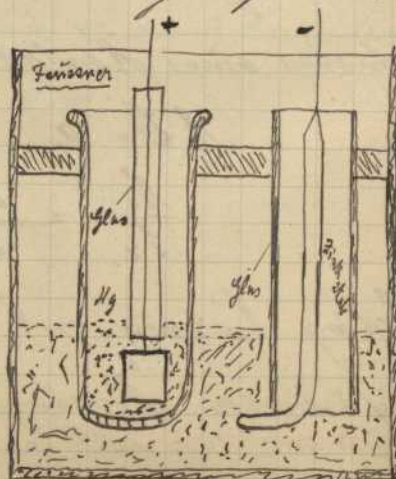

Ferdener'scher Element.

In amalg. Platinblech ein Platin draht angeschlossen der von einem Glas umgeben ist. In Platinblech ist eine Porzellan eingelassen. $\rho = 1,433$ Volt. auf 15° bezogen. Im Sinkat ist es auf in Platinblech eingelassen als neg. Elektrode Weniger als 100000Ω darf man bei der Messung nicht einhalten.



$$1,4328 - 0,00119 (t - 15) - 0,000007 (t - 15)^2$$

Instrumente sehr abhängig von Temperatur.

Galvanische Instrumente besitzen einen Grad der

Klassifizierung. Temp. Koef. $\frac{1}{1000} \%$ versus $\frac{1}{1000} \%$ H Form gewählt. Sind feiner. Im Himmel Ω ändert sich $\frac{1}{2}$.


Ferdener'scher Apparat für Galvanische Instrumente.

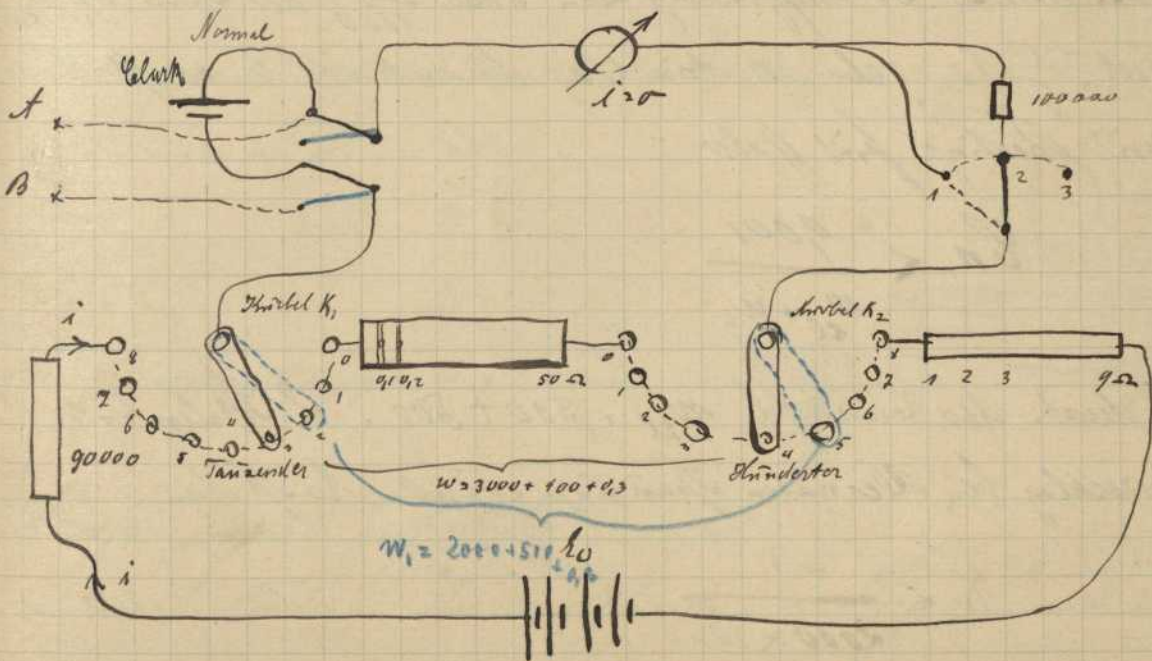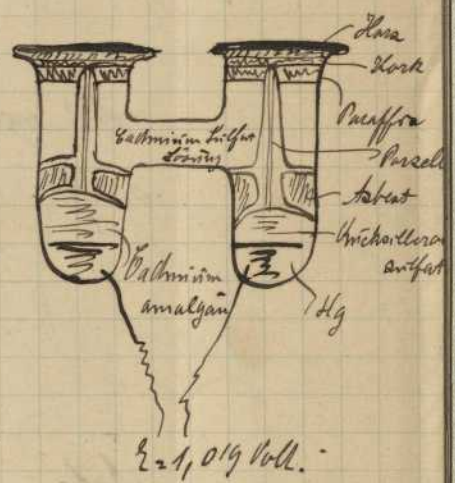

- 1) Kurzgeschlossen
- 2) 100000
- 3) Nullstrom

Man muss mindestens 1000Ω äquivalenten Widerstand haben Man kann bis 14 Volt messen

Um mehr als 14% zu messen misst man mit dem Kompensator

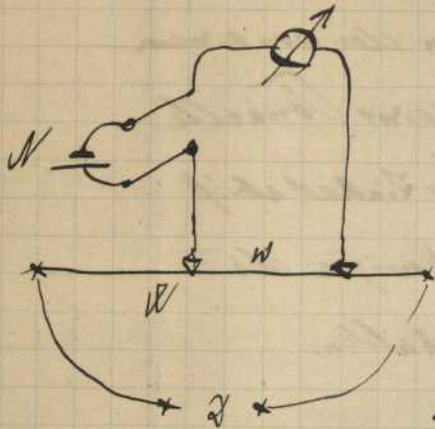

$$N \quad \text{---} \quad W$$

$$I \quad \text{---} \quad W$$

$$I = N \cdot \frac{W}{N}$$

Man kann den Span. bis
500 Volt messen.

Für praktische Messungen ist diese Art der
Mess. sehr gut. Doch für Fabriken ist die Arbeit
noch nicht stark genug. Clark Element folge der Formel:

$$N = 1,433 - 0,0012(t - 15) \quad (t \text{ Temp})$$

wählt man $W = 1452 - 1,2t$ (1,452 = el. Kraft)

so ist W immer 1000 mal größer als el. Kraft somit

$$I = 0,001 W$$

$$I = 0,001 W'$$

Galv. muss so empfindlich sein dass $\frac{1}{1000}$ der Span. angezeigt
wird. Galv. gebe n Anschlag Stromkraft & es ist
somit Beding. für Galv.

$$E_n < \frac{0,001}{W_{el} + W_g}$$

Widerst. des Clark El. $W_{el} = 300 + 500$. 2 Skalenteile
 $W_{el} + W_g = 1000$ Anschlag bei kleinsten Spannungswert so ist dann

$$E < \frac{1}{2000 \times 1000}$$

$$E < 5 \times 10^{-7}$$


Verteile Forderung:

$$C n_1 < \frac{1,4 \times 10^{-5}}{W_{cl} + W_g}$$

n_1 bedeutet den Schwing des Clark Elements n_1 , mindestens 50 dar:

$$\underline{C} < \frac{1,4 \times 10^{-5}}{50} < \underline{2,8 \cdot 10^{-7}} \quad (\text{mangelnd})$$

damit ist man in der Lage mit dem Apparat Spannung mess. zu machen. Man kann auf Schwing messen, wenn man Widerstand der Reihenschaltung nimmt. Clark u. genau bestimmt mit Silber Voltmeter.

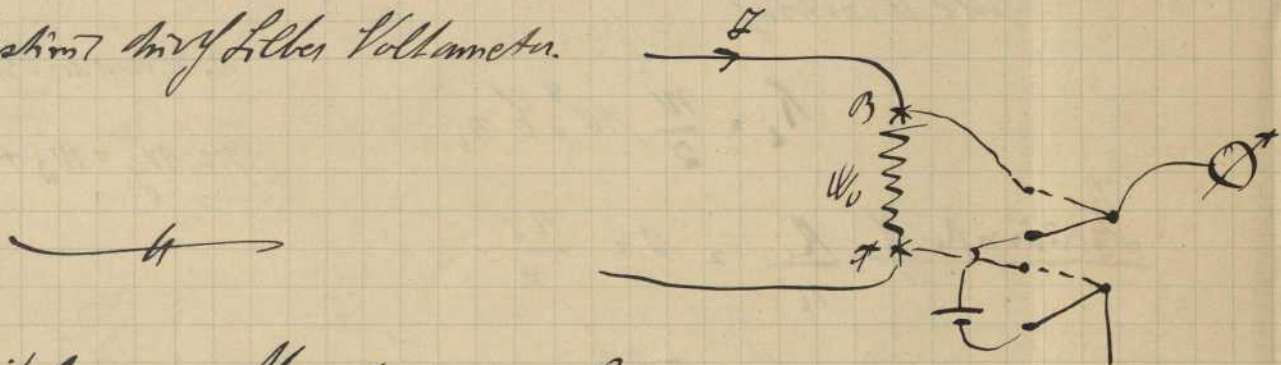

Kapitel Maschinenmessung.


Messung eines Dynamometer auf Schwingung

k Kraftlinien im Stahl

k_i " im Loch

darin

Schwingungskoeff. $\sigma = \frac{k_i}{k}$

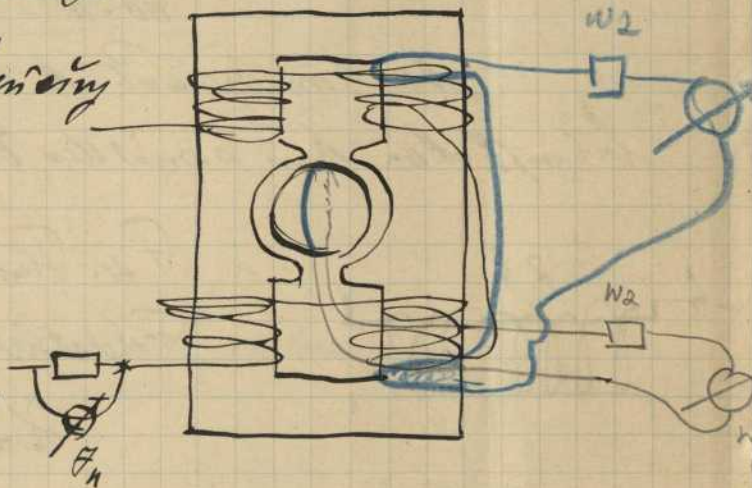

Prüfungspapire auf Stahl

Schwindl. Änderung der Kraftlinien

$$2 \frac{dk}{dt} 10^{-8} = 2 \cdot 2 \cdot 10^{-8}$$

$$2 \frac{dk}{dt} 10^{-8} = 10^{-8}$$

$$\int dR = \frac{W}{2} 10^8 \int_0^t i dt \quad (\text{Q Elektrizitätsmenge})$$

$$K = \frac{W}{2} 10^8 \cdot Q$$

Kraftmesszelle im Aker:

$$K = \frac{W}{2} 10^8 \times 6n$$

Zum Zweck der Bestim. der Kraftl. in Fock legt man Prüfungs-
Spitze auf Fock. Man legt dieselbe unmittelbar unter
die Windung

$$K_i = \frac{W}{2} 10^8 \cdot 6n_i$$


W_3 Widerst. der Prüfungs-
spitze

$$W = W_1 + W_2 + W_3$$

Streuungskoeff. $\frac{K_i}{K} = S = \frac{n_i}{n}$

$$\epsilon = \frac{n^2 K}{60 \cdot 10^8}$$

Man kann hierauf A bestimmen. Es ist jetzt alles bekannt
bis auf A . Man kann somit den Bestrahlungskoeffizienten bestimmen

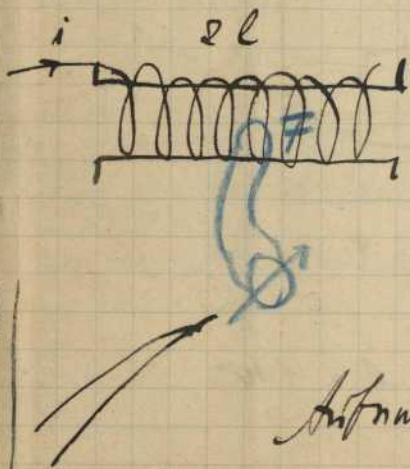


F sei Flussdichte der Prüfungs-
spitze
Feldstärke der Spitze

$$H = \frac{4\pi}{10} \frac{i \cdot 2l}{l}$$

$$FH = K$$

Aufnahme der Stromlosen Charakteristik


$$\epsilon = \frac{n^2 K}{60 \cdot 10^8}$$

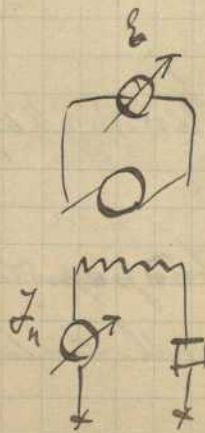

Bestimmung der Leerlaufarbeit t_e

Darunter versteht man die Arbeit der Leistung in Magnetisierungsarbeit des Eisens.

man ist man konstant halten. Man muss die Kernverluste und W der Maschine kennen.

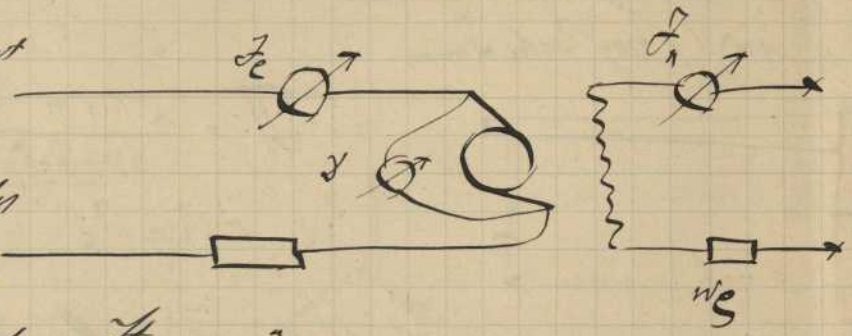


Man hat aber auch Kernwärme.

$$F_e \delta - F_e^2 W = t_e; \quad \delta = S - F_e W$$

$$F_e (S - F_e W) = t_e$$

$$F_e \delta = t_e$$

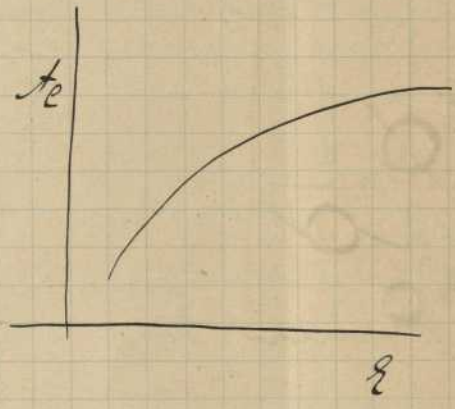

Bestim. des Nutzeffekts von Mech. Motor:

$$\eta = \frac{F_e \delta - F_a W - F_n \delta - t_e}{F_e \delta}$$




$$F_a = F_e - F_n$$

Für Vollbetrieb $\delta = S - F_a W$

Man kann aus obiger Kurve den δ ablesen t_e entnehmen.

Läuft Maschine als Generator

$$\eta = \frac{F_e \delta}{F_e \delta + F_a^2 W + F_n \delta + t_e}$$

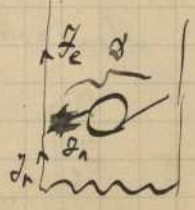


$$F_a = F_e + F_n$$

$$\delta = S + F_a W$$

zusätzlich
 Induced and driven ip die Wirbelströme nicht berücksichtigt
 Mm $1 \div 1\frac{1}{2} \%$ in Abrechnung an bringen.

Bremmung der Maschine.

Wuf Perry sehe Lärm


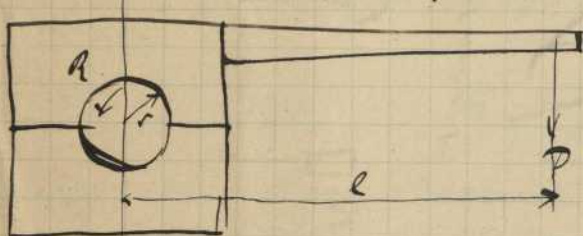


$$\pi = \frac{2\pi n R}{60 \cdot 75} = \frac{\pi n P_L}{30 \cdot 75} \text{ P.L.}$$

$$r R = P_L$$


Nützeffekt der Maschine.

$$\eta = \frac{\pi}{\xi \delta}$$

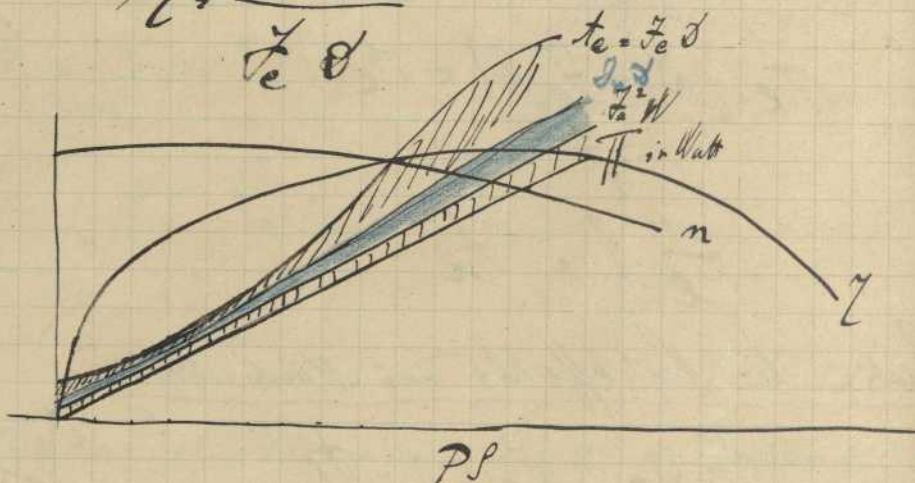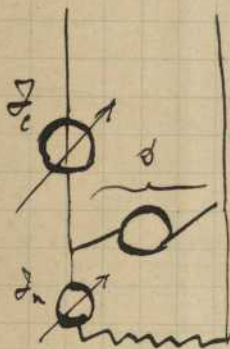


Unterstützung eines Nebenschlussgenerators

Anfang der Betriebsstunden Maschinen muss 2 Stunden lang
 bei Vollbelastung gehalten sein damit sie warm werden
 Man erhält δ konstant ferner n

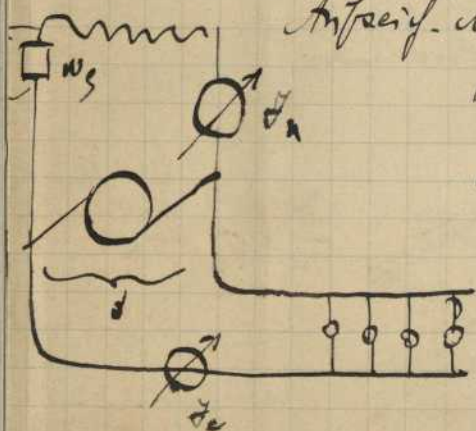

δ
 F_e
 δ_g
 F_n
 gemessen
 $R_e \delta + F_n l$

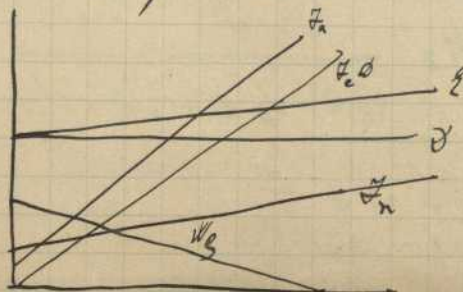


Photometrische Messungen.

Apparate zur Messung der Lichtstärken.

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{r_1^2}{r_2^2}$$


Photometer von Mitschke

Fehler Reflexionswinkel
beeinträchtigt Belensthing

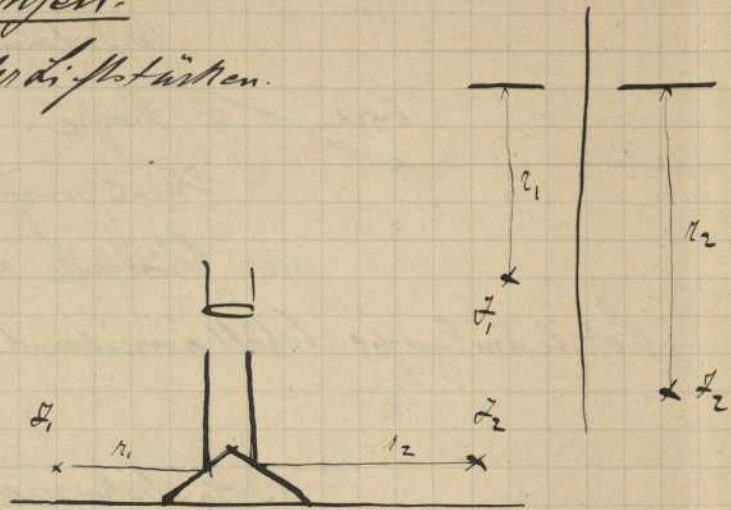


Photometer von Rüdorff

sehr empfindlich

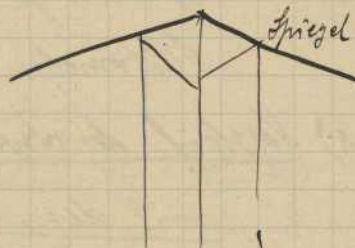

Bänzen

Anwend. eines Paraffinleuchtes

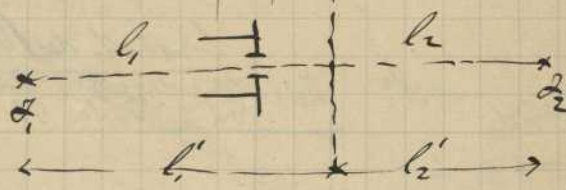


$$\frac{F_1}{r_1^2} = \frac{F_2}{r_2^2} \quad \text{Einstell. auf Kontinst.}$$

$$\frac{F_1}{l_1 \cdot l_1'} = \frac{F_2}{l_2 \cdot l_2'} \quad \text{Einstellung auf Gleichheit der Flächen.}$$

Genauigkeit des Bänzen'schen Phot. bis 3%

Photometer von Linnier Brodthorn

Trifft Licht auf rechte Fläche so wird es reflektiert trifft es auf die ebene Fläche so wird der Strahl nach unten eingeworfen
Treffen die Bleistiftstrahlen in sechs alle der ebenen Fläche das Prismen so wird es geworfen

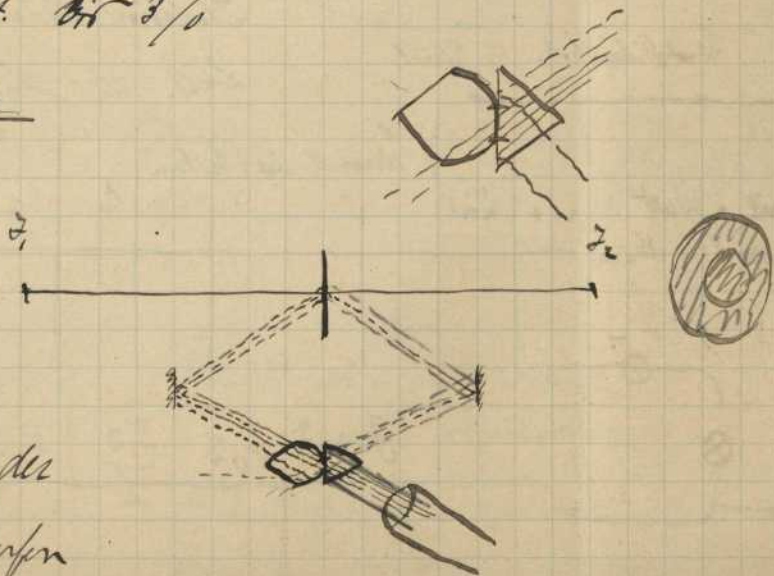

truyebhat

Einheit der Lichtstärke Hefner'sche Kerze (allgemein)


 
Vergleich mit einem Zwickchen-Lsp. Petroleum-

Lampe. Fürst Vergleich der Hefner

Kerze mit dem Zwickchen-Lsp. durch Vergleich

der Glühlampe mit dem Zwickchen-Lsp.

Petroleum Lampe behält annähernd ihre Lichtstärke bei.

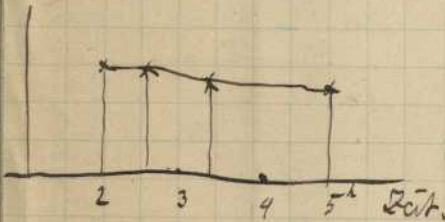

Betriebskurven einer Glühlampe:

Glühlampe Strommess.


Photometer Spannung.

a) Vergleich des Zwickchen-Lsp. (Petroleum)
mit der Hefner Einheit.

Zw. Lsp.	Einstell.	Glühl.	No.	Zeit	Einstell. des Photometers				I ₁	I ₂	Lichtstärke des Zwickchen-Lsp. $L_0 = \frac{I_1^2}{I_2^2}$	Bem.
					Linienlage I F.d. II.	Linienlage II F.d. I.	Fl. r.	F.d. l.				

b) Vergleich der Glühlampe mit dem Zwickchen-Lsp.


Z.L.	Einstell. des Phot.	Glühl.	Einstell. des Photom.		Lichtst. des Zwickchen-Lsp.		Lichtst. der Glühlampe		Strom	Spannung	Stromwert der Glühl. $\frac{I_2}{I_1}$
			I ₁	I ₂	L ₀	L ₁					

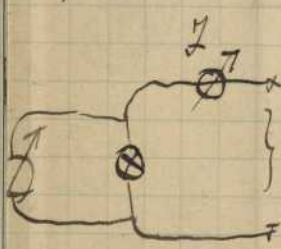

$I_1 \cdot I_2$	$I_0 \cdot I$	$\frac{I_0 \cdot I}{L}$	$W_2 \frac{I}{I_1}$	$\frac{L}{I_0}$
-----------------	---------------	-------------------------	---------------------	-----------------

c) Vergl. des Zirkelk. mit der Hefner Einheit

Viderat. der Hüll.
nimmt ab mit
der Zunahme der
Beugung

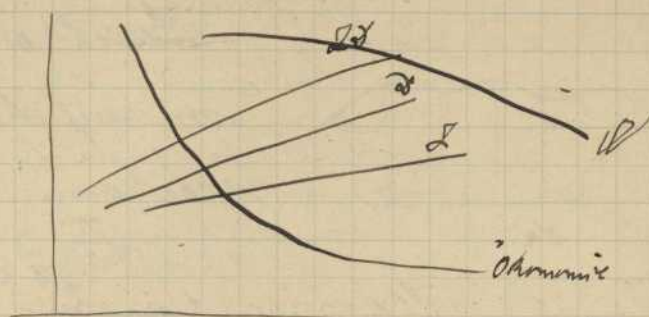

Schwingen ist Vergl. mit einer Bozentrumpfe. Lipp der selben
mit 1 nach unten geworfen unter 45°. Viel violette Strahlen.

Spiegel absorbiert viel Licht.

Helligkeit der Bozentrumpfe

Mittlere sphärische Intensität. Um den Krümmungsradius
der Spiegel Bozentrumpfe eine Kugel beschreiben.

so wird dieselbe auf der Oberfläche verschiedene

Helligkeiten haben

Helligkeit $\propto \frac{F}{r^2}$
des Elements

Oberfläche $\propto 2\pi r^2 \sin \alpha d\alpha$


somit

Beleuchtung = Helligkeit \times Oberfläche

$$\propto \int_0^\pi \frac{F}{r^2} 2\pi r^2 \sin \alpha d\alpha$$


$$\propto \int_0^\pi F 2\pi \sin \alpha d\alpha$$

$$\propto \frac{1}{2} \int_0^\pi F \sin \alpha d\alpha$$

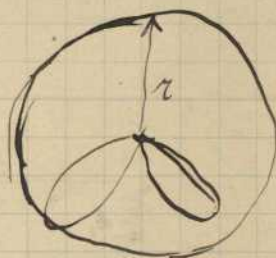


Divid. der Oberfläche des
ganzen Kugel gibt $4\pi r^2$

Größe des Integrals somit man die
mittlere sphärische Intensität

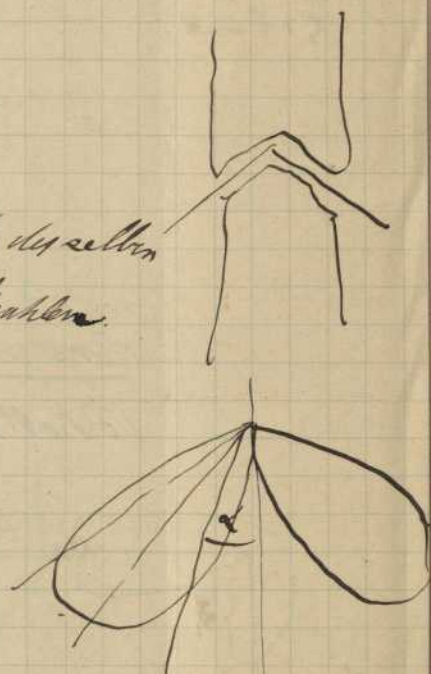


Bestimmung des Drehmoments durch graphische

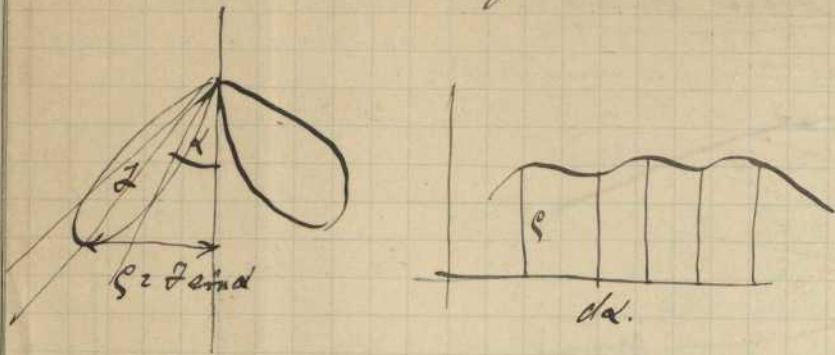

Betrachtet man den Bruchteil mit auf der inneren Oberfläche, so hat man:


$$\frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\pi}{2} F \sin \alpha \, d\alpha \int_0^{\frac{\pi}{2}} b \, d\alpha}{2\pi r^2} = \frac{F b}{r^2}$$

Energiemessung von Drehstrommotoren.
Verkettungsprinzip soll eingängig sein.

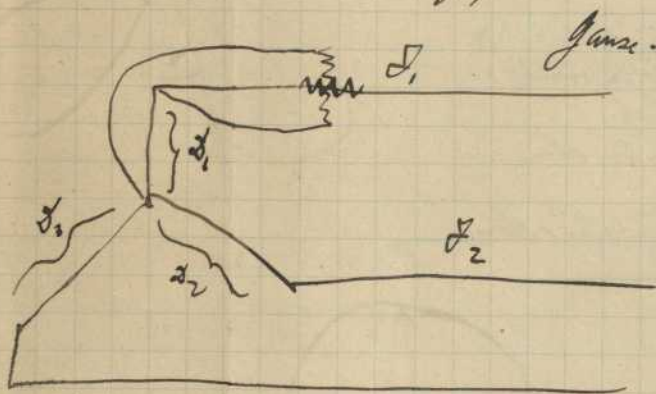

Ganze Leis. $I_1 + I_2 + I_3$

Methode konstänth. Bei Motor hat man in allen 3 Zweigen gleichen Arbeitsverbrauch.

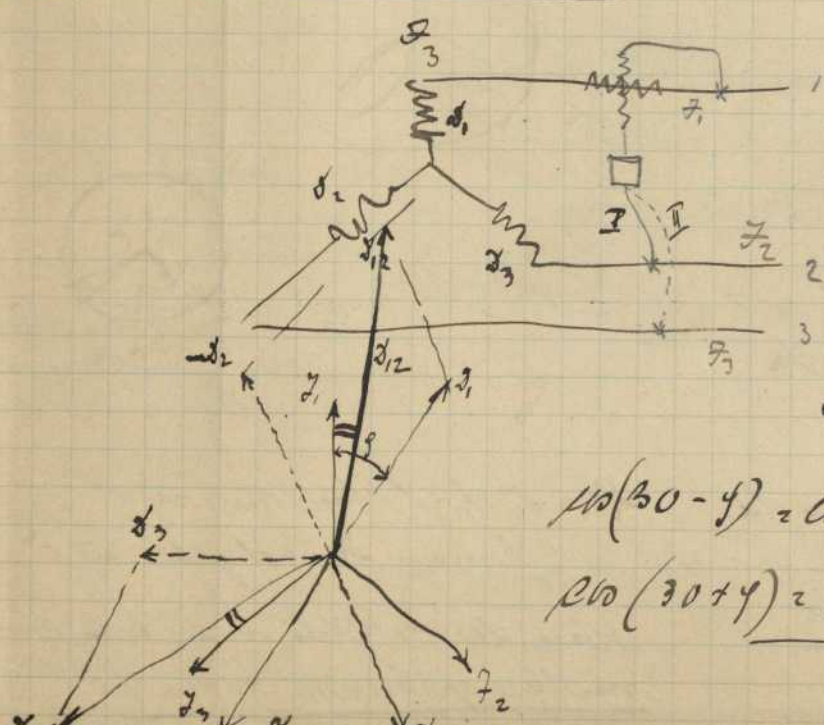

In der Stellung I d. Arbeit

$$A_1 = F_1 d_1 \sqrt{3} \cos(30 - \varphi)$$

Doppelgeodätischer Winkel gilt.

$$A_2 = F_1 d_1 \sqrt{3} \cos(30 + \varphi)$$

$$\cos(30 - \varphi) = \cos 30 \cos \varphi + \sin 30 \sin \varphi$$

$$\cos(30 + \varphi) = \cos 30 \cos \varphi - \sin 30 \sin \varphi$$

$$2 \cos 30 \cos \varphi$$

Gesamte Arbeit:


$$A_2 = A_1 + A_2 = A_1 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} \cos \varphi = 3 A_1 \cos \varphi$$

Weitere Methode wenn Span. in 3 Spalten gleich. w. z. ist Belastungen

Bemessung von 1 Wattmeter.

Bedingung $W_1 = W_2$

$$A_2 = \frac{U \cos \varphi (2W + W_1)}{3}$$

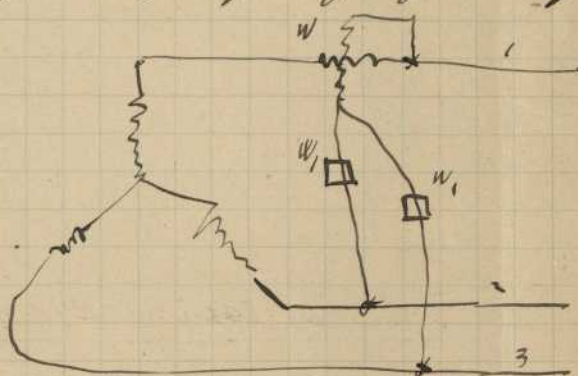


Stromsche Methode

2 Wattmeter Methode.

$$i_a + i_b = i_c \quad i_a + i_b - i_c$$

$$i_b = i_c - i_a$$

$$i_c = i_b - i_a$$

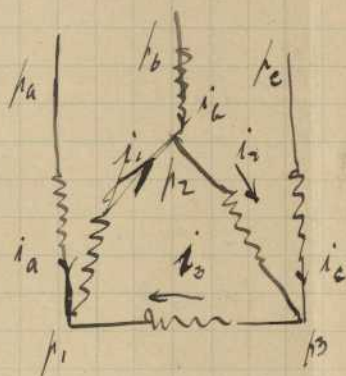



Ferner ist für jeden Moment $i_a + i_b + i_c = 0$


Gesamte schwindliche Arbeit:


$$A_2 = \underbrace{i_a(p_a - p_1) + i_b(p_b - p_2) + i_c(p_c - p_3)}_{\text{Arbeit in den inneren Zweigen}} + \underbrace{i_1(p_1 - p_2) + i_2(p_2 - p_3) + i_3(p_3 - p_1)}_{\text{in den inneren Zweigen}}$$

$$A_2 = i_b(p_b - p_a) + i_c(p_c - p_a)$$

328

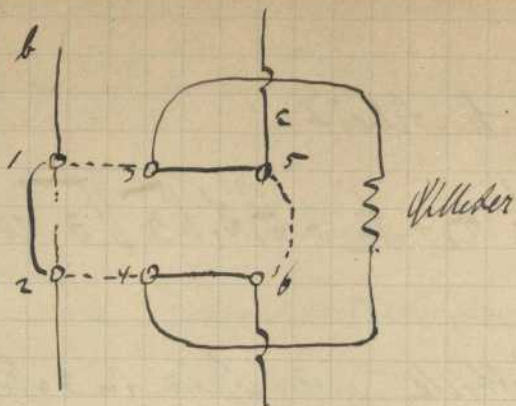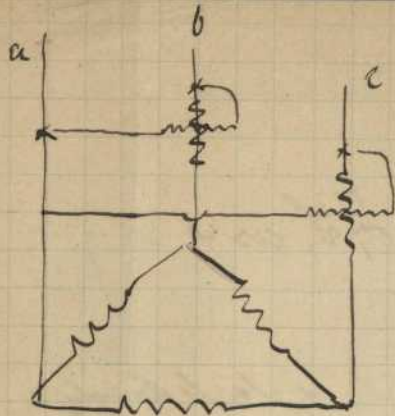

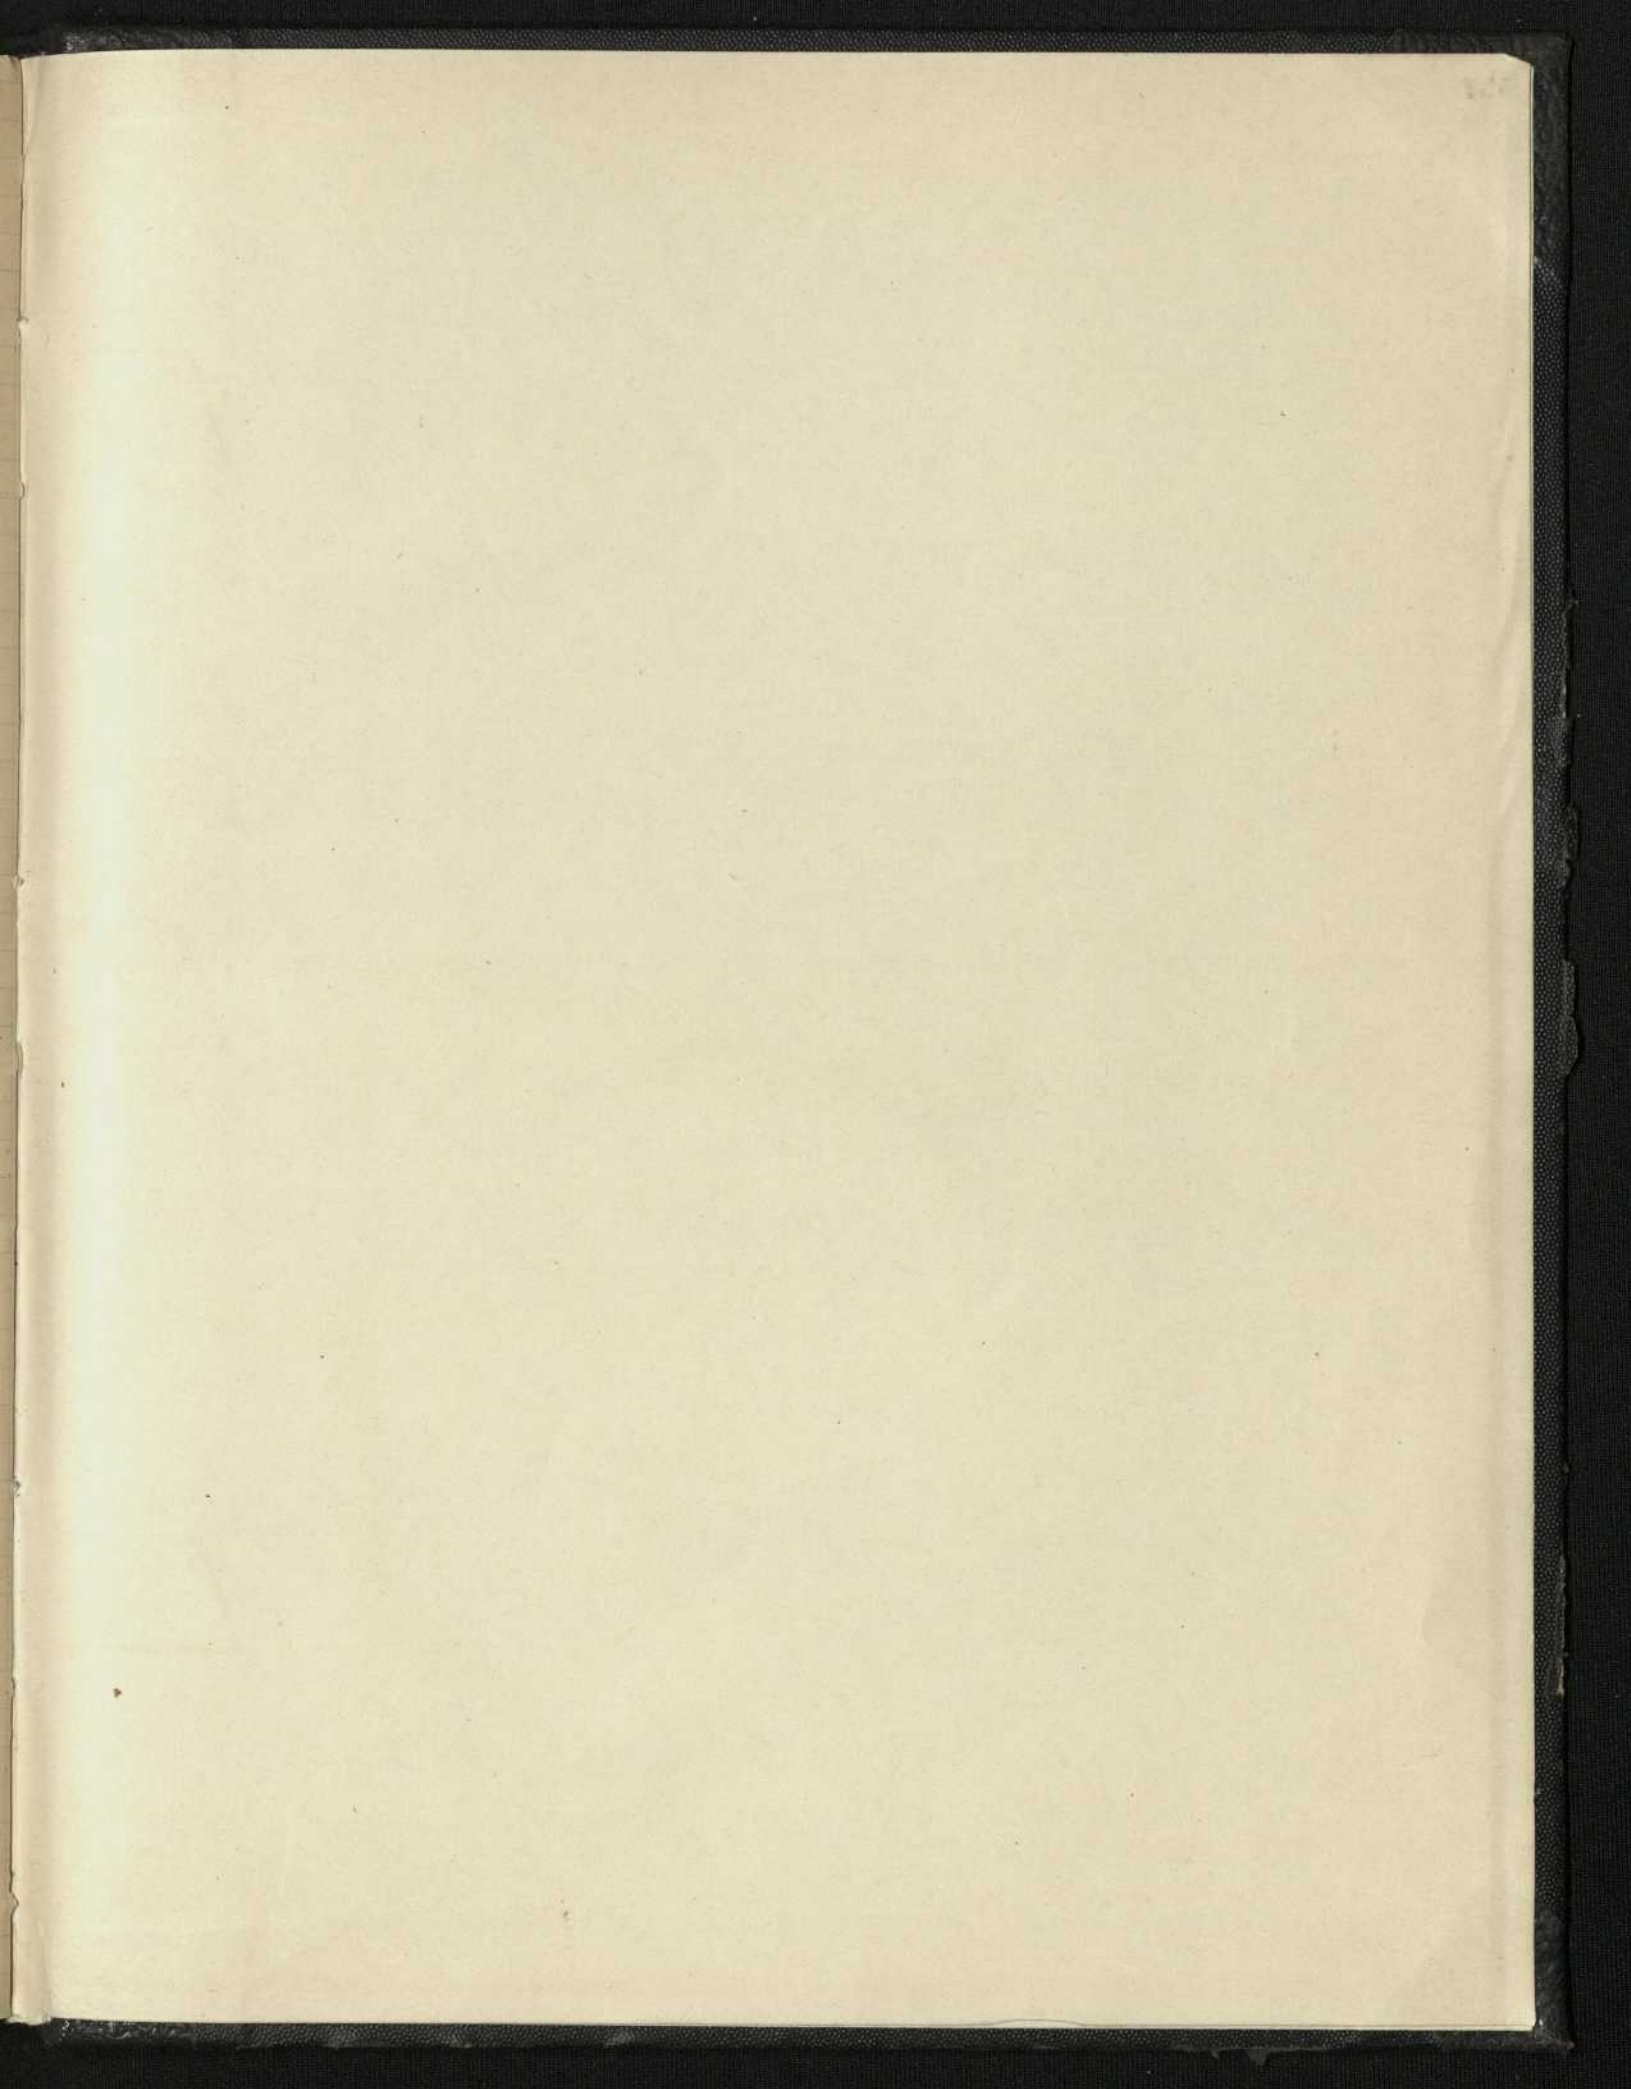

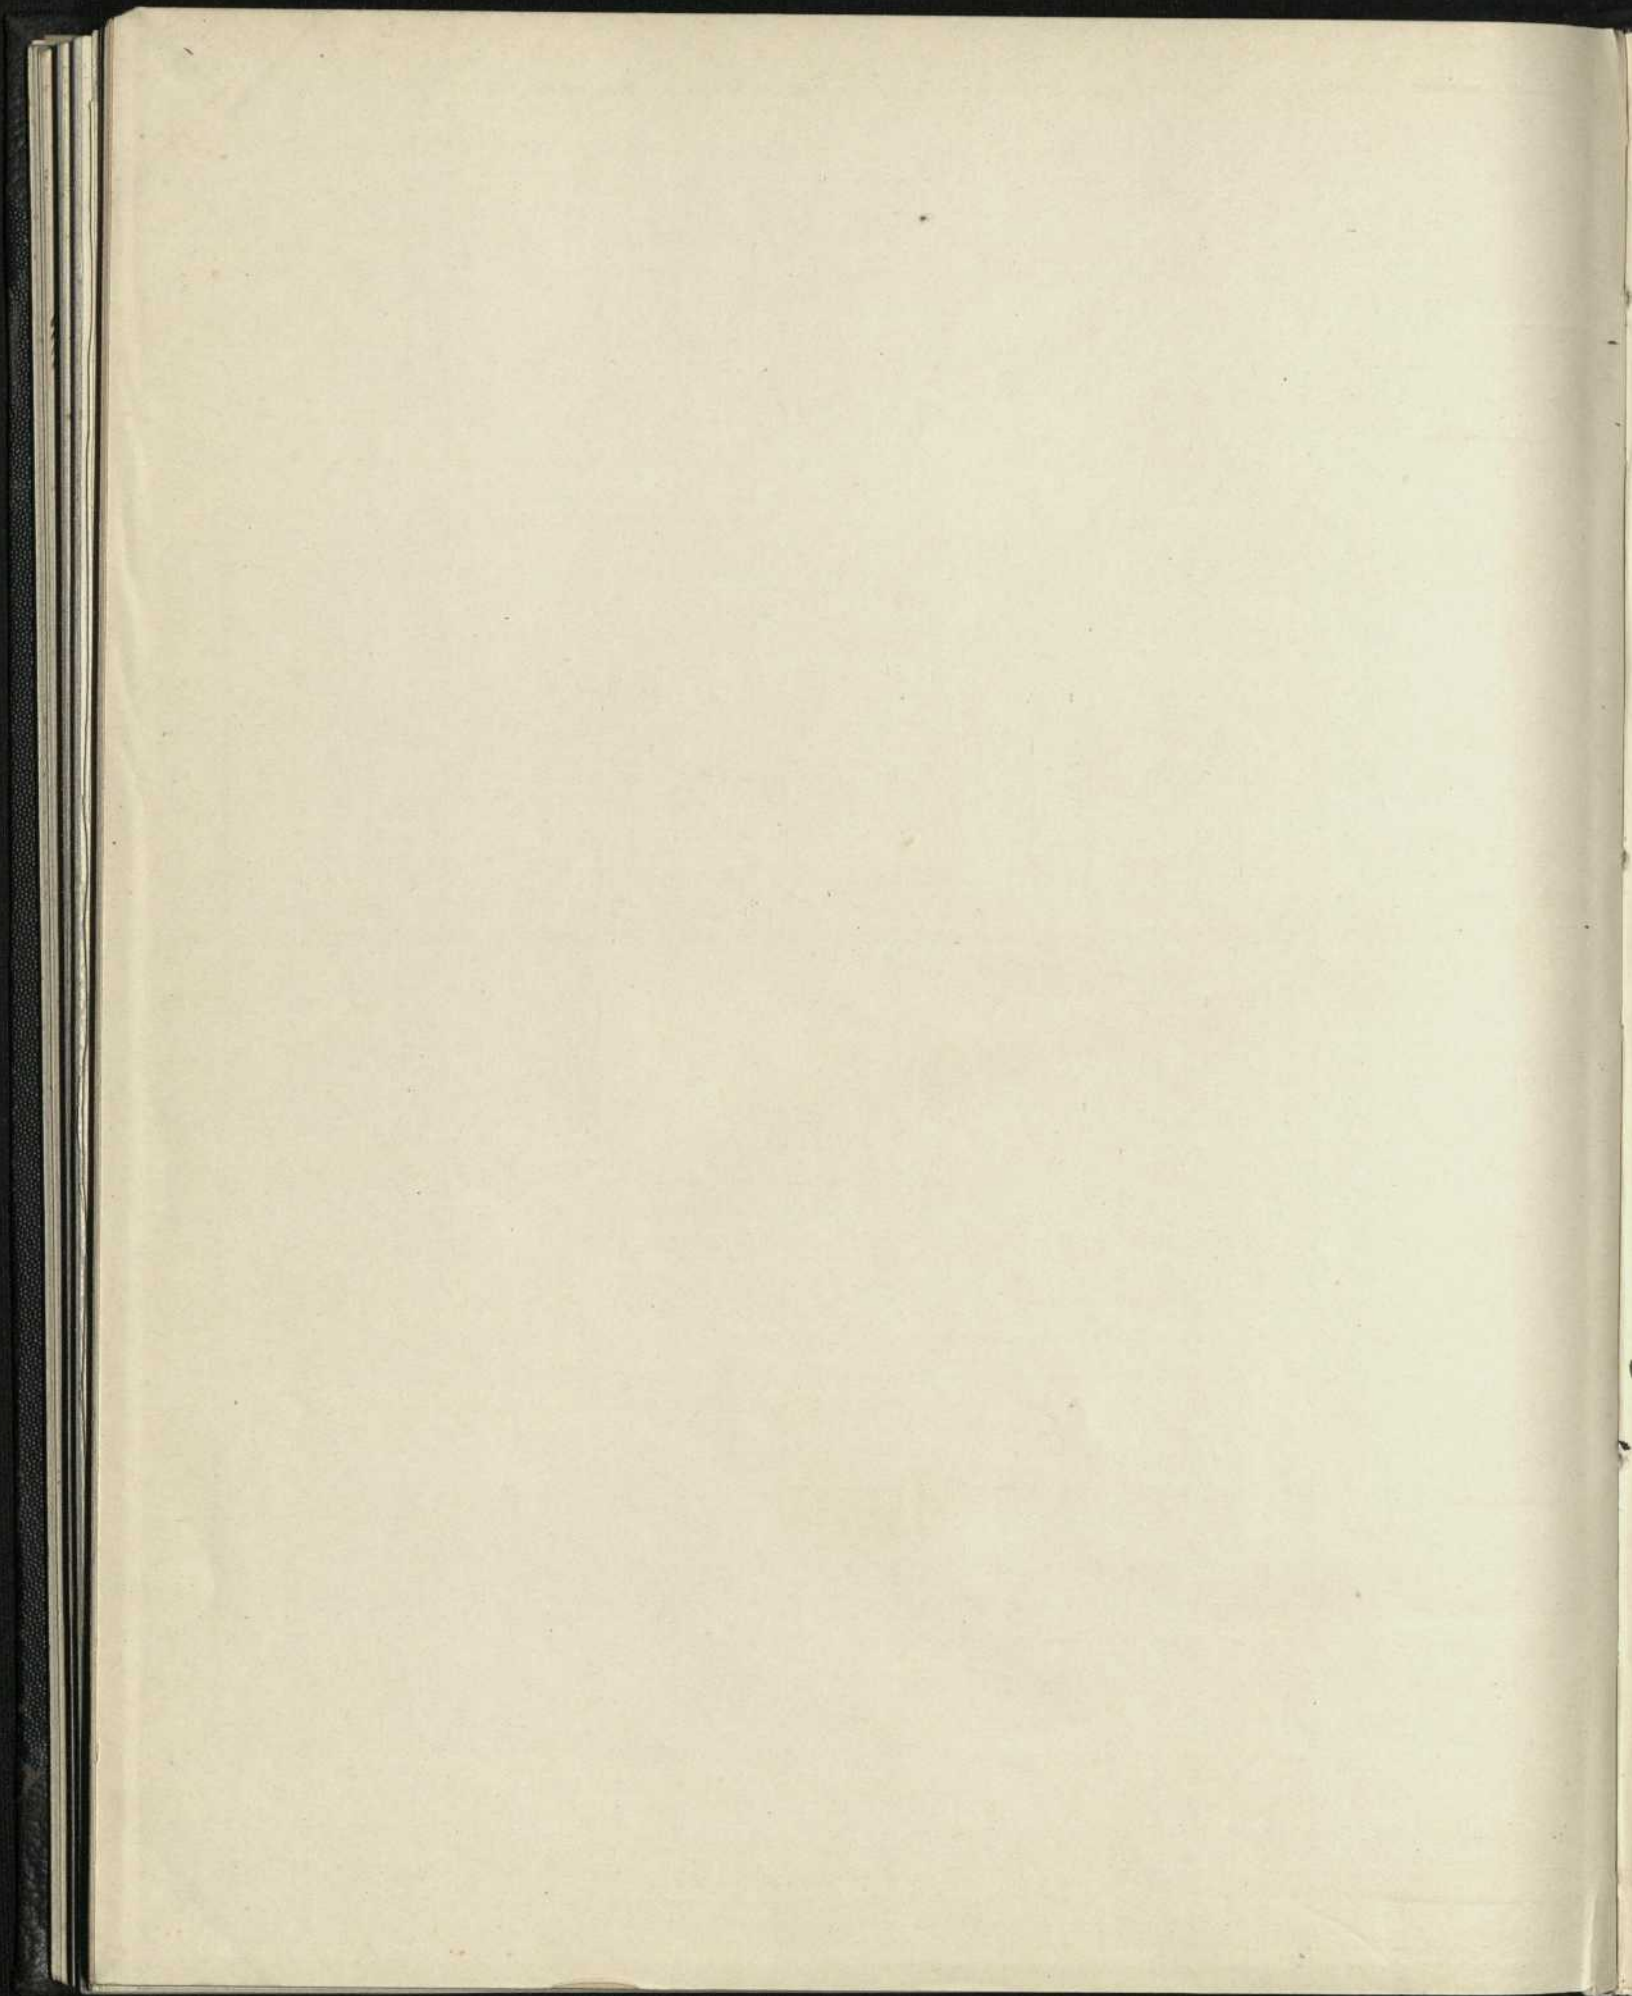

cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Colour & Grey Control Chart



Blue	Cyan	Green	Yellow	Red	Magenta
White	Grey 1	Grey 2	Grey 3	Grey 4	Black

Part Code: 8371
Batch: 02/21/1803
DABEIS PICTA

