

Received at: 2022-07-17 Accepted at: 2022-09-22 Available online: 2022-11-27

دراسة تأثير العوامل البيئية على الشبابيك الجصية بالقباب الأثرية قبة النجومي بأسوان نموذجاً.

A Study the Effect of Environmental Hazards on the Stucco Windows in Archaeological domes: Al-Nujoumi Dome at Aswan Case Study.

منى محمود السيد خليل

مدرس ترميم الآثار غير العضوية- قسم الترميم - كلية الآثار - جامعة أسوان.

Mona Mahmoud Elsayed Khalil

Lecturer of inorganic Archeology restoration – Conservation Department-

Faculty of Archeology - Aswan University

khalilmona74@yahoo.com

الملخص:

يتناول البحث الدراسة الأثرية وحالة الحفظ لمقبرة النجومي، والتي ترجع أصولها إلى الأسرة العلوية، حيث تقع هذه المقبرة في أسوان في الجهة الجنوبية من المقابر الفاطمية وبالقرب من المسلة الناقصة. ويطلق عليها مقبرة الجنود المصريين أو مقبرة توشكا، وإن بناء القبة كبناء تذكاري تم بأمر من الملك فاروق في عهده، ولكن المنامة نفسها ودفن الشهداء والمعركة التي حدثت في (١٣١٠ هـ) كانوا في هذا المكان الذي اختاره فاروق لبناء هذا المبنى. وبالرغم من موقعها وقربها من المسلة الناقصة وهي خلفها مباشرة. نجد أنه لا يعرفها الكثيرون من المتخصصين وحتى أهالي محافظة أسوان نفسها لا يعرفونها، و ظلت تعاني الإهمال لفترات إلا أنه في الوقت الحالي لاقته اهتماماً من المحافظة، ويستهدف البحث رصد أهم المخاطر التي تتعرض لها قبة النجومي، ومنها أنه في عام (٢٠١٨ م) اشتعلت الحرائق في حديقة المقبرة بسبب عدم إزالة الحشائش لفترات. كما يستهدف رصد ما يعاني منه المكان من عدم النظافة وإلقاء المخلفات، كما أن النوافذ الجصية بالقبة تعاني من الإهمال مما يؤدي إلى تكسير وفقد أجزاء، وتم فحص عينات من الشباك الجصي للتعرف على حالة الجبس. ومن المخاطر المستمرة المياه الأرضية والتي تم تحليلها والتعرف على عناصرها. وللخصوص تم استخدام طرق مثل الميكروسكوب الرقمي، والميكروسكوب الإلكتروني الماسح المزود بوحدة SEM-EDX لفحص عينات من الشبابيك، واستخدام ICP (Inductively Coupled plasm) لتحليل المياه. وتبين من نتائج الفحص SEM-EDX وجود أملاح الكلوريدات والكبريتات بنسب عالية. وباستخدام Wireless USB Digital Microscope الميكروسكوب المحمول ظهر تراكم الاتسختات بين الزخارف وتدهور بلورات الجبس، أما تحليل المياه باستخدام جهاز ICP فقد أظهر تركيزات عناصر (Fe, Zn, Cu, Mn, Cd, Ni, Pb, P)، وارتفاع معدلات الفسفور والحديد.

الكلمات الدالة: القباب، الشبابيك الجصية، آثار إسلامية، أسوان، التلف، الصيانة.

Abstract:

This research presents the state of the Al-Nujomi Cemetery; Which traces its origins back to the Alawite family. This cemetery is located in Aswan. It is called the cemetery of the Egyptian soldiers or the tomb of Toshka, And the construction of the dome as a memorial building was done by order of King Farouk during his reign, but Manama itself and the burial of the martyrs and the battle that took place in (1310 AH) were in this place that Farouk chose to build this building . Despite its location and proximity to the missing obelisk, which is directly behind it? We find that many specialists do not know it, and even the people of Aswan Governorate itself do not know it. It has been neglected for periods, but at the present time it has received attention from the governorate. The research aims to monitor the most important

risks to the Dome of Al-Nujumi, including that in the year (2018 AD) fires broke out in the garden of the cemetery due to the failure to remove the weeds for periods. The research also aims to monitor what the place suffers from uncleanness and dumping of waste. Also, the plaster windows in the dome suffer from neglect, which leads to cracking and missing parts. Samples of the plaster nets were examined to identify the condition of the stucco. One of the constant dangers is groundwater, which has been analyzed and its elements identified. For the examinations, methods such as: SEM-EDX and the use of ICP. The results of the SEM-EDX showed high levels of chloride and sulfate salts. using wireless USB digital microscopic accumulation of dirty between gypsum decorations. For water analysis using an ICP device, concentrations of elements such as (Fe, Zn, Cu, Cd, Ni, Pb, P) and high rates of phosphorus, iron and magnesium.

Keywords: Domes, Gypsum Windows, Islamic Antiquities, Aswan, Deterioration, Conservation.

١. المقدمة:

أنشئت هذه المقبرة لتخليد ذكرى معركة توشكا التي كانت بين الجيش المصري ومحمد المهدي، أثناء الثورة المهدية بالسودان (١٣٠٣/١٣٠٦ هجري) و(١٨٨٦/١٨٨٩ ميلادي). ودفن فيها عدد سبعة عشر شهيداً من الجنود المصريين. ولكن تم بناؤها في عهد الملك فاروق الأول لتكون نصباً تذكاريّاً تخليداً للشهداء، و اطلاق اسم النجمي على القبة وأصل تسميتها جاء نسبة إلى قائد المعركة عبد الرحمن النجمي، واختار الملك فاروق الأول إنشاءها في هذا المكان بسبب قربه من موقع المعركة في اسوان (صورة ١ - أ - ب). ولم يكن هذا المبني مسجل في عداد الآثار الإسلامية إلا أنه تم التسجيل له في الآثار الإسلامية والقبطية^١ بقرار للجنة الدائمة للآثار بتاريخ ١٤/٥/٢٠٠٦ م. وتم التسجيل له بقرار من وزير الثقافة رقم - ١٣١٨ - لعام ٢٠٠٨ م. و هذه القبة تعد من أفخم القباب الأثرية في أسوان (صورة ٢) مقارنة بباقي القباب الأثرية (صورة ٥) الباقية في أسوان. فهي تمثل العمارة الإسلامية على الطراز المملوكي من حيث الضخامة والارتفاع وجمع الفن الإسلامي بين الصناعة والجمال في المبني والنوافذ، وبين الوظيفة المطلوبة والزخارف^٢. لتظهر جمال توظيف خامة الجبس واستخدامها في العمائر الإسلامية لإخراج أشكال زخرفية متنوعة^٣. حيث تنوعت أشكال النوافذ في الواجهات فوجدت النوافذ المستطيلة، والنوافذ المعقودة، والقنولية البسيطة والمركبة، وكل شكل من هذه الأشكال له بعد وظيفي وآخر إنشائي، وهذا التنوع أعطى للمعماري فرصة الاهتمام

^١ المجلس الأعلى للآثار، قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، منطقة آثار أسوان، النصب التذكاري لشهداء توشكى، قبة النجمي، ٢٠٠٨.

^٢ لعرج، عبد العزيز، جمالية الفن الإسلامي في المنشآت المرينية بتلمسان، دار الملكية الفكرية، ٢٠٠٦، ٢٨.

^٣ رزقي، نبيلة، "الزخرفة الجصية في عمائر المغرب الأوسط والأندلس (القرن ٧-٨ هـ / ١٣-١٤ م) دراسة تحليلية مقارنة"، رسالة دكتوراة، كلية العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية، علم الآثار/ جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر، ٢٠١٤-٢٠١٥، ٣.

بزخرفة كل ما يتعلق بالنافذة من زخرفة للعقود التي تحملها وزخرفة للشباك الذي يغشيها باعتباره جزء مكمّل لوظيفة النافذة.^٤

مرت الزخارف بالعديد من التطورات التي اختلفت من عصر لآخر ومن مكان لآخر وطورها الفنان المسلم ضمن المعايير الإسلامية لينتج وحدات فنية استخدمت بكافة أشكالها في العمائر الإسلامية، وعناصر الزخرفة في الوحدات الهندسية ممكن أن تتشكل من تلاقي الخطوط المائلة والمنحنية والمنكسرة والأشكال المتنوعة كالدائرة اللوزية وأنواع المثلثات والهلالات التي شاع استعمالها^٥، والجبس يستخدم فيها من عصور تاريخية بعيدة ليعطي أعمالاً فنية غاية في الدقة والروعة والجمال.^٦

٢. طرق الفحوص والتحليل:

١,٢. استخدام الميكروسكوب الرقمي

الفحص بالميكروسكوب الرقمي من طرق فحص الآثار التي تساعد في التعرف علي حالة الأثر وما يظهر على الأسطح من تلف، والتي يصعب رؤيتها بالعين المجردة، و تم التصوير والفحص بقوة تكبير متنوعة تصل إلى 1000X وذلك لعدد ٤ عينات من أماكن مختلفة من الشباك الجصي، وأوضح ذلك الفحص العديد من تراكم الاتساخات. ونوع الميكروسكوب المستخدم: Chulovs Portable WiFi Digital Elctronic Microscope, 1080p, 50x-1000x, FT-XF9F-4Q9V.

٢,٢. استخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح المزود بوحدة التحليل العنصري EDX:

يعطي الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح معدلات تكبير عالية، كما أنه يساعد في التعرف على المكونات الأساسية والتركيب الداخلي الدقيق، ودراسة حالة العينة والتعرف علي ما أصابها من تغييرات ويتضح تدهور البلورات المعدنية، و تم إجراء التحليل لعينة من الشباك الجصي في الهيئة العامة للثروة المعدنية، واستخدم الجهاز من نوع: (Quanta250 FEG) Field Emission Gun, FEI company, Netherlands, الموجود بالهيئة العامة للثروة المعدنية بالدقي.

٢,٣. استخدام:

وتم إجراء تحليل لعينة من المياه من أسفل المقبرة في المعمل المركزي لتحليل التربة والمياه والنبات التابع لكلية الزراعة جامعة القاهرة، باستخدام Inductively Coupled plasma.

^٤ أبو زيد، فتحية، "النوافذ في العمائر الإسلامية الأثرية الباقية بمصر بين الشكل والوظيفة من بداية الفتح الاسلامي وحتى بداية عهد الأسرة العلوية (٢١-١٢٢٠ هـ / ٦٤١-١٨٠٥ م)، دراسة أثرية معمارية"، رسالة ماجستير، كلية الآثار/ جامعة سوهاج، ٢٠١٨ م، ٤٢٠-٤٣٥.

^٥ عبد الناصر، ياسين، الفنون الإسلامية في مصر منذ الفتح الاسلامي حتي نهاية العصر الفاطمي ، دراسة أثرية حضارية للتأثيرات الفنية الوافدة، الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط١، ٢٠٠٢م، ج. ١، ٨٤٨.

^٦ PROUD FOOT, T., «Decorative lime plaster», The Building Conservation Directory, Cathedral Communications limited, 2001, 210.

ICAP – ICP-OES) للكشف وقياس تلك العناصر. والجهاز من نوع: (Fe, Zn, Cu, Ma, Cd, Ni, Pb, P) (Thermo Fischer Scientific, Bremen, Germany) 6000 . الجهاز المستخدم يعد من أفضل الاجهزة في تحليل العناصر المعدنية.

٣. وصف قبة مقبرة النجومي موضوع الدراسة:

تتكون المقبرة من شكل مربع طول ضلعه (٨ أمتار و ٣٥ سم) ثم تعلوها قبة. والأربع واجهات خارجية نجد أن الجدار الغربي يوجد به المدخل الرئيس، وهو باب خشبي ذو ضلقتين مزين بالزخارف الهندسية الإسلامية المسماة (المفروكة) (صورة ١٨). وأعلى الباب نجد ثلاث نوافذ تحيط بها المقرنصات وبها زخارف جصية متشابهة. وأعلى الباب نجد قنديلية بسيطة،^٧ وهي من النوافذ التي انتشرت بكثرة في العصر المملوكي وتأتي علي شكل حرف ٧ مقلوب. (صورة ١٠)، وقد أبدع الفنان المسلم في القباب والزخارف والأقواس، والتي ازدهرت وأصبحت من المكونات الهندسية الرئيسة في التصميمات الإسلامية.^٨

١,٣. وصف القبة والمقبرة من الخارج :

يوجد أمام القبة عند المدخل الخارجي عمودان من الجرانيت الأحمر الوردی (صورة ٤)، يتكون الجرانيت الأحمر بصورة أساسية من الكوارتز، والفلسبارات البوتاسية، والفلسبارات البلاحيوكليزية، بالإضافة إلى نسبة من معادن الميكا والهورنبلند، و يعد الجرانيت أكثر أنواع الصخور النارية الجوفية انتشاراً في القشرة الأرضية.^٩

مسجل علي العمودين النص التأسيسي كالتالي : العمود الأول من ناحية اليمين مكتوب عليه: مقابر الجنود المصريين الذين استشهدوا في ساحة الشرف إعلاء لمجد الوطن توشكا (١٣٠٣ / ١٣٠٦ هجريا) و (١٨٨٦ / ١٨٨٩ م)، (صورة ٤-أ). أما العمود الثاني ناحية اليسار فمكتوب عليه: أقيم عليه التذكار بأمر من الملك فاروق الأول (عام ١٣١٠ هجريا و ١٩٤١ ميلاديا). (صورة ٤-ب) فمقبرة شهداء توشكا أو (مقبرة كروسكو)، سميت بهذا الاسم نسبة إلى موقعة توشكا والتي دارت بين قوات الجيش المهدي بقيادة النجومي وقوات الإنجليز مدعمة بالجيش المصري.

والمبنى يعد مرتفعاً حيث يبلغ ارتفاعه ١٧متراً، وتتميز المقبرة بالعديد من النوافذ الجصية المعشقة بالزجاج الملون من أسفل رقبة القبة، و تتواجد هذه القبة في جنوب المقابر الفاطمية بأسوان، وهي تُعد من أروع أمثلة القباب في أسوان والتي لا زالت تحتفظ بجميع عناصرها المعمارية والزخرفية. كما أنه يحيط بالمقبرة من الخارج (صور ٧-٨) حديقة بها الأشجار العالية، ومساحة الحديقة ٨٠م تقريباً، ومعظم تلك المساحة تقع أمام القبة.

^٧ عبدالفتاح، سلمى، "الفتحات في العمارة الإسلامية"، رسالة ماجستير، جامعة حلوان/ كلية الفنون الجميلة، ١٩٩٩ م.

^٨ TARRAD M, MATROUK M., «The Dome in Islamic Architecture and The Contemporary Orientations to The Design of Mosques Domes», in *Proceedings of the International Congress, Domes in The World*, 2012.

^٩ HELMI, F. M., & HEFNI, Y. K., «Nanocomposites for the Protection of Granitic Obelisks at Tanis, Egypt», *Journal of Mediterranean Archaeology and Archaeometry* 16, No. 2, 2016, 87-96, 87 and 90-91.

يوجد لوح من الرخام أعلى باب المدخل (صورة ٣) مكتوب عليه النص التأسيسي التالي: مقابر المصريين الذين استشهدوا في ساحة الشرف إعلاء المجد والوطن توشكي ١٣٠٣-١٣٠٦ و هجرية ١٨٨٦-١٨٨٩ ميلادية. والجهات الثلاث الأخرى بها نوافذ، كما أن الدرج الذي يؤدي للقبة به أجزاء بسيطة متساوية وبعض الشروخ وفي منطقة الانتقال قبل الوصول للقبة يوجد نافذتان في كل واجهة، ثم نجد في بدن القبة عدد ستة عشر نافذة.

٢،٣. وصف القبة والمقبرة من الداخل :

القبة في مجملها ذات مساحة إجمالي (١٠٠) متر، يرتفع فيها البناء حتى التربع السفلي. كما يوجد في الجدران الشرقية والشمالية والجنوبية ثلاث نوافذ، أما الجدار الغربي فبه المدخل الرئيس للقبة. ثم تتحول القبة من شكل مربع إلى شكل مثنى من خلال مناطق الانتقال إلى ربة القبة الدائرية، وفتح فيها عدد (١٦) نافذة معقودة بعقد نصف دائري، وتتولى القبة بالشبابيك الجصية المعشقة بالزجاج الملون. (صور ٩-١٠)، كما أن القبة يعلوها طاقية مسحوبة لأعلى (صورة ١٦) بالأركان الأربعة من الخارج بأربعة أعمدة مدمجة. والقبة موضوع البحث بها العديد من الشبابيك الجصية المعشقة بالزجاج الملون. حيث يتواجد في كل واجهة نافذة ماعدا الجدار الغربي به (٣) نوافذ مزخرفة ، فيكون إجمالي النوافذ (٦) ومنهم نافذتان فيهما فقد ويأتي شكل النافذة مستطيلاً به ألواح زجاجية ثم ينتهي بشكل مثنى، وفي منطقة الانتقال يوجد (٨) نوافذ جصية بزخارف ملونة ويوجد منهم نافذة مفقودة وهي تنتهي بشكل مدبب. أما في بدن القبة فيوجد حوالي (١٦) نافذة مربعة أصغر حجماً من النوافذ الأخرى وتتخذ شكلاً مربعاً (صورة ١٧).

٤. خامات تنفيذ الشبابيك الجصية في قبة النجمي:

تنوعت الخامات والمواد التي استخدمت في العمارات الإسلامية وفي زخارفها ومنها الجص، والمفهوم الاصطلاحي للجص أنه عبارة عن خام من كبريتات الكالسيوم المهترئة وضرب من الحجارة وهو نوع من أنواع الصخور يتواجد في الطبيعة ويجلب من المقالع في شكل كتل.^{١٠} واستخدم الجص كخامة أساس عند تعشيق الزجاج للشمسيات والقمريات ؛ وذلك لأنه لا توجد عوائق تمنع انتشاره حيث جفاف الجو واستقراره معظم فصول السنة ، بالإضافة إلى الدفاء الذي تُحدثه الشمس والذي يتألف معه الجبس كخامة.^{١١} استخدم الجبس بصور أساس في صناعة الشبابيك (صورة ١٢-١١) ويستخدم بصورة واسعة نظراً لرخص ثمنه وسهولة الحصول على أعمال فنية متميزة وهو خامة متوافرة سهلة التنفيذ، ويُستخدم لتنفيذ العديد من التشكيلات.^{١٢} و يفضل أن يطلق على تلك الخامة Gypsum وليس Plaster حيث إن النوع المعروف

^{١٠} رزق، عاصم ، معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية، مكتبة مدبولي، ٦٣٢٠٠.

^{١١} حداد، هبة، مدخل الي تطور فن عمارة النوافذ في تاريخ العمارة الإسلامية، رويال كلاس للأبحاث والدراسات الأكاديمية، الكويت، ٢٠١٥م، ٣٠-٣٣.

^{١٢} BASMA M., MOHAMED A., «Implementation and coloration technology of Stucco formations in Baron palace», *Annal of General Union of Arab Archaeologists* 24, 2021.

باسم Plaster والمصنوع من خامة كربونات الكالسيوم يتواجد في الحجر الجيري. عندما يتم تسخين خامة الجبس الدقيقة تكون مطحونة بودرة يطلق عليها Plaster of Paris وهي الجبس البارسي^{١٣}. والجبس من الناحية الكيميائية يطلق عليه كبريتات الكالسيوم في الشكل البلوري والذي يحتوى على جزءين ماء $Ca SO_4 \cdot 2H_2O$ ، ووزنه النوعي ٢,٣ ، وبريقه زجاجي إلى لؤلؤي وحريري، ومخدشه أبيض^{١٤}.

الجبس يتم تحضيره من تسخين صخور الجبس التي تحتوى على التركيب المعدني المعروف بكبريتات الكالسيوم hydrated Calcium Sulphate يكون المنتج في صورة مسحوق شديد النعومة مثل البودرة، ومع الانخفاض في الحرارة فإن الماء الذي يوضع تتزايد الكريستالات المعدنية في التركيب مكونة في النهاية Calcium Sulphate Hemihydrate، وبعد خلط الماء بالجبس وتامم الجفاف خلال دقائق يصبح صلباً، وبذلك يمكن أن يتم تنفيذ الزخارف والتي تظهر بأشكال كثيرة في الفن الإسلامي الذي يتميز بالتنوع، فإن الفنان المسلم قد أخذ من الطبيعة العناصر الزخرفية النباتية والزخارف الهندسية والكتابية^{١٥}.

٥. رصد مظاهر وعوامل تلف الشبابيك الجصية بقبة النجمي الأثرية:

دراسة عوامل وقوى التلف التي تهاجم الآثار تعد أولى الخطوات للعلاج السليم، ويعتمد استقرار مواد البناء بالمبني الأثري ضد عوامل التجوية بصورة كبيرة على خصائصها الكيميائية والفيزيائية^{١٦}. ومن خلال الدراسة و الفحص للحالة الراهنة نجد أن القبة التي تتزين بالشبابيك الجصية تتعرض للعديد من العوامل المتلفة ومنها الرطوبة، والمياه الأرضية والتغيرات في درجات الحرارة، وتأثير الأملاح والرياح إلى جانب التلوث الجوي، مع وجود طبقة كثيفة من الأتربة تغطي القبة من الداخل والخارج، علاوة على الحرائق التي تحدث للحشائش والنباتات بالحديقة المحيطة بالقبة، وتراكم السناج على الشبابيك الجصية وأسطح الأحجار المستخدمة في البناء، وأعشاش الطيور وفضلاتها متداخلة مع الزخارف الجصية والفراغات بالشبابيك مما يسبب فقدانها.

٥.١. درجة الحرارة:

الأسطح الخارجية التي تكون معرضة لأشعة الشمس أكثر تأثيراً بهذا العامل من الأسطح الداخلية، وخاصة في المباني ذات الأسقف، فعندما تتعرض الطبقات الخارجية للشمس فإنها تمتص وتخزن طاقة حرارية عالية بفعل الأشعة تحت الحمراء واختزان هذه الطاقة الحرارية يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة حرارتها على مدار النهار وجزء من هذه الحرارة يتسرب إلى الداخل، وعند الليل تنخفض درجة الحرارة لتصبح

¹³ JENNIFER, C., «A Storing and Handling Plaster Objects», Conservation Gram, National park service 812, June, 1997, 1:4.

^{١٤} وليام، هـ ماثيود، ماهي البيولوجيا، ترجمة مختار ناشد، الهيئة العامة للكتاب، ١٩٩٥ م، ٦٧.

^{١٥} الشرقاوي، داليا، "الزخارف الإسلامية والاستفادة منها في تطبيقات زخرفية معاصرة"، رسالة ماجستير، قسم الزخرفة، كلية الفنون التطبيقية/جامعة حلوان، ٢٠٠٠ م، ١٠٩.

¹⁶ ZEDEF, V. & OTHERS «Effect of salt crystallization on stones of historical buildings and monuments», Konya Central Turkey, Building and environment 42, N^o. 3, 2007, 1453-1457.

الجدران الخارجية أبرد وأقل حرارة من الأسطح الداخلية التي تسربت إليها الحرارة، وبالتالي فإن هذا التغيير الواضح يؤدي الى عملية مماثلة في أبعاد مواد البناء، إذ إنه بالارتفاع في درجة الحرارة يحدث تمدد لهذه المواد وبالعكس فإنها تتكسح عند الانخفاض، مما يؤدي إلى التشقق وانهيار الترابط بين حبيباتها وتفككها (صورة ١٣).

تتمتع أسوان بمناخ صحراوي حار مثل باقي مصر إلا أن أسوان بها أحر أيام الصيف عن أية مدينة في مصر، إذ يبلغ متوسط درجات الحرارة المرتفعة أعلى من ٤٠ درجة مئوية (درجة فهرنهايت) خلال فصول الصيف (يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر أيضاً) بينما يظل متوسط درجات الحرارة المنخفضة أعلى من ٢٥ درجة مئوية (٧٧,٠ درجة فهرنهايت). يظل متوسط درجات الحرارة المرتفعة فوق ٢٣ درجة مئوية (٧٣,٤ درجة فهرنهايت) خلال أبرد شهر في السنة، بينما يظل متوسط درجات الحرارة المنخفضة أعلى من ٨ درجات مئوية (٤٦,٤ درجة فهرنهايت) (جدول ١).^{١٧}

من دراسات المناخ في مدينة أسوان على مدار العام نجد أن: مناخ أسوان جاف على مدار السنة، ويقل متوسط هطول الأمطار السنوي عن ١ مم (٠ بوصة). فالمدينة هي واحدة من أكثر المدن جفافاً ولا يحدث هطول الأمطار كل عام، و تعد أسوان واحدة من أقل المدن رطوبة، حيث متوسط الرطوبة النسبية ٢٦٪ فقط، بمتوسط أقصى ٤٢٪ خلال فصل الشتاء ومتوسط أدنى ١٦٪ خلال فصل الصيف^{١٨} مما يوضح مدى الاختلاف لتأثير ظاهرة التجوية الفيزيائية Physical Weathering علي أسطح الآثار باختلاف المناخ.^{١٩}

| Month | Mean Daily Minimum Temperature (°C) | Mean Daily Maximum Temperature (°C) | Mean Total Rainfall (mm) | Mean Number of Rain Days |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Jan | 8.8 | 22.9 | 0.1 | 0.1 |
| Feb | 11.0 | 24.8 | 0.0 | 0.0 |
| Mar | 14.9 | 29.4 | 0.1 | 0.1 |
| Apr | 19.9 | 35.2 | 0.2 | 0.1 |
| May | 23.1 | 39.0 | 0.1 | 0.2 |
| Jun | 26.1 | 41.2 | 0.0 | 0.0 |
| Jul | 26.2 | 41.4 | 0.0 | 0.0 |
| Aug | 26.0 | 41.2 | 0.0 | 0.0 |

¹⁷ World Weather Information Service, «Weather Information for Aswan», WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION, Updated on Feb 4, 2022.

¹⁸ NOAA for mean temperatures, record temperatures, humidity, and sun, «Aswan Climate Normal 1961–1990», NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Updated on Feb 4, 2022.

¹⁹ حمدان، ربيع؛ ومحمد، خلاف، "دراسة لأهم مظاهر و ميكانيكية تلف بعض العناصر المعمارية و الزخرفية بمسجد احمد البجم - ابيار - محافظة الغربية"، مجلة الاتحاد العام للأثريين العرب، ع. ٢٠، ١

| | | | | |
|-----|------|------|-----|-----|
| Sep | 25.0 | 39.5 | 0.0 | 0.1 |
| Oct | 20.8 | 35.7 | 0.6 | 0.2 |
| Nov | 15.6 | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dec | 11.3 | 24.2 | 0.1 | 0.1 |

(جدول ١) الطقس في اسوان على مدار السنة ©عمل الباحث

٢,٥. الرطوبة والمياه:

تُعد الرطوبة بجميع أشكالها من أخطر عوامل التلف الفيزيوكيميائية، وكلما كانت مرتفعة كان الجو رطباً، وتفسير ذلك أن قطرات الماء التي تتجمع على الأسطح الخارجية للمبنى، ونظراً لما تتمتع به خواص مواد البناء، من المسامية والنفاذية؛ لذا فإنها تسمح بمرور هذه المياه إلى الجدران أو الأسقف أو غيرها، حيث تذيب الأملاح القابلة للذوبان في الماء^{٢٠} وهناك أبحاث كثيرة درست التجوية الملحية للأحجار والعوامل التي تتحكم في تأثيرها. ^{٢١} وبارتفاع درجة الحرارة خلال اليوم الواحد أو خلال الفصل مثل الصيف تخرج هذه المياه إلى سطح الحجر حاملةً معها الأملاح لتتبلور عليها وتنمو وتتزهق بمرور الوقت فتحدث ضغوطاً شديدة على الطبقات السطحية مما يؤدي إلى تفتت الهيكل الأساسي وظهور التلف والتشققات وتدهور حالته والتأثيرات السطحية مثل القشور السوداء،^{٢٢} والتي تتلف المظاهر الجمالية للزخارف، علاوة على ذلك أنه عندما تترسب هذه المواد المتبلورة على السطح بفعل التبخر أثناء ارتفاع درجة الحرارة والغبار الجوي يتكون ما يسمى بالقشرة الصلبة، بمرور الزمن تتكون طبقة سميكة تشوه الشكل وتزيد من هشاشته السطح نتيجة لتفكك المواد الرابطة للحجارة، ويصبح المبنى ضعيفاً وتحدث به شروخاً (صورة ٢٠) وانفصالات وميولاً، كما يمكن أن تتسبب دورات الرطوبة والجفاف في تآكل السطح الخارجي ولا سيما عند وجود الأملاح في مسام الحجر.^{٢٣}

٣,٥. مصادر الرطوبة في القباب من العوامل التالية :

١,٣,٥. الأمطار والسيول:

هي من المسببات الرئيسة للرطوبة إذ تؤدي إلى هشاشة المواد الرابطة التي تشبعت من هذه المياه حيث تنتفخ حبيباتها وتزداد حجماً مما يشكل ضغطاً رهيباً على الأسطح الخارجية وظهور التشققات. فالأمطار والسيول لها تأثير كبير من حيث تساقط الأمطار وخاصةً في فصل الشتاء، إذ إنه من المعروف

²⁰ ARNOLD, A.; ZEHNDER, K. «Monitoring Wall Paintings Affected by Soluble Salts: The Conservation of Wall Paintings»; CATHER, S., Courtauld Institute of Art, Getty Conservation Institute, Eds.; Getty Conservation Institute: Marina del Rey, CA, USA, 1991, 103–135.

²¹ OGUCHI, C.T., YU, S., «A review of theoretical salt weathering studies for stone heritage». *Prog. Earth Planet. Sci.* 2021, 8, 32.

²² LUBELLI, B., & OTHERS, «Towards a more effective and reliable salt crystallization test for porous building materials», *State of the art. Mater. Struct.* 2018.

²³ GROSSI, C. M., & BRIMBLECOMBE, P. «Effect of long-term changes in air pollution and climate on the decay and blackening of European stone buildings». *Geological Society, London, Special Publications*, 2007, 271.

أن المباني الأثرية في المناطق الجافة قليلة الأمطار تكون أكثر بقاءً من نظيرتها التي على السواحل. من أخطار الأمطار والسيول على المباني الأثرية أنها تفكك مونة البناء، كما تؤدي كذلك إلى تساقط الملاط الرابط بين الأجزاء أو الحجارة المكونة للمبنى، بسبب أن مياه الأمطار تحاول التجمع والتمركز في الزوايا الداخلية والخارجية للمبنى وعلى الحواف ومع تكرار العملية تؤدي إلى ضعف كبير في الرابطه فتحولها إلى أجزاء هشّة مع الوقت تُصبح غير قادرة على المقاومة وتحمل الضغوط ، مما يؤدي إلى تصدع المبنى، إلا أنه في حالة قبة النجمي - والحمد لله - نجد أن المعماري المسلم حرص علي وجود المزاريب أعلى سطح القبة، (صورة ٨) حتي لا تتراكم مياه الأمطار على السطح، كما أن الرياح المشبعة بالرطوبة الجوية تؤدي هي الأخرى دوراً كبيراً في نقل قطرات الرطوبة والمياه من المسطحات المائية في اتجاه المباني.

٢,٣,٥. المياه الأرضية:

وهي الرطوبة المتسربة من الأرض إلى المباني عن طريق رطوبة التربة سواء من المياه الجوفية أو السطحية والمياه المتسربة من التوصيلات الصحية. بالإضافة إلى إن مياه الرش والنشع تعتبر من أشد العوامل المتلفة في المباني، فعندما تتجمع مياه الرش حول الأساسات فإنها ترتفع بفعل الخاصية الشعرية، والتي تُعرف بأنها ظاهرة انتقال المياه لأعلى ضد إتجاه الجاذبية الأرضية بقوة الشد السطحي ويتناسب ارتفاع هذه المياه طردياً مع دقة حبيبات التربة، وتؤدي هذه المياه المتقلبة والتي تتجمع إلى غسل المواد الرابطة بحبيبات الكتل الحجرية والملاط وحولها، ومع مرور الوقت تصبح اجساماً هشّة التماسك وسهلة الانهيار، بالإضافة إلى ظهور شروخ في أجزاء الأحجار وتفتت المواد وخاصةً في الحجارة الكلسية سريعة النفاذية.

٣,٣,٥. المياه تحت السطحية :

تتسبب في ذوبان العديد من الأملاح في التربة ثم ارتفاعها ونتيجة لتبخر المياه في الأسطح العليا للأحجار مما يؤدي إلى تبلور هذه الأملاح ويزداد حجمها ويتسبب في تفكك الطبقات السطحية للمبنى وفي الجدران والعقود، تحدث الشقوق الدقيقة في البلورات المعدنية بسبب التبلور وضغط إعادة التبلور، وأحياناً يمكن أن تتهار هذه المباني إذا تكررت العملية على مدة زمنية طويلة.

الامتداد المساحي لمدينة أسوان والسكان الحضريين ينمو بوتيرة عالية مما يؤدي إلى إدخال مصادر جديدة للمياه تزيد من تغذية المياه الأرضية نتيجة للتسربات من مصادر مختلفة ، وأصبح توازن المياه الطبيعي في حالة من عدم توازن حيث تكون مدخلات منسوب المياه الأرضية أكثر نسبياً من تدفق المياه الأرضية الطبيعية باتجاه نهر النيل. مما يؤدي إلى حدوث الأضرار والتي ستكون أكثر انتشاراً إذا ظل ارتفاع

منسوب المياه خارج نطاق السيطرة.^{٢٤} فالانتمية والتحضر التي تربط الزيادة في عدد السكان عادة ما يفرض تغييرات كبيرة في نظام المياه الأرضية والتي تعرض المواقع الأثرية للخطر.^{٢٥} (صورة ٦).

ويعد وجود الرطوبة من أهم عوامل التجوية والتدهور^{٢٦} فالمياه التي تحتوي على أنواع مختلفة من الأملاح المعدنية تعد من أهم عمليات التجوية الفيزيوكيميائية بأضرارها التي تؤثر على مواد البناء،^{٢٧} فالمياه الأرضية واحدة من أخطر العوامل التي تسبب التلف وتعاني منها القباب الأثرية وأول المشاكل التي تواجه المقبرة؛ وذلك من خلال تواجدها بصورة مستمرة والذي أدى إلى انتشار نباتات وحشائش حولها بكثافة كبيرة. ويتعرض المبنى إلى الهبوط كلما تعرضت التربة لتذبذب مستوى المياه الأرضية أسفل أساسات القبّة والتي تحدث بها العديد من الحركات الإنشائية، الأمر الذي يترتب عليه تعرض الجدران للهبوط وظهور الشروخ، والتي تنشأ في أجزاء مختلفة من أساسات المباني الأثرية؛ وذلك نتيجة للتغير في الظروف الهيدروليكية وارتفاع منسوب المياه الأرضية وانخفاضها بالتغيرات الموسمية للمياه واختفاء المياه في بعض الأوقات. (صور ٦، ١٩).

وقد تم إجراء تحليل لعينة المياه من أسفل المقبرة في المعمل المركزي لتحليل التربة والمياه والنبات التابع لكلية الزراعة جامعة القاهرة، وكانت طريقة التقدير (جدول ٢)، والنتائج موضحة (جدول ٣) كالتالي:

| الاختبار | طريقة التقدير |
|-------------------------------------|-------------------|
| الرقم الهيدروجيني (PH) | PH- meter |
| التوصيلة الكهربائية (ECc) | EC-meter |
| قياس عناصر (Fe,Zn,Cu,Ma,Cd,Ni.Pb,P) | باستخدام جهاز ICP |

(جدول ٢) التحليل المعمل للمياه ©عمل الباحث

| Sample No. | (pH) At 25C ⁰ | Electrical connection (ECw) dS/m/25C ⁰ | Phosphorus (P) | Iron (Fe) | Manganese (Mn) | Copper (Cu) | Zinc (Zn) | Cadmium (Cd) | Lead (Pb) | Nickel (Ni) |
|------------|--------------------------|---|----------------|-----------|----------------|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| W1/9 | 7.00 | 53.3 | 5.386 | 0.123 | 0.181 | 0.075 | 0.056 | 0.001 | 0.078 | 0.026 |

(جدول ٣) قيم الرقم الهيدروجيني والتوصيل الكهربائي وتركيزات العناصر في العينة ©عمل الباحث

²⁴ SELIM, S.A., HAMDAN, A.M. AND RADY, A. A, «Groundwater Rising as Environmental Problem, Causes and Solutions: Case Study from Aswan City, Upper Egypt», *Open Journal of Geology*, 4, 2014.

²⁵ MOHAMED, H.H., MUKHOPADHYAY, S. AND SHARMA, J., «Attenuation of Coda Waves in the Aswan Reservoir Area, Egypt». *Tectonophysics* 492, No.1-4, 2010, 88-98.

²⁶ WEDEKIND, W., LÓPEZ-DONCEL R., DOHRMANN R., KOCHER M. & SIEGISMUND S., «Weathering of volcanic tuff rocks caused by moisture expansion», *Environ Earth Sci* 69, No. 4, Springer-Verlag, 2013.

²⁷ SCHEME, G. «Stress from Crystallization of salts in pores, on deterioration and conservation of stone» *9th inter conference, Cong, Venice, 2000, 187-195.*

٥, ٣, ٤. الأملاح:

من عوامل التلف التي تشكل خطراً كبيراً على المباني الأثرية حيث تتعدد مصادرها^{٢٨} فمنها ما هو موجود أصلاً في مواد البناء أي في البنية الأصلية للمادة. مثل: الحجر الكلسي الذي يتكون من الكلسيت والدولوميت وهي مركبات ملحية عبارة عن كربونات كالسيوم أو كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم التي بتفاعلها مع الماء تتحول إلى مركبات ملحية، ومنها ما مصدره كذلك التربة في حد ذاتها التي تنتقل عبر الخاصية الشعرية، و يمكن أن تزيد الأملاح الموجودة داخل المسام من محتوى الرطوبة في الحجر، بسبب جذب جزيئات الماء ولا سيما ملح كلوريد الصوديوم الذي يتميز بخاصية هيجرسكوبية، ونجد تفاعل ملح كلوريد الصوديوم مع الحجر الجيري (كربونات الكالسيوم)، وتغير كربونات الكالسيوم جزئياً إلى كلوريد الكالسيوم (القابل للذوبان في الماء).^{٢٩} يرتبط تأثير الأملاح بوجود الماء الذي يذيبها وينقلها داخل الحجارة إذ تعمل على تغير البنية المعدنية للحجارة وإتلافها لظاهرة التبلور، حيث يمتص الحجر جزيئات الماء وتدخل في مسامه و بفعل الحرارة والرطوبة تتحلل الأملاح في الماء إذ عند ارتفاع درجة الحرارة يتبخر الماء الذي انتقل لسطح الحجارة بينما تبقى الأملاح في المسام وتتبلور على السطح أو تحته وتؤدي إلى انفصال الحجر الذي يظهر في شكل تقشر للسطح وأحياناً تؤدي إلى تشققات وسقوط أجزاء كبيرة من المبنى، كما تؤدي إلى تزهز الأملح على السطح وتنمو محدثةً بذلك ضغوطاً موضعية تتلف هذا السطح.

٥, ٤. التلوث الجوي:

يوجد حول القبة من الخارج طريق رئيس لمرور السيارات والتي ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون الضار والذي يؤثر على جدرانها ويعمل على تآكلها وتلفها بمرور الوقت، بالإضافة إلى تأثير الذبذبات التي تنتج عن حركة السيارات على الطريق المجاور، وتؤثر هذه الذبذبات على الحوائط لتمثل خطراً كبيراً على الشبائيك الجصية المرتفعة في أعلي القبة فيما بعد حيث تؤدي إلى إضعافها أو تهشمها، مما يؤدي إلى فقدها نهائياً، علاوة على تراكم الاتربة والملوثات (صورة ١٧) على الزخارف والتي تشوه المنظر كلياً فالآثار تتعرض لعوامل متنوعة ينتج عنها العديد من المظاهر بسبب الملوثات وتكون مرتبطة بتغير المناخ.^{٣٠} يعرف التلوث الجوي بصفة عامة على أنه كل تغير كمي أو كيفي لعناصر مكونات البيئة يفوق قدرتها على الاستيعاب. مما ينتج عنه الإضرار بحياة الإنسان وظهور مركبات أخرى ضارة بالمباني بصفة عامة وبالمنشآت الأثرية بصفة خاصة، ومن أبرز الغازات التي تلوث الهواء وتؤثر على المباني الأثرية مايلي :

²⁸ ALVES, C., FIGUEIREDO, C.A.M., SANJURJO-SÁNCHEZ, J. «Salt Weathering of Natural Stone: A Review of Comparative Laboratory Studies», *Heritage*4, 2021, 1554–1565.

²⁹ PRIKRYL R., & SMITH, B. J., «Building stone decay: from diagnosis to conservation», *Geological Society of London*, 2007, 11-330.

³⁰ BERTOLIN, C., «Preservation of cultural heritage and resources threatened by climate change», *Geosciences*9, 2019, 250.

١,٤,٥. غاز ثاني أكسيد الكربون CO²:

ينتج عن تنفس الحيوان والنبات ومن تحلل المواد العضوية ومداخل المصانع ومحركات السيارات ويؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، وتكوين كربونات الكالسيوم على الحجارة الكلسية في المباني الأثرية، وبالتالي يؤدي إلى تفتتها واضعافها ، كما يتسبب هذا الغاز في تساقط أمطار حمضية خاصة في المناطق القريبة من مصانع أو موانئ أو عمران بشري.

٢,٤,٥. غاز ثاني أكسيد الكبريت SO²:

من مصادرة احتراق النفط ومشتقاته ومصانع صناعة الأسمدة وتحلل المواد العضوية ويتفاعل هذا الغاز مع رذاذات حمضية كبريتية ويكون طبقات بيضاء غير منتظمة الشكل على سطوح المباني الأثرية (صورة٧). ومع مرور الوقت تتلاشى المواد المكونة للمبنى وتتدهور، ويصيب كثيراً هذا الغاز الأجزاء المبنية من الرخام مثل الأعمدة الموجودة، ومما يؤدي إلى تكوين قشرة سوداء على سطحها ظهور شروخ وتشققات وفقدان المادة الرابطة، كما يتلف الجبس والمصنوع منه الشبابيك وصلادته كخامة تعد منخفضة ٢,٥ علي مقياس موس مما يجعله عرضة للتلف الواضح.^{٣١}

٥,٥. الرياح :

تعد من الأسباب الرئيسية في عمليات تلف سطح المبنى الأثري بسبب ما تحمله من رمال ناعمة وأتربة وملوثات تعمل على تآكل سطح المبنى وهي بمثابة مناشير تبعاً لشدة أو ضعف المواد المستخدمة، ويتوقف دور الرياح في التلف علي عاملين الأول هو تأثير العوامل الخارجية مثل المناخ والرطوبة والأملاح، وأما العامل الثاني : علي طبيعة الحجر من حيث الملمس (التجانس/عدم التجانس) والتكوين المعدني.^{٣٢} ويزداد فعل الرياح في النحر كلما زادت سرعتها، حيث تصبح قادرة على حمل حبيبات رمل وأتربه أكبر حجماً، مما يسبب في ضغوط علي جدران المبنى، هذا ليس فقط بل إن الرياح هي خير ناقل لجذور النباتات وحبوب اللقاح على أسطح المباني، حيث تتمركز وتتفاعل مع الهواء الرطب وتنمو وتتغلغل في العمق ثم تظهر إلى السطح.

٦,٥. التلف البشري :

هو الذي يسببه الإنسان على القباب الأثرية ويكون من فعله، فالتعدييات السكنية وما تسببه من تلوث ورفع لمنسوب المياه الأرضية من خلال مياه الصرف الصحي والمياه المتسربة من الشبكات المتهاكلة. فالقبة قريبة من المنطقة السكنية، وينتج عن هذه المباني المخلفات والتي تؤثر بشكل كبير على القبة فضلاً عن تشويه المظهر الخارجي، كما أن استمرار أعمال البناء والمقاولات بالقرب من القبة أدت إلى أن يستخدم

^{٣١} زينهم ، محمد، بدوي، إبراهيم ، ترميم الزجاج الجصي بمتحف محمد علي "بالمينيل" دراسة "وصفية تحليلية تقنية، دراسات في آثار الوطن العربي، ع. ٥، مج ٥، ٨٠٤-٨٢٣.

^{٣٢} SALEH, M., «Honey Comb Weathering of sandstone outcrops at Al-Hijr (Mada'in Salih), Saudi Arabia», EJARS 3, №.2, 2013, 167-174.

المقاولون داخل القبة في تخزين الأخشاب داخل مبني القبة (صورة ١٥). كما أن وجود بعض الأشجار بجوار القبة يؤدي إلى زيادة نسبة المياه الأرضية (صورة ٢٠) بالإضافة إلى وجود إهمال من نوع آخر، وهو ترك الحيوانات الأليفة كالكلاب (صورة ٢٨) تقيم وتتكاثر بالحديقة المحيطة بالقبة، مما يؤدي إلى انتشار الحشرات والروث والفضلات بمحيطها مما يسبب تدهوراً الحالة الجمالية للمكان الأثري، علاوة على الإهمال والتخريب المتعمد نتيجة لعدم الاهتمام بالأثر مما يجعله عرضة للتخريب من قبل الزوار أو سكان المنطقة مثل كتابة أسماء الزائرين والآيات القرآنية على الحوائط والجدران (صورة ١٥). لذلك يجب التخلص من مخلفات البناء وتنظيف وإزالة الأتربة المتراكمة ليظهر جمال بلاط الأرضية. (صورة ٢٦). واتخاذ الإجراءات تجاه من يستغل المكان لتخزين العدد وبقايا مواد البناء؛ وتحذير الزائرين من اللمس وكتابة الذكريات على حوائط وجدران المقبرة.

١,٦,٥. محولات وأبراج الكهرباء:

يوجد بالقرب من القبة أبراج الكهرباء ذات التيار العالي، (صورة ٢٢) مما يشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين والسياح والتي إن لم تلق الاهتمام المطلوب يُصبح من الصعب تهيئة المنطقة لاستقبال الزائرين وبالإضافة إلى خطرها فهي تشوه المنظر العام ولا يتناسب وجودها بالأماكن الأثرية.

٧,٥. العوامل البيولوجية :

هي عوامل تلف مرتبطة بالنباتات والحيوانات والفطريات والكائنات الحية الدقيقة والحشرات، ويمكن أن يكون سبب تغير لون الحجر وتدهوره في المباني هو قدرة الفطر على إنتاج الأصباغ والأحماض العضوية.^{٣٣} فالنباتات: تظهر جلياً في معظم المباني الأثرية سواء في الأرضيات أو الأسطح أو على الجدران أو بين شقوق الحجارة وبعضها ينمو بمرور الزمن لتصبح أشجاراً. وفي غياب الصيانة تتسبب في تصدعات وتشققات للمباني بجذورها التي تتغلغل في الأعماق حتى تهدد المبنى وتؤثر على مختلف عناصره المعمارية (صورة ٢١).

١,٧,٥. البكتيريا والفطريات:

البكتيريا يمكن أن تنمو على الآثار حيث تحدث أضراراً كبيرة رغم دقة حجمها.^{٣٤} أما الفطريات فهي مستعمرات كثيفة لها ألوان متعددة منها الأخضر الغامق، والأصفر والبرتقالي والأحمر والأسود والبني ومن أكثرها انتشاراً العفن الذي ينمو في الأماكن الرطبة في المباني^{٣٥} نظراً لرتوبتها المرتفعة.^{٣٦}

³³ GUPTA S. P., & SHARMA K., «The role of fungi in bio deterioration of sandstone with reference to Mahadev temple», Bastar, Chhatisgarh. *Recent Research in Science and Technology*, 2012,4.

³⁴ PIÑAR G, STERFLINGER K., «Microbes and building materials». In: Cornejo DN, Haro JL (eds) *Building materials: properties, performance and applications*. Nova Science Publishers, 2009, New York, 163–188.

³⁵ SCHEERER S, ORTEGA-MORALES O, GAYLARDE C. «Microbial deterioration of stone monuments—an updated overview». In *Laskin AL, Saraslani S, Gadd G (eds). Adv Microbiol*66, 2009, 97–139.

³⁶ URZÌ C., «Microbial deterioration of rocks and marble monuments in the Mediterranean basin»: a review. *Corros Rev*, 2004, 22:441.

٥,٧,٢. الطحالب:

يتمثل خطرهما في أنها تستطيع مهاجمة مواد البناء في الرطوبة العالية، ويمكن أن تحدث ثقوباً متجاورة تعمل على تشويه المظهر الخارجي ونمو الفطريات أسفل سطح مواد البناء يؤدي إلى تقشر هذه الأسطح وتساقطها، مع مرور الزمن يمكن أن تظهر على شكل وحل أخضر أو بني اللون.

٥,٧,٣. الحيوانات ومخلفات وأعشاش الطيور:

أكثر الطيور الموجودة هي الحمام والعصافير والغربان، وتبنى أعشاشها من مواد خطيرة على المباني وقد تسبب الاشتعال بالإضافة إلى فضلاتها التي تشوه الأسطح والتي أغلبها تكون حمضية مثل الفوسفات والصوديوم والبوتاسيوم التي تتحول إلى أحماض قوية في وجود بيئة رطبة تؤدي إلى تآكل الصخور الكلسية. فمخلفات وأعشاش الطيور نتيجة للشبابيك المكسورة والباب المفتوح باستمرار، فسكنت الطيور الزخارف الجصية المفرغة، وبنيت الأعشاش على حواف الشبابيك وتركت مخلفاتها من فضلات علي الجدران والشبابيك ونتج عنها طمس وفقد لبعض أجزاء الزخارف الجصية والتكسير للزجاج. (صور ٩-١٠).

٦. الخاتمة والنتائج:

بناء على الفحوص والتحليل التي تمت لعينات من الشباك الجصي أعلى الباب من داخل القبة وتحليل المياه الأرضية أسفل المقبرة موضوع الدراسة فقد تبين الآتي:- من الفحص البصري تبين أن الشبابيك الجصية لهذه القبة حالتها متدهورة، حيث ظهرت عليها الأملاح والشروخ والانفصالات وسقوط بعض الأجزاء من زخارف الشبابيك الجصية.

من خلال الفحص لعدد (٤) عينات من أماكن مختلفة من الشباك الجصي (صورة ١٠) باستخدام الميكروسكوب الضوئي المحمول Wireless USB Microscope يتبين الآتي: العينة (١) من داخل فراغات من منتصف زخارف الشباك الجصي يظهر تداخل فضلات الطيور داخل الزخارف تكبير X800 صورة (١٣أ)، العينة (٢) من حافة الشباك الجصي أعلى الباب تكبير X1000 يُظهر تكسير وتلف الجبس نتيجة للحرارة صورة (١٣ب)، العينة (٣) من الناحية اليمنى من الشباك يتضح تأثير الأملاح علي الجبس والشروخ والتقشر والفقد لبعض الأجزاء عند تكبير X800 صورة (١٤أ)، العينة (٤) من أسفل حافة الشباك ويظهر الفقد وتراكم الاتساخات والتصاقها بالسطح لتشوه المنظر صورة (١٤ب) بتكبير مقداره X800.

وباستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح S.E.M. المزود بوحدة تشتت الطاقة (EDX) عند قوة تكبير x4000 لعينة الجبس من الشباك أعلى باب القبة أظهرت النتائج التدهور الشديد الذي أصاب بللورات الجبس، ووجود الشروخ وأيضاً تظهر الاتساخات المترامية بالعينة. كما أظهرت العينة أنها تحتوى على عنصر الكالسيوم Ca بنسبة 23.35، والأكسجين O بنسبة 59.55 والكبريت S بنسبة 17.1، والسليكون Si بنسبة 1.04. (صورة ١١-١٢)

وأيضاً من خلال الدراسة الميدانية تم رصد مياه في المنطقة الواقعة داخل المسلة الناقصة، والتي هي خلف القبة مباشرةً فوجد بها العديد من التسربات وتراكمات المياه، مما يشكل تجمعاً للمياه على بعد أمتار من المسلة الناقصة (صورة ٦)، وقدم المجلس الأعلى للآثار دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية وهيدروجيولوجية متكاملة لتحديد المصادر المحتملة للمياه والتقنية المثلى لإدارة نظام المياه التي تعرض المنطقة الأثرية للخطر.^{٣٧} وحيث إن القبة مجاورة للمسلة الناقصة فالقبة تتعرض لنفس المخاطر.

فالمياه الأرضية تكون محملة بأيونات الأملاح الذائبة والتي تسبب ضرر لمواد البناء الأثرية، حيث تصعد المياه إلى أعلي حاملة معها أملاح $Mg, Ca, K, Na, Cl, NO_3, SO_4$ ، وتلك الأيونات التي تحتوى عليها المياه تضر بالمبنى. وعند إجراء تحليل لعينات من المياه من أسفل المقبرة أظهرت العينة أن درجة ph كانت ٧ عند درجة حرارة ٢٥ مئوية، ونجد أن تواجد عناصر الفسفور والحديد والماغنسيوم بتركيزات عالية مما يتسبب في العديد من الأضرار التي تستلزم اتخاذ الإجراءات السريعة لحماية المبنى. وظهر في عينة المياه التي تم أخذها من أسفل المقبرة (صورة ١٩) تواجد العناصر التالية ومقدار تركيزها كالتالي:

Phosphorus (P) 5.386, Iron (Fe) 0.123, Manganese (Mn) 0.181, Copper (Cu) 0.075, Zinc (Zn) 0.056, Cadmium (Cd) 0.001, Lead (Pb) 0.078, Nickel (Ni) 0.026.

كما يتم العمل على حل مشكلة الزحف العمراني؛ لأنها من الأسباب التي تتسبب في زيادة المياه الأرضية، ونجد مشاريع التنمية في السنوات القليلة الماضية كانت خطتها تستهدف إنشاء المدن الجديدة، وتقع إحدى هذه المجتمعات المبتكرة في مكان قريب بالضفة الشرقية لنهر النيل بمدينة أسوان^{٣٨}.

التوصيات:

للمحافظة على القيمة الأثرية للقبة وما تحتويه من شبابيك جصية تحتاج إلى الترميم يتطلب ذلك منا أن نولي في البداية اهتماماً بما يحيطها فالترميم للمبنى الأثري يتطلب تهيئة محيطه؛ وذلك وفقاً لخطة تتزامن مع عمليات الترميم؛ ولذلك يجب أن تشمل الخطة علي تأهيل الوسط المحيط، والذي يتم وفق العديد من الدراسات؛ وذلك بغرض تأهيل المكان ككل ليتلاءم مع الأثر ويبرز قيمته الأثرية، وعلى هذا فإن مشروعات تأهيل الوسط المحيط تتعامل مع الوسط البصري وعناصره التشكيلية سواء للأرضية المحيطة بالآثار ومكملاتها كمواقف السيارات وممرات المشاة والمناطق الخضراء^{٣٩}، كما يجب تحسين الموقع الأثري ككل ومراعاة أن لا يحدث بناء للمستشفيات والخدمات، ومنها مثلاً مبني قسم الشرطة ومبني خدمات المواطنين الحكومي الملاصق للقبة.

³⁷ BDULAZIZ, A.M., « Subsurface Characterization for Groundwater Management nearby the Unfinished Obelisk Archeological Site, Aswan Governorate, Egypt», *Open Journal of Geology*9, 2019, 839-860.

³⁸ SHINAWIL, A., & NAYMUSHINA, O., « Geotechnical aspects of flood plain aquifers in southeastern Aswan, Egypt » *ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences* 10, No. 8, 2015, 3490-34977.

³⁹ معاذ، عبدالله، غالب، على، بكر، محمد، دليل إعداد مشروعات صيانة وترميم الآثار، وزارة الثقافة، هيئة الآثار المصرية، ١٩٩١ م، ١-١٥.

وللوصول إلى ذلك تمت هذه الإجراءات:

تهيئة الطريق الذي يؤدي إلى المبنى من حيث المظهر الفني أو الهندسي. (صورة ٣٠). مع تنسيق الحديقة والتشجير وأنواعه والطول والشكل المناسب لطبيعة الآثار، وإزالة الأشجار الموجودة حول المقبرة. (صورة ٣١) واختيار نوعيات لا تحتاج إلى كميات من المياه.

وضع لوحات إرشادية بالقبة لزيادة الوعي الآثاري للأفراد، وإضاءة المنطقة المحيطة بالقبة بأسلوب إضاءة يتناسب مع الطابع الأثري. (صورة ٣١)، وضع خطة حماية شاملة للأثر لمواجهة المخاطر ومنها الحرائق أو التعديات، ووضع كاميرات مراقبة وأفراد أمن وإضاءة ليلية لزيادة في أعمال الحماية. وإعادة بناء الأجزاء المنهارة، وتجديد السور المحيط بالألوان التي تتجانس مع المبنى الأثري أو قد تتباين بهدف التركيز عليه وإظهاره. (صورة ٣٣)

التخلص من المخلفات والمهملات حول المقبرة، وتركيب بلاطات مناسبة للموقع. (صورة ٣٤) تقليل التلوث البصري والجمالي بمنع إقامة المزيد من المباني حول القبة وخلفها. وتحديد ارتفاعات المباني المحيطة بالقبة ليظهر جمالها.

بعد أن يتم الانتهاء من صيانة وتأهيل محيط القبة يبدأ العمل لترميم الشبابيك الجصية وفق المبادئ العامة التي تحكم عمليات صيانة وترميم المباني الأثرية، وبالكيفية التي يسهل معها التفريق بين الأجزاء المرممة والأجزاء غير المرممة^{٤٠}. مع تدعيم الأجزاء المعرضة للفقد من الشبابيك الجصية بصفة مبدئية لحين البدء في علاجها.

^{٤٠} عطيه، أحمد، حماية وصيانة التراث الأثري، دار الفجر للنشر والتوزيع، ٢٠٠٣، ١٣٨-١٥٥.

ثبت المصادر والمراجع

أولاً: المراجع العربية:

- أبو زيد، فتحية، "النوافذ في العمائر الإسلامية الاثرية الباقية بمصر بين الشكل والوظيفة من بداية الفتح الإسلامي وحتى بداية عهد الأسرة العلوية (٢١-١٢٢٠ هـ / ٦٤١-١٨٠٥ م)، دراسة أثرية معمارية"، رسالة ماجستير، كلية الآثار / جامعة سوهاج، ٢٠١٨ م، ٤٢٠-٤٣٥.
- ABŪ ZAYD, FATHĪYA, «al-Nawāfiḍ fī al-‘amā’ir al-islāmīya al-aṭārīya al-bāqīya bi-Miṣr bayn al-šakl wa’l-wazīfiya min bidāyāt al-fatḥ al-islāmī wa ḥatta bidayat ‘ahd al-usra al-‘alawya (21-1220 h/ 641- 1805 m), Dirāsa aṭārīya m‘mārīya», *Master Thesis*, Faculty of Archeology/ Sohag University, 2018 .
- حداد، هبة، مدخل إلى: تطور فن عمارة النوافذ في تاريخ العمارة الإسلامية، الكويت: رويال كلاس للأبحاث والدراسات الأكاديمية، ٢٠١٥ م.
- ḤADĀD, HIBA, *Madḥal il-ā: Taṭūr fan ‘imārat al-nwāfiḍ fī tāriḥ al- ‘imāra al-islāmīya*, Kuwait: Royal Class for Research and Academic Studies, 2015.
- حمدان، ربيع؛ محمد، خلاف، دراسة لأهم مظاهر وميكانيكية تلف بعض العناصر المعمارية والزخرفية بمسجد أحمد البجم - أبيار - محافظة الغربية"، *مجلة الإتحاد العرب للآثار العرب*، ع. ١١، ٢٠١٠ م
- HAMDĀN, RABĪ‘; MUḤAMAD, ḤALLĀF, " Dirāsa li-‘aham mẓāhir wa mīkānīka talaf ba‘ḍ al-‘nāṣr al-m‘mārī ū al-zḥrfī bimsḡid Aḥmad al-baḡam – Abīyār- Muḥāfẓat al-Ġrbīya", *Maḡalla’ Al-Itihād Al- ‘ām Lil Aṭārīyin Al- ‘arab (JGUAA)*11, 2010.
- رزق، عاصم، معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية، مكتبة مدبولي.
- Rizq, ‘Aṣim, *Mu ‘ḡam muṣṭalaḥāt al- ‘imāra wa’l-funūn al-islāmīya*, Madbouly Library.
- رزقي، نبيلة، "الزخرفة الجصية في عمائر المغرب الأوسط والأندلس (القرن ٧-٨ هـ / ١٣-١٤ م) دراسة تحليلية مقارنة"، رسالة دكتوراة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، علم الآثار، جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر، ٢٠١٤-٢٠١٥ م.
- RAZQĪ, NABĪLA, «al-Zaḥarifa al-ḡiṣīya fī ‘amā’ir al-maḡrab al-Aūṣṭ wa’l-Andalus (al-qaran 7-8 h / 13-14) Dirāsa taḥlīlīya muqārana» , *PhD thesis*, Faculty of Humanities and Social Sciences, Archeology, Abi Bakr Belkaid University, Algeria, 2014-2015.
- زينهم، محمد، وبدوي، إبراهيم، ترميم الزجاج الجصي بمتحف محمد علي "بالمينيل" دراسة "وصفية . تحليلية . تقنية، دراسات في آثار الوطن العربي، العدد الخامس، المجلد الخامس.
- ZĪNHUM, MUḤAMMAD, &BADAWĪ, IBRĀHĪM, «Tarmim al-zuḡāḡ al-ḡiṣī bimuthaf Muḥammad ‘Alī "bI’l-manyal" dirāsa "wṣfiya. taḥlīlīya, tiqānīya», *Studies in the effects of the Arab world*5,2002
- الشرقاوي، داليا، "الزخارف الإسلامية والاستفادة منها في تطبيقات زخرفية معاصرة"، رسالة ماجستير، قسم الزخرفة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، ٢٠٠٠ م
- AL-ŠARQĀWĪ, DĀLYĀ, al-Zaḥārīf al-islāmīya wa’l-istifāda minhā fī taṭbīqāt zuḥrūfiya mu’āšira, *Master Thesis*, Department of Decoration, Faculty of Applied Arts, Helwan University, 2000.

- عبد الناصر، ياسين، الفنون الإسلامية في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية العصر الفاطمي، دراسة أثرية حضارية للتأثيرات الفنية الوافدة، الإسكندرية: دار الوفاء لنديا الطباعة والنشر، ط ١، ج. ١، ٢٠٠٢ م.
- 'ABD AL-NĀṢR, YĀSĪN, *al-Finūn al-islāmīya fī Miṣr mundu al-faṭḥ al-islāmī ḥatta nihāyat al-'aṣr al-Fātmī, Dirāsa aṭārīya ḥdārīya li'l-ta'īrāt al-fanīya al-wāfida*, Alexandria :Dār al-wafā' lidunyā al-ṭibā'a wa'l-nṣr, 1st ed., Vol. 1, 2002..
- عبدالفتاح، سلمي، (الفتحات في العمارة الإسلامية) ، رسالة ماجستير، جامعة حلوان، كلية الفنون الجميلة ، ١٩٩٩ م.
- 'ABD AL-FATĀḤ, Salma, «al-Faḥāt fī al-'imāra al-islāmīya», *Master Thesis*, Helwan University, Faculty of Fine Arts, 1999
- عطيه، أحمد ، حماية وصيانة التراث الأثري، دار الفجر للنشر والتوزيع، ٢٠٠٣
- 'ATĪYA, AHMAD, *Himāyat waṣīyānat al-turāt al-'aṭrī*, Dār al-faḡr li'l-naṣr wa'l-tawzī' 2003
- لعرج ، عبد العزيز، جمالية الفن الإسلامي في المنشآت المرينية بتلمسان، دار الملكية الفكرية، ٢٠٠٦
- LA'RAĠ, 'ABD AL-'AZĪZ, *Ġamālīyat al-fan al-islāmī fī al-munṣa'āt al-marīnīya bi-Tilmisān*, Dār al-milkīya al-fikrīya, 2006.
- المجلس الأعلى للآثار، قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، منطقة آثار أسوان، النصب التذكاري لشهداء توشكي، قبة النجمي، ٢٠٠٨.
- AL-MAĠLIS AL-A'LĀ LI'L-AṬĀR, *Qitā' al-aṭār al-islāmīya wa'l-qibṭīya, mantiqat aṭār aswān, al-Nuṣub al-tiḍkāri liṣuḥdā' tūškī, qubā' al-nuġūmī*, 2008.
- معاذ، عبدالله، غالب، على، بكر، محمد، دليل إعداد مشروعات صيانة وترميم الآثار، وزارة الثقافة، هيئة الآثار المصرية، ١٩٩١ م.
- MU'ĀD, 'ABDĀ, ĠĀLIB, & ALĪ, BAKR, MUHAMMAD, *Dalīl i'dād maṣrū'āt ṣīyānat wa tarmīm al-'āṭār*, Ministry of Culture, Egyptian Antiquities Authority, 1990
- وليام، ه ماثيود، ماهي الجيولوجيا، ترجمة مختار ناشد، الهيئة العامة للكتاب، ١٩٩٥ م.
- WILLIAM H. M., *Māhya al-ġyūlūġīyā*, Translated by: Muḥtār Nāṣd, The General Book Authority, 1995.


ثانياً: المراجع الأجنبية:

- ALVES, C.; FIGUEIREDO, C.A.M.; & Sanjurjo-Sánchez, J., «Salt Weathering of Natural Stone: A Review of Comparative Laboratory Studies», *Heritage* 4, 2021 , 1554.
- ARNOLD, A.; ZEHNDER, K.«Monitoring Wall Paintings Affected by Soluble Salts: The Conservation of Wall Paintings»; CATHER, S., Courtauld Institute of Art, *Getty Conservation Institute, Eds.; Getty Conservation Institute: Marina del Rey, CA, USA, 1991; 103-135.*
- BASMA M., MOHAMED A.,«Implementation and coloration technology of Stucco formations in Baron palace», *Annal of General Union of Arab Archaeologists* 24 ,2021.
- BDULAZIZ, A.M. « Subsurface Characterization for Groundwater Management nearby the Unfinished Obelisk Archeological Site, Aswan Governorate, Egypt», *Open Journal of Geology* 9, 2019, 839-860.
- BERTOLIN, C.«Preservation of cultural heritage and resources threatened by climate change». *Geosciences* 9,2019 , 250.

- GROSSI, C. M., & BRIMBLECOMBE, P. «Effect of long-term changes in air pollution and climate on the decay and blackening of European stone buildings». *Geological Society, London, Special Publications*, 2007, 271.
- GUPTA S. P., & SHARMA K., «The role of fungi in bio deterioration of sandstone with reference to Mahadev temple», Bastar, Chhatisgarh. *Recent Research in Science and Technology*, 2012, 4.
- HELMY, F. M., & HEFNI, Y. K., «Nanocomposites for the Protection of Granitic Obelisks at Tanis, Egypt», *Journal of Mediterranean Archaeology and Archaeometry*16, №. 2, 2016, 87-96, 87 and 90-91.
- JENNIFER, C., «A Storing and Handling Plaster Objects», Conservation Gram, *National park service*, June, 1997, №. 812, 1-4.
- LUBELLI, B.; & OTHERS «Towards a more effective and reliable salt crystallization test for porous building materials» *State of the art. Mater. Struct.* 2018.
- MOHAMED, H.H., MUKHOPADHYAY, S. AND SHARMA, J. «Attenuation of Coda Waves in the Aswan Reservoir Area, Egypt». *Tectonophysics*, 2010, 492.
- NOAA for mean temperatures, record temperatures, humidity, and sun, «Aswan Climate Normal 1961–1990», *National Oceanic and Atmospheric Administration*, Updated on Feb 4, 2022.
- OGUCHI, C.T.; YU, S. «A review of theoretical salt weathering studies for stone heritage». *Prog. Earth Planet. Sci.* 2021, 8, 32.
- PIÑAR G, STERFLINGER K., «Microbes and building materials». In: Cornejo DN, Haro JL (eds) *Building materials: properties, performance and applications. Nova Science Publishers*, 2009, New York, 163–188.
- PRIKRYL R., AND SMITH B. J., «Building stone decay: from diagnosis to conservation » *Geological Society of London* ,2007.
- PROUD FOOT, T., «Decorative lime plaster», *The Building Conservation Directory, Cathedral Communications limited*, 2001.
- SALEH, M.,«Honey Comb Weathering of sandstone outcrops at Al-Hijr (Mada'in Salih), Saudi Arabia», *EJARS*, Volume 3, Issue 2, 2013.
- SCHEERER S, ORTEGA-MORALES O, GAYLARDE C.,«Microbial deterioration of stone monuments—an updated overview», In: *Laskin AL, Saraslani S, Gadd G (eds). Adv Microbiol*, 2009.
- SCHEME, G. «Stress from Crystallization of salts in pores, on deterioration and conservation of stone», *9th inter conference, Cong, Venice*, 2000.
- SELIM, S.A., HAMDAN, A.M. AND RADY, A.A. «Groundwater Rising as Environmental Problem, Causes and Solutions: Case Study from Aswan City, Upper Egypt». *Open Journal of Geology*4, 2014.
- SHINAWI1 A. & NAYMUSHINA O. « GEOTECHNICAL ASPECTS OF FLOOD PLAIN DEPOSITS IN SOUTH EAST ASWAN CITY, EGYPT» *ARPJ Journal of Engineering and Applied Sciences*10, №. 8, 2015.
- TARRAD M, MATROUK M., «The Dome in Islamic Architecture and The Contemporary Orientations to The Design of Mosques Domes», In: *Proceedings of the International Congress, Domes in The World*. 2012.


- URZÌ C., «Microbial deterioration of rocks and marble monuments in the Mediterranean basin»: *a review. Corros Rev*, 2004.
- WEDEKIND, W., LÓPEZ-DONCEL R., DOHRMANN R., KOCHER M. & SIEGESMUND S., «Weathering of volcanic tuff rocks caused by moisture expansion», *Environ Earth Sci* 69, N^o4, Springer-Verlag, 2013.
- World Weather Information Service, «Weather Information for Aswan», *World Meteorological Organization*, Updated on Feb 4, 2022.
- ZEDEF, V. & OTHERS «Effect of salt crystallization on stones of historical buildings and monuments», Konya Central Turkey. *Building and environment* 42, N^o.3, 2007,.

الصور والاشكال

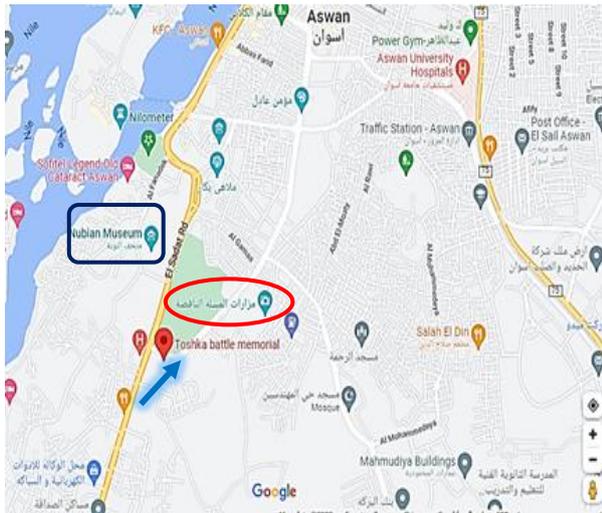

(صورة ١-ب) توضح موقع مقبرة توشكى حيث يشير السهم كما نلاحظ إلى قربها من المسلة الناقصة ومتحف النوبة.

<https://www.google.com/maps/place/>

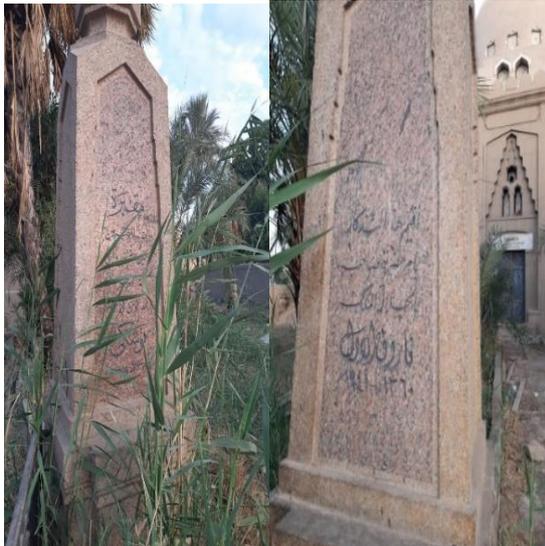

(صورة ٤- أ) توضح العمود الأيسر على المدخل من الجرانيت محفور عليه بالنقش الغائر ومكتوب التالي: أقيم هذا التذكار بأمر صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ١٣٦٠ - ١٩٤١ م

©تصوير الباحث.

(صورة ٤- ب) العمود الأيمن من الجرانيت على مدخل المقبرة ومحفور عليه بالنقش الغائر ومكتوب التالي: مقبرة المصريين الذين استشهدوا في ساحة الشرف توشكي ١٣٠٣ - ١٣٠٦ هـ (١٨٨٦-١٨٨٩ م) © تصوير الباحث.



(صورة ١-أ) توضح موقع مقبرة وقبة توشكى والحديقة المحيطة بها وتبلغ مساحة الحديقة ٨٠ متراً.

<https://www.google.com/maps/place/>



(صورة ٢) توضح الشكل من الخارج قبة النجمي (قبة الشهداء) وضخامة البناء © تصوير الباحث.



(صورة ٣) اللوح الرخامي أعلي الباب عند المدخل.



(صورة ٥-ب) توضح شكل القباب الأثرية الباقية بأسوان وتخلو من الشبابيك الجصية بخلاف القبة محل الدراسة.



(صورة ٥-أ) توضح شكل إحدى القباب الأثرية الباقية في أسوان وتختلف في الشكل عن القبة محل الدراسة.



(صورة ٦-ب) توضح المنطقة السكنية والمسلة بجوار القبة، وتتضح المياه بصورة كبيرة © تصوير الباحث.



(صورة ٦-أ) توضح منطقة المسلة الناقصة خلف مكان تواجد القبة . وتتضح المياه الأرضية ©تصوير الباحث.



(صورة ٨-أ) توضح الشكل الخارجي للمقبرة من الجانب الأيسر من أعلى والمزاريب لتصريف المياه. (صورة ٨-ب) الجانب الأيمن والشباك الزجاجي مكسور منه أجزاء بما يسمح بدخول الأتربة والطيور إلى الداخل.



(صورة ٧-أ) توضح الشكل الخارجي للمقبرة من الأمام وكذلك المقرنصات والشبابيك الجصية أعلى المدخل، النص التأسيسي علي لوح رخام أبيض أعلى البالب، (صورة ٧-ب) توضح جدار المقبرة الخلفي.



(صورة ١٠-أ) توضح القنديلية البسيطة أعلى الباب. وتراكم الأثرية لسنوات والتصاقها بالجدران والشبائيك. (صورة ١٠-ب) الشبائيك الجصية تعلوها قبة نصف دائرية. فقد نهائي لأجزاء من الجص والزجاج في الفتحة العلوية.




(صورة ١٢) توضح عينة من الشبائيك الجصي أعلى الباب يظهر الجبس تحت الميكروسكوب الإلكتروني الماسح 4000x يتضح تدهور البلورات المعدنية وظهور الأملاح البلورية.



(صورة ١٣-ب) توضح تكسير وتلف الجبس نتيجة للحرارة. باستخدام Wireless USB Microscope X1000



(صورة ٩-أ) الشبائيك الجصي في الناحية الأيمن وتتضح مخلفات وفضلات الطيور بالجدران حول الشبائيك. (صورة ٩-ب) الشبائيك الجصي في الناحية الأيسر وتتضح أعشاش داخل الشبائيك وفضلات الطيور حول الشبائيك.

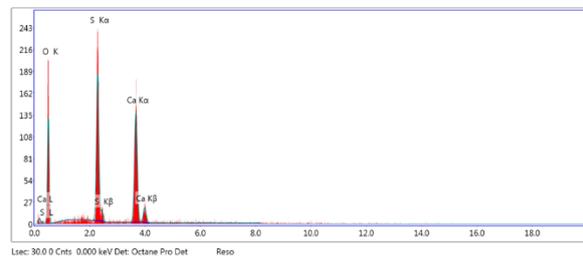

| Atomic Weight | Error % | Net Int. | % | % | Element |
|---------------|---------|----------|-------|---|---------|
| 11.64 | 67.87 | 76.94 | 59.55 | | O K |
| 4.09 | 128.43 | 11.02 | 17.1 | | S K |
| 4.26 | 110.45 | 12.04 | 23.35 | | Ca K |

(صور ١١) توضح نتائج التحليل باستخدام SEM



(صورة ١٣-أ) توضح تداخل فضلات الطيور داخل الزخارف باستخدام Wireless USB Microscope X800



(صورة ١٤-ب) توضح الفقد والتقشر وتراكم الاتساخات والتصاقها بالسطح لتشوه المنظر. باستخدام Wireless USB Microscope X800 © تصوير الباحث.



(صورة ١٤-أ) توضح تأثير الأملاح علي الجبس والشروخ والتقشر والفقد لبعض الاجزاء. باستخدام Wireless USB Microscope X800 © تصوير الباحث.



(صورة ١٦) توضح الشباك في الجدار المقابل وأعشاش الطيور الفضلات والاتساخات وكسر الشباك الزجاجي.



(صورة ١٥) توضح المخلفات والأخشاب داخل القبة، وكتابة الزائرين علي الجدران © تصوير الباحث.



(صورة ١٨-أ) الجزء العلوي لباب خشبي ذي ضلفتين في مدخل القبة وتنتضح عليه أحد العناصر الاسلامية (المفروكة) ويظهر تكسير وتلف الباب الخشبي.
(صورة ١٨-ب) توضح السلالم أسفل الباب وهي تعاني من الكسور والشروخ © تصوير الباحث.



(صورة ١٧) توضح الشبائيك في الصف الأول بالقبة. ويتضح فقد أجزاء من الشباك نتيجة بسبب الطيور. يوجد عدد ١٦ نافذة تتخذ شكل المربع. نلاحظ التصاق الأتربة علي جدران القبة من الداخل، والفقد النهائي لأحد الشبائيك الجصية © تصوير الباحث.



(صورة ٢٠) توضح الشقوق في الجدران. أيضا تراكم
الانساختات علي الأرضية الزجاج المحطم وهو مسجل في
الآثار. والشروخ المنتشرة علي الجدران الداخلية للقبة.



(صورة ١٩) توضح الدرجات- السلالم- التي تؤدي إلى
الأسفل مقابر الشهداء، وفي النهاية المياه تغمر المقابر
والسلالم المؤدية إلى المنامة أسفل القبة ©تصوير الباحثة.



(صورة ٢٢) توضح الأشجار الكثيفة وأبراج الكهرياء العالية
الملاصقة للقبة © تصوير الباحثة.



(صورة ٢١) توضح تراكم الحشائش والنباتات حول القبة من
الخارج بصورة كثيفة © تصوير الباحثة.



(صورة ٢٤) حرق الحشائش حول القبة مما يسبب الأضرار
للقبة وتراكم السناج على عناصرها المعمارية والزخرفية .



(صورة ٢٣) توضح الحديقة والأشجار الكثيفة المحيطة
بمبنى القبة وبقايا الأعمدة الأثرية الملقاة علي الأرض.



(صورة ٢٦) توضح البدء في تنظيف أرضية القبة وتظهر زخارف بلاطات القيشاني التي كانت مختفية تحت تراكم الأتربة والأخشاب ومخلفات البناء © تصوير الباحث.



(صورة ٢٥) توضح البدء في إزالة الأخشاب وأدوات البناء والمخلفات من داخل القبة والبدء في تنظيفها.



(صورة ٢٨) بداية عمليات التنظيف أمام القبة، وعلى الرغم من ذلك يلاحظ انتشار العديد من الكلاب الضالة وتكاثرها في المكان. © تصوير الباحث.



(صورة ٢٧) قبل بداية عمليات الحفاظ والتطوير توضح إنتشار النباتات والحشائش الكثيفة والأشجار وأعمدة الكهرباء حول القبة. © تصوير الباحث.



(صورة ٣٠) توضح أعمال الرصف وتقليم الأشجار والعناية بالمنطقة ضمن خطة عمليات الحفاظ والتطوير.



(صورة ٢٩) توضح بدء عمليات التطوير والحفاظ وإزالة الحشائش الضارة والاهتمام بالمدخل لتأهيل المكان للزيارة.



(صورة ٣٢) توضح أعمال التنظيف والصيانة للمكان.



(صورة ٣١) توضح الانتهاء من الحديقة المحيطة بالقبّة وتركيب أعمدة إضاءة مناسبة © تصوير الباحث.



(صورة ٣٤) بعد الانتهاء من العمل وتركيب بوابة حديدية قبل الدخول إلى منطقة القبّة الأثرية بمسافة كافية لعمل ممر طويل قبل الوصول إلى القبّة الأثرية.



(صورة ٣٣) أثناء أعمال التطوير والترميم للمدخل وبناء الرصيف الجديد ذلك لتطوير محيط القبّة © تصوير الباحث.