



Semproniano

Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, p. 382, n. 58.1; CORRIDORI 1996, pp. 9-385; CORRIDORI 2004, p. 295-314; COLLAVINI 1998, pp. 263, 268, 323, 336n, 347, 362-63, 512n, 513n; FENTRESS, WICKHAM 2002, pp. 261, 265; GABBRIELLI, GIUBBOLINI, PREZZOLINI 1990, p. 152-154; Repertorio Farinelli, 47.01; REPETTI 1833-1846, v. 5, p. 20-21.

Semproniano

Sito 10100

Marianna De Falco

Informazioni generali:

Provincia: GR

Comune: Semproniano

Località: Semproniano

Sigla: SPR

9 Complessi Architettonici

15 Corpi di Fabbrica

29 Prospetti Particolari

Complesso Architettonico 1

Informazioni generali:

Sito: 10100

Sigla: SPR

Funzione originaria: Militare

Funzione attuale: Rudere

Definizione:

Rocca Aldobrandesca

Descrizione:

Rocca posta a Nord del sito, nel punto a quota maggiore. Il complesso è costituito da un solo corpo di fabbrica: da una cinta muraria poligonale irregolare con torre rompitratta aperta verso l'interno, posta sul lato Nord, al limite orientale del CA.

Nella torre si conserva la porzione maggiore delle muraure medievali, mentre il resto della cortina è quasi esclusivamente costituito dal nucleo privo di paramento. Il complesso è impostato su un affioramento roccioso di calcare che in alcuni punti mostra segni di lavorazione, forse perché in passato era "incamicciato". La costruzione di edifici più recenti sui lati Ovest e Sud-Ovest impedisce la visibilità del lato esterno, mentre i prospetti interni sono rasi. Solamente sul lato Ovest si conserva, nella forma del solo nucleo, un setto murario che si eleva oltre l'attuale piano di calpestio interno. Il complesso, dopo aver originariamente svolto la funzione militare di ridotto fortificato interno, si presenta oggi in stato di rudere.

Conservazione:

Il complesso si presenta oggi in stato di rudere fortemente consolidato, restaurato e integrato. I resti maggiori si conservano sul lato Nord e consistono nella torretta rompitratta e in una porzione di paramento adiacente. Il resto del complesso conserva per lo più solo il nucleo privo di paramento.

Corpo di fabbrica 1



Informazioni generali:

Sito: 10100

CA: 1

Foglio catastale: 30

Particella: 61

Sigla: SPR

Tipologia: Militare

Specificare: Rocca

Funzione originaria: Militare

Funzione attuale: Rudere

Stato di conservazione: Gran parte dei prospetti esterni si conserva solo come nucleo privo di paramento. Sono visibili quattro prospetti interni ma solo per pochi metri di altezza.

PP Visibili: 12

Definizione:

Rocca aldobrandesca

Descrizione:

Rocca Aldobrandesca di cui si conserva solo la cinta esterna. Il paramento esterno, tutto in conci sbozzati a squadro, su corsi orizzontali e paralleli si conserva parzialmente sui PP2, 3, 6, 7, 8, che appartengono a una torre rompitratta poco aggettante e dotata originariamente di una scarpa. I conci di angolata sono leggermente bugnati.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Est

Altezza (sx): 3.85

Altezza (c): 4.5

Altezza (dx): 1.37

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 80.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Aree intonacate: No

Affidabilità: 3

Murature medievali:

Posa in opera:

Corsi orizzontali e paralleli

Finitura:

regolarizzata

Lavorazione:

pietre sbozzate a squadra

Note:

Il lato destro del paramento è ricostruito. Il paramento si conserva per una larghezza di circa un metro; il resto del prospetto è costituito da nucleo. La più alta e la più bassa delle tre riseghe presenti sono allineate con le file di buche pontaiate del piano 1 del PP2 (potrebbe trattarsi di una risega marcapiano).

Piano 1

Informazioni generali:

Buche pontaiate

Riseghe

Materiali:

Calcare (fase 1).

Note:

Nel sacco del muro sono visibili due file di buche pontaiate, di sette buche ciascuna, non passanti ma con base e architrave. Sono inoltre presenti tre riseghe, tra cui la più alta e la più bassa allineate alle file di buche pontaiate (vedi anche note del prospetto).

Piano 2

Materiali:

Calcare (fase 1).

Prospetto Particolare 2



Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 3.85

Altezza (c): 3.85

Altezza (dx): 3.85

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 4

Fasi medievali: 3

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 100.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Finitura:

conci quadrati

Lavorazione:

pietre sbozzate a squadra

conci quadrati **(A)**

Finitura:

regolarizzata

spianata **(A)**

Note:

Le due file di buche pontaiate sono allineate con la risega più alta e quella più bassa del PP1 e con la risega del PP3. Nella parte alta del prospetto, tra il piano 1 e il piano 2, si nota la presenza di tre tagli rettangolari (fase 3) disposti a salire da sinistra verso destra.

Piano 1

Informazioni generali:

Buche pontaiate

Materiali:

Calcare (fase 1, 2).

C:

Fasi: 2, 3, 4

Apertura: Feritoia

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

Note:

Sono presenti due file di buche pontaiate di forma quadrata, con stipiti, architrave e base: una fila di tre si trova sotto la feritoia, le altre due buche si trovano ai lati di questa. La feritoia è strombata e presenta due gradini in conci sbozzati (fase 2). Poiché la feritoia sul lato esterno (PP7) sembra essere in fase con la muratura, è possibile che l'intervento abbia interessato solo il prospetto interno come suggerisce il taglio visibile in esso.

Piano 2

Informazioni generali:

Buche pontaiate

Materiali:

Calcere (fase 1, 2)

Note:

Sopra la feritoia del piano 1, sono presenti tre buche pontai di forma quadrata con stipiti, architrave e base (fase 1).

Prospetto Particolare 3**Informazioni generali:**

Orientamento: Ovest

Altezza (sx): 3.8

Altezza (c): 2.64

Altezza (dx): 1.72

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 3

Fasi medievali: 2

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 100.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Aree intonacate: No

Affidabilità: 3

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Finitura:

pietre sbozzate a squadro

Lavorazione:

regolarizzata

Note:

La risega è in linea con la risega del PP2 e a quella più alta del PP1. Nella parte alta del prospetto si nota la presenza di un taglio di forma rettangolare allungata, da mettere forse in relazione con i tre tagli presenti nel PP2.

Piano 1**Informazioni generali:**

Buche pontai

Materiali:

Calcere

Piano 2**Materiali:**

Calcere

Prospetto Particolare 4**Informazioni generali:**

Orientamento: Sud-Ovest

Altezza (sx): 1.5

Altezza (c): 1.5

Altezza (dx): 1.5

Piani: 1

Piani medievali: 1

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 98.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Aree intonacate: No

Affidabilità: 2

Note:

Il prospetto non conserva resti di paramento, ma solo il nucleo; non è quindi possibile stabilire quale fosse la lavorazione delle pietre (ipotesi possono essere formulate solo sulla base del confronto coi prospetti circostanti). Il nucleo, sebbene restaurato, sembra essere a bancate apparecchiate.

Piano 1**Materiali:**

Calcere (fase 1)



Informazioni generali:

Orientamento: Ovest

Altezza (sx): 6.6

Altezza (c): 7.6

Altezza (dx): 4

Piani: 3

Piani medievali: 3

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 95.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate a squadro

conci squadrati **(A)**

Finitura:

regolarizzata

bugnata **(A)**

Note:

Nella parte bassa del prospetto si notano i resti di una scarpa della quale si conservano solo pochi conci. Il sacco del muro è di circa un metro.

Piano 1

Materiali:

Calcere (fase 1)

Piano 2

Materiali:

Calcere (fase 1)

Piano 3

Materiali:

Calcere (fase 1)

Prospetto Particolare 7



Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 9.5

Altezza (c): 10

Altezza (dx): 8

Piani: 3

Piani medievali: 1

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 70.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate a squadro

conci squadrati **(A)**

Finitura:

regolarizzata

spianata **(A)**

bugnata **(A)**

Note:

A differenza del PP2, su questo prospetto la feritoia sembra essere in fase con la muratura adiacente, sebbene si noti una differenza di questa con la muratura sottostante, con giunti e letti più larghi. Non è possibile stabilire con accuratezza maggiore le fasi a causa della notevole distanza del prospetto dal punto di osservazione

Piano 1

Materiali:

Calcere cavernoso (travertino, fase 1).

Piano 2

Materiali:

Calcere cavernoso (travertino, fase 1).

Piano 3

Materiali:

Calcere cavernoso (travertino, fase 1).

C:

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Feritoia

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

Note:

La feritoia presenta conci squadrati e spianati, mentre la finitura bugnata si riferisce alle angolate. La feritoia sembra in fase con la muratura di fase 1, a differenza del PP1: è possibile che l'intervento di fase 2 sulla feritoia abbia riguardato solo il prospetto interno.

Prospetto Particolare 8



Informazioni generali:

Orientamento: Est

Altezza (sx): 6.4

Altezza (c): 7

Altezza (dx): 10

Piani: 4

Piani medievali: 3

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 98.0

% stratigrafia medievale: 70.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate a squadra

conci squadrati (A)

Finitura:

regolarizzata

bugnata (A)

Note:

Gran parte del prospetto è costituito da nucleo privo di paramento in cui si conserva traccia dell'allettamento dei conci perduti.

Piano 1

Note:

Non conserva murature medievali.

Piano 2

Materiali:

Calcere (fase 1).

Note:

La scarpa si conserva solo per un concio.

Piano 3

Materiali:

Calcere (fase 1).

Piano 4

Materiali:

Calcere (fase 1).

Prospetto Particolare 9



Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 3.8

Altezza (c): 1.06

Altezza (dx): 2.8

Piani: 3

Piani medievali: 3

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 95.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate a squadra

Finitura:

regolarizzata

Note:

Il prospetto è costituito per lo più da resti di nucleo della muratura a sacco: del paramento originario si conservano nove conci al piano 1.

Piano 1

Materiali:

Calcere

Prospetto Particolare 10



Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 3.28

Altezza (c): 2.7

Altezza (dx): 3.51

Piani: 2

Piani medievali: 1

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 50.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate a squadra

Finitura:

regolarizzata

Note:

Il prospetto è coperto, nella parte inferiore, da un edificio costruito in epoca successiva che ne oblitera interamente il piano 1 (le altezze sono prese a partire dal tetto di questo edificio).

Sebbene non sia possibile accertare la presenza di una muratura medievale in questa porzione obliterata di paramento, si è deciso di considerare questo tratto di cinta muraria composto da 2 piani. Il paramento originario si conserva solo per pochi corsi nei pressi della torre mentre il resto del paramento si conserva come nucleo, ora consolidato e integrato nella parte sommitale da restauri successivi (fase 3).

Piano 1

Note:

Non conserva murature medievali.

Piano 2

Materiali:

Calcere cavernoso (travertino, fase 1)

Note:

Il prospetto è costituito per lo più dai resti del nucleo della muratura originale. Il nucleo è stato successivamente consolidato nella parte sommitale ricostruita in due fasi, che per praticità sono state considerate entrambe all'interno della fase 3 in quanto post-medievali. Il più recente dei due restauri corrisponde a un sottile coronamento di due corsi costruito con pietre e malta più chiara.

Prospetto Particolare 11

Informazioni generali:

Orientamento: Nord-Ovest

Altezza (sx): 3.51

Altezza (c): 4.53

Altezza (dx): 4.5

Piani: 2

Piani medievali: 1

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 70.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Note:

Il prospetto non conserva resti di paramento ma solo il nucleo; non è quindi possibile definire lavorazione e posa in opera dei conci.

Prospetto Particolare 12

Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 3.0

Altezza (c): 3.15

Altezza (dx): 4.5

Piani: 1

Piani medievali: 1

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0
% stratigrafia medievale: 60.0
Complessità stratigrafica: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affidabilità: 1
Aree intonacate: No

Note:

Il prospetto non conserva resti di paramento ma solo il nucleo. Non è quindi possibile definire lavorazione e posa in opera dei conci. La roccia su cui il muro si imposta sale di quota verso Ovest e quindi, pur essendo alla stessa altezza del PP10, PP12 ha un solo piano.

Complesso Architettonico 2

Informazioni generali:

Sito: 10100
Sigla: SPR
Funzione originaria: Religiosa- militare
Funzione attuale: Religiosa- rudere

Definizione:

Complesso della chiesa di S. Croce e parte del circuito murario

Descrizione:

Complesso della chiesa di S. Croce con parte del circuito murario situato nel punto di quota più alto del borgo nella parte centrale a Nord. La chiesa ha un impianto ad aula con due arconi: il primo nel punto di appoggio tra CF1 e CF2, mentre il secondo delimita la scarsella. Le pareti interne del CF1 sono inclinate verso l'interno (all'esterno questa caratteristica è meno accentuata). Dopo il primo arcone, verso l'altare, il lato destro devia di 20° verso l'esterno (CF2 asimmetrico in pianta e con pareti meno inclinate). la copertura è a capriate lignee. I resti delle mura di cinta si conservano in buono stato solo a Sud, mentre a Nord restano solo poche tracce. La forma è poligonale e presenta vari cambiamenti di direzione. Sono presenti restauri e integrazioni anche recenti.

Conservazione:

Il complesso architettonico si conserva in buono stato per quanto riguarda la chiesa di S. Croce (CF1 e CF2), la porzione di cinta muraria ad Est (CF 4) e la rampa di accesso (CF6); pessimo è invece lo stato di conservazione della porzione di cinta muraria a Nord (CF7).

Corpo di Fabbrica 1

**Informazioni generali:**

Sito: 10100
CA: 2
Foglio catastale: 30
Particella: A
Sigla: SPR
Tipologia: Religiosa
Specificare: Chiesa
Funzione originaria: Religiosa
Funzione attuale: Religiosa

Stato di conservazione: Medio: PP1 ben conservato, facciata post-medievale

PP Visibili: 2

Cronologia:

Anteriore a: CF2

Definizione:

Chiesa di S. Croce, nell' area della rocca in Largo S. Croce

Descrizione:

Porzione Nord-Ovest della chiesa di S. Croce. È evidente dal PP1 il taglio e il reinserimento dell'attuale facciata. Quest'ultima non ha fasi medievali ma contiene elementi architettonici di reimpiego (come cunei d'arco in travertino). Il materiale da costruzione è principalmente calcare ma si registra la presenza di arenaria, travertino e laterizi.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 5.14

Altezza (c): 5.13

Altezza (dx): 5.13

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 75.0

% stratigrafia medievale: 65.0

Complessità stratigrafica: 3

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 3

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadra

Finitura:

assente

regolarizzata

Note:

Non si conservano aperture originarie ma in MSX sono visibili le tracce di una piccola apertura tampo-

nata circa a metà dell'altezza del prospetto. A MDX, un allineamento di giunti è interpretabile come resti di un'altra apertura, forse alloggi per travi o finestrine. Sono ben leggibili la fasi di cantiere.

Piano 1

Materiali:

Calcare, arenaria (fase 1).

Piano 2

Materiali:

Calcare, arenaria (fase 1).

Corpo di Fabbrica 2



Informazioni generali:

Sito: 10100

CA: 2

Foglio catastale: 30

Particella: A

Sigla: SPR

Tipologia: Religiosa

Specificare: Chiesa

Funzione originaria: Chiesa

Funzione attuale: Chiesa di S. Croce

Stato di conservazione: Cattivo: murature medievali solo nella parte bassa del PP1

PP Visibili: 1

Cronologia:

Anteriore a: CF3

Posteriore a: CF1

Definizione:

Chiesa di S. Croce

Descrizione:

Prolungamento della chiesa dal lato absidale, appoggiato al CF1. Nella parte sinistra del prospetto è visibile un aggancio in angolata (concio sporgente) utilizzato da CF3.

Prospetto Particolare 1

Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 5.15

Altezza (c): 5.39

Altezza (dx): 5.8

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 3

Fasi medievali: 2

% stratigrafia: 65.0

% stratigrafia medievale: 15.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 1

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

orizzontamenti irregolari

poligonale

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadra

pietre sbozzate a squadra **(A)**

conci squadriati **(A)**

Finitura:

assente

regolarizzata

spianata **(A)**

Note:

La fase 1 corrisponde alla muratura poligonale della parte bassa, la fase 2, dubbia, alla muratura con orizzontamenti irregolari. In posizione medio-sinistra al piano 2 si trova un *oculum*, tamponato in laterizi, coperto da intonaco ma inserito in una fase post-medievale. L'andamento del piano stradale digrada da destra verso sinistra.

Piano 1

Materiali:

Calcare, arenaria (fase 1).

Piano 2

Materiali:

Calcare, arenaria (fase 1).

Corpo di Fabbrica 4

Informazioni generali:

Sito: 10100

CA: 2

Foglio catastale: 30

Sigla: SPR

Tipologia: Militare

Specificare: Mura di cinta

Funzione originaria: Difensiva

Funzione attuale: Rudere

Stato di conservazione: Si presenta allo stato di rudere ma in buono stato di conservazione: non ha subito restauri né evidenti ricostruzioni

PP Visibili: 3

Cronologia:

Anteriore a: CF4

Definizione:

Tratto di mura della Rocca

Descrizione:

Porzione delle mura della rocca, a Est della chiesa (lato absidale).

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Sud-Est

Altezza (sx): 5.6

Altezza (c): 7.9

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi non orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbozzate

Finitura:

assente

regolarizzata

Piano 1

Materiali:

Calcare (fase 1)

Piano 2

Materiali:

Calcare (fase 1)

C:

Fasi: 1

Apertura: Feritoia

Note:

L'apertura è tamponata e restano solo lo stipite destro (tre-quattro pezzi) e forse l'architrave.

Prospetto Particolare 2**Informazioni generali:**

Orientamento: Sud-Est

Altezza (sx): 6.2

Altezza (c): 6.2

Altezza (dx): 6.2

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 1

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 100.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 3

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi non orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbozzate

Finitura:

assente

regolarizzata

Note:

Si segnala la presenza di una serie completa di buche pontai, in alto, e almeno altre tre buche in basso, con andamento inclinato; potrebbero essere state funzionali ad una scala. La serie completa continua anche nella porzione di prospetto visibile sopra a CF5 (cinque buche).

Piano 1**Informazioni generali:**

Buche pontai

Materiali:

Calcere e forse arenaria (fase 1)

Piano 2**Informazioni generali:**

Buche pontai

Materiali:

Calcere (fase 1)

Prospetto Particolare 3**Informazioni generali:**

Orientamento: Sud-Ovest

Altezza (sx): 6.2

Altezza (c): 6.2

Altezza (dx): 6.2

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 3

Fasi medievali: 2

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 70.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 1

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi non orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbozzate

Finitura:

assente

regolarizzata

Note:

Alla base sono presenti 2 riseghe.

Piano 1**Informazioni generali:**

Riseghe


Materiali:

Calcere (fase 1)

Note:

La fase costruttiva che interessa il secondo piano non è stata identificata con certezza.

Corpo di Fabbrica 6

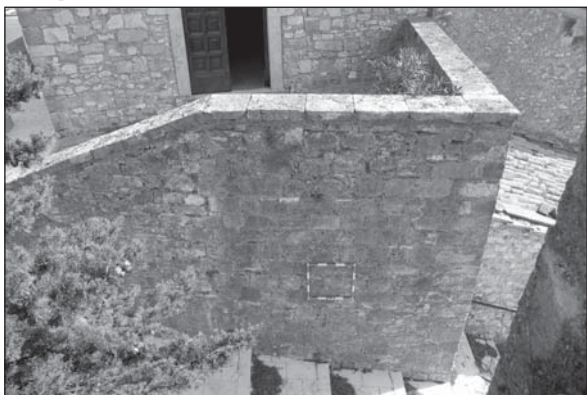

Informazioni generali:

Sito: 10100

CA: 2

Foglio catastale: 30

Sigla: SPR

Tipologia: Militare

Specificare: Mura

Funzione originaria: Mura di cinta e accesso alla rocca (non certo)

Funzione attuale: Rampa di accesso a piazza S. Croce

Stato di conservazione: Pessimo

PP Visibili: 1

Definizione:

Rampa di accesso alla chiesa di S. Croce

Descrizione:

Il corpo di fabbrica consiste in una porzione di paramento a sinistra dell'accesso attuale alla piazza (sul prospetto Est e su quello Nord della costruzione del sagrato, all'interno di un CF addossato). Il primo prospetto è caratterizzato dalla posa in opera di conci squadrati e sbazzati a squadro, abbondantemente zeppati, nei giunti e nei letti, con laterizi, principalmente coppi. Nel banco roccioso che fronteggia il prospetto sono visibili regolarizzazioni molto accurate e resti di murature. Il secondo prospetto presenta tessitura simile, ma con zeppe poligonali e lamellari di calcare. L'angolata tra i due prospetti è reinserita.

Corpo di Fabbrica 7

Informazioni generali:

Sito: 10100

CA: 2

Foglio catastale: 30

Sigla: SPR

Tipologia: Militare

Specificare: Cinta muraria

Funzione originaria: Militare

Funzione attuale: Rudere

Stato di conservazione: Il CF si presenta in stato di rudere, fortemente restaurato con pochi resti visibili di muratura originaria

PP Visibili: 2

Cronologia:

Posteriore a: CA1

Definizione:

Cinta muraria intorno alla Rocca

Descrizione:

Resti di cinta muraria, pesantemente restaurati e dal profilo irregolare. Paramenti murari medievali sono visibili, consolidati nei giunti e nei letti, solo nel PP1.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 6.1

Altezza (c): 4.5

Altezza (dx): 3.88

Piani: 1

Piani medievali: 1

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 20.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi non orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbazzate

Finitura:

assente

regolarizzata

Piano 1

Materiali:

Calcare (fase 1)

Complesso Architettonico 3

Informazioni generali:

Sito: 10100

Sigla: SPR

Funzione originaria: Mura di cinta e pieve

Funzione attuale: Pieve di S. Vincenzo

Definizione:

Il complesso architettonico della pieve di San Vincenzo, posto nella zona Est dell'abitato, lungo via San Francesco, è costituito da sei corpi di fabbrica, corrispondenti alla chiesa, al campanile e ad un edificio annesso all'angolo Est della chiesa (forse la canonica). Il quarto CF corrisponde ad una scarsella quadrangolare (angolo Nord-Est dell'edificio non perfettamente orientato), in linea col campanile e con una muratura, nell'unico prospetto visibile, più simile a quella di CF3 che a quella di CF1. I CF 5 e 6 corrispondono a due porzioni distinte del muro di cinta che si conservano sul lato meridionale dell'edificio; rappresentano la fase più antica del CA, precedente alla costruzione della chiesa, quando il prospetto Sud del CA svolgeva la funzione di cinta muraria dell'insediamento fortificato.

Il campanile (CF2) si trova nell'angolo Nord del complesso e presenta evidenti segni di restauro datati al 1976 da una targa commemorativa. La pianta è quadrangolare e l'attuale porta di accesso è realizzata con elementi di reimpiego. Il CF3, a pianta quadrangolare irregolare, si imposta sui citati resti della cinta muraria (CF 6).

Corpo di Fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10100

CA: 3

Foglio catastale: 30

Particella: B

Sigla: SPR

Tipologia: Religiosa

Specificare: Pieve di San Vincenzo

Funzione originaria: Chiesa

Funzione attuale: Chiesa

Stato di conservazione: Buono ma con restauri

PP Visibili: 3

Definizione:

Chiesa.

Descrizione:

Corpo di fabbrica tendenzialmente rettangolare posto a cavallo di un salto di quota parallelo al suo asse maggiore. Per questa ragione il prospetto Sud presenta un'altezza all'incirca doppia rispetto a quella del prospetto Nord. I piani, così come intuibile dalle aperture, sono già in età medievale sfalsati leggermente: in particolare, la soglia del portalino del secondo piano del PP1 è posta circa 50 cm più in basso della soglia del portale principale e l'architrave del portalino del PP3 si trova oltre 1 m più in alto di quello del portale principale sul PP2.

Osservazioni:

La feritoia e il portalino su PP1 sono precedenti alla costruzione della chiesa. La relazione tra le mura castrensi e la chiesa del borgo sembra analoga a quella riscontrabile a Rocchette di Fazio (chiesa di S. Cristina).

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 10.7

Altezza (c): 10.7

Altezza (dx): 10.7

Piani: 3

Piani medievali: 3

Fasi: 6

Fasi medievali: 3

% stratigrafia: 60.0

% stratigrafia medievale: 50.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 3

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadra

pietre sbozzate a squadra (A)

conci squadrate (A)

Finitura:

regolarizzata

regolarizzata (A)

spianata (A)

Note:

I residui di intonaco della parte sinistra compromettono molto la leggibilità della stratigrafia e l'individuazione delle buche pontae.

Piano 1

Informazioni generali:

Buche pontae

Materiali:

Travertino grigio/bianco

Note:

Evidente una buca pontaiata a sinistra a circa due metri di altezza.

Piano 2

Materiali:

Travertino grigio/bianco

SX:

Fasi: 2

Apertura: Portalino

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

CDX:

Fasi: 1, 2

Apertura: Feritoia

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

Note:

L'architrave del portalino è leggermente carenato. L'apertura potrebbe corrispondere a una postierla aperta in una seconda fase delle mura ma prima della costruzione della chiesa.

La presenza della feritoia è da verificare perché il punto di vista sul prospetto è molto di scorcio.

Piano 3

Materiali:

Travertino grigio/bianco

SX:

Fasi: 3, 4, 5, 6

Apertura: Finestra

Intradosso: A tutto sesto

Estradosso: A sesto acuto

CSX:

Fasi: 3, 4, 5, 6

Apertura: Finestra

Intradosso: A tutto sesto

Estradosso: A sesto acuto

Note:

Le due finestre sono sicuramente di origine medievale, a differenza di una terza non schedata che si trova nell'area presbiteriale, come suggerisce anche il loro prospetto interno. Le strombature esterne potrebbero essere state realizzate o rimaneggiate in fase 3, mentre il finto arco a sesto acuto interno è compatibile con la fase 2.

Prospetto Particolare 2



Informazioni generali:

Orientamento: Ovest

Altezza (sx): 4.93

Altezza (c): 9.45

Altezza (dx): 7.27

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 6

Fasi medievali: 3

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 85.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 2

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadro

conci squadrati (A)

Finitura:

regolarizzata

spianata (A)

Note:

In alto a destra si vedono i resti di un finestrone o di un campanile a vela in facciata, tagliato probabilmente dalla linea del tetto.

Piano 1

Informazioni generali:

Buche pontaiata

Materiali:

Travertino

C:

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Portale

Intradosso: A tutto sesto
Estradosso: A sesto acuto

Note:

Le buche pontaiè sono due, di due serie diverse, e si trovano presso l'angolata sinistra. Il portale presenta sia un arco (intradosso a tutto sesto e estradosso sesto acuto) che un architrave, reinseriti nel portale di fase 1.

Piano 2

Informazioni generali:

Buche pontaiè
Cornice sottotetto

Materiali:

Travertino

C:

Fasi: 3

Apertura: Finestra

Note:

Finestra, sostituita da un occhio recente, di cui resta in traccia l'avvio in basso dei due stipiti reinseriti nella muratura di fase 2. La cornice sottotetto è relativa alla fase 3 probabilmente (ma non sicuramente) medievale. Una serie sicura di buche pontaiè tamponate, poco al di sotto dell'asse orizzontale dell'occhio.

Prospetto Particolare 3



Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 4.93

Altezza (c): 4.93

Altezza (dx): 4.93

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 5

Fasi medievali: 2

% stratigrafia: 80.0

% stratigrafia medievale: 70.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: 1

Affidabilità: 1

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadra

conci squadrati (A)

Finitura:

spianata (A)

Note:

La visibilità stratigrafica è parzialmente limitata dai residui di intonaco nei giunti e nei letti. Sono stati dati due piani per la presenza di una finestra in alto a sinistra del portalino medievale, ma si tratta di un unico volume. Le due fasi medievali si distinguono in base alla lavorazione e morfologia: la fase 1 presenta conci sbazzati a squadra in basso per circa un metro di altezza., la fase 2 sembra caratterizzata da conci prevalentemente sbazzati. Potrebbe trattarsi di due fasi di cantiere.

Piano 1

Materiali:

Travertino grigio

CSX:

Fasi: 2

Apertura: Portalino

Intradosso: A tutto sesto

Estradosso: A sesto acuto

Note:

Il portalino ha sia l'architrave che l'arco. Potrebbe essere posizionato in fase 1, ma sono presenti inzeppature che fanno propendere per un'attribuzione alla seconda fase.

Piano 2

Informazioni generali:

Buche pontaiè

Materiali:

Travertino grigio

Note:

Quattro o cinque buche pontaiè tamponate 70 cm ca. sotto l'imposta del tetto.

Corpo di Fabbrica 5

Informazioni generali:

Sito: 10100

CA: 3

Foglio catastale: 30

Sigla: SPR

Tipologia: Militare

Specificare: Mura castrensi
Funzione originaria: Difensiva
Funzione attuale: Terrapieno
Stato di conservazione: Ottimo
PP Visibili: 1

Cronologia:

Anteriore a: CF1 (fase 2 PP1)

Coevo a: CF1 (fase 1 PP1)

Definizione:

Mura castrensi.

Descrizione:

Tratto di mura castrensi conservato anche nella fase 1 e 2 del PP1 di CF1. Verso Ovest il setto murario sparisce al di sotto dell'attuale accesso al sagrato della pieve di S. Vincenzo.

Le mura ricompaiono alla base dell'ultimo muretto a sinistra salendo dalla c.d. "Scala Santa" ed è probabile che una parte del paramento sia ancora conservata nei prospetti intonacati delle case adiacenti (particelle 144 e 145).

Osservazioni:

Alla luce delle informazioni ricavabili da questo setto murario, il CF1 come chiesa viene a collocarsi sulla cortina muraria dismessa delle antiche fortificazioni.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 3.6

Altezza (c): 3.6

Altezza (dx): 3.6

Piani: 1

Piani medievali: 1

Fasi: 1

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 100.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: 1

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate a squadro

Finitura:

regolarizzata

Piano 1

Materiali:

Travertino bianco (fase 1).

Note:

Si conserva visibile per 4,85 m.

Corpo di Fabbrica 6

Informazioni generali:

Sito: 10100

CA: 3

Foglio catastale: 30

Particella: B

Sigla: SPR

Funzione originaria: Non identificata

Funzione attuale: Annesso alla chiesa

Stato di conservazione: Mediocre

PP Visibili: 1

Cronologia:

Indicatori cronologici: stratigrafia e tipologia muraria

Anteriore a: CF1 (fase 3 PP1)

Posteriore a: CF1 (fase 1 PP1)


Definizione:

Setto murario in appoggio a destra del PP1 del CF1

Descrizione:

Setto murario in appoggio a destra del PP1. L'appoggio si realizza con un aggancio preparato nella fase 1 del paramento del PP1 di CF1. Non è chiara la sua funzione: forse si tratta del rudere di un piccolo edificio non aggettante connesso alla cinta. Tuttavia la straordinaria qualità di questa muratura è riferibile ad una fase del CA precedente alla costruzione della chiesa.

Prospetto Particolare 1

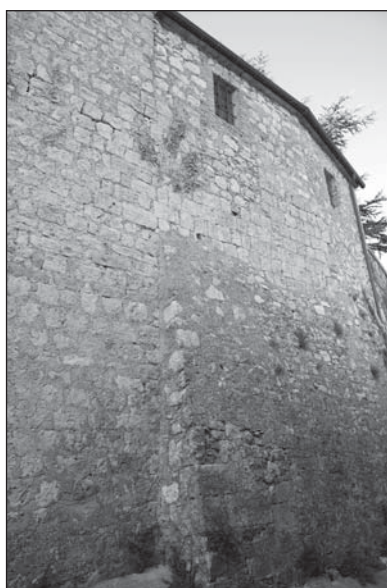

Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 8.0

Altezza (c): 8.0

Altezza (dx): 8.0

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 5

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 15.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: 1

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate a squadra

conci squadrate

Finitura:

regolarizzata

spianata

Piano 1

Note:

Coperto da una scarpa in muratura più tarda. Materiali non identificati.

Piano 2

Informazioni generali:

Buche puntaie

Materiali:

Travertino bianco (fase 1)

Note:

La muratura medievale è visibile per un massimo di 1,60 m (8 corsi). Si conserva una serie di tre buche puntaie.

Complesso Architettonico 4

Informazioni generali:

Sito: 10100

Sigla: SPR

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato compreso tra via S. Francesco via Montebello.

Descrizione:

Isolato urbano compreso tra le particelle catastali 116 e 121.

Corpo di Fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10100

CA: 4

Foglio catastale: 30

Sigla: SPR

Tipologia: Civile

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Mediocre

PP Visibili: 1

Definizione:

Edificio di abitazioni in via S. Francesco n°21

Descrizione:

Del corpo di fabbrica medievale restano alcune murature, poco leggibili, al piano 2; il piano 1 è quasi interamente coperto da un contrafforte a scarpa. La cronologia è confermata dal terminus ante quem della data 1525 su una finestra reinserita nella muratura del piano 2.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 10.6

Complesso Architettonico 5

Altezza (c): 9.9
Altezza (dx): 9.5
Piani: 3
Piani medievali: 2
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafia: 30.0
% stratigrafia medievale: 8.0
Complessità stratigrafica: 3
Restauro giunti e letti: No
Affidabilità: 2
Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:
 corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
 pietre sbozzate
 pietre sbozzate a squadra
Finitura:
 regolarizzata

Piano 1

Materiali:

Arenaria - calcarenite gialla (fase 1)

C:

Fasi: 1
Apertura: Portalino
Intradosso: Architrave
Estradosso: Architrave

Note:

Del portalino sono visibili solo l'architrave e le due mensole su cui poggia e non la continuità stratigrafica con le murature, a causa del restauro.

Piano 2

Materiali:

Arenaria e calcarenite (fase 1)

Note:

La muratura medievale si conserva in altezza solo per una metà del piano.

Informazioni generali:

Sito: 10100
Sigla: SPR
Funzione originaria: Difensiva
Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Resti della cinta muraria Nord-Est.

Descrizione:

Resti di cinta muraria attualmente inglobati in edifici residenziali.

Conservazione:

Pessimo

Corpo di Fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10100
CA: 5
Foglio catastale: 30
Particella: 88, 123, 314, 315, 320, 336
Sigla: SPR
Tipologia: Militare
Specificare: Mura
Funzione originaria: Difensiva
Funzione attuale: Muro perimetrale abitazioni
Stato di conservazione: Pessimo
PP Visibili: 3

Definizione:

Mura Nord-Est del Borgo

Descrizione:

Resti della cinta Nord-Est chiaramente visibile solo in pochi tratti (PP1 e, in modo meno evidente, PP2 e PP3). La cinta presenta, dove osservabili per assenza di intonaco, numerosi restauri con tecniche murarie molto diverse.

Il muro di cinta è stato inoltre inglobato nei muri perimetrali delle abitazioni corrispondenti alle particelle indicate. È tuttavia in continuità topografica con le mura alla base del CA3 (pieve di S. Vincenzo). Le murature più antiche, sulla base di analogie con le murature della chiesa di S. Croce (CA2, CF1), sembrano essere quelle relative al PP1.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Nord-Est

Altezza (sx): 3.3

Altezza (c): 2.7

Altezza (dx): 1.7

Piani: 1

Piani medievali: 1

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 50.0

% stratigrafia medievale: 50.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi non orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbazzate

Finitura:

assente

regolarizzata

Note:

Lo spessore del setto è di 80 cm, la larghezza è di 2 m. La muratura di fase medievale è caratterizzata da ampio uso di zeppe lamellari nei letti di posa quasi a formare dei corsi (incompleti).

Piano 1

Materiali:

Travertino locale (fase 1)

Prospetto Particolare 2

Informazioni generali:

Orientamento: Nord-Est

Altezza (sx): 4.5

Altezza (c): 4.5

Altezza (dx): 4.5

Piani: 2

Piani medievali: 1

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 60.0

% stratigrafia medievale: 20.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi non orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre spaccate

Finitura:

assente

regolarizzata

Note:

Attualmente è un muro di chiusura del chiasso tra le particelle 314 e 315 e si imposta direttamente sulla roccia tagliata e regolarizzata. La scarsa visibilità della stratigrafia è data dalla stilatura in cemento di giunti e letti. L'altezza massima del paramento medievale conservato è di 1,60 m.

Piano 1

Materiali:

Travertino locale (fase 1)

Note:

Per la sua posizione (direttamente sulla roccia), potrebbe trattarsi della fondazione del muro.

Prospetto Particolare 3

Informazioni generali:

Orientamento: Est

Altezza (sx): 8.5

Altezza (c): 8.0

Altezza (dx): 7.0

Piani: 3

Piani medievali: 1

Fasi: 4

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 60.0

% stratigrafia medievale: 10.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi non orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre spaccate

Finitura:

assente

regolarizzata

Note:

Il paramento medievale si conserva per un breve tratto (larghezza: 1,20m) al contatto con PP2 e riemerge alla base della particella 320 per circa 70 cm di altezza e un metro di larghezza. Probabilmente è ancora conservato sotto l'intonaco delle particelle 123 e 320. Scarsa leggibilità stratigrafica, a causa del restauro di giunti e letti.

Piano 1

Materiali:

Travertino locale (fase 1)

Complesso Architettonico 6

Informazioni generali:

Sito: 10100

Sigla: SPR

Funzione originaria: Difensiva

Funzione attuale: Rudere

Definizione:

Muro di cinta.

Descrizione:

Muro di cinta a Nord-Ovest

Conservazione:

Pessimo

Corpo di Fabbrica 1



Informazioni generali:

Sito: 10100

CA: 6

Foglio catastale: 30

Sigla: SPR

Tipologia: Militare

Specificare: Mura

Funzione originaria: Mura di cinta

Funzione attuale: Muro perimetrale abitazioni

Stato di conservazione: Pessimo

PP Visibili: 0

Definizione:

Mura Nord-Ovest del Borgo.

Descrizione:

L'ipotesi è che si tratti del muro di cinta dell'insediamento in un settore di raccordo con la cinta della rocca. Il muro è quasi totalmente stuccato a cemento.

Il rivestimento in cemento si estende su quasi tutta la struttura: pur non essendo osservabili le murature, è però evidente che sul rudere di questo muro si appoggiano gli edifici delle particelle 8, 9, 10. La larghezza del muro è 94 cm, per 130 cm di altezza (dal piano stradale).

Complesso Architettonico 7

Semproniano

Informazioni generali:

Sito: 10100

Sigla: SPR

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano

Descrizione:

Isolato compreso posto tra via della Cisterna (via Solferino nel catasto) e via Borgo Freddo (via San Martino nel catasto).

Corpo di Fabbrica 1



Informazioni generali:

Sito: 10100

CA: 7

Foglio catastale: 30

Particella: 115

Sigla: SPR

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Mediocre

PP Visibili: 3

Definizione:

Edificio di abitazioni all'angolo tra Borgo Freddo e via Monsignor Banci.

Descrizione:

Edificio medievale probabilmente di almeno 2 piani. Al piano terra si conservano i resti di un portale (stipite sinistro e 1/3 della ghiera). La struttura ha subito numerosi rifacimenti sia in epoca storica che recente, compresa la sopraelevazione di un piano. Si segnala la presenza di numerosi residui di intonaco.

Osservazioni:

Resti medievali visibili solo in PP1



Informazioni generali:

Orientamento: Sud-Ovest

Altezza (sx): 10.0

Altezza (c): 10.0

Altezza (dx): 10.0

Piani: 3

Piani medievali: 2

Fasi: 5

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 40.0

% stratigrafia medievale: 15.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 1

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi non orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbozzate

pietre sbozzate **(A)**

pietre sbozzate a squadra **(A)**

conci squadrate **(A)**

Finitura:

assente

regolarizzata

regolarizzata **(A)**

spianata **(A)**

Note:

Le misure della muratura medievale sono: 6 m (h) x 3,60 m (larghezza).

Piano 1

Informazioni generali:

Buche pontate

Materiali:

Travertino (fase 1)

Note:

L'imposta ha una coda di aggancio alla muratura.

MSX:

Fasi: 1

Apertura: Portale

Intradosso: A sesto ribassato

Estradosso: A sesto acuto

Piano 2

Materiali:

Travertino (fase 1)

Note:

Parte medievale quasi totalmente intonacata, si vede solo l'angolata.

Complesso Architettonico 8

Informazioni generali:

Sito: 10100

Sigla: SPR

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano tra via Borgo Freddo e via Piana.

Descrizione:

Isolato urbano composto interamente da edifici residenziali.

Conservazione:

Pessima

Osservazioni:

Solo il prospetto di CF1 mantiene resti medievali in traccia, mentre il resto è intonacato o fortemente restaurato.

Corpo di Fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10100

CA: 8

Foglio catastale: 30

Particella: 114

Sigla: SPR

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Pessimo

PP Visibili: 1

Definizione:

Edificio di abitazioni in Borgo Freddo 5-7.

Descrizione:

Resti di un portale binato emergono dal PP1 che mostra numerosissimi interventi di epoche successive. Si possono intravedere due archeggiature in mattoni che hanno sostituito gli archi della prima fase.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Nord-Est

Altezza (sx): 7.49

Altezza (c): 7.49

Altezza (dx): 7.68

Piani: 3

Piani medievali: 1

Fasi: 5

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 45.0

% stratigrafia medievale: 10.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 1

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Lavorazione:

conci squadrate (A)

Finitura:

regolarizzata (A)

spianata (A)

Note:

Si conservano frammenti del pilastro centrale e di due stipiti.

Piano 1

Materiali:

Travertino (fase 1)

Complesso Architettonico 9

Informazioni generali:

Sito: 10100

Sigla: SPR

Funzione originaria: civile (o anche militare)

Funzione attuale: civile

Definizione:

Isolato urbano tra via Banci e via Piana.

Descrizione:

Isolato urbano composto da edifici residenziali, situato al limite nord-occidentale dell'abitato.

Conservazione:

Mediocre

Corpo di Fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10100

CA: 9

Foglio catastale: 30

Particella: 50, 56, 65

Tipologia: Militare

Specificare: Cinta muraria

Funzione originaria: Difensiva

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Mediocre

PP Visibili: 2

Definizione:

Resti di un tratto della cinta muraria

Descrizione:

Resti del tratto di cinta muraria lungo via Ezechia Banci visibili al piano 1 degli edifici ai civici 32-38. A giudicare dall'angolata inglobata presso il limite sinistro della particella, potrebbe trattarsi di un corpo avanzato, leggermente aggettante dalla cinta, forse in relazione ad un acceso fortificato di cui l'attuale porta (particella 326) rappresenterebbe un rifacimento di età moderna.