





Saturnia

Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, pp. 326-327, n. 27.8; COLLAVINI 1998, pp. 227,323, 341, 348, 362, 364, 375, 378-380, 384, 451, 452, 512, 559, 573-574; LOPES PEGNA 1968; *MACCARI, NOCCIOLI* 1995, pp. 10, 61; NICCOLAI 1968; Repertorio Farinelli, 22.09; REPETTI 1833-1846, v. 1, p. 227; v. 5, p. 206; -208; v. 6S, p. 229; VICARELLI 1973, pp. 220-236.

SATURNIA

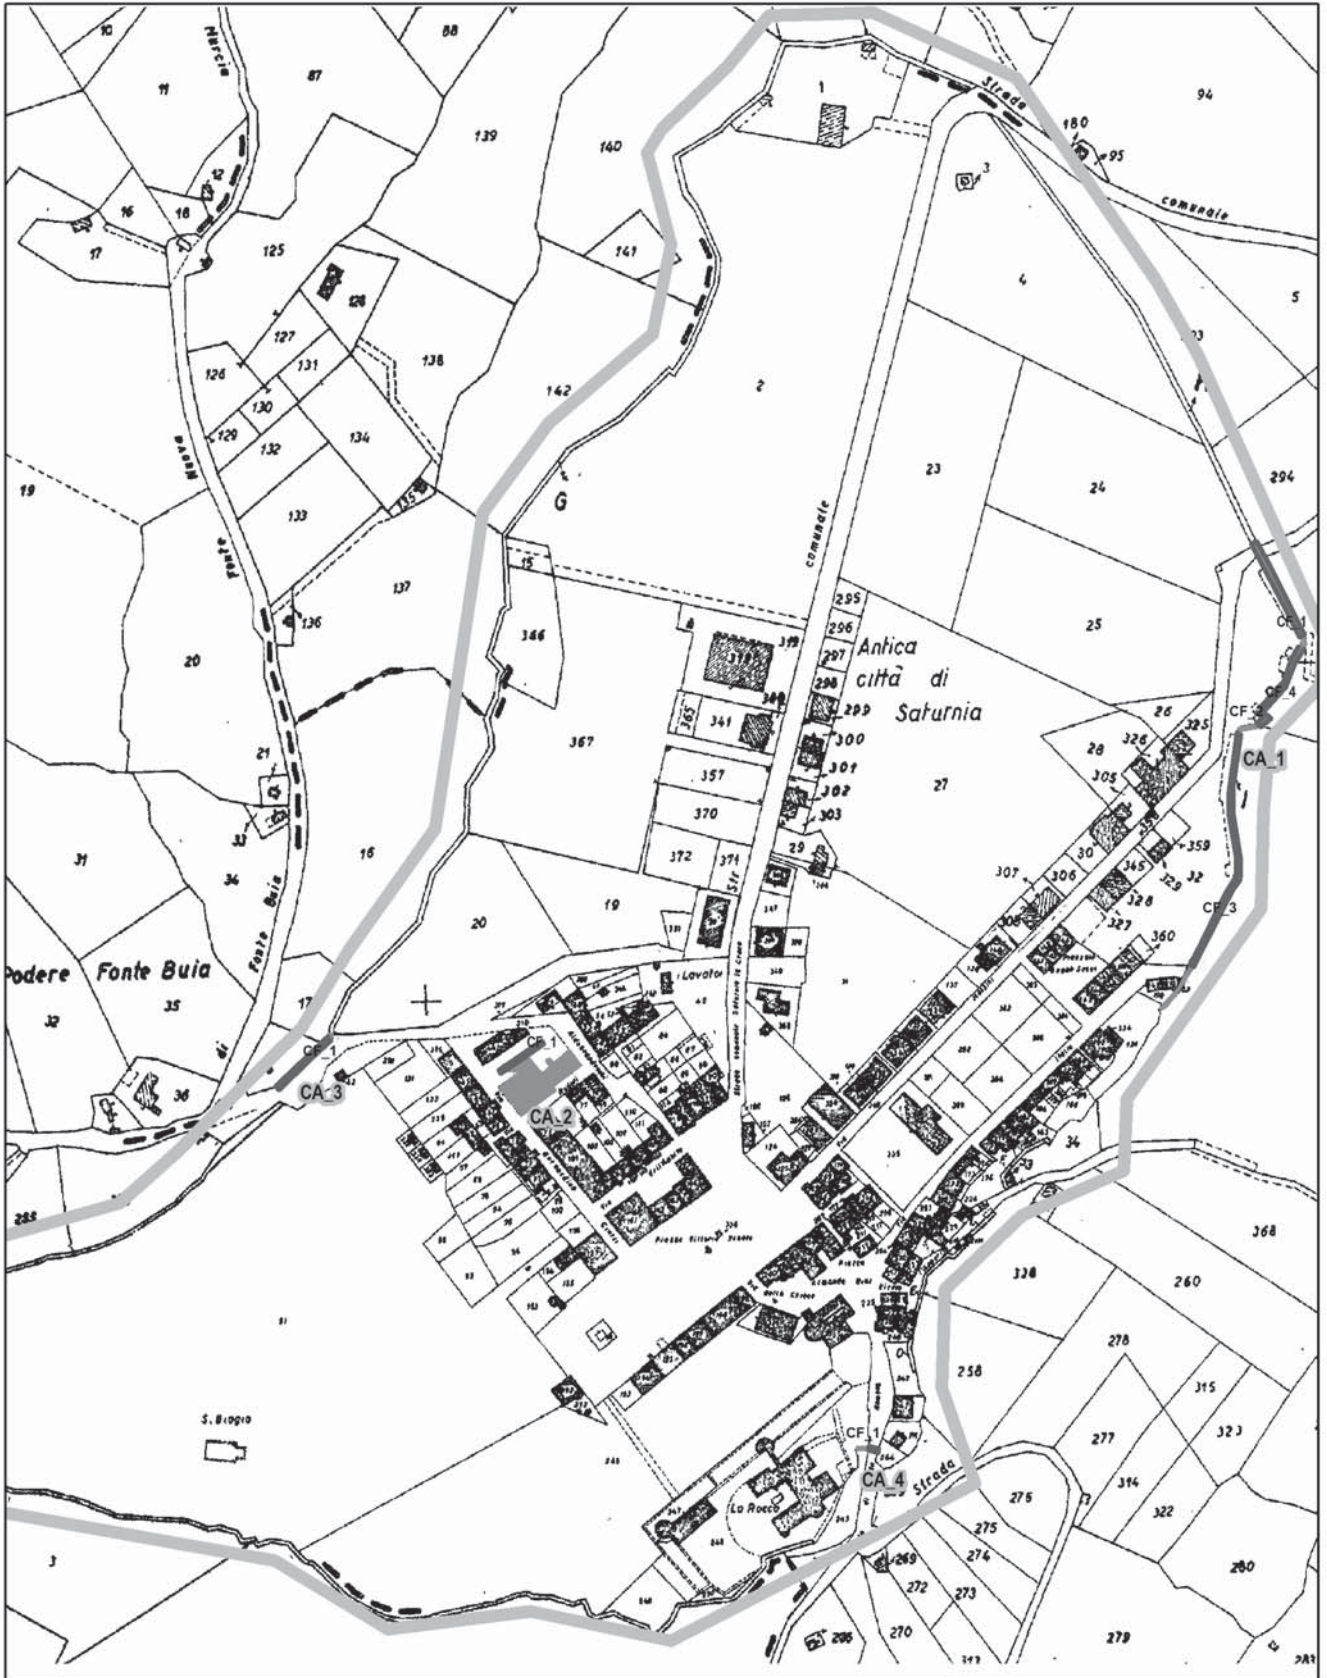

Saturnia

Sito 10202

Francesca Cheli

Informazioni generali:

Provincia: GR

Comune: Manciano

Località: Saturnia

Sigla: STN

4 Complessi Architettonici

7 Corpi di Fabbrica

16 Prospetti Particolari

Complesso Architettonico 1

Informazioni generali:

Sito: 10202

Sigla: STN

Funzione originaria: Militare

Funzione attuale: Rudere restaurato

Definizione:

Cinta muraria con i resti di una porta e di una torretta a Nord-Est dell'abitato.

Descrizione:

Cinta muraria a Nord-Est dell'abitato di Saturnia con i resti di una porta e di una torretta. Il complesso è restaurato ed in parte ricostruito; sono comunque visibili porzioni di muratura a sacco originaria. A causa della fitta vegetazione sono visibili solo i prospetti interni. La struttura è costruita su un affioramento di calcare (travertino), litotipo con il quale è realizzata.

Conservazione:

Discreta la porzione conservata, ma in parte interessata da interventi di restauro.

Corpo di Fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10202

CA: 1

Foglio catastale: 58/A

Particella: 1

Sigla: STN

Tipologia: Militare

Specificare: Mura di cinta

Funzione originaria: Militare

Funzione attuale: Rudere restaurato

Stato di conservazione: Restaurato

PP Visibili: 1

Definizione:

Porzione di cinta muraria con porta a Nord-Est dell'abitato.

Descrizione:

Tratto di cinta muraria con andamento Est-Ovest e situato a Nord-Est dell'abitato di Saturnia, che conserva tracce dello stipite di una porta attraverso la quale si accede al borgo (attualmente per via Maz-

zini). Il prospetto esposto a Sud (lato interno) è ben visibile anche se molto restaurato e in parte ricostruito mentre il lato Nord, esterno, non è visibile a causa della fitta vegetazione. Tutta la parte superiore è ricostruita.

Saturnia

Osservazioni:

Lo stipite della porta è originale solo sul lato interno (PP1): poiché all'esterno è ricostruito.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 5.1

Altezza (c): 6.0

Altezza (dx): 1.6

Piani: 3

Piani medievali: 2

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 30.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

orizzontamenti irregolari

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbazzate

conci squadrate (A)

Finitura:

assente

regolarizzata

spianata (A)

Note:

La fase medievale si conserva nella parte inferiore sinistra presso la porta.

Piano 1

Informazioni generali:

Buche pontae

Materiali:

Calcare travertino (fase 1)

SX:**Fasi:** 1

Porta

Note:

Della porta si conserva solo lo stipite destro (conci squadrate e spianati).

A piano 1 si conserva un'unica buca portaia.

Piano 2**Informazioni generali:**

Buche portaie

Materiali:

Calcare (fase 1)

Note:

Al piano 2 si conservano due buche portaie allineate.

Corpo di Fabbrica 2**Informazioni generali:****Sito:** 10202**CA:** 1**Foglio catastale:** 58/A**Particella:** I**Sigla:** STN**Tipologia:** Militare**Specificare:** Torre della cinta muraria**Funzione originaria:** Difensiva**Funzione attuale:** Rudere**Stato di conservazione:** Rudere non restaurato**PP Visibili:** 3**Definizione:**

Torretta a Nord-Est dell'abitato

Cronologia:**Coevo a:** CF4**Descrizione:**

Torre probabilmente a cortina costituita da due setti murari, uno con andamento Sud-Est/Nord-Ovest, ortogonale e verosimilmente legato al CF4, l'altro con andamento Nord-Est/Sud-Ovest in un rapporto, invece, dubbio con il CF3: in questo punto, infatti, sono visibili solo gli affioramenti di roccia calcarea che costituiscono una sorta di "corridoio" dalle pareti verticali, molto probabilmente artificiale. Potrebbe trattarsi di un accesso di dimensioni molto ridotte, opportunamente protetto dalla torre che conserva i resti di un a feritoia in corrispondenza del probabile passaggio.

L'esterno del corpo di fabbrica non è accessibile ad eccezione del prospetto Nord-Est (PP3) osservabile da una sporgenza della roccia. Il paramento medievale della parete esterna è costituito da blocchi sbozzati a squadro di dimensioni maggiori e con un'organizzazione più regolare rispetto all'interno. Nella muratura sono presenti laterizi probabilmente romani, di colore arancio, con inclusi tipo "chamotte".

Prospetto Particolare 1**Informazioni generali:****orientamento:** Nord**Altezza (sx):** 2.5**Altezza (c):** 3.1**Altezza (dx):** 3.1**Piani:** 1**Piani medievali:** 1**Fasi:** 1**Fasi medievali:** 1**% stratigrafia:** 100.0**% stratigrafia medievale:** 100.0**Complessità stratigrafica:** 1**Restauro giunti e letti:** No**Affidabilità:** 3**Aree intonacate:** No**Murature medievali:****Posa in opera:**

orizzontamenti irregolari

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbozzate

Finitura:

assente

regolarizzata

Note:

Parzialmente coperto dalla vegetazione nella parte bassa, sono comunque visibili gli affioramenti calcarei regolarizzati su cui è impostata la muratura. Un'ampia porzione del prospetto (più della metà) è costituita dal solo nucleo. Risulta visibile un aggancio di cantiere nella parte destra del paramento. Il legante (malta) si presenta di colore grigio giallastro con molti inclusi di calcare.

Piano 1**Materiali:**

Calcare travertino e arenaria (rara)

SX:**Fasi:** 1**Apertura:** Feritoia**Note:**

La feritoia si trova nella parte sinistra del prospetto, quella di cui si conserva solo il nucleo.



Informazioni generali:

Orientamento: Sud-Ovest

Altezza (sx): 0.1

Altezza (c): 1.8

Altezza (dx): 2.0

Piani: 1

Piani medievali: 1

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 70.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

orizzontamenti irregolari

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbozzate

Finitura:

assente

regolarizzata

Note:

Lo spessore del nucleo è cm 150.

La fase 2 (post-medievale) è rappresentata da un paramento composto da scaglie di calcare, privo di orizzontamenti.

Piano 1

Materiali:

Calcare travertino (fase 1)

Note:

Si nota, nel paramento, l'utilizzo di zeppe in laterizi di reimpiego e di una macina, sempre di reimpiego.



Informazioni generali:

Orientamento: Nord-Est

Altezza (sx): 3.5

Altezza (c): 3.5

Altezza (dx): 3.0

Piani: 1

Piani medievali: 1

Fasi: 1

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 100.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

orizzontamenti regolari

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadra (A)

Finitura:

assente

regolarizzata

regolarizzata (A)

Note:

Gli orizzontamenti sono regolari; si nota in particolare che per regolarizzare l'andamento della roccia il primo corso è in scaglie di calcare e pietre di pezzatura più piccola.

Piano 1

Informazioni generali:

Buche pontai

Materiali:

Calcare travertino, zeppe in laterizio e rara arenaria (fase 1)

Note:

Sono conservate due buche pontaiie su due livelli diversi.

Corpo di Fabbrica 3

Informazioni generali:

Sito: 10202

CA: 1

Foglio catastale: 58/A

Particella: I

Sigla: STN

Tipologia: Militare

Specificare: Mura di cinta

Funzione originaria: Militare

Funzione attuale: Rudere

Stato di conservazione: Mediocre

PP Visibili: 2

Definizione:

Tratto di cinta muraria a Nord-Est dell'abitato davanti alle ultime case del paese.

Descrizione:

Tratto di cortina muraria a Nord-Est dell'abitato, davanti alle ultime case del paese.

Questo tratto di mura, conservato per circa 100 metri, presenta un leggero cambio di direzione a metà della lunghezza, ed è separato dal corpo di fabbrica della torretta (CF2) da un crollo.

La visibilità è limitata dalla vegetazione che impedisce l'accesso ai prospetti esterni (PP3 e PP4) e ricopre parzialmente i prospetti interni (PP1 e PP2).

I prospetti interni sono quasi completamente in stato di crollo: il PP1 conserva metà del paramento murario lasciando scoperto gran parte del nucleo mentre il PP2 è per la maggior parte ricostruito a secco e terminava, probabilmente, con una torretta ora nascosta da un annesso moderno.

Il prospetto esterno Nord (PP3), non accessibile, conserva il paramento murario e parte della merlatura.

Osservazioni:

I due prospetti esterni (PP3 e PP4) si conservano (come i rispettivi interni) per due piani, entrambi medievali, che però non è possibile analizzare direttamente.

Prospetto Particolare 1**Informazioni generali:**

Orientamento: Sud-Ovest

Altezza (sx): 2.23

Altezza (c): 1.34

Altezza (dx): 2.44

Piani: 1

Piani medievali: 1

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 75.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 2

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

orizzontamenti irregolari

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbozzate

Finitura:

assente

Note:

Di una vasta porzione del prospetto rimangono visibili solo il nucleo e il paramento del prospetto collegato (PP3). Alcune parti sono probabilmente frutto di piccoli restauri.

Piano 1

Informazioni generali:

Buche pontaiie

Materiali:

Calcare travertino e rare zeppe in laterizio (fase 1)

Note:

Sono conservate due serie di tre buche pontaiie poste sullo stesso livello. I laterizi, di riuso, potrebbero essere di epoca antica, così come alcuni dei conci di dimensioni maggiori visibili nel prospetto. Si registra la presenza sporadica di conci in arenaria e conglomerato.



Informazioni generali:

Orientamento: Ovest

Altezza (sx): 2.44

Altezza (c): 2.05

Altezza (dx): 0.72

Piani: 1

Piani medievali: 1

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 30.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 2

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

orizzontamenti irregolari

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbozzate

Finitura:

assente

Note:

La parte destra del paramento è interamente di restauro (fase 3). L'apparecchiatura presenta, rispetto al prospetto Sud-Ovest (PP1), conci di dimensioni minori e corsi meno regolari.

Piano 1

Informazioni generali:

Buche pontaiè

Materiali:

Calcere travertino e rare zeppe in laterizio (fase 1)

Note:

Si conservano due buche pontaiè sullo stesso livello. I laterizi, di reimpiego, potrebbero essere di epoca antica. Si registra una sporadica presenza di conci in arenaria e conglomerato.

Corpo di Fabbrica 4

Informazioni generali:

Sito: 10202

CA: 1

Foglio catastale: 58/A

Particella: I

Sigla: STN

Tipologia: Militare

Specificare: Cinta muraria

Funzione originaria: Difesa lato Est

Funzione attuale: Rudere

Stato di conservazione: Restaurato

PP Visibili: 2

Definizione:

Tratto di cinta muraria a Sud-Est dell'abitato.


Cronologia:

Coevo a: CF2

Descrizione:

Le mura hanno subito notevoli restauri, sia nella parte sommitale, sia come ricostruzione di crolli del paramento (in sottosquadro), sia mediante consolidamento molto invasivo, con malta cementizia, dei paramenti superstiti. Il tratto di mura sulla destra ha un andamento Nord-Est/Sud-Ovest, quello centrale Nord-Sud e quello a sinistra, quasi completamente di ricostruzione, Nord-Est/Sud-Ovest. La muratura è in calcare sbozzato e arenaria (rara). Nella parte alta sono presenti bozze di grandi dimensioni e forma molto irregolare. Nella parte destra sono visibili gli affioramenti di roccia calcarea regolarizzata (per un'altezza che raggiunge m 1,80) su cui è impostata la muratura.

Prospetto Particolare 1

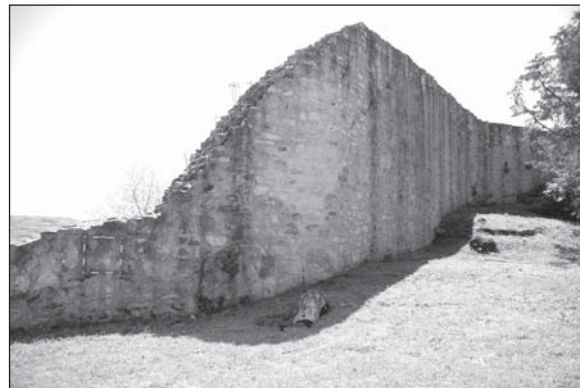

Informazioni generali:

Orientamento: Nord-Ovest

Altezza (sx): 0.8

Altezza (c): 4.2

Altezza (dx): 4.0

Piani: 1

Piani medievali: 1

Fasi: 2

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 70.0

Fasi medievali: 1

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:
orizzontamenti irregolari
Lavorazione:
pietre spaccate
pietre sbozzate
Finitura:
assente
regolarizzata

Note:

Il prospetto presenta tre leggeri cambi di direzione da N/E-S/W a N-S a N/E-S/W.

Si registrano porzioni di paramento ricostruito sia nella parte sommitale che inferiore.

Piano 1

Materiali:

Calcere travertino (fase 1)

Prospetto Particolare 2



Informazioni generali:

Orientamento: Sud-Est

Altezza (dx): 0.8

Altezza (c): non rilevabile

Altezza (sx): non rilevabile

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 50.0

% stratigrafia medievale: 40.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:
orizzontamenti irregolari

Lavorazione:
pietre spaccate
pietre sbozzate

Finitura:
assente
regolarizzata

Note:

Le altezze centrale e destra non sono rilevabili. Spessore del nucleo: cm 134. Altezza massima: cm 420.

Piano 1

Materiali:

Calcere travertino e zeppe in laterizio e rara arenaria (fase 1)

Note:

I laterizi sono probabilmente di riuso.

La muratura appare più regolare (bozze).

Piano 2

Materiali:

Calcere travertino e zeppe in laterizio e rara arenaria (fase 1)

Note:

I laterizi sono probabilmente di riuso.

Complesso Architettonico 2

Informazioni generali:

Sito: 10202

Sigla: STN

Funzione originaria: Militare

Funzione attuale: Rudere restaurato/residenziale

Definizione:

Isolato urbano composto da tre fabbricati di cui uno inglobato nel corpo di fabbrica delle mura di cinta, a Sud-Ovest del paese (via Ciacci).

Descrizione:

Isolato urbano composto da un'abitazione inglobata nelle mura di cinta che sono conservate per una lunghezza di circa 20 metri. La muratura dell'abitazione è inserita in quella delle mura, ma l'intervento non è analizzabile a causa della presenza di un intonaco/arriccio formato dalla spalmatura della malta rifluente. Lo stato di conservazione è scarso per quanto riguarda le mura, mentre la casa è attualmente un edificio residenziale.

Conservazione:

Il complesso è genericamente ancora in uso mentre il corpo di fabbrica delle mura è in cattivo stato di conservazione, con molti interventi di restauro e porzioni coperte da intonaco.

Corpo di Fabbrica 1



Informazioni generali:

Sito: 10202

CA: 2

Foglio catastale: 58/A

Particella: 47

Sigla: STN

Tipologia: Militare

Specificare: Mura di cinta

Funzione originaria: Militare

Funzione attuale: Rudere restaurato/residenziale

Stato di conservazione: Scarso

PP Visibili: 3

Definizione:

Tratto di cinta muraria a Sud-Ovest del borgo.

Descrizione:

Porzione di cinta muraria a Sud-Ovest dell'abitato, che si conserva per una lunghezza di circa 20 me-

tri (compresa la porzione di abitazione inglobata nel corpo di fabbrica). La porzione Sud-Ovest del paramento, nella parte inferiore, è completamente ricostruita in restauro. La maggior parte del prospetto a Nord-Ovest (PP1) è coperto da un intonaco/arriccio compatto, di colore grigio, che nasconde quasi completamente la muratura. Lo spessore del muro è di circa m 1,80, misurabile nell'angolo Sud-Ovest, dove si riconoscono le tracce di uno stipite, probabilmente pertinente ad una porta o ad altra apertura (feritoia).

Osservazioni:

Sono presenti nella muratura zeppe in laterizi di reimpiego, per la maggior parte embrici.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Sud-Ovest

Altezza (sx): 3.45

Altezza (c): 9.9

Altezza (dx): 6.7

Piani: 3

Piani medievali: 2

Fasi: 5

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 40.0

% stratigrafia medievale: 38.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 1

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

orizzontamenti regolari

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbozzate

Finitura:

assente

regolarizzata

Note:

In basso si nota una apertura, probabilmente una feritoia, poi regolarizzata con l'utilizzo di laterizi.

Piano 1**Materiali:**

Calcere travertino e zeppe in laterizio (fase 1)

MDX:

Fasi: 1, 2

Apertura: Feritoia

Note:

L'apertura, probabilmente una feritoia, risulta regolarizzata in una seconda fase. È molto probabile che ve ne sia una omologa ma tamponata sul PP2.

Piano 2**Materiali:**

Calcere e zeppe in laterizio (fase 1).

Note:

I laterizi sono probabilmente di riuso.

Prospetto Particolare 2

**Informazioni generali:**

Orientamento: Sud-Est

Altezza (sx): 6.7

Altezza (c): 4.9

Altezza (dx): non rilevabile

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 20.0

% stratigrafia medievale: 20.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 3

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

orizzontamenti regolari

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbozzate (A)

Finitura:

assente

regolarizzata

regolarizzata (A)

Note:

Il prospetto è quasi interamente coperto da vegetazione: è visibile solo la parte in basso a sinistra, dove sono riconoscibili lo stipite destro di una feritoia e la porzione alta della muratura, in parte coperta dell'intonaco.

Piano 1**Materiali:**

Calcere travertino (fase 1)

SX:

Fasi: 1

Apertura: Feritoia

Piano 2**Materiali:**

Calcere travertino (fase 1)

Prospetto Particolare 3

**Informazioni generali:**

Orientamento: Nord-Est

Altezza (sx): 4.55

Altezza (c): 4.4

Altezza (dx): 2.5

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 95.0

% stratigrafia medievale: 90.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:
orizzontamenti regolari
Lavorazione:
pietre spaccate
pietre sbozzate
Finitura:
assente
regolarizzata

Note:

Il prospetto è realizzato in pietre di travertino spaccate e sbozzate con frequenti zeppe di laterizio di reimpiego (per lo più embrici).

Piano 1**Informazioni generali:**

Buche pontai

Materiali:

Calcare travertino (fase 1)

MDX:

Fasi: 1

Apertura: Feritoia

Note:

Sono conservate sette buche pontai sullo stesso livello, a risparmio della muratura, di forma quadrata, architravate. Della feritoia è visibile solo lo stipite sinistro; tuttavia, nel sacco del muro si intravede un arco di scarico realizzato con scaglie di calcare, che fa supporre l'esistenza di una copertura ad arco. Dalla porzione di feritoia conservata sembra che questa fosse strombata.

Piano 2**Informazioni generali:**

Buche pontai

Materiali:

Calcare (fase 1)

Note:

Sono conservate otto buche pontai sullo stesso livello, a risparmio della muratura, di forma quadrata, architravate.

Complesso Architettonico 3**Informazioni generali:**

Sito: 10202

Sigla: STN

Funzione originaria: Militare

Funzione attuale: Rudere

Definizione:

Tratto di mura di cinta a Nord-Ovest dell'abitato.

Descrizione:

Porzione di cinta muraria posta a Nord-Ovest dell'abitato che conserva un setto murario orientato Ovest-Est parzialmente coperto dalla vegetazione.

Conservazione:

Pessimo: le mura sono allo stato di rudere.

Corpo di Fabbrica 1**Informazioni generali:**

Sito: 10202

CA: 3

Foglio catastale: 58/A

Particella: G

Sigla: STN

Tipologia: Militare

Specificare: Cinta muraria

Funzione originaria: Mura difensive

Funzione attuale: Rudere

Stato di conservazione: Rudere

PP Visibili: 1

Definizione:

Porzione di cinta muraria posta a Nord-Ovest dell'abitato

Descrizione:

Setto murario orientato Nord-Est/Sud-Ovest situato all'esterno dell'abitato attuale. Nell'elevato si distinguono due fasi ben definite. La prima, corrispondente alla parte inferiore della muratura, in bozze di calcare spaccato, con frammenti di laterizi e raramente di arenaria, dello spessore di circa m 1,60. La seconda, corrispondente alla parte superiore della muratura, un paramento di spessore inferiore, prevalentemente in calcare spaccato, quasi totale assenza di corsi, con almeno un orizzontamento in pietre di piccole dimensioni e laterizi. Il paramento medievale di fase 1 è conservato per un'altezza massima di 4 metri. A destra del prospetto si conserva solo il nucleo. Nella parte centrale ci sono solo i resti dell'intonacatura e dell'addossamento di almeno un ambiente. Il prospetto esterno è completamente coperto dalla vegetazione. Il corpo di fabbrica potrebbe essere in connessione con un setto murario di cui sono visibili piccolissimi tratti impostati sulla roccia e completamente coperti dalla vegetazione, separato dalla strada e orientato indicativamente Nord-Ovest/Sud-Est.



Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 4.0

Altezza (c): 4.1

Altezza (dx): 2.95

Piani: 1

Piani medievali: 1

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 95.0

% stratigrafia medievale: 70.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 2

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli
orizzontamenti regolari

Lavorazione:

pietre sbozzate

Finitura:

regolarizzata

Note:

La fase medievale è visibile in basso a sinistra nel paramento, a destra rimane solo nel nucleo.

Piano 1

Materiali:

Calccare travertino, laterizi, arenaria (fase 1)

Complesso Architettonico 4

Informazioni generali:

Sito: 10202

Sigla: STN

Funzione originaria: Militare

Funzione attuale: Rudere

Definizione:

Porzione di mura con porta a Sud dell'abitato.

Descrizione:

Porzione di mura a Sud dell'abitato con i resti di una porta di accesso al borgo. All'esterno, a sinistra dell'apertura, si conserva ancora una piccola porzione di mura etrusche in opera poligonale. Il complesso delle mura è visibile solo parzialmente a causa della fitta vegetazione.

Conservazione

Buono

Corpo di Fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10202

CA: 4

Foglio catastale: 58/A

Sigla: STN

Tipologia: Militare

Specificare: Porta

Funzione originaria: Militare

Funzione attuale: Militare

Stato di conservazione: Ottimo (restauro conservativo)

PP Visibili: 4

Definizione:

Porta "Romana".

Descrizione:

Porta inserita nel circuito murario antico (età Etrusca) posta a Sud dell'abitato di Saturnia attraverso la quale passa un selciato d'età romana.



Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 5.9

Altezza (c): 6.39

Altezza (dx): 6.25

Piani: 1

Piani medievali: 1

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 50.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

orizzontamenti irregolari

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbozzate

conci squadrati (A)

Finitura:

assente

regolarizzata

spianata (A)

Note:

I due stipiti sono realizzati con un diverso tipo di travertino. Probabilmente lo stipite sinistro è realizzato con materiale di reimpiego (uno dei conci presenta l'iscrizione "IVO"). La muratura al di sopra dell'arco è restaurata (fase 2) e presenta stilature in cemento. Si nota un'alta frequenza di zeppe in travertino. La porzione di muratura medievale conservata è però molto esigua e si trova in basso a destra.

Piano 1

Informazioni generali:

Mensole

Materiali:

Calcare travertino (fase 1)

C:

Fasi: 1, 2

Apertura: Porta

Intradosso: A tutto sesto

Estradosso: A tutto sesto

Note:

Le mensole sono modanate.

Prospetto Particolare 2



Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 5.6

Altezza (c): 5.71

Altezza (dx): 5.63

Piani: 1

Piani medievali: 1

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 60.0

Restauro giunti e letti: Sì

Complessità stratigrafica: 1

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate a squadra

conci squadrati (A)

Finitura:

regolarizzata

spianata (A)

Note:

La fase 2 è il restauro con stilatura a cemento e probabili reinserimenti di conci.

Piano 1

Informazioni generali:

Buche portaie

Mensole

Materiali:

Calcare travertino (fase 1)

C:

Fasi: 1, 2

Apertura: Porta

Intradosso: A tutto sesto

Estradosso: A tutto sesto

Note:

Sono visibili corsi orizzontali e paralleli sul lato sinistro dello stipite sinistro, oltre a due buche portaie a lato dell'imposta dell'arco. La porta ha un doppio arco a tutto sesto (interno ed esterno). Le mensole sono modanate.

Prospetto Particolare 3



Informazioni generali:

Orientamento: Ovest

Altezza (sx): 3.6

Altezza (c): 3.7

Altezza (dx): 3.8

Piani: 1

Piani medievali: 1

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 95.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate a squadro

conci squadrati **(A)**

Finitura:

spianata

spianata **(A)**

Note:

Alla fase 2 si attribuisce la stilatura a cemento con reinserimento di alcuni conci.

Piano 1

Informazioni generali:

Alloggi per chiusura

Mensole


Materiali:

Calcare travertino (fase 1)

Note:

Si tratta del prospetto interno della porta. La mensola ha forma trapezoidale. I due tagli effettuati nei conci sono funzionali all'alloggio di elementi per la chiusura della porta.

Prospetto Particolare 4

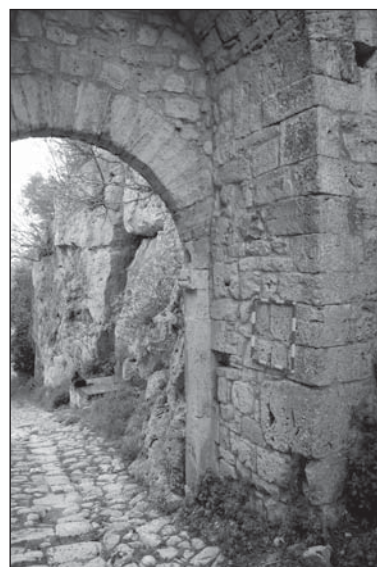

Informazioni generali:

Orientamento: Est

Altezza (sx): 3.7

Altezza (c): 3.5

Altezza (dx): 3.4

Piani: 1

Piani medievali: 1

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 95.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadro

conci squadrati

conci squadri (A)

Finitura:

regolarizzata

spianata

spianata (A)

Note:

La piccola percentuale di stratigrafia non visibile è data dalla stilatura di giunti e letti.

Piano 1

Informazioni generali:

Alloggi per chiusura

Mensola

Materiali:

Calcare travertino(fase 1)

Note:

Dei fori per l'alloggio di elementi per la chiusura della porta uno è tagliato in un concio, l'altro è ricavato a risparmio, a forma di "L". La mensola modanata è costituita da conci sagomati.