

مقایسه تاثیر CBCT با CT بر میزان آرتیفکت‌های اسکن ایمپلنت‌های دندانی

دکتر فرزاد اسماعیلی^۱ دکتر معصومه جوهري^۲ دکتر پژمان حدادي^۲

۱- استادیار بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۲- استادیار بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

خلاصه:

سابقه و هدف: امروزه توموگرافی کامپیوتراي با پرتو مخروطی شکل (CBCT) به عنوان جايگزینی برای توموگرافی کامپیوتراي (CT) در درمانهای دندانپزشکی می‌باشد. مواد فلزی به کار رفته در دندانپزشکی قادر به ایجاد آرتیفکتهاي حاصل از پدیده سخت شدن پرتو NewTom VG می‌باشند. در اين مطالعه میزان آرتیفکتهاي ناشی از سخت شدن پرتو در تصاویر به دست آمده از دو دستگاه Somatom Sensation 64-Slice CT با Planmeca Promax و مواد مقایسه قرار گرفت.

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه توصيفي از [IMP 1003-L-HD] Implant drilling Model (Dentis) با طول و قطر يكسان در نواحی کانین، پره مولر و مولر قرار داده شدند. تصاویر يكسان از هر دستگاه توسط دو نفر مشاهده‌گر ارزیابی شد. میزان آرتیفکتها بر اساس مقیاس تهیه شده طبق معیارهای کتب مرجع مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده توسط آزمون رتبه‌ای کروسکال والیس مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته‌ها: رتبه وضوح تصویر در دستگاه NewTom برابر با $4/53 \pm 0/48$ ، دستگاه Somatom برابر با $4/14 \pm 0/57$ و دستگاه Planmeca برابر با $1/80 \pm 0/84$ بود. تفاوت معنی‌داری در وضوح تصاویر در سه دستگاه مشاهده شد. ($P < 0/001$) نتیجه گيري: با توجه به میزان اندک آرتیفکتهاي فلزی در دستگاه NewTom VG ، همچنین دوز پایین تر و هزینه کمتر آن در مقایسه با CT ، استفاده از آن به منظور تصویربرداری از بیمارانی که دارای ترمیم ها وسیع، پروتزهای متعدد و یا درمان های قبلی ایمپلنت می باشند توصیه می گردد.

کلید واژه‌ها: توموگرافی کامپیوتراي، پرتو مخروطی شکل، آرتیفکت، ایمپلنت دندانی

وصول مقاله: ۹۰/۱۲/۸ اصلاح نهایی: ۹۱/۴/۱۷ پذیرش مقاله: ۹۱/۳/۵

مقدمه:

درمان به ویژه در درمان‌های ایمپلنت، دارد.^(۱-۴) اگر فلزی در منطقه مورد اسکن وجود داشته باشد تصاویر بدست آمده مستعد ایجاد آرتیفکت هستند. آرتیفکت عامل اصلی تنزل کیفیت تصویر است. در بعضی از موارد این آرتیفکتهاي فلزی تصویر را غیر قابل استفاده مینمایند.^(۴) بعضی از این آرتیفکتها توسط پدیدهای بنام Beam硬化(hardening) یا سخت شدن پرتو ایجاد می‌شوند. هنگامی که پرتو اشعه ایکس از میان یک جسم عبور می‌کند فوتون‌ها با انرژی کمتر در مقایسه با فوتون‌ها با انرژی بیشتر جذب

توموگرافی کامپیوتراي (CT) یک روش تصویربرداری بسیار مهم به منظور تشخیص ضایعات بافت نرم و سخت در دهان و ناحیه و سر و گردن می‌باشد. هر چند استفاده از CT در اعمال دندانپزشکی به علت هزینه بالا، اندازه بزرگ تجهیزات و همچنین دوز بالای آنها محدود گشته است.^(۱) بر همین اساس طی سالهای اخیر توموگرافی کامپیوتراي با پرتو مخروطی شکل (CBCT) به یک وسیله تشخیصی جایگزین و بسیار مهم در دندانپزشکی تبدیل گشته و با تهیه تصاویر سه بعدی از بیمار به نظر می‌رسد که پتانسیل بالایی در تشخیص و طرح

مواد و روش‌ها:

این مطالعه از نوع توصیفی بوده و به منظور انجام آن از جمجمه خشک انسان (dry skull) استفاده شد.^(۱) از آنجاییکه هدف ما بررسی آرتیفکتهای ناشی از سخت شدن پرتو در ایمپلنت‌های دندانی بدون تداخل با هیچ ماده دیگری بود، از [IMP 1003-L-HD] implant drilling model مساخت ژاپن که کاملا مشابه مندیبل واقعی انسان است به جای فک تحتانی استفاده شد. (شکل ۱)



شکل ۱ - implant Drilling Model مورد استفاده در مطالعه

این مدل دارای ساختار اسفنجی مشابه مندیبل واقعی انسان بوده، با این تفاوت که در اسکن با شرایط مختلف اکسپوژر تصویری ایجاد نمی‌نماید و در نتیجه هیچ تاثیری در سخت شدن پرتو ندارد.^(۱۷)

Dentis Implants به منظور بررسی آرتیفکتهای از cleanant system ساخت کشور کره استفاده شد. دو عدد ایمپلنت در ناحیه کائین، دو عدد در ناحیه پره مولرهای دوم و دو عدد هم در ناحیه مولرهای دوم قرار داده شد. ایمپلنت‌ها با طول ۱۲ میلیمتر و قطر ۴/۳ میلیمتر انتخاب شدند. در مجموع ۳ سری اسکن (کائین، پره مولر، مولر) تهیه شد. ضخامت برش ۱ میلیمتر و فاصله بین برشها در تمامی اسکنها ۲ میلیمتر انتخاب شد. پلن مندیبل به عنوان رفرنس جهت برشها انتخاب گردید. از پلن فرانکفورت در تنظیم سر در دستگاهها و از گوتا پرکا به عنوان مارکر جهت تعیین محل برشهای طولی و عرضی استفاده شد. در محل هر ایمپلنت برشهای یکسان در مقاطع طولی و عرضی جهت بررسی انتخاب گردید.^(۱۸)

اولین اسکن توسط دستگاه NewTom VG CBCT در


می‌شوند که این پدیده سخت شدن نامیده می‌شود. این پدیده بیشتر توسط اجسام با دانسیته بالا مانند ترمیم‌های فلزی و ایمپلنت‌های دندانی ایجاد می‌شود.^(۴-۷) از آنجاییکه CT و CBCT از پرتوهای Back-projection تصاویر سه بعدی استفاده می‌کنند و اصول ساخت تصاویر از قوانین یکسان پیروی می‌کند در نتیجه این آرتیفکتها می‌تواند در تصاویر هر دو دستگاه دیده شوند.^(۵,۶) در حالی که روش‌های بسیاری برای کاهش میزان این آرتیفکتها در CT وجود دارد^(۸-۱۴)، تنها روش‌های محدودی برای مقابله با این آرتیفکتها در CBCT ارائه شده‌اند.^(۱۵,۱۶)

جهت جلوگیری از اسکن نواحی مستعد به سخت شدن پرتو کاهش سایز ناحیه تصویر، تغییر موقعیت بیمار و یا جدا کردن قوس‌های دندانی توصیه می‌شود.^(۵) به نظر می‌رسد نوع دستگاه هم در ایجاد این آرتیفکتها موثر باشد، هر چند مطالعات اندکی در این زمینه صورت گرفته است.^(۲-۴) شرایط اکسپوژر با تحت تاثیر قراردادن انرژی فوتونها می‌تواند نقش مهمی در این امر داشته باشد، چنانکه بعضی مطالعات تصویر برداری با کیلو ولتاژ بالا را به منظور کاهش سخت شدن پرتو توصیه کرده‌اند.^(۱۰,۱۴) از دیگر عواملی که می‌تواند در سخت شدن پرتو نقش داشته باشد، میزان چرخش دستگاه، شکل دسته پرتو X و نوع الگوریتم به کار رفته جهت پردازش داده‌ها است.^(۱۷-۲۰)

تعداد زیادی از مطالعات قبلی آرتیفکتهای فلزی را در CT و CBCT^(۲۱-۲۴) مورد بررسی قرار داده‌اند ولی بیشتر این مطالعات به صورت کیفی بوده‌اند.

تعداد کمی از مطالعات به مقایسه کمی بین دستگاه‌های CT و CBCT پرداخته‌اند.^(۱۰,۱۷) با توجه به کمبود مطالعات بخصوص در زمینه مقایسه دستگاه‌های CBCT و CT با هم، انجام مطالعه در این زمینه ضروری به نظر می‌رسید. هدف از انجام این مطالعه مقایسه آرتیفکتهای حاصل از سخت شدن پرتو در اسکن ایمپلنت‌های دندانی بدست آمده از دستگاه (Sensation 64-slice) Somatom CT CBCT و Planmeca Promax 3D Max (CBCT) (New Tom VG) بود.

مشاهده شدند. نمایش تصاویر در اتاق با نور ملایم و بدون پنجره صورت گرفت. مقاطع یکسان از اسکن‌های مختلف از سه دستگاه مورد مطالعه در یک صفحه بدون اینکه مشاهده گر بداند که هر تصویر مربوط به کدام دستگاه می‌باشد مورد بررسی قرار گرفت. (شکل ۲)

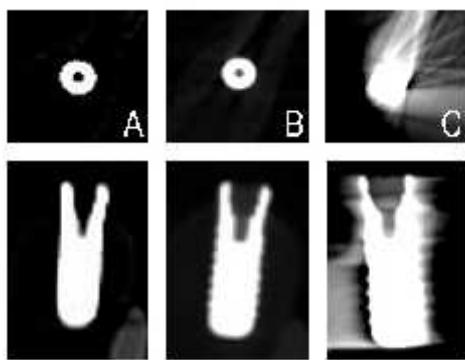

شکل ۲ - مقطع عرضی و طولی (ناحیه مولر) :
A: Somatom
B: Newtom VG sensation 64-slice CT

سپس مشاهده گرها براساس مقیاس تهیه شده عدد مربوط به میزان آرتیفکت هر تصویر به شرح جدول زیر را در فرم مربوط وارد نمودند.

جدول ۱- مقیاس مورد استفاده برای ارزیابی کیفیت تصاویر

درجه بندی	توصیف
۱	Beam hardening artefact شديد: کمتر از ۵٪ ساختار ایمپلنت به درستی قابل مشاهده است.
۲	Beam hardening artefact زياد: بيشتر از ۵٪ ساختار ایمپلنت به درستی قابل مشاهده است.
۳	Beam hardening artefact متوسط: بيشتر از ۷٪ ساختار ایمپلنت به درستی قابل مشاهده است.
۴	Beam hardening artefact کم: بيشتر از ۹٪ ساختار ایمپلنت به درستی قابل مشاهده است.
۵	هیچ وجود ندارد.

داده‌های به دست آمده از مطالعه به وسیله آزمون‌های آماری توصیفی و آزمون رتبه‌ای کروسکال والیس و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS.16 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در این مطالعه مقدار $P < 0.05$ از لحاظ آماری معنی‌دار تلقی گردید.

بخش رادیولوژی فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد. دستگاه دارای پرتو مخروطی شکل، چرخش ۳۶۰ درجه و دتکتور با سایز پیکسل 0.127×0.127 میلی‌متر و حداکثر Kvp ۱۲۰ بود. اسکن در شرایط ۱۱۰ و زمان اکسپوزر $3/6$ ثانیه و $4/71$ میلی‌آمپر صورت پذیرفت. بازسازی اولیه و نهایی توسط نرم افزار (NNT viewer version 2.21) (Image work) ساخت کشور آمریکا انجام پذیرفت.^(۳)

اسکن بعدی توسط دستگاه Planmeca Promax 3D CBCT در یک کلینیک خصوصی رادیولوژی فک و صورت در تبریز انجام شد. دستگاه دارای پرتو مخروطی شکل، دتکتور با سایز 1516×1500 پیکسل، میزان چرخش ۲۷۰ درجه سایز پیکسل 0.127×0.127 میلی‌متر و حداکثر Kvp ۸۴ بود. اسکن در شرایط Kvp ۸۴، زمان اکسپوزر 12 ثانیه و 12 میلی‌آمپر صورت پذیرفت. بازسازی اولیه و نهایی توسط نرم افزار Planmeca Romexis 2.3.1 ساخت کشور فنلاند انجام شد.^(۳)

اسکن نهایی توسط دستگاه Somatom Sensation 64-Slice CT ساخت شرکت زیمنس آلمان در بخش رادیولوژی بیمارستان مدنی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد. دستگاه دارای رزولوشن 0.24×0.24 میلی‌متر و زمان چرخش 0.33 ثانیه و حداکثر Kvp 140 می‌باشد. سایز دتکتور 512×512 پیکسل و سایز پیکسل 0.33×0.33 میلی‌متر بود. اسکن در شرایط KVP ۱۲۰ و جریان نیوب ۱۶۴ میلی‌آمپر ثانیه انجام شد. بازسازی اولیه و نهایی توسط نرم افزار eFilm ۲.۱ ساخت Workstation verision Film Medical Inc، کشور کانادا انجام شد.^(۹,۱۰)

تصاویر بدست آمده از دستگاه‌ها توسط ۲ نفر متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت با چهار سال سابقه کار موردانالیز قرار گرفتند. از ضریب توافقی کاپا برای بررسی توافق بین مشاهده گرها استفاده شد. تصاویر بر روی یک Hansol; 720 EP CRT رایانه رومیزی ۱۷ اینچ (Nagel; 720 EP CRT رایانه رومیزی ۱۷ اینچ) با رزولوشن 1024×768 بیت و ۲۵۶ رنگ (ساخت ایران) با

یافته‌ها:

جدول ۲- میزان وضوح تصویر در مقطع عرضی، طولی و هر دو مقطع

در سه دستگاه Somatom sensation(S), Planmeca Promax (P), NewTom VG(N)

P value	انحراف معیار \pm میانگین	دستگاه	مقطع
0.001	۴/۵ \pm ۰/۵۱	N	مقطع
	۴/۳۷ \pm ۰/۶۱	S	عرضی
	۱/۰۸ \pm ۰/۲۵	P	
0.001	۴/۵۷ \pm ۰/۴۶	N	مقطع
	۲/۹۱ \pm ۰/۴۱	S	طولی
	۲/۵۳ \pm ۰/۵۵	P	
0.000	۴/۵۳ \pm ۰/۴۸	N	هر دو
	۴/۱۴ \pm ۰/۵۷	S	مقطع
	۱/۸۰ \pm ۰/۸۴	P	

A: Somatom sensation 64-slice CT (ناحیه مولر) : بروز

C: Planmeca Promax 3D Max B: Newtom VG

بحث:

در مطالعه ما به علت استفاده از ایمپلنت‌های تیتانیومی مقادیر مختلفی از آرتیفکتهای فلزی در هر ۳ دستگاه مورد بررسی مشاهده شد. Schulze و همکاران کیفیت تصاویر حاصل از دو دستگاه CBCT (CBCT) NewTom 9000 و (CBCT) NewTom 9000 را در یک نمونه dry Skull Simens Siremobil بررسی قرار دادند. آنها هیچ گونه آرتیفکت ناشی از سخت شدن پرتو را مشاهده نکردند. شاید علت این بود که در مطالعه آنها از هیچ ساختار فلزی استفاده نشده بود.^(۱۸)

Chindasombatjareon و همکاران در مطالعه خود به مقایسه آرتیفکتهای فلزی حاصل از فلزات دندانپزشکی در دو دستگاه Alpha و Light Speed QX/I (MDCT) Vega 3030(CBCT) پرداختند.^(۱۹) در این مطالعه مکعب‌هایی از آلومینیوم، تیتانیوم، کبالت-کروم وآلیاژ طلای نوع IV توسط دو دستگاه فوق اسکن شدند و تصاویر به دست آمده توسط نرم افزار Image J مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. ایشان در مطالعه خود به نتایج زیر رسیدند. میزان آرتیفکتهایی به دست آمده از دستگاه CBCT در مقایسه با

در این مطالعه سه سری اسکن (کانین، پره مولر، مولر) توسط سه دستگاه انجام پذیرفت. در مقطع عرضی میانگین وضوح تصویر در دستگاه NewTom برابر با $۰/۵۱ \pm ۰/۵$ ، دستگاه Planmeca برابر با $۰/۶۱ \pm ۰/۴۳$ و دستگاه Somatom با $۰/۲۵ \pm ۰/۱۰$ بود . آزمون کروسکال والیس اختلاف معنی داری را در میزان وضوح تصویر در بین سه دستگاه نشان داد ($P=0.001$). بطوریکه دو دستگاه NewTom و Planmeca وضوح مشابه هم داشته و دستگاه Somatom بطور معنی داری کمترین میزان وضوح تصویر را داشت (جدول ۲).

در مقطع طولی میانگین وضوح تصویر در دستگاه NewTom برابر با $۰/۴۱ \pm ۰/۴۶$ ، دستگاه Somatom برابر با $۰/۴۱ \pm ۰/۴۶$ و دستگاه Planmeca برابر با $۰/۵۵ \pm ۰/۵۳$ بود. آزمون کروسکال والیس اختلاف معنی داری را در میزان وضوح تصویر در بین سه دستگاه نشان داد ($P=0.001$).

بطوریکه دستگاه NewTom بیشترین وضوح و دستگاه Planmeca بطور معنی داری کمترین میزان وضوح تصویر را داشت.

در دو مقطع میانگین وضوح تصویر در دستگاه NewTom برابر با $۰/۴۸ \pm ۰/۴۸$ ، دستگاه Somatom برابر با $۰/۴۸ \pm ۰/۴۵$ و دستگاه Planmeca برابر با $۰/۵۷ \pm ۰/۴۱$ بود . اختلاف معنی داری در میزان وضوح تصویر در بین سه دستگاه مشاهده شد ($P=0.001$).

بطوریکه دستگاه NewTom بیشترین وضوح و دستگاه Planmeca بطور معنی داری کمترین میزان وضوح تصویر را داشت. (جدول ۲)

صحیحی در تمامی مقاطع عرضی و طولی در مقایسه با ایمپلنت اصلی تصویر گردیده بود. تنها کمتر از ۱۶ درصد ایمپلنت‌ها در MDCT دارای آرتیفکت بودند در حالیکه تصاویر حاصل از اسکن CBCT در کمتر از ۲۵ درصد موارد بدون آرتیفکت بودند.^(۱۷) در تحقیق ما از دستگاه NewTom VG استفاده شد که در مقایسه با دستگاه مورد استفاده در مطالعه Draenert جدیدتر بوده و دارای KVP بسیار بالاتری بود. به علت KVP بالاتر میزان آرتیفکت کمتری در مقایسه با دستگاه NewTom 9000 مشاهده شد. از طرف دیگر دستگاه Planmeca Promax به علت Kvp مشابه دستگاه NewTom 9000 میزان مشابهی آرتیفکت را نشان داد. همچنین Draenert در مطالعه خود انجام تحقیق جدیدتری با شرایط بالاتر از KVP ۹۰ را جهت کاهش آرتیفکت توصیه کرده بوده در مطالعه اخیر، اسکن با KVP بالاتر باعث کاهش آرتیفکت به میزان بسیار زیادی گردید که صحت یافته‌های Dreanert ثابت نمود.

در مطالعه ما میزان آرتیفکت‌های دستگاه Planmeca Promax در تمامی مقاطع بطور معنی‌داری با دو دستگاه دیگر تفاوت داشت. علت این امر را می‌توان در KVP بسیار پایین دستگاه Planmeca Promax دانست. از سایر عوامل می‌توان به میزان چرخش کمتر دستگاه ۲۷۰° و نوع نرم افزار دستگاه Planmeca Promax اشاره نمود.^(۱۷-۱۹)

نتیجه گیری:

با توجه به وضوح بیشتر تصاویر در NewTom VG در مقایسه با Planmeca Promax همچنین دوز پایین تر و هزینه کمتر آن در مقایسه با CT، استفاده از آن به منظور تصویربرداری از بیمارانی که دارای ترمیم‌های وسیع، پروتزهای متعدد و یا درمان‌های قبلی ایمپلنت می‌باشند توصیه می‌گردد.

MDCT در شرایط یکسان کمتر بود. همچنین افزایش KVP در هر دو دستگاه باعث کاهش میزان آرتیفکت‌ها گردیده بود، در حالیکه افزایش جریان تیوب تاثیری در این امر نداشت. بالا رفتن KVP با تحت تاثیر قراردادن انرژی فوتونها باعث کاهش Beam hardening گردید. نتایج این مطالعه مشابه یافته‌های مطالعه‌ما می‌باشد که دو دستگاه KVP به علت Somatom Sensation و NewTom VG بالا (۱۱۰-۱۲۰) میزان آرتیفکت کمتری در مقایسه با دستگاه Kvp Planmeca Promax نشان دادند. همچنین ایمپلنت‌های دندانی مطالعه‌ما مانند بلاک تیتانیومی به کار رفته در این مطالعه آرتیفکت‌های فلزی شدیدی را ایجاد نمودند.^(۱) و همکاران در مطالعه‌ای آرتیفکت‌های حاصل از Shulze 3D Exam(CBCT) و Accuitomo (CBCT) شده توسط ایمپلنت‌های دندانی را مورد مطالعه قرارداده و به بررسی عوامل ژئومتریک و فیزیکی موثر بر اطلاعات دریافتی از اسکن که به منظور بازسازی تصاویر سه بعدی استفاده می‌شوند، پرداختند. نتایج به دست آمده از تحقیق آنان میزان بالایی آرتیفکت که توسط ایمپلنت‌های تیتانیومی در شرایط استاندارد ایجاد شده بود را نشان داد.^(۴) در مطالعه مانیز ایمپلنت‌های تیتانیومی مقدار بالایی آرتیفکت ایجاد نمودند. همچنین نتایج آنها نشان داد که اسکن در شرایط KVP بالاتر باعث کاهش میزان آرتیفکت گردیده است. در مطالعه مانیز دستگاه Planmeca NewTom VG در مقایسه با Promax به علت KVP بالاتر آرتیفکت بسیار کمتری را نشان داد.

و همکاران در مطالعه خود آرتیفکت‌های تصاویر Draenert ایمپلنت‌های دندانی به دست آمده از دو دستگاه NewTom 9000(CBCT) و Philips MX 8000 (4-row MDCT) را مورد مقایسه قرار دادند. نتایج حاصل از بررسی ایشان نشان داد که میزان آرتیفکت MDCT در مقایسه با CBCT بسیار کمتر بوده است، بطوری که شکل ایمپلنت در MDCT بطور

References:

- 1- Chindasombatjareon J, Kakimoto N, Murakami S, Maeda Y, Furukawa S. Quantitative Analysis of Metallic Artifacts Caused by Dental Metals: Comparison of Cone-Beam and Multi-Detector Row CT Scanners .Oral Radiol. 2011Jun; 27:114-20
- 2- Ludlow JB, Davis -Ludlow LE, Brooks SL, Howerton WB. Dosimetry of 3 CBCT Devices for Oral and Maxillofacial Radiology: CB Mercuray, NewTom 3G and i-Cat . Dentomaxillofac Radiol. 2006 Jul;35(4):219-26.
- 3- Ludllow JB, Ivanovic M. Comparative Dosimetry of Dental CBCT Devices Aand 64-slice CT For Oral And Maxillofacial Radiology. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2008 Jul;106(1):930-38.
- 4- Schulze Rk, Berndt D, D 'Hoedto B. On Cone -Beam Computed Tomography Artefacts Induced by Titanium Implants. Clin Oral Implants Res. 2010 Jan;21(1):100-7
- 5- White SC, Pharoah MJ. Oral Radiology: Principles and Interpretation. 6th ed. St.Louis: Mosby, 2009. P .235-237.
- 6- Schulze R, Heil U,Grob D, Bruellmann DD,Dranisnikow E, Schwanecke U ,et al.Artifacts in CBCT: A Review. Dentomaxillofac Radiol. 2011 Jul;40(5):265-73.
- 7- Zoller JE, Neugebauer J. Cone-beam Volumetric Imaging in Dental, Oral and Maxillofacial Medicine: Fundamentals, Diagnostics and Treatment Planning. Quintessence. 2008.P.27-35 .Wang G, synder DL, Sullivan JA, Vannier MW. Iterative Deblurring for CT metal Artifact Reduction.IEEE Trans on Med Imaging 1996; 15(5):657-64.
- 8- Zaho S, Robelton DD,Wang G, Whitinig B, Bae KT. X-ray CT Metal Artifact Reduction Using Wavelets:an Application for Imaging Total Hip Prostheses . IEEE Trans Med Imaging. 2000 Dec;19(12):1238-47.
- 9- Wang G, synder DL, Sullivan JA, Vannier MW. Iterative Deblurring for CT Metal Artifact Reduction.IEEE Trans on Med Imaging .1996; 15(5):657-64.
- 10- Kalender WA, Hebel R, Ebersberger J. Reduction of CT Artifacts Caused by Metallic Implants. Radiology. 1987 Aug;164(2):576-7.
- 11- Robertson DD, Weiss PJ, Fishman EK, Magid D, Walker PS. Evaluation of CT Techniques for Reducing Artifacts in the Presence of Metallic Orthopedic Implants. J Comput Assist Tomogr. 1988 Mar-Apr;12(2):236-41.
- 12- van der Schaaf I, van Leeuwen M, Vlassenbroek A, Velthuis B. Minimizing Clip Artifacts In Multi CT Angiography of Clipped Patients. AJNR Am J Neuroradiol. 2006 Jan;27(1):60-6.
- 13- Moon SG, Hong SH, Choi JY, Jun WS, Kang HG, Kim HS, et al. Metal Artifact Reduction by the Alteration of Technical Factors in Multidetector Computed Tomography: A 3 Dimensional Quantitative Assessment. J Comput Assist Tomogr. 2008 Jul-Aug;32(4):630-3.
- 14- Lee IS, Kim HJ, Choi BK, Jeong YJ, Lee TH, Moon TY, et al. A Pragmatic Protocol for Reduction in the Metal Artifact and Radiation Dose in Multislice Computed Tomography of the Spine: Cadaveric Evaluation After Cervical Pedicle Screw Placement. J Comput Assist Tomogr. 2007 Jul-Aug;31(4):635-41.
- 15- Wang G, Vanier MW, Cheng PC. Iterative x-ray Cone Beam Tomography For Metal Artifact Reduction And Local Region Reconstruction. Microsc Microanal. 1999 Jan;5(1):58-65.
- 16- Zhang Y, Zhang L, Zhu XR, Lee AK, Chambers M, Dong L. Reducing Metal Artifacts in Cone -Beam CT images by Preprocessing Projection Data. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2007 Mar 1;67(3):924-32
- 17- Draenert FG, Coppenrath E, Herzog P, Muller-Lisse UG. Beam Hardening Artefacts Occur In Dental Implant Scans With the NewTom Cone Beam CT But Not With the Dental 4-row Multidetector CT. Dentomaxillofac Radiol. 2007 May;36(4):198-203.
- 18- Schulze D, Heiland M, Blake F, Rother U , Schmelzle R.Evaluation of Quality of Reformatted Images From Two Cone-Beam Computed Tomographic Systems. J Craniomaxillofac Surg. 2005 Feb;33(1):19-23. Epub 2005 Jan 12.
- 19- Hunter A, McDavid D. Analyzing the Beam Hardening Artifact in the Planmeca Promax. Oral surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod .2009Apr; 107(4): 28-9
- 20- Sanders MA, Hoyberg C, Chu CB, Leggitt VL, Kim JS. Common Orthodontic Appliances Cause Artifacts That Degrade the Diagnostic Quality of CBCT images. J Calif Dent Assoc. 2007 Dec;35(12):850-7.
- 21- Sullivan PK, Smith JF, Rozelle AA. Cranio-Orbital Reconstruction: Safety And Image Quality of Metallic Implants on CT and MRI Scanning. Plast Reconstr Surg. 1994 Oct;94(5):589-96.
- 22- Dalal T, Kalra MK, Rizzo SM, Schmidt B, Suess C, Flohr T, et al. Metallic Prosthesis: Technique to Avoid Increase in CT Radiation Dose With Automatic Tube Current Modulation In A Phantom And Patients. Radiology. 2005 Aug;236(2):671-5.
- 23- Barrett JF, Keat N. Artifact in CT: Recognition And Avoidance. Radiographics. 2004 Nov-Dec;24(6):1679-91.
- 24- Fiala TG, Novelline RA, Yaremchuk MJ. Comparison of CT Imaging Artifacts From Craniomaxillofacial Internal Fixation Devices. Plast Reconstr Surg. 1993 Dec;92(7):1227-32.

